

Symptôme : Le lave-vaisselle s'allume mais la touche départ/pause ne répond pas (appareil ne lance pas son cycle)

Diagnostic : Si le lave-vaisselle présente un défaut de transistor TR7 ou TR8 en court-circuit (photo 1), il faut impérativement aller contrôler le vérin de cire du convoyeur de séchage (photo 2), situé en bas à droite de l'appareil. Celui-ci peut présenter des traces d'oxydation (photo 3) suite à un écoulement d'eau provenant du convoyeur

Solution : En plus du module de puissance, faire le changement du convoyeur : référence 1783500200. Le nouveau clapet possède une protection plastique supplémentaire au niveau du vérin (photo 4) ainsi qu'un décroché pour éviter que l'eau coule sur le vérin (photo 5)

Photo 1

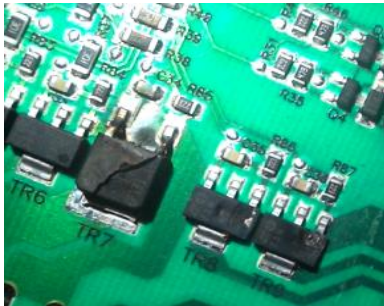


Photo 2



Photo 3


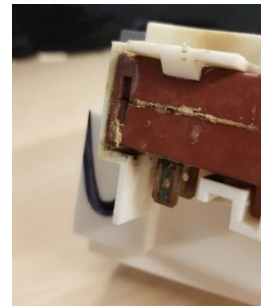


Photo 4



Photo 5

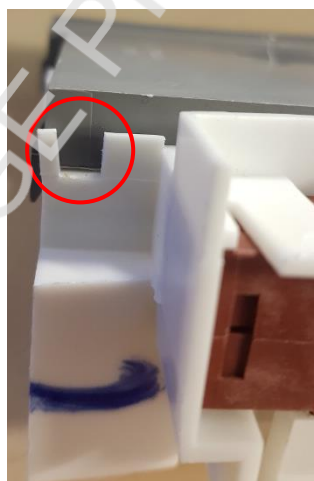

Modèles concernés :

Codes produits	Références commerciales
7600387342	KDIN29430
7603957342	PDIN29530
7604957342	KDSN28430X
7617487342	DFN28321S
7617587342	DFN39430W
7617787342	PDSN39530X
7620753942	GNV41922
7633957342	DFN39431S
7634257342	DFN39431W
7636857342	DFN16330X
7636957342	DFN16330S
7637157342	DFN16330W
7637552042	GNV41922
7652433942	DIN6830FX30
7668767342	KDIN28321
7669657342	CRDFN16330W
7686087342	DSFN5840
7693657342	DFN28321W