



海狮米重控制系统操作流程

1.1 开机


1. 开机前确认气源压力是否足够(一般气压在 3~4 MPa 之间)，保证阀门可以正常打开和关闭；上电时系统默认阀门为自动状态；

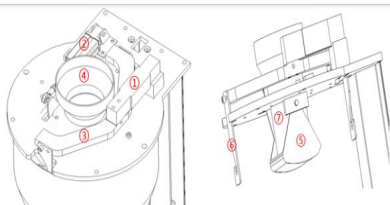

①称重传感器、②气缸、③料斗固定环、④加料口铝质法兰、
⑤关料阀、⑥料斗挂钩、⑦加料口硅胶法兰

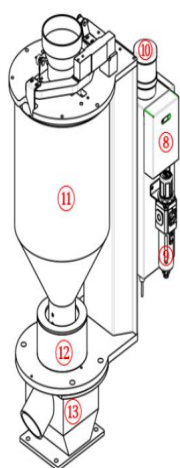

⑧主机电箱
⑨气压过滤减压阀
⑩报警灯
⑪料斗
⑫有机玻璃套
⑬挤出机下料口连接座

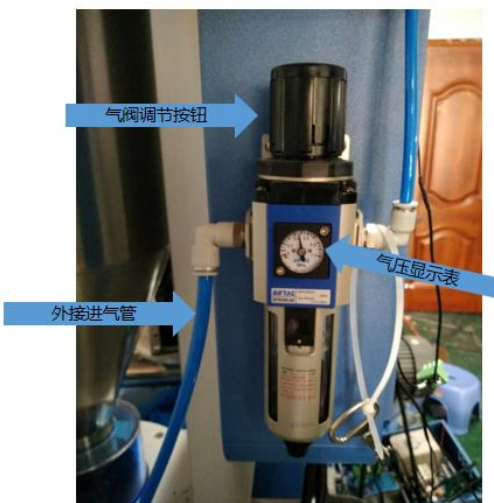

图一

气压过滤阀

米重主机电箱上的气压过滤阀需外接一条外径8MM的进气管，气压调节到0.4MPa，（把气阀按钮往上拨顺时针转动加大气压，逆时针转动减小气压，调节完后把按钮下拨），如图一所示。

2. 调用生产规格配方，或者直接手动输入米重；也可通过设定外径、原料密度、米重，建立新的配方规格让系统自换算出相对应的米重；



新建配方名称		新增配方	
生产前直径mm			
生产厚度			
密度g/cm3			
设定米重			
材料名称			
生产后直径mm			
新建生产人员		新增生产人员	
交班密码			
生产		换班	配方管理

3. 开始生产，阀门处于自动状态下，察看第一斗料是否正常下料，加料，开机

速度可以参考米重来调整，待速度同步提速，且米重稳定后再选择合适的控制模式；




- 待截取电缆表皮或根据测径仪的实际情况进行微调米重，从而达到更佳的效果；
- 在米重控制时，此时产线的主机转速已无法调节，但是牵引机转速可以调节。若要微调主机加快或降低，可调节牵引机转速即可；
- 在产量控制时，此时产线的主机转速已无法调节，若要微调主机加快或降低，直接修改产量；
- 在牵引壁厚控制时，此时产线的牵引机转速已无法调节，但是主机转速可以调节。若要微调牵引加快或减慢，可调节主机转速即可；
- 在主机壁厚控制或者牵引壁厚控制时，出来的壁厚薄了或厚了，可直接在米重、规格设定那里改动即可，挤出机或牵引无须去改动转速，米重器会自动把主机或牵引机提速或降速。

1.2 停机

1. 先把控制模式关闭后，再使用挤出线停机；



2. 若停机时间较久，可选择把米重电源一并断开

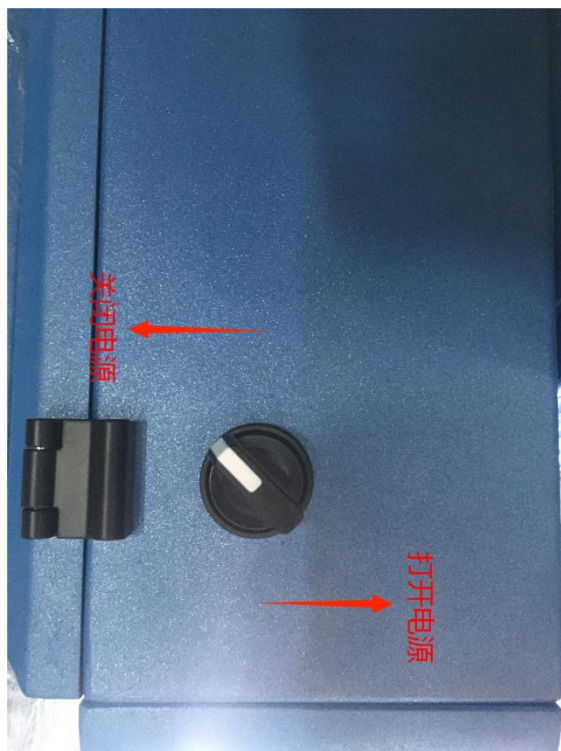

1.3 注意事项

1. 米重器控制后，观察米重曲线是否稳定，假如变化很大，先取消控制，查明原因，观察挤出量曲线和牵引曲线，如果是挤出量变化大时，请检查料斗称

重部位是否有干扰源（震动、堵料、料口温度）、气源、下上料、下料是否正常等，如果是牵引变化大请检查 4 芯线路和编码器是否连接正常；



2. 如果出现通讯未连接上，请关电重启；
3. 如果出现报警，可参考米重常见问题 WODR 文档进行排查、解决；

序号	故障现象	故障处理
1	模块与电脑连接不上 (报警代码 00)	1. 关电重新开电，或重复几次看能否正常 2. 主板与电脑屏的通讯线是否良好连接 3. 传感器是否有故障 4. 编码器是否短路 5. 若上述方案均排除，可考虑是否模块损坏
2	料斗断料 (报警代码 01)	1. 料仓是否断料 2. 下料通路是否有堵，是否搭桥 3. 气压是否正常（一般在 0.3-0.4Mpa） 4. 电磁阀是否正常，下料通道有料，阀门是否没打开，如果是在断料的情况下，电磁阀状态显示灯还是亮着的话，说明模块损坏。 5. 关料机械部分是否灵活，有没有损坏，或者气缸底部有没有物体垫高了，有的话需要处理干净
3	挤出量波动大 (报警代码 02)	1. 料斗是否正常上料，下料 2. 是否有干扰源（震动、堵料、料口温度） 3. 是否主机螺杆吃料不均匀
4	牵引速度波动大 (报警代码 03)	1. 检查线路是否松动 2. 编码器安装是否垂直对中 3. 联轴器是否上紧 4. 电源是否正常 5. 排除电气干扰
5	扭矩过大 (报警代码 05)	主机电流过载，扭矩过大，降低主机转速，查找过载原因，是否螺由于螺杆或温度低引起。
6	上料不良 (报警代码 06)	料仓断料，吸料机是否正常工作
7	模块通讯不畅 (报警代码 07)	米重模块与牵引模块通讯不流畅，检查线路有松动否，并排除电气干扰等问题
8	主机信号偏低 (报警代码 09)	检查线路，接线是否松动，主板有没有故障
9	设定偏差大 (报警代码 11)	实测测量与设定测量偏差大，查看牵引曲线和挤出量曲线，按警报代码 02, 03 方法解决
10	主机故障 (报警代码 12)	主机空开是否跳闸，启动信号是否打开
11	牵引故障 (报警代码 13)	牵引空开是否跳闸，启动信号是否打开
12	牵引信号最大输出 (报警代码 14)	牵引接近变频器接近 50HZ 频率，降低牵引速度，查明原因