

米重控制系统5.0软件说明及常见故障解决方法


- 一、米重控制系统软件说明
- 二、米重控制系统常见故障及解决方法

广州海狮软件科技有限公司

①	主机转速	实时转速，也可用于手动输入转速进行开机或提速
②	牵引速度	实时牵引速度，也可用于手动输入牵引速度进行开机和提速
③	平均壁厚	换算壁厚值，仅用于参考
④	规格设定	根据生产需要输入管材规格
⑤	管长和数量	管材生产长度和生产数量
⑥	料斗容量	料斗容量百分比
⑦	米重曲线	实测米重实时曲线（约7分钟）
⑧	功能按键	各个功能切换按键
⑩	设定米重与 实测米重	黄色的为设定米重（kg/m）， 绿色的为实测米重（kg/m）
⑪	设定产量与 实测产量	黄色的为设定产量（kg/h）， 绿色的为实测产量（kg/h）

一、米重控制系统软件介绍说明

1、主界面介绍说明

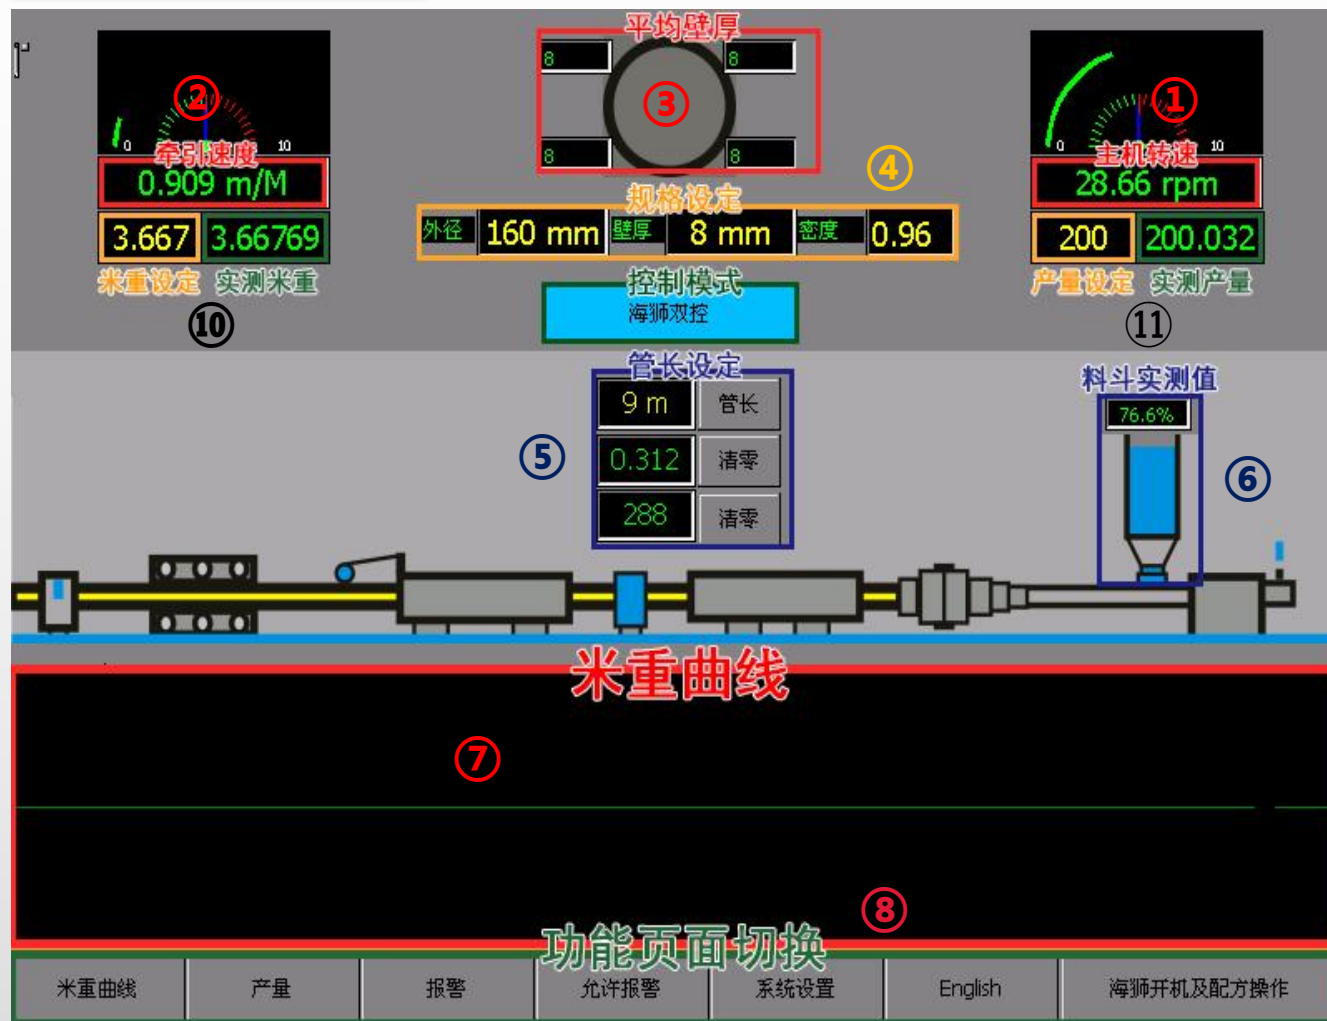

2、米重曲线界面介绍说明

①	实测曲线	实测曲线与下方实测数据对应
②	实测数据	实测数据与上方实测曲线对应
③	切换按键	多个曲线界面切换按键
④	机器码	调试人员专用，方便获取参数
⑤	曲线说明	各个曲线的说明

①

⑤ 米重

②

挤出量

米重/挤出量

0

0

0

主机/牵引控制

0.001 V

0.001 V

牵引速度

0

0

喂料/料斗量

0

0

② 主机/牵引信号

0 V

0 V

螺杆转速

0

米重/挤出量

③

主机/牵引控制

牵引速度/螺杆转速

主机/牵引信号

喂料/料斗重量

序列号: 全国热线电话:
调试人员: 李小杰 调试日期: 2019/1/14/星期一 17:37:42
系统参数
P3: 1224 P6: 1 4 4 4 4 4 4 P16: 10 80 50 1000 4350 34000 1000 500 P26: 300 96 8264 60000 P30: 1
P45: 1000 12 P48: 500 3 4 5 P58: 0 P61: 83 83 1 P64: 100 1000 500 P67: 1000 500 1000 1000 P144:
400 3 10 500 P148: 50 3 500 2
运行数据
设定米重: 6.96kg/m 实测米重: 0kg/m 设定挤出: 200kg/h 实测挤出: 0kg/h 自动标志: 1 主机输出DA: 1→0.001 V 主机转速: 0rpm 牵引输出DA: 1
→0.001 V 牵引速度: 0m/M 主机输入AD: 0→0 V 牵引输入AD: 0→0 V 保留DA0: 1000 保留挤出: 100 保留转速: 1000 保留DA2: 1000 保留牵引

④

调试人员: 李小杰

获取机器码

退出



①	选择班次	手动点击选择班次计量，相应的班次开始计量数据
②	时间	系统时间
③	班次计量	各班次计量的数据
④	总产量	生产线总的产量
⑤	清零功能键	分为班次清零和总累计清零（包括班次和总产量）
⑥	显示功能键	显示其他累计数据，分别为12个月的累计数据和最近生产100根管的数据

小时 总产量 有效产量 有效长度				小时 总产量 有效产量 有效长度			
1	0	0	0	7	0	0	0
2	0	0	0	8	0	0	0
3	0	0	0	9	0	0	0
4	0	0	0	10	0	0	0
5	0	0	0	11	0	0	0
6	0	0	0	12	3.15	619.4	528.81
各月累积显示				100根管材显示			
				退出			

①

选择班次

第1班计量

第2班计量

第3班计量

③

1班

2班

3班

小时

0.32

0.92

1.87

班产量

61.6

180.4

368.9

日产量

61.6

180.4

368.9

有效长度

18

27

99

数量

2

3

11

②

2016-12-1 20:06:10

2

4

④

总重量

610.9

⑤

本班清零

总清零

⑥

各月累积显示

100根管材显示

退出

1

32.91

1

33.05

2

33.09

3

32.96

2

32.96

1

32.98

2

33.03

2

32.99

1

33.07

1

33.09

2

33.01

1

32.97

1

33.04

2

33.02

2

32.96

2

32.96

1

32.99

2

33

2

33.03

1

32.95

2

33.05

2

33.09

3

33.01

2

33.03

2

33.02

1

33.01

2

33.62

3

33.34

1

33.37

1

33.36

1

33.39

1

33.39

1

33.43

1

33.35

3

33.34

1

33.42

3

33.33

1

33.36

3

33.32

1

33.23

1

33.21

1

33.21

3

33.18

1

33.16

1

29.13

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

各月累积显示

100根管 清零

100根管材显示

退出

4、报警界面说明

①	报警代码查询	根据主页面的报警代码可以查询到报警含义和解决方法
②	报警代码含义	各个代码的含义
③	报警对应的解决方法	报警对应的解决方法
④	报警历史记录	报警的历史记录，以便查询
⑤	报警记录清除	报警历史清除，记录满后需清除



5、系统设置界面说明

①	主机/牵引模块切换	单击按钮可以切换主机和牵引模块，以便查询和修改对应模块的参数
②	代码区	主机和牵引模块代码，如P2为代码，3为P2对应的数据，0为料斗值。（注：黄色数据可修改，绿色数据不可修改）



③	代码按键区	包括读取参数，修改参数和料斗清零。修改参数需授权码（3356）
④	控制模式切换	四种控制方式可选择，主界面会模式相应显示控制方式按钮
⑤	授权	增厚授权，使用增厚的时候P4等于8536，然后再输入唯一的授权码
⑥	语言选择	语言选择按钮（中、英、俄）

6、开机及配方操作界面说明

①	功能切换	阀门自动和主机、牵引的切换
②	主机控制	主机控制区
③	牵引控制	牵引控制区
④	同步提速	用于主机牵引同步提速
⑤	其他功能显示	包括接管，配方，网络和色母四种设置的显示功能键



7、开机配方说明

(1)、阀门手动：只有在阀门自动选项关闭后才有效，否则点击无效。

(2)、阀门自动：选项打开后，系统才会正常运算，否则系统不运算，阀门保持常开状态，没有产量和米重实测数据。

(3)、如若需用米重开机，需先把主机和牵引切换，然后再进行相应的操作。

(4)、若在原机开机，待生产正常后可直接点击所需的控制进行控制。



8、配方显示说明

①	配方名称	各种配方名称
②	配方规格	配方对应的管材规格
③	保存按钮	保存配方的按钮



在海狮开机及配方操作中，点击

配方显示

进入到配方操作界面。待生产线稳定生产后

保存

配方，日后生产同一规格时，输入时间

30

接好管材接头，找到对应的规格，直接点击

国标4

主机和牵引在**30秒**内逐步提速至原先生产线保存的转速与速度，快速进入稳定状态，节约材料成本，为了使操作更快捷

压力 外径 壁厚 米重 产量							压力 外径 壁厚 米重 产量						
国标1	0	160	8	3.667	200	保存	国标5	0	0	0	0	0	保存
国标2	0	160	8	3.667	200	保存	国标6	0	0	0	0	0	保存
国标3	0	160	8	3.667	200	保存	国标7	0	0	0	0	0	保存
国标4	0	160	8	3.667	200	保存	国标8	0	0	0	0	0	保存

数量(个)

30

9、接管显示说明

①	接管名称	四个接管名称
②	接管数据	保存的主机和牵引速度的数据
③	保存按钮	保存数据的按钮

同步停

同步 -

同步 +

接管显示

配方显示

网络设置

色母设置

①

②

③

接管1	0.05	10	保存
接管2	0.15	15	保存
接管3	0.25	25	保存
接管4	0	0	保存

历史曲线

产量统计

报警页面

允许报警

系统设置

报警清除

海狮开机及配方操作

海狮米重器还配备了接管配方，点击

接管显示

进入到接管配方页面，将需要的主机和牵引速度保存，日后接管时，点击接管1-4，直接调用主机转速与牵引速度。

10、网络设置说明

用于与海狮监控平台对接，把生产数据直接发送去监控平台

同步停	同步 -	同步 +	接管显示	配方显示	网络设置	色母设置
生产信息			☐ On/Off			
生产批号			服务器地址			上传时间 1秒
订单编号			服务器端口			
规格型号			网络状态			
订单数量			连接		断开	
生产线			信息：			
设备类型	1.米重					

11、色母设置说明

不称重色母在海狮开机及配方操作
色母设置手动给定10V电压，试出色
母电机的最大产量改到主机P14单
位g，后面根据当前产量去给定色母
比例，例如当前产量300kg/h，设定
1%的色母比例那色母产量就为3kg/h。



12、增厚功能说明



增厚功能说明图

①管长设定	切割机切管的管长 (m/根)
②管积累长度	管材牵引的实时米数
③积累切割管数	切割机切了多少根管
④增厚壁厚	增厚管材厚的部分的壁厚 (mm)
⑤增厚长度	管材一头增多少米
⑥增厚控制按钮	需要做增厚管时打开
⑦增厚管中间薄的部分	管材薄的部分的壁厚(mm)

13、米重开机说明

1. Hz开机（0-50）



可以通过直接输入Hz进行开机（0-50）；这个可以用于刚安装好后的开机

2. 转速开机

0 rpm

可以通过输入转速进行开机操作

3. 牵引速度开机

0 m/M

可以通过输入牵引速度进行开机操作

4. 产量开机

0 kg/h

可以直接输入产量开机



➤二、米重控制系统常见故障及解决方法

序号	故障现象	故障处理
1	模块与电脑连接不上 (报警代码 00)	1. 关电重新开电，或重复几次看能否正常 2. 主板与电脑屏的通讯线是否良好连接 3. 传感器是否有故障 4. 编码器是否短路 5. 若上述方案均排除，可考虑是否模块损坏
2	料斗断料 (报警代码 01)	1. 料仓是否断料 2. 下料通路是否有堵，是否搭桥 3. 气压是否正常（一般在 0.3-0.4Mpa） 4. 电磁阀是否正常，下料通道有料，阀门是否没打开，如果是在断料的情况下，电磁阀状态显示灯还是亮着的话，说明模块损坏。 5. 关料机械部分是否灵活，有没有损坏，或者气缸底部有没有物体垫高了，有的话需要处理干净
3	挤出量波动大 (报警代码 02)	1. 料斗是否正常上料，下料 2. 是否有干扰源（震动、堵料、料口温度） 3. 是否主机螺杆吃料不均匀
4	牵引速度波动大 (报警代码 03)	1. 检查线路是否松动 2. 编码器安装是否垂直对中 3. 联轴器是否上紧 4. 电源是否正常 5. 排除电气干扰
5	扭矩过大 (报警代码 05)	主机电流过载，扭矩过大，降低主机转速，查找过载原因，是否螺由于螺杆或温度低引起。
6	上料不良 (报警代码 06)	料仓断料，吸料机是否正常工作
7	模块通讯不畅 (报警代码 07)	米重模块与牵引模块通讯不流畅，检查线路有松动否，并排除电气干扰等问题
8	主机信号偏低 (报警代码 09)	检查线路，接线是否松动，主板有没故障
9	设定偏差大 (报警代码 11)	实测测量与设定测量偏差大，查看牵引曲线和挤出量曲线，按警报代码 02, 03 方法解决
10	主机故障 (报警代码 12)	主机空开是否跳闸，启动信号是否打开
11	牵引故障 (报警代码 13)	牵引空开是否跳闸，启动信号是否打开
12	牵引信号最大输出 (报警代码 14)	牵引接近变频器接近 50HZ 频率，降低牵引速度，查明原因

13	米重与设定米重偏差大 (报警代码 15)	实测米重与设定米重偏差大，察看牵引曲线和挤出量曲线，按警报代码 02, 03 方法解决
14	主机或牵引控制信号超出读取信号 30% (报警代码 17)	在稳定状态下，主机或牵引超调读取信号 30%，会报警提示，查看曲线，找出原因
15	螺杆速度异常 (报警代码 17)	螺杆速度存在突变，查看牵引曲线，按警报代码 03 方法解决
16	牵引速度没读数或非常慢 (报警代码 20)	1. 检查编码器轴心是否有转动 2. 检查四芯线有没有断路或者接触不良 3. 把 A、B 信号线调换 4. 以上操作都未能解决问题时，则是编码器或者是模块损坏
17	料斗值达不到 料斗值设定上限(无报警代码)	这是由于密度密度产生较大变化，以至于装满料斗时未达到设定上限 (P09)，挤出量不计算，系统也不控制；需把参数 P16 改小一位数或者把参数 P17 改大
18	正常生产时料斗值一直保持满状态，挤出量一直上不去 (无报警代码)	1. 阀门自动是否打开 2. 检查气源是否正常，一般在 0.3~0.4Mpa 3. 在阀门自动关闭的状态下，点击手动阀门关闭阀门，观察电磁阀的状态显示灯是否会亮：会亮则检查自动关料装置是否有损坏或者卡死。不亮时，说明电磁阀没有动作，先用万用表测量主板有没有输出 24V，如果有 24V 输出，就得检查七芯线有没有断路或者接触不良，没问题那就是电磁阀故障，得更换电磁阀。如果没有 24V，那就是主板故障，得与厂家协商报修。