
크레인 중량물 인양 중 낙하

재해개요

발생형태	부상 정도	연령	동종경력
충돌	사망 1명	52세	40년


'22. 2. 00.(토) 15:00경 충남 소재 0000에서 압력용기 조립 및 제작 을 위해 천장크레인을 사용하여 철 구조물(무게 518kg)을 인양하던 중 낙하하는 철 구조물에 맞아 사망.

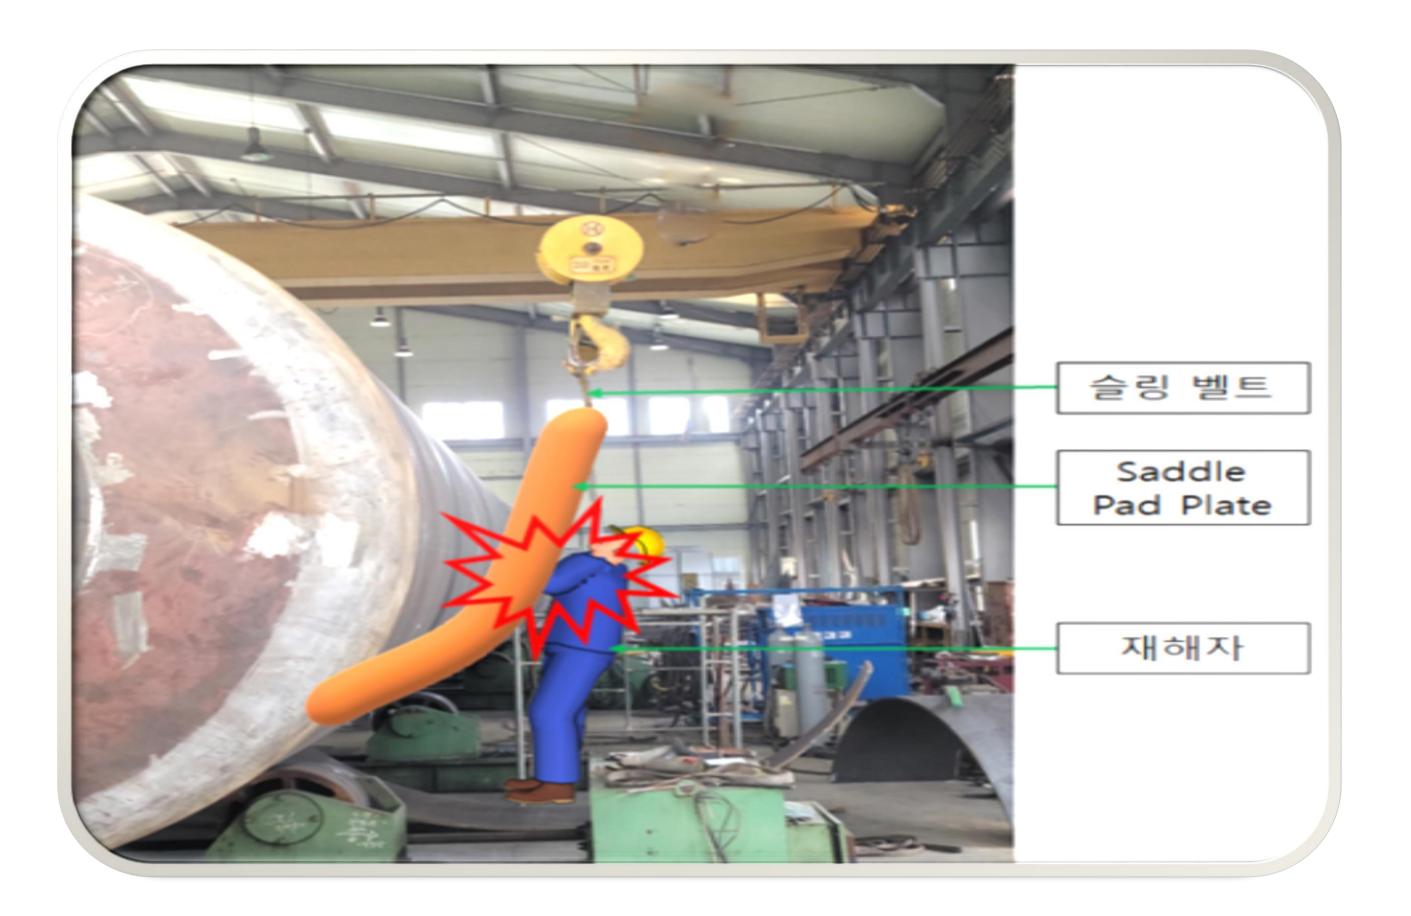

쓰 작업상황

비정상적 작업 수행

- (정상) 벨트슬링을 리프팅 러그에 체결된 샤클에 걸고 샤클핀을 조임(고리에 통과)
- (비정상) 벨트슬링을 리프팅 러그와 샤클핀 사이에 걸침(고리에 미통과)
- ☞ 재해자는 제관 40년 경력의 베테랑

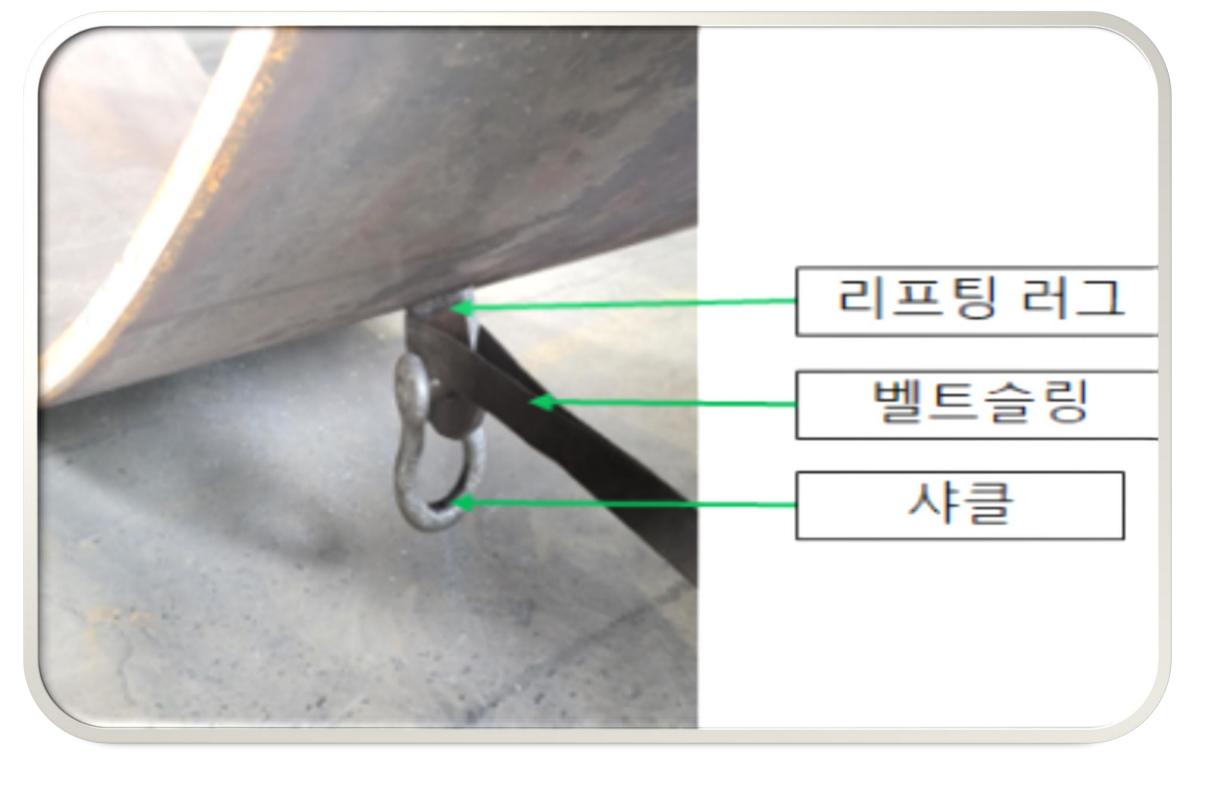

발생원인

1 직접원인

- **(작업방법**) 신속한 작업수행을 위해 안전성 낮은 편한 작업방법 선택
- (작업위치) 양중하고 있는 중량물 하부 위험지역에서 작업 수행

2 기여요인

- **(절차서**) 40년 경력의 베테랑임에도 준수해야 할 안전작업 절차서 부재로 인한 사업장내 작업관행
- (안전 관리) 근로자의 비정상적인 작업방법 또는 불안전한 행동 통제 미 실시
- **(위험요인)** 해당 작업시 발생되는 위험요인 파악에 따른 필요조치 미 이행

동종재해 예방대책

1 안전한 작업수행

- 인양물의 무게 중심 등 을 고려한 줄 걸이 방식 선택 후 샤클에 벨트슬링을 걸고 샤클 핀을 조이는 정상적인 작업방법으로 작업수행

2 동종 종사 근로자 해당 교육 실시 및 현장 관리감독 철저

- 중량물의 형상, 무게 중심 등을 고려한 줄걸이 작업에 대한 안전작업절차 마련
- 동종 종사 근로자 교육
- 불안전한 행동 및 작업편의를 위해 작업방법 임의판단 통제 위한 관리감독
- 중량물 취급 작업계획서 작성 및 작업지휘자 지정
- 특별안전보건교육 실시

위험성평가 실시

- 관리감독자 유해·위험방지 업무 철저