소각재 낙하에 의한 수중기폭발




재해개요


'21.06.05.(토) 000000(주) 소각로 재배출 슈트가 막혀 뚫는 과정에서 불시에 고온의 재가 하부의 수조로 떨어지며 수증기 폭발이 발생하고 수증기와 고온의 재가 비산되어 근로자 1명이 사망하고 2명이 화상을 입은 재해임

------ [유사 재해사례] ------

- 2016.11. 소각로 재배출 슈트의 점검구를 개방한 상태에서 점검 작업 중 분출된 용 융고형물 및 화염으로 1명 사망, 5명 화상
- 2006.11. 소각로 배출구가 막혀 점검 중 막혀있던 고온의 소각재가 수조로 떨어지며 수증기 폭발로 인해 1명 사망, 2명 화상

재해상황도

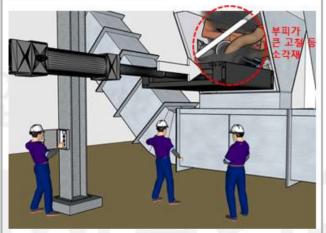

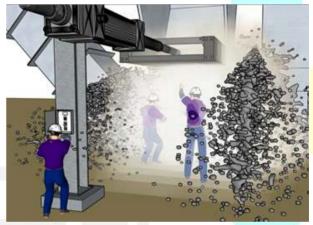

<재해 상황도>

재해예방대책

- 부피가 큰 고철류 사전 선별
 - 소각로에서 처리가 어려운 부피가 큰 고철류를 사전 선별하여 막히는 현상 방지
- 재배출 슈트 뚫는 절차 변경
 - 막힌 소각재를 제거하는 경우 소각로를 먼저 가동중지 한 후에 막혀있는 소각재에 물을 분사하여 충분히 냉각시킨 후 제거
- 재배출 슈트 뚫는 작업 절차 교육 실시, 관리감독 철저
 - 재배출 슈트 뚫는 작업 절차에 대해 근로자에게 교육을 실시하고, 관리감독 철저
- 고온의 소각재 비산 방지 조치 실시
 - 고온의 소각재 비산으로 인한 화상 등 위험을 방지하기 위해 조치를 실시하고 근로자에게 방열복 등 보호구 지급

(예시. 조작판넬 안전한 위치로 이격설치, 방호벽 설치 등)