
このページを印刷する

投入コンベアを停止させずにローラー部の掃除を行っていたところ、右腕から胸のあたりまでを巻き込まれた

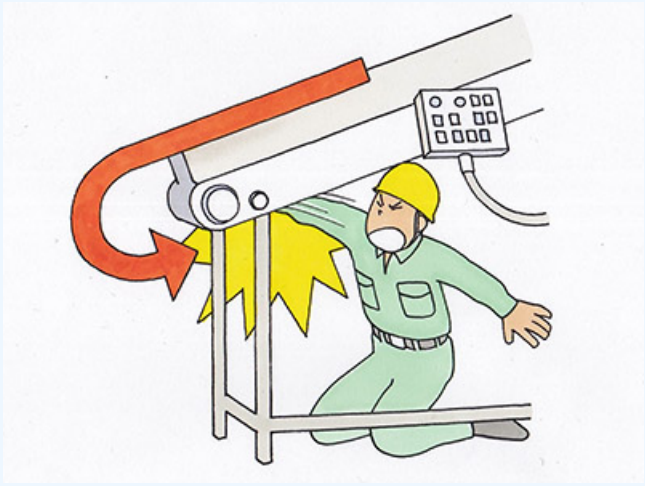

業種	清掃・と畜業
事業場規模	5～15人
機械設備・有害物質の種類(起因物)	動力運搬機
災害の種類(事故の型)	はさまれ、巻き込まれ
被害者数	死亡者数：1人　休業者数：0人 不休者数：0人　行方不明者数：0人
発生要因(物)	作業方法の欠陥
発生要因(人)	職場的原因
発生要因(管理)	運転中の機械、装置等の掃除、注油、修理、点検等

No.101407

発生状況

被災者は、単独で、破砕機の投入コンベアのリターンローラー部に付着した石膏粉を、ワイヤブラシを用いて擦り落として除去する際、投入コンベアを停止させずに作業したため、リターンローラー部とコンベアベルトの間に、ワイヤブラシごと右腕から胸のあたりまでを巻き込まれたもの。

原因

この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。

1　投入コンベアのリターンローラー部に、覆い、囲い、あるいは巻き込み防止ブロック等が設けられていなかったこと。
2　投入コンベアのリターンローラー部を掃除する際、当該コンベアの運転を停止しなかったこと。
3　投入コンベアのリターンローラー部を掃除する際、リターンローラー部に巻き込まれるおそれがあるにもかかわらず、皮手袋を着用したこと。
4　事業場における「安全に係るルール（安全5項目：回転部には近づかない、点検補修時には電源ロックを行う、補修時は3人以上で作業を行う、報・連・相の徹底等）」が定められているが、それが順守される体制（補修時は3人以上で行うとされているが、誰が補修作業に加わるのか明確になっていないこと等）となっていなかったこと。

対策

類似災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。

1　回転部に巻き込まれるおそれが想定される箇所には、覆い、囲い、あるいは巻き込み防止ブロック等を設けること。
2　機械の掃除等の作業を行う際、作業者に危険を及ぼすおそれがある場合は、機械の運転を停止させ、電源ロックを励行すること。
3　投入コンベアのリターンローラーを、石膏粉が付着しないものに替える等、危険作業の除去低減対策を講じること。
4　設計時、設備導入時等に、導入設備における作業（非定常作業を含む）に係るリスクアセスメントを実施し、潜在的危険有害性を把握し、その除去低減対策を講じること。
5　回転部に巻き込まれるおそれのある箇所に近寄らないよう、作業者に徹底させること。
6　作業において回転物に手が巻き込まれるおそれがある場合は、作業者に手袋を着用させないこと。
7　事業場で定めた「安全に係るルール（安全5項目）」が確実に履行されるよう、対応時の体制の明確化、電源ロック実施作業に係るチェックリストの作成等、安全管理体制の整備を図ること。

このページを印刷する

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.