
このページを印刷する

コンクリートパイルを搬送中に天井クレーンが逸走し、近くで作業していた被災者にコンクリートパイルが激突した

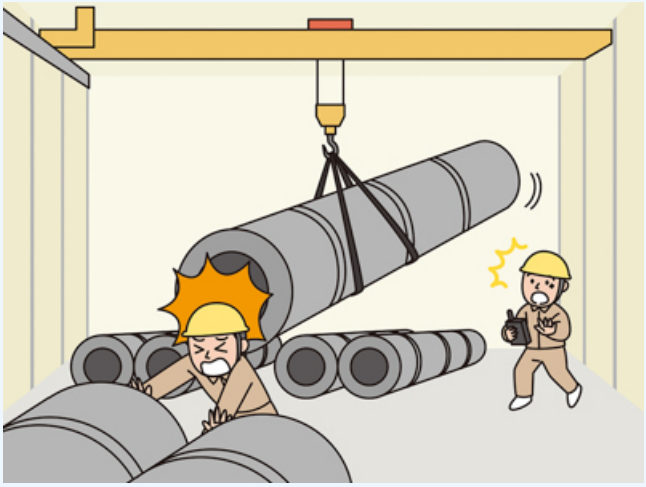

業種	窯業土石製品製造業
事業場規模	100～299人
機械設備・有害物質の種類(起因物)	クレーン
災害の種類(事故の型)	激突され
被害者数	死亡者数：1人　休業者数：0人 不休者数：0人　行方不明者数：0人
発生要因(物)	整備不良
発生要因(人)	その他の職場的原因
発生要因(管理)	運転中の機械、装置の

No.101688

発生状況

　コンクリートパイルを製造する工場において、天井クレーン（つり上げ荷重26.8トン）を用いて、コンクリートパイルを搬送する作業中、天井クレーンが逸走し、吊っていたコンクリートパイルが近くで作業していた被災者に激突した。

原因

・　制御装置の電磁接触器の接点が溶着し、無線式ペンダントボックスのボタンから手を放してもクレーンが動き続けたこと
・　電磁接触器の点検を行っていなかったこと

対策

・　クレーンの検査は、定期自主検査指針に基づき、電磁接触器の接触子、継電器の接触片、コントローラー及び操作用開閉器などの点検を行い、劣化していた場合は交換すること
・　クレーンの定期自主検査を外部に依頼する場合は、必要な事項が実施されるよう具体的な指示を出し、実施結果を確認すること
・　クレーンの無線コントローラーは非常停止ボタンがあるものを用い、非常時に直ちに押せるようにすること

このページを印刷する

Copyright © Ministry of Health, Labour and Welfare, All Right reserved.