



EFICIENCIA ELECTROMECAÁNICA DEL SURESTE

Calle 26, Reg. 95, Mz. 84, L 24-A
Cancún, Q. Roo, C.P. 77534
Cel. 998 1475146

e-mail:
ramonovando@yahoo.com.mx



REPORTE DE INCIDENCIA

INFORMACION GENERAL

Fecha:	Martes 1 de septiembre de 2026
No. de reporte:	EES-H-0926-2
Cliente:	HOSPITEN CANCÚN
Dirección:	Av. Bonampak
Contacto:	Ing. Victor Ramos
Email:	victor.ramos@hospiten.com
Teléfono:	9988457389
Equipo:	Chiller York
Modelo:	YVAA0213ADF46BAVS
No. de serie:	82012E30193544
Ubicación:	CHILLERS

DESCRIPCION DEL HALLAZGO / FALLA

El día 31 de agosto de 2026, aproximadamente a las 20:00 h, se presentó una interrupción del suministro eléctrico que afectó las instalaciones de Hospiten Cancún. Durante la madrugada del 1 de septiembre de 2026, el servicio eléctrico fue restablecido de manera progresiva; sin embargo, posterior al retorno de la energía, el equipo Chiller YORK no recuperó su operación normal. Como parte de la revisión inicial se consultó el historial de fallas almacenado en el controlador del equipo, identificándose diversos eventos relacionados principalmente con alta temperatura en la placa del VSD (Variador de Velocidad) y falla de comunicación con el VSD. A continuación, se presenta la secuencia cronológica de los eventos registrados por el sistema, con el objetivo de establecer las condiciones previas y posteriores a la interrupción eléctrica y facilitar el diagnóstico de la falla: No. de falla Fecha Hora Falla registrada 0101-sep-2026 08:02:18 h SIS 2 FALLA: ALTA TEMP EN PLACA VSD 0201-sep-2026 08:00 h aprox. SIS 1 FALLA: ALTA TEMP EN PLACA



VSD0301-sep-202607:57:35 hSIS 1 FALLA: ALTA TEMP EN PLACA VSD0401-sep-202607:57:32 hSIS 1 FALLA: ALTA TEMP EN PLACA VSD0501-sep-202607:57:31 hSIS 1 FALLA: ALTA TEMP EN PLACA VSD0601-sep-202607:57:28 hSIS 1 FALLA: ALTA TEMP EN PLACA VSD0701-sep-202607:24:11 hFALLA DE COMUNICACIÓN EN VSD0801-sep-202601:00:27 hSIS 1 CIERRE: ALTA TEMP EN PLACA VSD0901-sep-202601:00:25 hSIS 1 CIERRE: ALTA TEMP EN PLACA VSD1001-sep-202601:00:23 hSIS 1 CIERRE: ALTA TEMP EN PLACA VSDDurante la inspección y mantenimiento del sistema se realizó la revisión de los componentes asociados a la operación de la Chiller, identificándose daño en la bomba del sistema, la cual no se encontraba en condiciones adecuadas de funcionamiento.


CAUSA PROBABLE / DIAGNOSTICO

Con base en el historial de alarmas registrado por el equipo, se observa que posterior al restablecimiento del suministro eléctrico la Chiller YORK presentó múltiples condiciones de protección relacionadas con el VSD, principalmente por alta temperatura en la placa y posteriormente una falla de comunicación. Estas condiciones provocaron que el equipo no pudiera restablecer su operación normal.

De acuerdo con los registros disponibles, los primeros eventos posteriores al apagón se presentaron aproximadamente a partir de la 01:00 h del 1 de septiembre de 2026. Desde ese momento, el sistema de aire acondicionado de la Chiller 1 permaneció fuera de operación, ocasionando que las instalaciones de Hospiten Cancún permanecieran sin servicio de aire acondicionado hasta la realización de los trabajos correctivos.

Por el comportamiento observado y las alarmas almacenadas, se considera que la Chiller activó sus protecciones internas ante las condiciones anormales detectadas (daño en la bomba), evitando que el equipo continuara operando bajo una condición potencialmente perjudicial. Debido a esta condición fue necesario realizar el reemplazo de la bomba para restablecer la circulación requerida por el sistema.

Acción correctiva realizada: Se procedió al retiro de la bomba dañada y sustitución por una bomba funcional, realizando posteriormente las verificaciones correspondientes para restablecer las condiciones normales de operación del sistema.

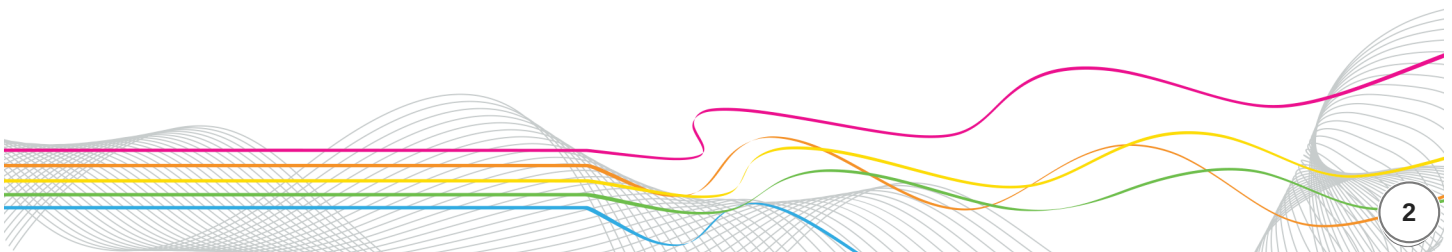



EFICIENCIA ELECTROMECAÁNICA DEL SURESTE



Evidencias del hallazgo y del estado del equipo.



EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DEL SURESTE

REGISTRO DE TIEMPOS

Nombre del Técnico
Ing. Servicio

Kevin Tec

Hora de Inicio

Septiembre, 2026 10:00 AM

Hora de finalización

Septiembre, 2026 6:00:00 PM

Total de Horas

08:00:00

EFICIENCIA ELECTROMECÁNICA DEL SURESTE

Nombre
Dirección

Ing. Ramón Ovando Pineda
Cancún, Reg. 95, C.P. 77500



FIRMA

CLIENTE

Nombre y puesto

Ing. Victor Ramos Gallardo, Jefe de Mantto.

Firma de Aceptación del Servicio