

不合格品报告（NCMR）

Nonconforming Material Report

NCMR 编号: SJ240605

基本信息			
发现部门	质量控制部	类型	☐ 原材料 ☐ 半成品 ☒ 成品 ☐ 其他: _____
☒ 物料编码 ☐ 货号	940-001628-00..940-001621-00	☒ 规格 ☐ 型号	FCL SE50 V4.0
供应商	/	产品名称	DNBSEQ-G50RS 高通量测序试剂盒
☐ PO 号 ☒ 工单或报检单号	212437	☒ 批号 ☐ 序列号	WLC24003
批量	100	不良数量	100
不合格描述: 该批次成品需质检 FCL SE50 和 FCS SE100 两个读长。 FCS SE100 第一次质检, 6.7 下机不合格, 具体指标为: 标准 TotalReads(M)≥145 , 实际 115.18 , 标准 ESR %≥73.0, 实际 57.38, 标准 Q30≥93.0, 实际 91.16, 标准 MappingRate%≥97.5, 实际 97.31, 标准 AvgErrorRate%≤0.45, 实际 0.54, 标准 First Q30≥94.0, 实际 93.86。根据工程方案上机复检, 6.15 复检下机, 结果合格。 FCL SE50 第一次质检, 6.7 下机不合格, 具体指标为: 标准 TotalReads(M)≥660 , 实际 629.61, 标准 ESR %≥77.0, 实际 76.63,标准 AvgErrorRate%≤0.35,实际 0.37。根据工程方案上机复检, 6.15 复检下机, 结果不合格, 具体指标为: 标准 SplitRate%≥95.5, 实际 94.98。 综合判断: 不合格。 ☒ 已对不合格品进行标识和隔离。			

提出人/日期: 牛志伟/2024.06.18 复核人 (QA) /日期: 丁 2024.06.18


注: 启动 NCMR 并复核通过后, 提出人将已签字的“基本信息”纸质记录流转至 QA。

不合格调查


1. 原因分析 (可附报告):

一、6月7号 SE50 首次质检使用机器#130340220026, TE 固定资产机器:


①排查 FCL SE50 工程机器下机报告、热图---起始 Q30 低, 加载不均匀, 进液口较差区域比较好区域低 7-9 个点, 主要怀疑加载 DNB 异常, 异常热图如下:

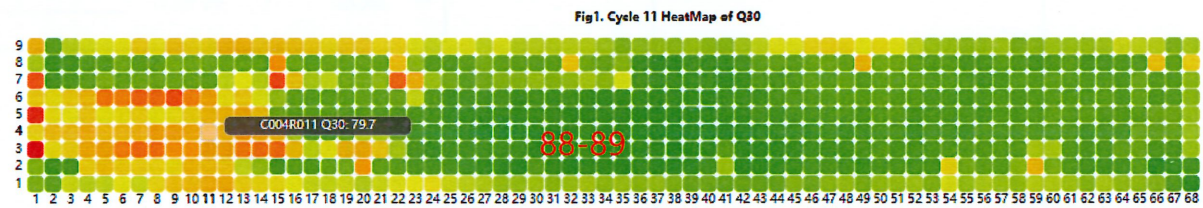

②排查 DNB 加载 post-loading 时的压力曲线, 看是否有过液异常, 经排查在 DRB 过 by-chip (芯片) 压力曲线与正常曲线有差异, REB 作用 post-loading 过程中多余 DNB 的清洗,会造成 overloading, 错误率高, 拆分率低等现象。

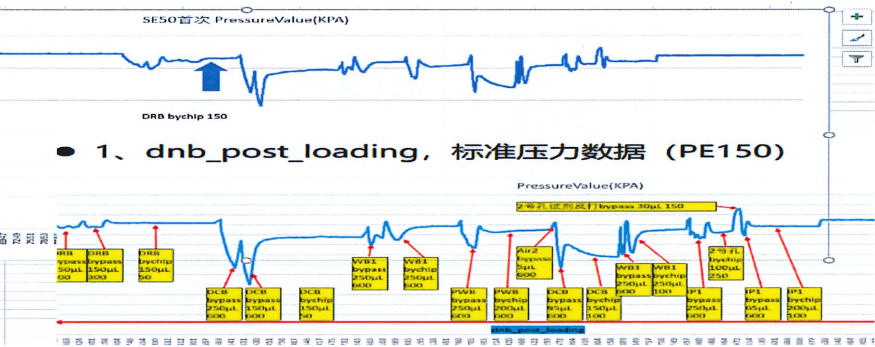

③FCS SE50 复检排查, 机器 C14030200200002, 主要为 SplitRate%标准≥95.5, 实际 94.98。排查 barcode 阶段测序质量和第一次首检对比, 复检 barcode 测序 Q30 质量较好, 热图原图未见明显 CallN 气泡等。

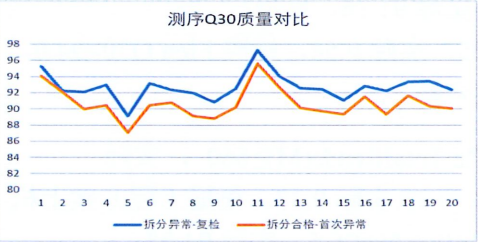


关联 SJ240510 SE50 拆分率低的异常, 此项标准过严首次质检合格算法版本为 1.7.1.529, 本批次算法版本为 1.7.1.613, 两种算法版本过滤方式存在差异, 1.7.1.613 版本会保留更多数据, TotalReads、ESR 会高, 但保留出来的更多的数据不一定全部能都拆分, 所以整体拆分率可能会



变低;

二、FCS SE100 第一次质检排查, #130340210078 机器

①下机报告、热图---起始 Q30 低, 下降快, DNB 明显有加载不均匀现象, 优先排查加载 DNB 压力曲线异常, 异常热图如下:

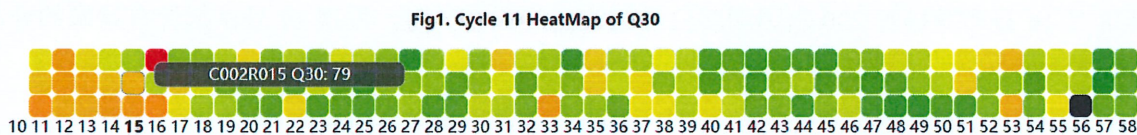


②收集合格的 Run 的 11cycleQ30, 均值 89 附近徘徊, 异常 runQ30 质量差, 比较明显。

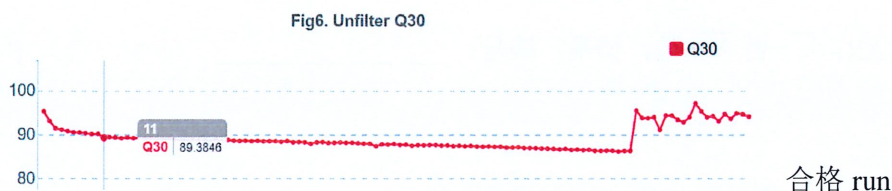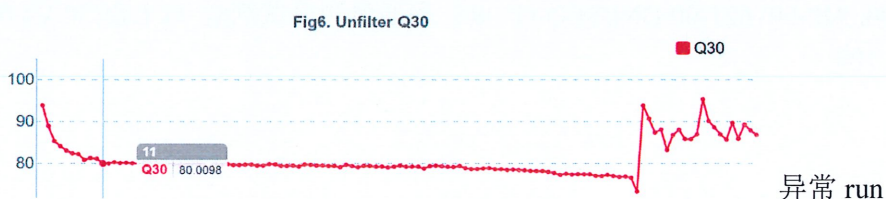


③排查 DNB post-loading 压力曲线与标准的压力曲线对比, DRB by-chip 阶段, 压力曲线有些异常; PWB 过 by-chip 压力曲线也异常, PWB 是 post-loading 过程中洗去多余的包埋蛋白, 压实 DNB, 降低背景等作用, 会导致数据量, DNB 结合数, ESR 低和其他指标异常; DCB 第一次过液 by-chip 阶段曲线异常, DCB 在 post-loading 过程中提供 DNB 结合缓冲环境, 赶走气泡, 防止生化反应不充分, 此处异常可能导致加载和生化反应不充分, 导致数据量低。

压力曲线排查结果如下:

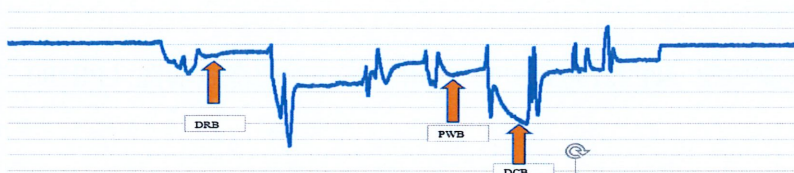

1、dnb_post_loading, 标准压力数据 (PE150)

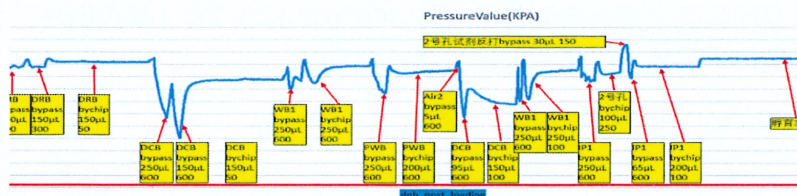

建议 FCS SE100 复检, 复检机器#130340210079, 下机数据量 153M、Q30 95.44、ESR 76.63 测

序质量处于历史中上水平。

关联 SJ240509、SJ240602 和 SJ240603 的不合格品报告，FQC 的 200 基因测序仪#130340210078 和#E2213030079 均出现过仪器偶发故障。

2024 年 8 月 16 日研发排查 200 基因测序仪（#E2213030079）时，发现 11 号试剂针有堵塞的异常，建议增加该仪器的清洗频次。

2. 不合格涉及范围：（如涉及，请选中并填写各个环节涉及的原材料/半成品/成品的物料编码、数量和批次、仓位信息，列表展示）

☒ 在制：940-001628-00..940-001621-00 DNBSEQ-G50RS 高通量测序试剂盒 FCL SE50 V4.0，批号 WLC24003，数量 100

☐ 在库：

☐ 售出：

3. 原因分类：

☐ 物料不良，涉及 SCAR：☐ 否 ☐ 是，如是，编号：_____（如涉及 SCAR，原因分析、措施及跟进可简单描述，具体的转移至 SCAR 单，判定处置方案，SQE 和 QA 完成会签即可）

☐ 设计不良 ☐ 工艺不良 ☐ 作业不良 ☐ 环境/设备不良

☒ 其他不良，说明：

仪器偶发故障

4. 改善措施或建议的纠正措施（写明措施、责任人、预计完成日期等）

关联 SJ240509、SJ240602 和 SJ240603。

短期措施：FQC 检验用的 200 基因测序仪（#E2213030079）每周进行一次超深度清洗（PE100 脚本）。

责任人：吴涛 即日起执行。

短期措施确认效果后，由工程和研发评估确定是否需要修改文件 SOP-008-B05-008《基因测序仪清洗维护标准操作程序》，在该文件中明确 200 测序仪清洗频次要求。

责任人：陈萌 预计完成日期：2024 年 9 月 30 日

调查人/日期: 孙彦清 2024.08.22		
调查部门负责人/日期: 陈明 2024.08.22		QA/日期: 丁艳 2024.08.22
注: 调查人员输出最终版调查资料后, 将已签字的“不合格调查”纸质记录流转至 QA。		
处置方案		
☐ 挑选: (需描述挑选方案) ☐ 退货: (需描述退货的产品对应的采购单号、编码、名称和数量) ☐ 报废: (写明报废的产品编码、名称、数量和报废责权部门等) ☐ 返工: (填写返工范围, 返工方案或返工作业指导书编号等) ☐ 让步: 是否涉及让步分析报告: ☐ 是, ☐ 否; 如是, 关联编号: _____ ☒ 其他: 复检, 已合格。		
评审会签		
部门	签字	日期
☒ 工程技术	陈明	2024.08.22
☒ QC	陈茜	2024.08.23
☐ 生产		
☐ SQE		
☐ PMC		
☐ 采购		
☐ 研发		
☐ 其他:		
批准人: 陈明 日期: 2024.08.23		

受托生产相关 ☐ 是, ☒ 否

批准人(委托方): /

日期: /

跟进处置和改善结果

需跟进点(打印时删除, 也可附相关材料):


2024年11月28日 SOP-008-B05-008 美国进口仪器清洗维护标准操作规程
已完成修订,

QA: J 43

确认关闭日期: 2024.11.28

 答复
  全部答复
  转发

2024/11/28 (周四) 10:50

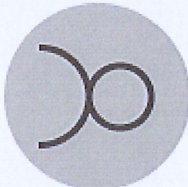

智造PLM

(系统通知) 文档流程发布完成通知

收件人 牛志伟(Zhiwei Niu); 王芋洁2(Yujie Wang)

 如果显示此邮件的方式有问题，请点击此处以在 Web 浏览器中查看该邮件。

您好！

牛志伟发起的文档审批流程WF01-T-0020722已审批完成，本次发布文档：

文档编号	文档标题	文档类型	文件名称
SOP-008-B05-008		mgIDMR	SOP-008-B05-008 基因测序仪清洗维护标准操作规程.docx SOP-008-B05-008签字封面.docx

发布时间:2024-11-22

