

एल. एच. सी. कोचों के आयाम :

➤ कोच की लंबाई-(भिरे से भिरे तक)	=23540 मिमी
➤ कोच की लंबाई- हथौड़ी-से सेमी-सेमी तक)	=24000 मिमी
➤ रेल लेवल से कोच की ऊँचाई-(थी टायर के अतिरिक्त)	=4039 मिमी
➤ रेल लेवल से कोच की ऊँचाई थी टायर एसी कोच	=4250 मिमी
➤ कोच की चौड़ाई	=3240 मिमी
➤ पहिले क्षेत्र (ऑलिड)	=2560 मिमी
➤ दोनों सेक्टर पिचोट के बीच की दूरी	=14900 मिमी
➤ रेल लेवल से कोच की न्यूनतम ऊँचाई	=102 मिमी
➤ सीसीसी की अधिकतम ऊँचाई(टायर कंडीशन में)	=1105 मिमी
➤ सीसीसी की न्यूनतम ऊँचाई(टायर कंडीशन में)	=1090 मिमी
➤ सीसीसी की न्यूनतम ऊँचाई(लोडेड कंडीशन में)	=1030 मिमी
➤ सीसीसी की ऊँचाई में अधिकतम गिरावट	=75 मिमी
➤ पहिले का व्यास (डॉयमीटर) अधिकतम	=915 मिमी
➤ पहिले का व्यास (डॉयमीटर) न्यूनतम	=845 मिमी
➤ छेक डिस्क का व्यास (डॉयमीटर)	=640 मिमी
➤ छेक डिस्क की मोटाई	=110 मिमी
➤ छेक डिस्क में अधिकतम परमीशिबल घिसाव (मोटाई में)	=7 मिमी
➤ (दोनों तरफ अलग अलग अर्थात् कुल= 14 मिमी)	
➤ कोच की अधिकतम रपीड	=160 कि. मी. /घंटा, 200 कि. मी. /घंटा तक बढ़ाया जा सकता है
➤ राईड इंडेक्स	=2.5→160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर
➤ सीसीसी की गैरबिग बैज होरीजोन्टल(अमतल)	=±110 मिमी
➤ सीसीसी की गैरबिग बैज वर्टिकल (खड़ा)	=±90 मिमी
➤ सीसीसी का स्ट्रोक (कम्पेशन)	=80 मिमी
➤ सीसीसी का स्ट्रोक (टेम्पाईल)	=58 मिमी
➤ सीसीसी अपोर्टिंग डिवाइस की ऊँचाई	=187.5 मिमी

➤ लैटरल छम्प बटॉप क्लीयरेंस	= 25±5 मिमी
➤ लॉगीट्यूनल छम्प बटॉप क्लीयरेंस	= 8 +5/-2 मिमी
➤ बेकेंडरी छंप क्लीयरेंस	= 95 +0/-5 मिमी
➤ छेक बिलेंडर में प्रेशर	= 3 कि. ग्राम /से.मी ²
➤ छेक पैड की मोटाई अधिकतम	= 35 मिमी
➤ छेक पैड की मोटाई न्यूनतम	= 07 मिमी
➤ शीयरिंग का अलाऊट तापमान	= 80°C बाहरे में
➤ कोच में कुल छेक बिलेंडर	= 08 (255मिमी व्यास का)
➤ छेक पैड	= 16 नम
➤ शीयरिंग के प्रकार	बी.टी.आर.बी. (टिमकेन / एन.के.एफ.)

विभिन्न प्रकार के शैड्युल :

- ट्रिप शैड्युल = डी 1 - ट्रिप/ भाप्ताहिक
- मासिक शैड्युल = डी 2 – प्रत्येक महीने में ± 3दिन
- छे मासिक शैड्युल = डी 3 – प्रत्येक छह महीने में ± 15दिन
- एन एन 1(पर्कशॉप में - आई ओ एच)=18 महीने में +1 महिना या 6 लाख किमी रनिंग जो भी पहले आए उस अवधि में भेजें।
- एन एन 2(पर्कशॉप में - पीओएच-I)=36 महीने में या 12 लाख किमी चलने पर जो भी पहले आये उस अवधि में भेजें।
- एन एन 1(पर्कशॉप में - आई ओ एच)=54 महीने में +1 महिना या 18 लाख किमी रनिंग जो भी पहले आए उस अवधि में भेजें।
- एन एन 3(पर्कशॉप में-पीओच-II)=72 महीने में या 24 लाख किमी चलने पर जो भी पहले आये उस अवधि में भेजें।

इन कोचों के परिक्षण की पद्धति को तीन भागों में बाँटा गया है ।

1. पिटलाइन में अंदर की तरफ से परीक्षण ("A" भाग)
2. पिटलाइन पर दोनों तरफ से परीक्षण ("ba" भाग)
3. कोचों के एयर ब्रेक सिस्टम की जाँच करने की पद्धति("sa" भाग)

"A" पिटलाइन में अंदर की तरफ से परीक्षण : अब हम ब्रेक के प्रथम कोच जो कि पावरकार / अ.एल.आर से परीक्षण प्रारंभ करते हैं।

1. अफर:

- सर्वप्रथम पावरकार/एअर .एल .आर दोनों अफर को चेक करें अफर के माऊटिंग ओल्ट डीले/गुमे हुए तो नहीं है यदि कोई नट/ओल्ट डीला /गुमा हुआ है तो नये नट (नायलॉक ब्रयतः लॉक)ओल्ट के साथ लगाये तथा 590 न्युटन मीटर से नट/ओल्ट को टार्क करें।ओल्ट की नाप (लंबाई) = M24 x 90 मिमी एवं नट M24।



चित्र संख्या 1

- अफर कैसिंग एवं प्लंजर की जाँच करें कहीं कोई दरार (क्रेक) तो नहीं है तथा फेस प्लेट की रिबिट डीली तो नहीं है यदि दरार (क्रेक) या रिबिट डीली हो या प्लंजर किसी भी तरफ झुक गया हो तो उस अफर को बदलें या कोच को सिक करके बदलवाएँ।



ओल्ट अफर


चित्र संख्या 2

- अफर की कुल लंबाई को हैड बटॉक से अफर फेस प्लेट तक नापें किसी भी परिस्थिति में अफर की लंबाई 650 मिमी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अन्यथा वह बीबीबी लोको के साथ कॉपलिंग में परेशानी पैदा करेगा।

- अफर की ऊँचाई को रेल लेवल से नापें खाली कोच में यह अधिकतम 1100 मिमी तथा न्यूनतम 1090 मिमी से कम नहीं होना चाहिये यदि 1090 मिमी से कम मिलती है तो ऐसे कोच को अर्पित में न लगाये उसे एडजस्ट करवायें। पावरकार को छोड़कर अन्य कोचों में अफर नहीं होते हैं अतः उनकी भीषीशी हाईट को रेल लेवल से मापें (यह 34.5 इंच या 876 मिमी तक होना चाहिए अर्द्ध भीषीशी के सेक्टर की रेल लेवल से ऊँचाई 1105 मिमी),
- अफर के पलंजर को कपास(Cotton waste)से साफ करके उसमें तेल लगायें।

2. भीषीशी (सेक्टर अफर कपलर):

- अथ पावर कार में लगे हुए भीषीशी (अंतिम बिरा / लोको बिरा) को चला कर देखें की वह अच्छी तरह से कार्य कर रहा है या नहीं। नकल को खंड करके देखें कि लॉक अबाधर ढंग से गिर रहा है कि नहीं साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सेटरी लॉक नीचे आया है या नहीं तथा अनकंपलिंग लीवर में छेकट के खांचों में बैठकर भीधा हो गया है। सेटरी लॉक की बिष भीधी हो रही है या नहीं वह भीधी होनी चाहिये। तत्पश्चात पावर कार कोच की भीषीशी का एंट्री कीप टेस्ट करें तथा सुनिश्चित करें कि एंट्री कीप टेस्ट में सेटरी लॉक/कपलर फेल तो नहीं हो रहा है। यदि कपलर एंट्री कीप में फेल हो रहा है तो नकल सेटरी लॉक तथा लॉक पीस को चेक करें तथा एक-एक करके खदलें पुनः एंट्री कीप को चेक करें किभी भी बिथिति में एंट्री कीप में फेल कपलर को अर्पित में न जाने दे इस तरह के कपलर ट्रेन पार्टिंग का कारण बन सकते हैं।

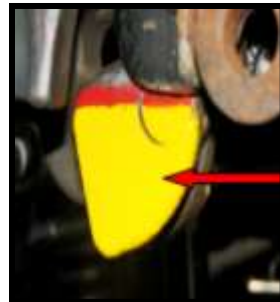

सेटरी लॉक
चित्र संख्या 3



अनकंपलिंग लीवर
चित्र संख्या 4

- दो पेचकस लेकर एंटी कीप का परीक्षण करें बोटरी लॉक का टॉगल नकल की पिछली हिस्से (टेल बेलफ)से खिंचकना नहीं चाहिये। यदि खिंचकता है तो बोटरी लॉक, लॉक पीस नकल, को खदल कर चेक करें।
- यह सुनिश्चित करें कि बीबीबी के अंदरूनी हिस्सों में किसी प्रकार का तेल या ग्रीस न हो, यदि ग्रीस या तेल है तो बोटरी लॉक, लॉक पीस, नकल को खोलकर ग्रीस या तेल को अच्छी तरह से साफ करें (बेत, छुरादा एंजम कपड़े के द्वारा)इस तरह के कपलर ट्रेन पार्टिंग का कारण बन सकते हैं।



चित्र संख्या 5

- पावर कार के लोको बिरे के बीबीबी के कपलर हेड के ऊपर डबल हेडेड रेक्ट्रिक्टर लगा हुआ होना चाहिए तथा उसको सही ढंग से चेक करें यदि नट ढिला है उसे टाइट कर दें, रिप्लिट पिन भी निचले हिस्से में लगी होनी चाहिए। रेक्ट्रिक्टर न होने के स्थिति में लोको और कोच के बीच में पार्टिकल पार्टिंग होने की संभावना होती है। कभी भी किसी भी ट्रेन के पावर कार को बिना रेक्ट्रिक्टर के न जाने दें।



चित्र संख्या 6

- इसी प्रकार बीबीबी के अन्य पुर्जे जैसे अपॉटिंग डिवाइस, अडनकपलिंग लीवर, ड्राफ्ट गीयर एंजम शैंक को चेक करें। अपॉटिंग डिवाइस की रिपिंग टुटी होने तथा खोल्ट ढिला या टूटा होने के लिए चेक करें यदि कोई रिपिंग टुटी हो या खोल्ट टूटा हो तो अपॉटिंग डिवाइस को खदलें अथवा मरम्मत करें।




चित्र संख्या 7

- अनकपलिंग लीवर की व्यवस्था को चेक करे अनकपलिंग लीवर की बोट जो कि बोटरी लॉक से जुड़ी हुई है ज्यादा मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए अन्यथा टेल टेल रिवेल्स पूरी तरह से साफ नहीं होगी तथा लॉकिंग पिन नहीं जाएगा। इसका अर्थ यह है कि बीबीबी कपलर ठीक से कपल नहीं हो रहा है तथा अनकपलिंग होने की संभावना रहेगी।



चित्र संख्या 8

- अनकपलिंग लीवर की ब्रेकेट के नट खोल्ट आदि को भी चेक करे कोई नट खोल्ट ढीला या गुमा हुआ नहीं होना चाहिए, अनकपलिंग लीवर कि बॉड पर साफ करके ग्रीस भी लगायें।

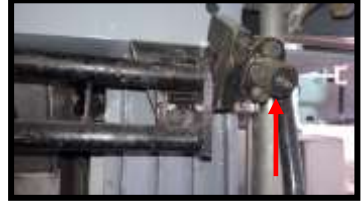

चित्र संख्या 9

- अनकपलिंग लीवर को उठाकर बीबीबी को खोलकर देख लेये जिससे रास्ते में अनकपलिंग में परेशानी न हो। अनकपलिंग लीवर द्वारा खोलने पर नकल आसानी से खुल जाना चाहिए।




चित्र संख्या 10

- अथ पुनः नकल को खंद करे लॉक पीस आदि गिरना चाहिए एवं टेल टेल रिवेल्स (छिद्र) को आर-पार दिखना चाहिए तथा बोटरी लॉक नीचे आ जाना चाहिए, फिर लॉकिंग पिन को डालकर भुनिश्चित करें की पिन सही ढंग से जा रही है या नहीं। यदि नहीं जा रही है तो उस परिस्थिति में उसे सही करें।



चित्र संख्या 11

- साथ ही साथ कपलर के पॉकेट में सामने की तरफ से झाँक कर देखें कि सेन्ट्रल पिन जिससे ड्राफ्ट गीयर एवं शैंक जुड़ते हैं अपनी सही जगह पर है या नहीं। यदि पिन ऊपर या नीचे की तरफ खिसकी हुई या घिसती हुई दिखे तो उसे खरीकी से जाँच करें। तथा कोच को बिक करें तथा उसे बदलवाएँ।

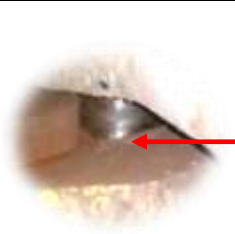		
यू.आई.सी. लिंकेज का खिसक जाना	सेन्ट्रल पिन का खिसक कर ड्राफ्ट गीयर फोर्क से घिसना	
		
ड्राफ्ट गीयर फोर्क में घिसाव	सेन्ट्रल पिन का खिसक कर ड्राफ्ट गीयर की ऊपरी गीयर प्लेट का टूटना	

चित्र संख्या 12

- ड्राफ्ट गीयर की आगली तरफ की फोर्क को भी सही ढंग से चेक करें कि कहीं सीधीसी शैंक फोर्क के साथ घिस तो नहीं रही है तथा घिसाव 2 से 3 मिमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए यदि ज्यादा है तो उसे सर्पिस में न चलाएँ।



चित्र संख्या 13

- अण्ड झफ्ट गीयर की ऊपरी हिस्से की टर्फ फ्लोर की प्लेट को चेक करें कहीं उभरमें भी केक आदि तो नहीं आ गया है। यदि भीषीषी के उपर टर्फ फ्लोर भण्डी दोष है तो कोच को गहन तरीके से जाँच करे तथा कोच को भर्षिष से निकाल देवे।



चित्र संख्या 14

- कोच छाडी अंतिम क्षिरे को चेक करें कहीं पैनेल में कोई केक या जंग आदि तो नहीं जंग आदि तो नहीं लग रही है यदि है तो उभे अटैंड करें। कोच के अंतिम क्षिरे के (X) के चिन्ह को करे यदि मिट गया है तो उभे पेंट/टेप से खनाए।



चित्र संख्या 15

- कोच के हेड बटॉक को भी चेक करे कहीं कोई केक, पेलिडिंग केक आदि तो नहीं है यदि है तो उभे अटैंड करें या कोच को क्षिक करे तथा उभे अटैंड करें।



चित्र संख्या 16

- पिटलाईन में अदंर की तरफ से भर्ष प्रथम भीषीषी एवं झफ्ट गीयर की भर्षोट एवं खेस प्लेट के खोल्ट एवं नट को चेक करें। यदि कोई नट या खोल्ट टुटा हुआ या गुमा हुआ है तो उभे खदलें नट खोल्ट हमेशा हाइटेन्साईल स्टील का 10.9 ग्रेड को टीपीएस/ अनखेको या एल.पी.एस का होना चाहिए। नये खोल्ट की लंघाई M 16 x 65 मिमी तथा नट M16,]sao 200 न्युटन मीटर से टॉर्क करें।



चित्र संख्या 17

- इसी कम में सेन्ट्रल पिन के नीचे लगी हुई शेअर प्लेट को सही ढंग से देखें कहीं इसमें सेन्ट्रल पिन के टकराव के कारण उठाव तो नहीं आ गया है यदि ऐसा दिखता है तो शेअर प्लेट को खोलकर देखें कहीं सेन्ट्रल पिन नीचे की तरफ तो नहीं खिसक गई है। यदि पिन नीचे की तरफ खिसकी हुई है तो इस कोच को सर्पिस में न चलाएँ।



सेन्ट्रल पिन के नीचे शेअर प्लेट से टकराने के कारण आया हुआ उठाव



शेअर प्लेट अंदर की तरफ से उठाव के साथ
चित्र संख्या 18

- इसी प्रकार ड्राफ्ट गीयर के पिछली तरफ में लगे हुए गाईड बॉट को भी जाँच करें , कहीं यह टूट तो नहीं गई है। यदि इस प्रकार का दोष है तो कोच को रोक से निकाल कर गहन परीक्षण करें तथा ड्राफ्ट गीयर को बदलें।



चित्र संख्या 19

- निचली तरफ से ही ड्राफ्ट गीयर में लगे हुए पैड (इलास्टोमेरिक) को जितने भी नजर आते हैं उनको जाँच करें कहीं कोई पैड केक तो नहीं हो गया है यदि केक है तो ड्राफ्ट गीयर बदलना अनिवार्य है।




चित्र संख्या 20

- थैलेन्सड ड्राफ्ट गीयर कोच में नीचे की तरफ सर्पोट प्लेट में लगे हुए शेअर बोल्ट को चेक करें कहीं कोई बोल्ट ढीला तो नहीं हुआ

है तथा उसमें लगा आयर (एफ.टी.आई. एल.) को भी चेक करें कहीं वह टूटा हुआ तो नहीं है यदि कोई दोष है तो उसे अटेंड करें।

एस्कर्ट

फेविली ट्रान्शपोर्ट

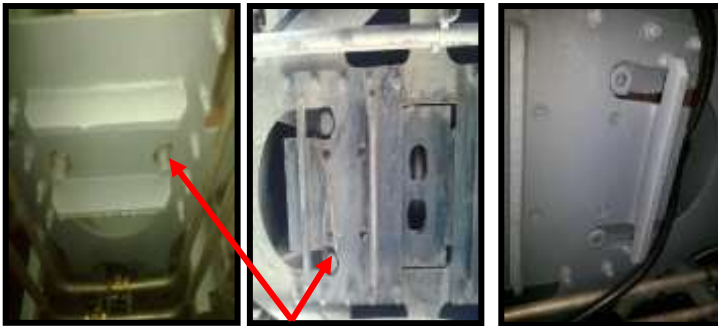

पेज खोल्ट

चित्र संख्या 21

- कोच के ट्रफ फ्लोर (अंडरफ्रेम) को अच्छी तरह से चेक करें कहीं हैडबॉक्स, बोलबार, काशआर आदि में कोई केक या जंग तो नहीं लग रही है यदि है तो इसे अटेंड करें।

- अंडरफ्रेम में लगे कॉल चैनलों को चेक करें कहीं उनमें जंग आदि तो नहीं लग रही है, यदि है तो इसे अटेंड करें।

- कोच के अंडर फ्रेम को शौचालय के नीचे, कहीं पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है के लिए जाँच करें, यदि है तो इसे अटेंड करें।



चित्र संख्या 22

- सभी शौचालयों के नीचे के ड्रेन पाइप को चेक करें कहीं टूटे हुए या अपनी जगह से खिसके हुए तो नहीं है यदि है, तो इसे अटेंड करें।

- अण कोच की ओगी के फेम (भाईड फेम एवं काशखार) को अच्छे से चेक करें कहीं पेलिंग जोड़ पर केक तो नहीं है या कहीं उनमें जंग या कोई गड़डा जैसा तो नहीं पड़ गया है यदि ऐसा है तो उसे अटैंड करें, यदि अटैंड करने लायक नहीं है तो कोच को ब्रेक से निकाल कर शिकलाईन में मरम्मत के लिए भेजे (नीचे औब्र आनु दोनों तरफ से जाँच करOM)।



चित्र संख्या 23

- अण कोच के पहियों को अच्छे से चेक करें स्पर्शप्रथम डिस्क को अंदर की तरफ से चेक करें कहीं डिस्क में कोई केक आदि तो नहीं है तत्पश्चात चक्के की ट्रेड फ्लैज आदि को विभिन्न दोषों के लिए चेक करें जैसे फ्लैज कि जड़ में गोलाई का कम होना फ्लैज का गहरा होना, फ्लैज का पतला होना, फ्लैज का शार्प हो जाना, ट्रेड पर गोलाई भ्रमत्तल हो जाना, ट्रेड पर शैलिंग (मेटल चिप्स निकलना), पूरी व्हील ट्रेड पर छोटी छोटी शैलिंग का होना। यदि कोई भी दोष निर्धारित सीमा से अधिक है तो कोच को तुरंत निकाल कर व्हील को बदलवाएँ। अन्यथा पहिये के टूटने तथा धीयरिंग खराब होने की संभावना रहेगी।



चित्र संख्या 24

पहिया (व्हील) से संबंधित आयाम निम्न है :

कंम शः		नया भाईज (मिमी)	कन्डम भाईज (मिमी)
क	व्हील का व्यास	915	855
ख	फ्लैज की जड़ पर गोलाई	14	13
ग	फ्लैज की गहराई	28.5	35
घ	फ्लैज की मोटाई कम	28.5	22
ङ	फ्लैज का शार्प होना	14.5	5
च	ट्रेड पर गोलाई भ्रमरतल हो जाना	30 मिमी प्रायमरी	
छ	ट्रेड पर शैलिंग का हो जाना (निधारित)	40 मिमी लंबाई और 1.5 मिमी गहराई तक	
ज	ट्रेड पर कहीं-कहीं टायर का छेठ जाना तथा प्रोफाइल का बदल जाना	कोच को भर्षिभ में न चलायें	
झ	ट्रेड पर कई जगह छोटी-छोटी शैलिंग का होना	ऐसे पहिये को भर्षिभ में न चलायें	

टायर डिफेक्ट गेज का उपयोग करें तथा चेक करें ।

कोच के सभी पहियों (व्हील्स) की इन सभी दोषों के लिए चेक करें ।

- अथ एकभलों को भी चेक करें कहीं कोई केक, मुड़ा(बेंड)आदि तो नहीं है। मुड़े होने की स्थिति में दो पहियों के बीच की दूरी को व्हील डिस्टेंस गेज के द्वारा तीन स्थानों पर नापें (डी-3 शैड्युल में आवश्यक नापेM) दो पहियों के बीच की दूरी 1600 ± 1 मिमी से तक होनी चाहिए यदि अंतर मिलता है तो पहिये को बदले।



चित्र संख्या 25

18. एक डिस्क :

- अणु एकत्रण के ऊपर लगी हुई छेक डिस्क को जाँच करे सर्वप्रथम उसका माउन्टिंग छोल्ट जो कि एकत्रण के हथ एण्ड डिस्क के बीच में लगते हैं वो चेक करे कि कहीं कोई छोल्ट गुमा हुआ या टूटा हुआ तो नहीं है यदि है तो ऐसे पहिये को निकाले।



चित्र संख्या 26


- अणु छेक डिस्क के माउन्टिंग लगन को चेक कर 0M , यदि उनमें कोई दरार(केक), टूटा हुआ लग पाया जाता है तो उस पहिए को बदलें (लगातावर छेकिंग फोर्स आने के कारण इसकी संभावनाएँ रहती हैं)।
- छेक डिस्क जिसे फिक्शन रिंग भी कहते हैं, इसके दोनों तरफ की सतह को चेक करे कि कहीं उसमें कोई दरार, टूटा हुआ या असमतल घिसाव तो नहीं है।
- छेक डिस्क में लगे हुए कुलिंग रिष जो कि छेकिंग के समय उत्पन्न ऊष्मा को निकालने के लिये लगाए गये हैं वो चेक करें कि कोई टूटा हुआ या केक तो नहीं है। दो लगातावर टुटी हुई कुलिंग रिष को चलाया जा सकता है दो से ज्यादा लगातावर टुटी हुई कुलिंग रिष वाले पहिये को सर्किश में न चलाएँ यदि एक एक (दो से ज्यादा) रिष अन्य अन्य जगह पर है तो उसे चलाया जा सकता है।



चित्र संख्या 27

ba`ok iDsk sao saMbaiQat daoYa evaM]nako Aayaama inamnailaiKt hO :

➤ श्लेक डिस्क का व्यास (Diameter)	=640 मिमी
➤ श्लेक डिस्क की मोटाई (Thickness)	=110 मिमी
➤ श्लेक डिस्क की भतह पर घिआष (Diameter)	=अधिकतम 7 मिमी प्रत्येक तरफ =कुल 14 मिमी का घिआष चलता है।
➤ धर्मल ढबारा (अरफेअ केक)	= 50 मिमी लंछाई तक चलता है। गहबई 1 मिमी अेज्यादा न हो।
➤ कुलिंग रिष का टूटा होना	=दो कुलिंग रिष का केक/टूटा होना चलता है
➤ माडनिंग शोल्ट का ढीला होना	= नहीं चलता है
➤ माडनिंग लग का केक/टूटा होना	= नहीं चलता है
➤ भतह का टूटा होना	= नहीं चलता है
➤ हौलो पीयर एं र्कोरिंग (डिस्क की रिंग पर)	=1मिमी गहबई की र्कोरिंग एं 1 मिमी का हौलो पीयर चलता है।
➤ हष में केक होना	= नहीं चलता है तुरंत निकाले।
➤ पेनोट्रेटिंग केक फ्रिक्शन रिंग पर	=नहीं चलता है तुरंत अर्रिअ अे निकाले।
➤ इनशीपियंट केक	=नहीं चलता है तुरंत अर्रिअ अे निकाले।
➤ रिपलिटिबिंग	=नहीं चलता है तुरंत अर्रिअ अे निकाले।
➤ हॉट र्पांट	=चलता है।

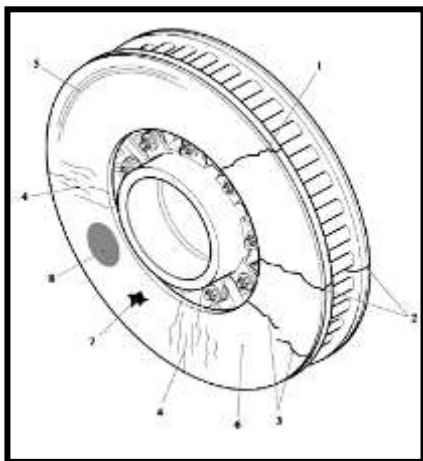

1. पेनोट्रेटिंग केक(एक तरफ)
2. पेनोट्रेटिंग केक(दोनों तरफ)
3. इनशीपियंट केक
4. अरफेअ केक (धर्मल ढबारा)
5. र्कोरिंग
6. हौलो पीयर (डिस्क की रिंग पर)
7. रिपलिटिबिंग
8. हॉट र्पांट

चित्र संख्या 28

19. श्लेक रिलिन्डर एं कैलीपर युनिट का निरीक्षण :

ट्रॉली फ्रेम के उपर लगे हुए कैलीपर, बिलिन्डर, श्रेक पैड होल्डर युनिटों को अच्छी तरह से चेक करें। चेक करनेवाली जगह एवं दोष :

- कैलीपर की मांडटिंग बोल्ट/नट का ढीला होना या गुमा होना, भाई लेंट रखर छलाक का खराब होना। नया बोल्ट/नट डालें (बोल्ट-M16 x 65 मिमी एवं नट-M16 तथा 170 न्युटन मीटर का टार्क लगाए)



चित्र संख्या 29

- श्रेक बिलिन्डर एवं कैलीपर युनिट का जाम होना, श्रेक का सही ढंग से बिलीज न होना। कैलीपर की पिनों का जाम होना यदि है तो पिनों को निकालकर साफ करें (वीस हाक्लूषर स्टेथर्म एन सी. यू. 30 पी. टी. एम.) लगाकर एवं पुनः पिनों को लगाएँ, फिर से चेक करें।
- कैलीपर की पिन का टूटा होना नट को गुमा होना - सही करें।
- श्रेक पैड होल्डर की मांडटिंग पिन / खुश का गुमा, टूटा या ज्यादा घिसा होना - सही करें।
- श्रेक पैड होल्डर का लॉक जो कि पैड को बोकता है का टूटा होना या खुला होना - सही करें।
- श्रेक बिलिन्डर योक एवं कैलीपर आर्म का ज्यादा घिसा हुआ होना - यदि है तो बदले एवं सही करें खुश एवं पिन को चेक करें, यदि खराब है तो बदलें।
- श्रेक कैलीपर युनिट को नीचे झुके हुए तथा श्रेक डिस्क के साथ, श्रेक लगने के समय टकराने के लिए जाँचें साथ ही श्रेक डिस्क एवं कैलीपर युनिट में ग्रेजिंग का निशान तो नहीं हो, यदि है तो कैलीपर की खुश एवं पिन को चेक करें तथा बदलें। किसी भी परिस्थिति में ऐसे दोष के साथ न चलाएँ अन्यथा सस्ते में श्रेक लगते समय कैलीपर या श्रेक डिस्क टूट सकता है।



चित्र संख्या 30

- श्रेक पैड का गुमा/टूटा होना या असमान मोटाई/कन्डेमिंग भीमा से कम का होना-यदि है तो श्रेक पैडों को खदले एवं समान मोटाई के डाले; नये श्रेक पैडों की मोटाई 35 मिमी कन्डेम भाईज 7 मिमी।
- श्रेक बिलिन्डर का बलैक भी चेक करें कि वह कार्य कर रहा है या नहीं। यदि कार्य नहीं कर रहा है तो उसे भरी करें या श्रेक बिलिन्डर खदलें।
- श्रेक बिलिन्डर पर लगी हुई बखर शैलो को चेक करे यदि वह गुमी हुई, फटी हुई मुड़ी हुई या उसकी बरकिलप गुमी हुई है या अन्य कोई दोष है तो उसे ठीक करें अन्यथा श्रेक बिलिन्डर में मिट्टी जाने से बिलिन्डर जाम हो जायेगा एवं श्रेक जाम हो जायेगा।




चित्र संख्या 31

20. एकसल ऑक्श जीयरिंगः

- कोच के एकसल ऑक्श को नीचे की तरफ से (निचले कन्ट्रोल ग्राम-) को चेक करें कहीं कन्ट्रोल ग्राम के दानों हाफ को

जाड़नेवाले तरफ नट खोल्ट
 ढीले दूटे हुए या गुमे हुए तो
 नहीं है यदि है तो उन्हें डाले।
 (खोल्ट की साईज M16 x 70/38
 मिमी नट - M16 टाक- 170
 न्युटन मीटर) हमेशा हाई
 टेन्साईल 10.9 का ही खोल्ट डाले
 ।

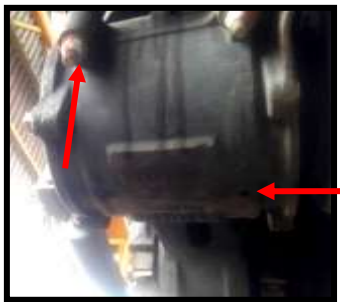

चित्र संख्या 32

- अथ कन्ट्रोल आर्म लोअर के निचले हिस्से को चेक करें कहीं ग्रीस तो नहीं निकल रहा है यदि ग्रीस निकलते हुए दिखे तो उस एक्सल शाफ्ट के कपेर को खोलकर चेक करें कि ग्रीसिंग में ग्रीस तो नहीं निकल रही है, या ग्रीसिंग सील तो खराब नहीं है, ऐसे ग्रीसिंग को अप्रिंस में न भेजे, पहिये को खदले। साथ ही साथ जब एक्सल शाफ्ट खुला हुआ है, तो फोनिक व्हील, व्हील ब्रिलप असेंबली, एक्सल एंड कैप के खोल्ट्स को चेक कर लें, यह ढीले तो नहीं है। यदि ढीले है तो निर्धारित टार्क से टाईट कर दें एवं यदि कोई दोष नहीं है तो कपेर को खंद करके एक्सल शाफ्ट कपेर (खोल्ट साईज M16 x 45 मिमी एवं M16 x 50 मिमी) के खोल्टों को 170 न्युटन मीटर के टार्क से टाईट कर दें।

- इसी प्रकार शीयरिंग के पिछले हिस्से को चेक करे (शीयरिंग शैकिंग रिंग के ढीला होने के लिए) यदि एकबल की मिट्टी उखड़ी हुई है या लाल लाल चिन्ह आदि दिखा रहा है तो शीयरिंग शैकिंग रिंग को हाथ से घुमा कर देखें यदि शीयरिंग शैकिंग रिंग ढीली मिलती है कोच के डब पहिये को षटलें तथा पहिये को जाँच को लिये परकशाप में भेजें।

balyairMga ko ivaiBanna daoYa



चित्र संख्या 33

21. प्रायमरी संरपेंशन सिस्टम :

- पिटलाईन की तरफ से प्रायमरी संरपेंशन के पार्ट्स जैसे प्रायमरी रिपिंग, प्रायमरी डैम्पर, लिफ्ट स्टाप पिन शेकेट, कंट्रोल आर्म हाउसिंग जो भी दिखाता है उसे सही ढंग से टूटे हुए या पिचलित या गुमे हुए आदि दोषों के लिए चेक करें। यदि कोई दोष मिलता है तो उसे अटेंड करें। प्रायमरी डैम्पर को लिकेज, नट ऊपर एवं नीचे का गुमा हुआ या ञाडी टूटने आदि के लिए चेक करे यदि दोष मिलता है तो उसे षटलें।



चित्र संख्या 34

22. कन्ट्रोल आर्म का परीक्षण :

- पिट के अंदर की तरफ से कन्ट्रोल आर्म के भाइलेंट ब्लॉक को चेक करें की उसमें केक/दराब तो नहीं आ रही है। यदि रखर भाइलेंट ब्लॉक में दराब गहराई में 10 मिमी से ज्यादा है तो ऐसे कन्ट्रोल आर्म/कोच को अर्थिभ में न जाने दें। साथ ही साथ भाइलेंट ब्लॉक/कन्ट्रोल आर्म अंदर या बाहर की तरफ खिंचक तो नहीं गया है, यदि ऐसा है तो कोच को अर्थिभ में न चलाए उसे बदलवाएँ।

- अब कन्ट्रोल आर्म भाइलेंट ब्लॉक पिन के फिक्किंग ब्लॉक के ब्लॉक को चेक करें – ढीला / टूटा / गुमा हुआ होने के लिये – यदि टूटा, गुमा हुआ या ढीला है तो नया ब्लॉक डालकर टाईट करे तथा लॉकिंग प्लेट को शेन्ड करें। (ब्लॉक की भाईज M20 x 100/46 मिमी, टार्क 340 न्युटन मीटर) .

- कन्ट्रोल आर्म भाइलेंट ब्लॉक की पिन तथा टूली फेम शेकेट के बीच में फिटिंग को चेक करें यदि गेप मिलता है तो निचले ब्लॉक को टाईट करें यदि फिर भी गेप रहता है तो कन्ट्रोल आर्म को बदलें। (कोच को बिक करके)

कन्ट्रोल आर्म के विभिन्न दोष



चित्र संख्या 35

23. ट्रेक्शन सेन्टर एवं ट्रेक्शन लीवर का निरीक्षण:

- ट्रेक्शन सेन्टर के नीचे लगे हुए लॉकिंग प्लेट एवं 3 बोल्ट (M16 x 70/38) को चेक करें कहीं ढीले या गुमे हुए तो नहीं हैं, यदि गुमे हुए हैं तो दूबरे बोल्ट लगाए, 170 न्युटन मीटर से टार्क करें तथा लॉकिंग प्लेट खेन्ड करें।
- ट्रेक्शन सेन्टर के भाइलेंट छलॉक के केक/द्वार को चेक करें यदि द्वार गहराई में 06 मिमी से ज्यादा हो तो ट्रेक्शन सेन्टर को खदलें (भिकलाईन में)
- अण ट्रेक्शन लिंक (एक ट्राली में दो) को चेक करें, अर्धप्रथम मेटालिक बॉड को चेक करें, फिर उसके भाइलेंट छलॉक को चेक करें तथा साथ ही साथ दोनों तरफ के माउंटिंग बोल्ट (साईज M24 x 150/50 मिमी एवं M24 x 200/80 मिमी) को चेक करें यदि टूटा या केक है तो ट्रेक्शन लिंक को खदलें खदलने के समय M24 को नया नार्यलाक नट लगाए एवं 540 न्युटन मीटर से टाईट करके टार्क करें। ट्रेक्शन बॉड के भाइलेंट छलॉक में गहराई में 8 मिमी तक का केक चलाया जा सकता है यदि ज्यादा गहरा केक है तो उसे ट्रेक्शन लिंक को खदलें।



चित्र संख्या 36

24. एन्टीरोल आर:

- एन्टी रोल आर यूनिट को अर्धप्रथम पिजुअली चेक करें कहीं टूटा तो नहीं है।

- फिर उसके दोनों तरफ के फिक्सिंग ब्लॉक को चेक करें कि सही तरह से ट्राली शेकेट से ब्लॉक (साईज M16 x 160/44 मिमी) द्वारा खंभे हुए हैं, यदि कोई ब्लॉक ढीला या गुमा है तो उसमें नया ब्लॉक डालें तथा 170 न्यूटन मीटर से टाई करें।
- अब एन्टी रोल बार फिक्सिंग ब्लॉक एवं फोर्क के बीच का गैप चेक करें दोनों ओर के ब्लाक्स में 2-3 मिमी से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ब्रैकट को भी चेक करें कहीं फट तो नहीं गई है जिससे उसमें गैप बन गया है यदि ज्यादा गैप है तो एन्टीरोल बार को बदलें हो सकता है खींचाई खराब हो गई है।
- एन्टी रोल बार यदि हिलाने पर हिलता है तो दोनों तरफ के फिक्सिंग ब्लॉक में गन के द्वारा वीथ डालें (सिन्थेटिक वीथ एच.एस.एन.एस), फिर चेक करें वीथिंग करने के बाद भी हिलता है तो एन्टी रोल बार को बदलें।
- एन्टी रोल बार को नियमित अंतराल (3 महीने में एक बार) से वीथिंग करें।
- एन्टी रोल बार खोली तथा कोच के बीच ज्यादा डछाल को रोकता है तथा गोलाई आदि पर खोली के ज्यादा मूवमेंट को रोकता है।



एन्टी रोल बार का टूटना



चित्र संख्या 37

25. रोल लिंक:

- एक ट्राली में 2 रोल लिंक लगी रहती है जो कि एन्टी रोल बार फोर्क एवं बोलबटर के साथ लगी रहती है, इन्हें सही तरीके से लगे होने के लिये चेक करें। कहीं उपर एवं नीचे का (साईज M24

x 100मिमी) ओल्ट एवं नट ढीला तो नहीं गया है या गुम तो नहीं गया है यदि गुमा हुआ या ढीला हो गया है तो नया नट/ओल्ट लगाकर 590 न्युटन मीटर से टाईट करके टाई करे।

- बोल लिंक के उपर एवं नीचे के भाइलेंट ब्लॉक को चेक करें, कहीं भाइलेंट ब्लॉक में केक तो नहीं हो गया है या बिब्रक तो नहीं गया। यदि ऐसा है तो बोल लिंक को बदलें। बोल लिंक में 10 मिमी की गहराई तक का केक चलाया जा सकता है।



चित्र संख्या 38

26. लैटरल डैम्पर:

- एक ट्राली में 1 लैटरल डैम्पर लगा होता है जो कि ओलबटर एवं ट्राली में लगा रहता है। चेक करें कहीं यह लिकी तो नहीं है तथा उसके माउंटिंग ओल्ट दोनों तरफ के बही दग से लगे हुए हैं या नहीं कहीं ओल्ट गिर या टूट तो नहीं गये हैं। यदि टूटे या गुमे हुए हैं तथा यदि डैम्पर लिकी है तो उसे बदल दें, लैटरल डैम्पर लगाने के समय इस बात का ध्यान रखें कि ऑटम चिन्ह या बटिकर लगा हुआ भाग निचली तरफ ही करें।
- लैटरल डैम्पर ओल्ट की साइज M12 x 55/30 मिमी तथा टाक- 70 न्युटन मीटर है ।



चित्र संख्या 39

27. लैटरल अम्प बटॉप एवं लॉगीट्यूडनल अम्प बटॉप क्लीयरेंस :


- लैटरल अम्प बटॉप – फ्रेम के साथ ट्रेक्शन सेन्टर हाऊसिंग असेंबली के दोनों तरफ फ्रेम से लगे रहते हैं। सर्वप्रथम फ्रेम के माउंटिंग ओल्ट (M20 x 100/46 मिमी टाक- 340 न्युटन मीटर) को

चेक करें कहीं ढीला, टूटा या गुमा हुआ तो नहीं है यदि है तो टाइट करें या ऊपरलिखित भाईज के ओल्ट/ नट से बदलें।

- साथ ही लैटरल थम्प बटॉप के चेक करें कहीं डबकी रखर फट तो नहीं गई है तथा मेटल पीस की ऑरिडिंग तो नहीं निकल गयी है यदि ऐसा है तो उसे बदले मांडटिंग ओल्ट को भी चेक करें कि गुमा हुआ या ढीला तो कहीं है यदि दोष है तो सही करें। लैटरल थम्प बटॉप की क्लीयरेंस की लिमीट 25 ± 5 मिमी सेन्टर पिणोट के दोनो तरफ है यदि अंतर सीमा से ज्यादा मिलता है तो रेल लाईन आदि को चेक करें कहीं लाईन आदि तो झुकी हुई नहीं है यदि लाईन आदि झुकी है तो उसे जख गाड़ी खींची जाए तो अन्य जगह जहाँ पर लाईन सही है, वहाँ पर पुनः चेक करें, फिर भी यदि क्लीयरेंस में ज्यादा अंतर है तो कोच को सिक लाईन में लिफ्टिंग करके क्लीयरेंस को खनवाएँ। लैटरल थम्प बटॉप के मांडटिंग ओल्ट की भाईज M16 x 100 मिमी टाक- 170 न्युटन मीटर।
- इसी प्रकार लॉगीटयूडनल थम्प बटॉप को चेक करें कि डबके मांडटिंग एलन ओल्ट (04) सही ढंग से लगे हुए है या नहीं, कहीं कोई ढीला या गुमा हुआ तो नहीं है, साथ में छलाक को भी चेक करें कहीं वह हिल तो नहीं रहा है। अदर के पैड एवं हाऊसिंग में ज्यादा घिसाव होने के कारण छलाक हिलने लगता है तथा क्लीयरेंस खिगड़ जाता है तो उसे बदले।
- लॉगीटयूडनल थम्प क्लीयरेंस $8 + 5/-2$ मिमी होता है यदि सीमा से अधिक अंतर मिलता है तो कोच को सिक लाईन में ले लाकर लिफ्टिंग करके उसे सुधारे तथा सही सीमा में रखें। इसे थम्प बटॉप एवं फ्रेम के बीच में नापें (दोनों तरफ)।
- कोच के लैटरल एवं लॉगीटयूडनल क्लीयरेंस सेकेंडरी रिपिंग की सही ढंग से न खिठाने या पिचलन आयाम खराबर नहीं होने के कारण खिगड़ते हैं। सिक लाईन में लिफ्टिंग करके उन्हें सही ढंग से खिठाने पर क्लीयरेंस खराबर आएगा।



लैटरल बम्प स्टॉप
क्लीयरेंस

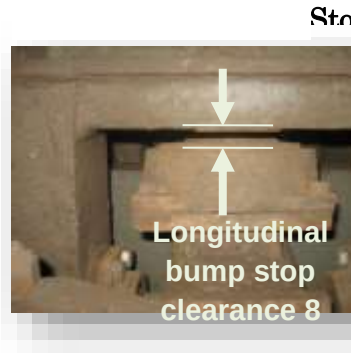

लॉन्गीट्यूडनल बम्प स्टॉप
क्लीयरेंस

चित्र संख्या 40

28. शेकेडरी बम्प स्टॉप (छोलबटर) क्लीयरेंस :

- यह क्लीयरेंस छोलबटर के दोनों तरफ ड्रॉवर की ओर होता है इसकी सीमा $95 + 0/-5$ मिमी होती है इसको उपरी शेकेट में मेटल एवं एकेलिक की रिम 5 मिमी या 10 मिमी की लगाकर के मेन्टेन किया जा सकता है। यही कोई शेकेडरी रिपिंग टूट जाती है या कमजोर हो जाती है तो यह क्लीयरेंस खिगड़ जाता है, उस स्थिति में शेकेडरी रिपिंग या माइनर पैड को बदल कर इसे मेन्टेन करें। इसमें भाईज M8 x 60 मिमी का बोल्ट एवं M8 का नट लगता है। यह क्लीयरेंस कोच की टेड्रर कंडीशन में मेन्टेन की जाती है।

- यह क्लीयरेंस छोटी फेम स्टॉप निचली तरफ तथा छोलबटर छीम स्टॉप ऊपरी तरफ के बीच में मापा जाता है।



शेकेडरी
बम्प स्टॉप
(छोलबटर)
क्लीयरेंस

29. पॉयर रोप :

- ट्राली फ्रेम एवं ओलबटर शीम के साथ चार पॉयर रोप लगे होते हैं जिन्हें हमेशा चेक करना चाहिए, यदि कोई पॉयर रोप टूटा, गुमा हुआ तथा उपर एवं नीचे की पिन गुमी हुई है या टूटी हुई हो तो उसे बदलें।
- इन पॉयर रोप का मुख्यतः उपयोग भिकलाईन में एवं ट्राली को आहूत निकालते समय होता है, ओलबटर पॉयर रोप होने के कारण एक तय है सीमा से ऊपर नहीं जा पाता है।



चित्र संख्या 42

30. ओलबटर शीम :

- नीचे की तरफ से ओलबटर शीम को चेक करें, उसकी संरचना उसमें लगे हुए सभी माउंटिंग ब्रेकेट, पॉयर रोप, ओलबटर डोम, लैटरल डेम्पर ब्रेकेट आदि को चेक, टूटे हुए या जंग लगे हुए होने के लिए चेक करें, यदि कोई दोष है तो उसे मरि करे।



चित्र संख्या 43

- ओलबटर डोम को अंदर की तरफ से टॉर्च से मरि ढगं से चेक करे कहीं उसकी ऊपरी प्लेट की रेलिंग में कोई केक तो नहीं आ गया है। यदि ऊपरलिखित दोष जो कि पिट लाईन पर नहीं बदला जा सकता है, तो उस कोच को भिकलाईन में लाकर ओलबटर शीम को बदलें। साथ ही कोच एवं ओलबटर के बीच के कनेक्शन तथा नट आदि को भी चेक करें यदि नट ढीला या आई बोल्ट टूट जाता है तो उसे मरि करे या नया लगाए।



ओलस्टर डोम केक
चित्र संख्या 44


31. बेकैंडरी संरूपेशन बिबटम :

- ट्राली में ओलस्टर के दोनो ओर लगी हुई बेकैंडरी बिपंग आहरी एवं आंतरिक को चेक करे कहीं कोई बिपंग टूटी हुई या कमजोर तो नहीं है तथा साथ ही अंदर लगी हुई बखर बिपंग को भी चेक करे कहीं वह नीचे गिरकर बिपंग में तो नहीं लड रही है। इनका ओरियन्टेशन भी चेक करें वह सही होना चाहिए।



चित्र संख्या 45

- अथ बेन्टरिंग डिस्क के नीचे लगे हुए माईनर पैड को चेक करे कहीं वह फट तो नहीं गया या दख तो नहीं गया है यदि ऐसा होगा तो बेन्टरिंग डिस्क तथा ओगी फेम के बीच असामान्य क्लियरेंस हो जायेगा। इसी प्रकार बेकैंडरी बिपंग में ऊपरी सिरे को डोम में सही ढंग से छेठने के लिए चेक करे यदि बिपंग बेटर में न होकर किसी एक साइड छेठी हुई है तो लैटरल एवं लॉगीट्यूडनल थंप बटॉप क्लियरेंस सही नहीं आएंगे एवं बिपंग टूटने की संभावना रहेगी। ऊपरलिखित कमीयाँ या दोष आने पर कोच को बिक करे तथा बिकलाईन में कोच की लिफ्टिंग करके बदलें या सही ढंग से छिठाए।

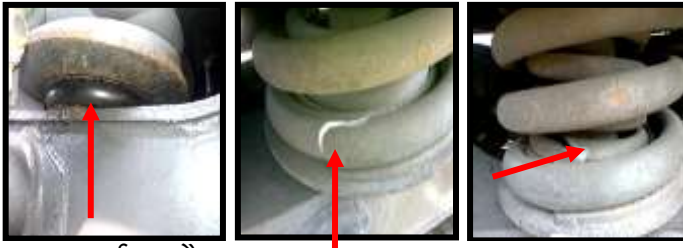

माईनर पैड

चित्र संख्या 46

तकरीबन खोगी के सभी पार्ट्स का परीक्षण पूरा हुआ ।

32. इसको अलावा कोच के अंडर फ्रेम में जो श्री प्रेशर एवं पानी की पाईप लाई न जा रही उसमें लीकेज एवं माऊटिंग ब्रेकेट/खोल्ट के टूटे होने के लिए या गुमे होने के लिए चेक करें यदि दोष है तो उसे अटैंड करें।



चित्र संख्या 47

33. **पानी की टंकी** – एल.एच.सी. कोचों में पानी की टंकिया (685 लीटर, 450 लीटर) अंडर फ्रेम में ब्रेकेट पर लटकाई हुई रहती है उसके माऊटिंग ब्रेकेट, माऊटिंग खोल्ट, स्फटी वायर रोप उसके ब्रेकेट आदि को चेक करें कहीं कोई गुमा हुआ या टूटा हुआ तो नहीं है। यदि है तो उसे खदले या सही करें। यदि पिटलाईन पर करने लायक नहीं हो, तो उस कोच को बेक से निकाल कर सिकलाईन में लाकर अटैंड करें।



चित्र संख्या 48

- अणु पानी की टंकी(टूटो/फटे होने के लिएहडभके कनेक्टिंग पाईप, ड्रेन कॉक एवं पाईप आदि को टूटे एवं गुमे हुए होने के लिए चेक करे, साथ ही पानी को टंकी में भरनेवाले दोनो तरफ के पाईपभ को चेक करें कही वह फटे या टूटे तो नहीं है, यदि कोई भी दोष मिलता है तो उसे अटैंड करें।



चित्र संख्या 49

- इसी प्रकार पानी की टंकी से पंप को जानेवाली पाईप एवं उसके फिल्टर को भी चेक करें।कहीं वह टूटा या गुमा हुआ तो नहीं है , यदि है तो उसे दुरुस्त करें।(फिल्टर को 15 दिन में एक बार आवश्यक साफ करें)



चित्र संख्या 50

34. शेक पैनल माऊटिंग-अणु शेक पैनल फ्रेम, एअर टैंक की माऊटिंग के नट बोल्ट्स को टूटे/गुमे हुए होने के लिए तथा ऊपरी माऊटिंग शेकेट की पेलिंडंग टूटे या केक होने के लिए चेक करे। यदि कोई दोष है तो उसे दुरुस्त करें।(अपूर्ण विवरण ऐअर शेक टेब्टींग में).



चित्र संख्या 51

35. इसी प्रकार अंडर फ्रेम में लगे हुए अन्य पार्ट्स जैसे पैरोन्जर इमरजेन्सी वाल्व, डंप वाल्व, ब्रेक एक्सीलिरेटर प्रेशर पाईप, बी .डी .टी .एस . पाईप लाईन, पानी की पाईप लाईन, ब्रेक भिलेन्डर की पाईप लाईन एवं उनके ब्रेकेट आदि को भी चेक करें यदि कोई कमी है तो उसे दुरुस्त करें।



चित्र संख्या 52

36. बी .डी .टी .एस ., / लायोटाॅयलेट के रिटेंशन टैंक जो कि चारों शौचालयों के नीचे लगे हुए होते हैं, उनकी माऊटिंग प्लेट एवं ओल्ट को चेक करें तथा साथ ही टैंक के डैमेज/ टूटे होने के लिए चेक करें यदि कोई भी दोष मिलता है तो उसे अटैंड करें या बदलें।



चित्र संख्या 53

37. कोच के दोनों तरफ के बी .पी .एवं एफ .पी .हौस पाईप के डमी कैरियर को भी ऊपलब्धता के लिए चेक करें।
38. पावर कार कोचों में हैंड ब्रेक केषल की व्यवस्था को चेक करें कहीं कोई केषल टूटी, मुड़ी हुई तथा ब्रेक भिलेन्डरों के लीवर से निकली हुई तो नहीं है, यदि केषल मुड़ी हुई होगी तो वह ब्रेक भिलेन्डर को रिलीज नहीं होने देगी तथा टूटी हुई होगी तो हैंड ब्रेक नहीं लगेंगे। कुल दो ब्रेक भिलेन्डरों में ही यह व्यवस्था रहती है, एक ब्रेक भिलेन्डर में दो केषल लगते हैं जो

कि बिलेंडर एवं गार्ड कम्पार्टमेंट में हैंड व्हील से जुड़े रहते हैं। साथ ही साथ छेक बिलेंडर के छेकेट को भी चेक कर0M, यदि कोई दोष है, तो उसे अटैंड करें या बदलें।



चित्र संख्या 54

39. कोच के फॉल प्लेट के माऊटिंग पिन, साइड की माऊटिंग छोल्ट, लीफ रिपिंग आदि को चेक करें तथा फाल प्लेट को भी टुटे या मूड़े हुए होने के लिए चेक करें तथा दोष होने पर अटैंड करें।



चित्र संख्या 55

➤ इसी प्रकार सभी कोचों की जाँच करें ।

“अ” पिट परीक्षण (दोनों तरफ की साइड से M)

कोच एवं खोली की दोनों साइड्स को आहसी तरफ से चेक करें।

1. सर्वप्रथम पावरकार के खफर को चेक करें उसको साफ करके लुथरीकेट करें उसके माऊटिंग छोल्ट के ढीले गुमे हुए होने के लिए चेक करें यदि दोष है तो उसे अटैंड करें। खफर की ऊचाई नापें अधिकतम 1105 मिमी न्युनतम टेयर 1090 मिमी युनतम भरा हुआ 1030 मिमी होता है, जिन कोचों में खफर नहीं है, सीसीसी की

ऊर्चोई श्री नापें बेल लेवल भे ऊर्चोई 876 मिमी होना चाहिए.(संदर्भ
बीबीबी के सेक्टर की ऊर्चोई बेल लेवल भे 1105 मिमी)

2. कोच के अंतिम बिस्त्रे, पैनेल, हेड स्टॉक को सही ढंग से पैलिङ्ग केक, डेंट मार्क या अन्य कोई दोषों जैसे पेंट उखड़ा होना जंग लगना आदि के लिए चेक करें तथा दोष है तो उसे अटैंड करें।



चित्र संख्या 56

3. पैस्टीबुल के शेकेट एवं ब्रशर थैलो को फटे हुए होने के लिए चेक करें। (चित्र संख्या 57)



चित्र संख्या 57

4. बीबीबी अपोर्टिंग डिवाइस की माऊटिंग छोल्ट जो सामने लगी है साइज M20 x 50 मिमी को चेक करे ढीली है तो उसे 450 ± 50 न्युटन मीटर से टॉर्क करके टाइट करे। (चित्र सं 7 देखें)

5. अपोर्टिंग डिवाइस की रिपिंग, छोल्ट, टॉप पीयर प्लेट को चेक करे दोष है तो उसे बदले या अटैंड करे। (चित्र सं 7 देखें)

6. ब्रश ड्राफ्ट गियर एवं शैंक के निचे लगी हुई सेन्ट्रल पिन को चेक करे कहीं वह ऊपरी तरफ खिसक तो नहीं गई है यदि है तो कोच को सर्पिस में नहीं चलाए। (चित्र सं 12 एवं 13 देखें)

7. ड्राफ्ट गियर की फंट फोर्क को सामान्य नजरों से देखें कहीं शैंक का ऊपरी बिना फोर्क के साथ घिसकर असामान्य घिसाव तो नहीं आ गया है यदि है तो उस कोच को सर्पिस से निकालकर ड्राफ्ट गियर को बदलें। (चित्र सं 13 देखें)

8. थैलेन्बड ड्राफ्ट गियर के कोच में चेक करे कहीं शैंक में सेन्ट्रल पिन का साइलेंट थलाक ऊपर या नीचे की तरफ तो नहीं खिसक गया है यदि खिसक है तो उस कोच को सर्पिस में न चलाए।



चित्र संख्या 58

9. अणु बीबीबी शैंक को आहरी तरफ से अच्छे से चेक करे कहीं कोई केक या अन्य दोष तो नहीं है। यदि है तो उभ कोच को भर्षिभ में न चलाएँ।
10. अणु बीबीबी नकल पिन की उपरी बिरे में लगी हुई रिपलिट पिन को टूटे/गुमे हुए होने के लिए चेक करे यदि गुमी/टूटी है तो उभे खदले तथा नीचे की बेफटी पिन को भी चेक करे यदि दोष है तो उभे अटैंड करे।



चित्र संख्या 59

11. बोटरी लॉक की बेकेंडरी एंटी कीप बिष तथा बोटरी लॉक को चेक करे कि वह कपल पोजीशन में अपने बही बथान पर आया है तथा कुछ टूट फूट नहीं है। (चित्र सं 3 भी देखें)



ब्रेकेंडरी
एंटी कीप
ब्रिज
ब्रेकरी लॉक

चित्र संख्या 60

12. अब ब्रेकरी लॉक से लगे हुए अनकपलिंग डिवाइस/लीवर एवं उसकी ग्लाइड रोड को चेक करे कहीं वह टूटा, खंड या ज्यादा घिसा हुआ एवं उसके माऊंटिंग ब्रेकेट बोल्ट/नट, डीले या टूट तो नहीं गये है यदि है तो उन्हें अटैंड करे।



चित्र संख्या 61

13. बीबीबी टेल टेल बिसेस (कपल पोजीशन मोमो) चेक करें, वह साफ होनी चाहिए तथा लाकिंग पिन के आशर, पिन एवं उसकी चेन को चेक करे यदि टूटा/गुनी हुई है तो उसे डाले तथा लाकिंग पिन को ब्लांट में लगा दें। (चित्र सं 11 भी देखें)



salbalsal
Tola
Tola
irsaosa

चित्र संख्या 62

14. कपल पोजीशन अनकपलिंग लीवर में लगे लॉक को युनिवर्सल चावी के द्वारा खंद कर दें जिससे उसे कोई अनावश्यक रूप से खोल न सकें। (चित्र सं 9 देखें)

15. अब अनकपलिंग लीवर की ग्लाइड रोड, सर्पोटिंग डिवाइस की पीयर प्लेट पर साफ करके बीस लगाएँ।

16. अणु भाईड पेनलों को आहरी तरफ से चेक करे कहीं कोई डैमेज तो नहीं है।



चित्र संख्या 63

17. बी.डी.टी.एन / आयोटॉयलेट रिटेंशन टैंक के मांडटिंग शेकेट एवं मांडटिंग ओल्ट को चेक करे कहीं कोई ढीला, टूटा या गुमा हुआ तो नहीं है यदि है तो उन्हें अटेंड करें।



चित्र संख्या 64

18. अणु फुटथोर्ड की मांडटिंग शेकेट को चेक करे कहीं पैलिंग तो नहीं टूट गई है तथा फुटथोर्ड के दोनों तरफ के मांडटिंग ओल्टों को चेक करें, ढीले या गुमे हुए तो नहीं यदि हैं तो सही करें। अणु फुटथोर्ड की प्लेट्स को चेक करें कहीं कोई प्लेट टूटी हुई तो नहीं, यदि है तो फुटथोर्ड को बदलें।



चित्र संख्या 65

19. ट्राली के कार्नेर पर लगे रोटेशन लिमीटर (कार्नेर बोल) की पिन एवं

रिपलिट पिन पाशत्र को चेक करें तथा बोलर को भी चेक करें यदि जाम है तो उसमें तेल डालकर फ्री करें।

20. अणु प्रायमरी डेम्पर को चेक करें कहीं लीकेज या ऊपर एवं नीचे का नट ढीला तथा ब्रशर पैड फटे हुए तो नहीं है यदि ज्यादा लीकेज है या अन्य कोई दोष है तो डेम्पर को बदलें। ऊपर एवं नीचे के नट M-16 को 100 न्युटन मीटर से टाई करके टाईट करें।



चित्र संख्या 66

21. प्रायमरी डेम्पर के भाईड में लगी लिफ्ट बटाप पिन एवं रिपलिट पिन को चेक करें, गुमी हुई है तो उसे डालें। (चित्र संख्या 67)
22. अणु पहिये को आहरी तरफ से चेक करें कहीं डिस्क में कोई केक तो नहीं है यदि कोई केक नजर आए तो कोच को बिक करके पहिये को बदलें। (चित्र संख्या 68)




चित्र संख्या 67



चित्र संख्या 68


23. ट्राली फ्रेम को भाईड से चेक करें कहीं कोई पैलिंग टूटी या केक (दबारा) तो नहीं है तथा जंग आदि तो नहीं लग रही है। फ्रेम

में सभी डैम्पर छेकेट्स आदि को भी चेक करें। यदि कोई दोष है तो सही करें या कोच को रिपैर करें।

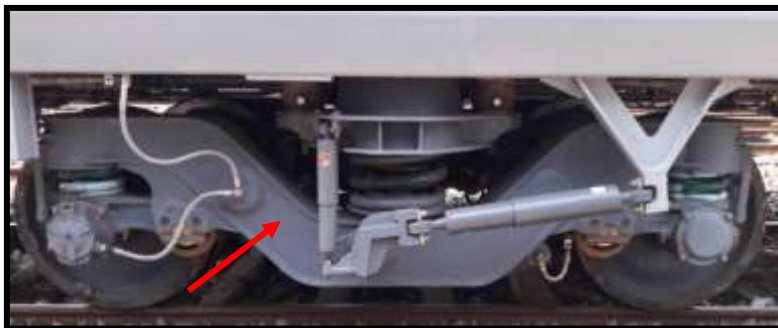

चित्र संख्या 69

24. प्रायमरी सस्पेंशन की अंदर एवं बाहर की रिपिंग को चेक करे कहीं कोई रिपिंग टूटी हुई तो नहीं है तथा साथ ही अंदर के प्रायमरी बॉक्स शॉट ब्रेक को चेक करे यदि रिपिंग टूटी है या बॉक्स शॉट ब्रेक टूटी हुई है तो उसे बदलने के लिए कोच को निकाल दें। साथ ही सभी प्रायमरी रिपिंग का ओरियंटेशन चेक करे वह सही है या नहीं, यदि दोष है तो उसे सही करवाएँ।

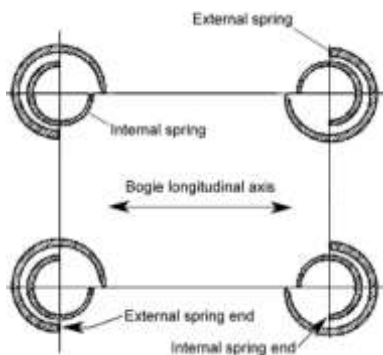


प्रायमरी सस्पेंशन रिपिंग की ओरियंटेशन की व्यवस्था

चित्र संख्या 70

25. एकसल ऑक्स के कवर के चारों ओलों को चेक करें कहीं कोई ओल्ट ढीला तो नहीं है या गुमा

हुआ तो नहीं है यदि कोई ओल्ट गुमा हुआ या ढीला है तो नया ओल्ट M16 x 45 मिमी एवं M16 x 50 मिमी (अर्थिंग डिपार्डर्स) का डाले तथा 170 न्युटनमीटर से टाईट करके टार्क कर।

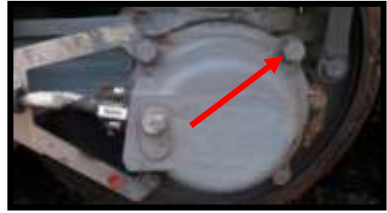

चित्र संख्या 71

26. इसी तरह कंट्रोल आर्म की ऊपरी भाग तथा निचले कंट्रोल आर्म को जाड़ने वाले ओल्ट्स को चेक करें कहीं कोई ओल्ट/नट ढीला या गुमा हुआ तो नहीं है। ओल्ट/नट ढीला या गुमा हुआ है तो नया नट M16 का बदलकर 170 न्युटनमीटर से टार्क करें। यदि ओल्ट की चूड़ी खराब है या गुमा हुआ है तो M16 x 70/38 मिमी का हाईटेन्साइल ओल्ट डाले तथा 170 न्युटनमीटर से टार्क करें।



ओल्ट एवं नट गुमा हुआ तथा कंट्रोल आर्म में गेप

चित्र संख्या 72

27. कंट्रोल आर्म- (एकभल ऑक्स) हाऊसिंग में नीचे के तरफ के दोनों छिद्रों को चेक करें कहीं यह चोक तो नहीं है यदि चोक हैं तो उन्हें साफ करें तथा साथ ही यह भी चेक करें कि निचले छिद्रों से ग्रीस तो नहीं निकल रहा है यदि ग्रीस निकल रहा है तो एकभल ऑक्स कवर को खोलकर ग्रीसिंग को चेक कर OM, यदि ग्रीसिंग में दोष है या सील खराब है तो कोच को भिक करें तथा पहियों को बदलें।



चित्र संख्या 73

28. अब कंट्रोल आर्म के साइलेंट ब्लॉक को चेक करें कहीं उसमें केक तो नहीं है यदि गहवाई में

केक 10 मिमी से ज्यादा है तो कन्ट्रोल आर्म को खदलना पड़ेगा। साथ ही कन्ट्रोल आर्म भाइलेंट छलाक की पिन जो ट्राली फ्रेम से लगी रहती है उसके चेक करें कहीं पिन में गेप तो नहीं हो गया है तथा नीचे लगा हुआ फिक्स्डिंग छलाक एवं शोल्डर डीले तो नहीं हो



चित्र संख्या 74

गये हैं यदि है तो खदलें (शोल्डर की साइज M20 x 100/46 मिमी तथा 340 न्युटन मीटर से टार्क करें), तथा लॉकिंग प्लेट के बिसों को खेंड करें। यदि पिन एवं ट्राली फ्रेम में गेप हो गये हैं तो उसके अर्थिस में न चलाएँ अन्यथा ट्राली फ्रेम खराब हो सकता है, उसके कन्ट्रोल आर्म को खदलवाएँ। (चित्र सं 33 भी देखें)

29. एकत्रल ऑक्शन में लगे स्पीड सेन्सर को भी चेक करें कहीं स्पीड सेन्सर ढीला तो नहीं लगा है स्टड्स को चेक करें तथा उसके कनेक्शन जंक्शन आक्शन से निकला तो नहीं है यदि है तो उसके अभी करें।



चित्र संख्या 75

- (चित्र संख्या 76)
30. ग्रब शोलरटर के कोच शॉडी कनेक्शन के आई शोल्डर एवं नट को चेक करें कहीं यह ढीला तो नहीं हो गया है तथा उसकी रिपलिट पिन तो कही टूट गई है। यदि ढीला या टूटा है तो नट टाईट करें एवं रिपलिट पिन को खदलें। साथ ही कोच शॉडी कनेक्शन की पेलिडिंग को भी चेक करें। (चित्र संख्या 76)

31. शोलरटर के दोनों तरफ के गाईड लग को भी चेक करें कहीं यह टूटा तो नहीं है तथा साथ ही कोच शॉडी के लग के इनक्लाईड भाग में तो नहीं आ गया है यदि नीचे आ गया है कोच की ऊर्चों खदानेवाली बिसों को चेक करे हो सकता है यह ज्यादा हों (कोच शोडी एवं शोमी कनेक्शन में बिस 35 मिमी से ज्यादा नहीं होना चाहिए।) तो उन्हें

लिफ्ट करके निकालना पड़ेगा यदि फिर भी सही नहीं होता है तो रिपिंग या पहिये को बदलना पड़ेगा।(चित्र संख्या 77)



चित्र संख्या 76



चित्र संख्या 77

32. ओलवटर डोम की ऊपरी प्लेट की पेलिडिंग को चेक करें कहीं वह टूटी या खुली हुई तो नहीं है यदि ऐसा है तो ओलवटर छीम को बदलना पड़ेगा। ओलवटर छीम के डोम में रिपिंग की स्थिति को भी चेक करें कि रिपिंग डोम के अंदर मध्य भाग में ही रखी गयी है यदि मध्य से आगे या पिछे है तो उसे लिफ्ट करके मध्यभाग में सही स्थिति करना पड़ेगा। साथ ही बेकेंडरी रिपिंग के




चित्र संख्या 78

ओरियन्टेशन को चेक करें वह निर्देशित अनुसार है या नहीं यदि नहीं है तो उसे लिफ्ट करके सही करें।

33. बेकेंडरी सस्पेंशन सिस्टम को चेक करें। बेकेंडरी सस्पेंशन की दोनों रिपिंग बाहरी एवं आंतरिक रिपिंग को चेक करें कहीं वह टूटी तो नहीं है तथा अंदर की रखर रिपिंग को भी चेक करें कहीं वह खुलकर गिर तो नहीं गई है या यदि कोई रिपिंग टूटी या गिर गई है तो कोच को बिक करें और बिकलाईन में रिपिंग को बदलें। साथ ही सभी बेकेंडरी रिपिंग का ओरियन्टेशन चेक करें वह सही है या नहीं, यदि दोष है तो उसे सही करवाएँ,

अन्यथा खोली के खंभ बटाप किलयदेंभेभ भही नहीं आरेंगे।
भेकेंडरी रिपिंग का ओरियन्टेशन निचे दर्शाये गये चित्र के
अनुसार होना चाहिए।

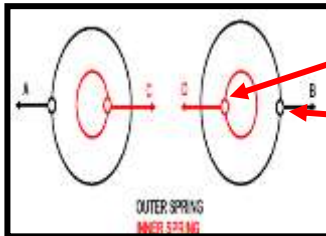

एल्युमिनियम
ओरियन्टेशन खेंड
आहय रिपिंग में
आहय की तरफ
तथा आंतरिक रिपिंग
में अंदर की तरफ
उपर की तरफ
होना चाहिए।

भेकेंडरी सस्पेंशन रिपिंग की ओरियन्टेशन की व्यवस्था

चित्र संख्या 79

34. भेकेंडरी रिपिंग के नीचे के माईनर पैड को भी चेक करें कहीं
वह खिझक तो नहीं गया है या फटा हुआ या ज्यादा दबा
हुआ तो नहीं है यदि कोई भी दोष है तो कोच को भिक करें
और भिकलाईन में बदलें या भही करें।
35. भेकेंडरी वर्टीकल डैम्पर के ऊपरी तथा निचले ट्राली खेकेट को
चेक करे कहीं वह टुटा या पेलिंडिंग केक तो नहीं है,
तत्पश्चात डैम्पर के ऊपरी तथा निचे के नट खोल्ट को चेक करें
कहीं कोई नट खोल्ट ढीला या गुमा हुआ तो नहीं है यदि गुमा
हुआ या टूटा है तो उसे नये खोल्ट एवं नटभ को बदलें नट
की साईज M12 खोल्ट की साईज (ऊपर का) M12 x 100/30
मिमी एवं M12 x 70/30 (नीचे का) तथा उन्हें 70 न्युटन मीटर
से टार्क करें। डैम्पर को तेल लीकेज तथा खुश आदि फटने या
खोड़ी खराब होने के लिए भी चेक करें, यदि दोष है तो उस डैम्पर
को बदल दें।



चित्र संख्या 80



चित्र संख्या 81

36. अणु “या डैंपर” के माउंटिंग ब्रेकेट जो कोच खॉडी में “या” फ्रेम के साथ तथा ट्राली फ्रेम में लगे होते हैं को चेक करें कहीं कोई पेलिंडंग तो नहीं टटी हुई है या कहीं कोई दरार (क्रेक) आदि तो नहीं आया है यदि आया है तो उसे अटैंड करना अनिवार्य है।



चित्र संख्या 82

“या डैंपर” के ऊपरी एवं नीचे की तरफ के माउंटिंग बोल्ट को चेक करें कि कोई बोल्ट ढीला, गुमा या टूटा हुआ है तो नहीं हैं, यदि ढीला है तो नये नट M16 का लगाकर 170 न्युटन मीटर से टाई करें। यदि कोई बोल्ट गुमा या टूटा हुआ है तो नया बोल्ट हाईटेन्साइल M16 x 120 मिमी को दोनों तरफ तथा M16 का नट लगाकर फिट करें तथा 170 न्युटन मीटर से टाई करें। “या डैंपर” को चेक करें कहीं उसमें तेल का लिकेज तथा धुश पगैरह तो फटा नहीं है यदि तेल का लिकेज है तथा धुश फटा है तो “या डैंपर” को बदलें। डैंपर को लगाने के समय, उस पर लगे ब्रिटकर या ब्लाट को नीचे की तरफ रखें इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

37. एक कोच में दो अर्थिंग डिवाइस लगे होते हैं प्रत्येक ओगी में एक/एक ओगी में एकल ओकस न.1 एवं दूसरी ओगी में न.8

पर) उन्हें सही ढंग से चेक करें कि कहीं केबिंग में कोई केक तो नहीं है एवं उसका ढक्कन टूटा हुआ, ढीला या गुमा हुआ हो तो नहीं है। यदि केक, ढीला मिले तो उस अर्थिंग डिवाइस के ढक्कन को खोलकर अवश्य चेक करें की अंदर की अभेखली सही ढंग से लगी हुई है, जैसे बिपिंग प्रेशर (क्लिप अभेखली) कार्बन ब्रश होल्डर, कार्बन ब्रश, व्हील बिलप अभेखली को सही ढंग से एकत्रल के अंतिम सिरे पर लगे हैं या नहीं तथा M8 x 25 मिमी के बोल्ट ढीले या गुमे हुए तो नहीं है। यदि ढीले या गुमे हुए हैं तो नये बोल्ट डालकर (लॉक टाइट के साथ), 21 न्युटन मीटर से टाक करें। यदि केबिंग केक है तो उस अर्थिंग डिवाइस को बदल दें।



चित्र संख्या 83

- अब कुछ सही ढंग से लगाने के बाद इंस्पेक्शन कपूर को खंड करें तथा कपूर बोल्ट M8 x 25 मिमी के सही ढंग से लगा दें साथ ही अर्थिंग एवं कनेक्टिंग केबल को भी चेक करें कि वह सही ढंग से जोड़े है। इसी प्रकार दोनों अर्थिंग डिवाइस को चेक करें।
- अर्थिंग डिवाइस के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन केबल जो कि टूली फ्रेम के ब्रेकेट एवं कंट्रोल आर्म के ब्रेकेट से जुड़े होते हैं को चेक करें, वह केबल 6 कंट्रोल आर्म पर लगे होते हैं अर्थिंग डिवाइस वाले एकत्रल ऑक्स पर नहीं लगे होते हैं। कोई ढीला या गुमा हुआ है तो उसे बदलें।



चित्र संख्या 84

38. कोच के आठों एकत्रल ऑक्स को चेक करें। चार एकत्रल ऑक्स में डब्ल्यू.एस. पी. के फोनिक व्हील लगे होते हैं तथा साथ ही स्पीड सेन्सर लगे रहते हैं यदि फोनिक व्हील

अशंधी कोई दोष (WSP दोष) आये तो एकल ओकल कपल को खोलकर फोनिक व्हील की फिटमेंट तथा उनके दांतों को चेक करे कहीं ओल्ट ढीले या टूट तो नहीं गये हैं तथा दांतें खराब तो नहीं हैं तो उसे सही करें।



चित्र संख्या 85

- यदि फोनिक व्हील का कोई ओल्ट टूट गया है तो M8 x 35/22 मिमी के नये हाईटेन्साईल 10.9 ko LPS, Unbrako, TVS के ओल्ट लगाएं एवं 21 न्युटन मीटर से टार्क करें। फोनिक व्हील को निकालने एवं लगाने के समय कहीं पर भी हथोड़े से मार न करें नहीं तो वह खराब हो जाएगा। साथ में लॉक टाईट का उपयोग करें। अब एकल ओकल कपल को लगा देये 170 न्युटन मीटर से सभी ओल्टों को टार्क कर देये। फोनिक व्हील एवं स्पीड सेक्टर के बीच प्रोष के बीच की दूरी को 0.9 से 1.4 मिमी तक मेन्टेन करें। इस गेप को फिलर गेज के द्वारा एकल ओकल कपल में लगी डमी खोलकर चेक करें।

39. इसी प्रकार कोच में लगे सभी आइटमों जैसे डैम्पर, कंट्रोल ग्राम, एकल ओकल कपल, छेकेट, बिप्रंग (प्रायमरी एवं सेकेंडरी असपेंशन), सीसीसी लीवर दोनों तरफ के आंडी पैनल, ऐंड पैनल को चेक करे तथा दोषों को अटैंड करे ।

40. सभी दरवाजों के दोनों तरफ लगे हुए हैंड रेल को चेक करे कहीं कोई ढीला, टूटा या गुमा हुआ तो नहीं है यदि कोई दोष है तो उसे अटैंड करे ।



चित्र संख्या 86

41. पावर कार के दोनों तरफ लगेज डोर को चेक करें नीचे की गार्ड ड रेल तथा ऊपर तथा निचे के रोलर आदि को चेक करें कहीं घिसा हुआ गुमा हुआ तो नहीं हैं। साथ ही तेल या ग्रीस से लुब्रीकैट करें। लगेज कंपार्टमेंट में लगे लगेज रैकों को भी चेक

करें कहीं ब्रेक टूटा या ढीला तो नहीं हो गया है दरवाजों की कुंडी आदि को भी चेक करें एवं दुरुस्त करें ।



चित्र संख्या 87

42. इसी प्रकार सभी कोचों का परीक्षण करें तथा ब्रेक के सभी कार्य पूर्ण होने पर भारे कोचों के सीधीसी क नकल के गेप को चेक करें तथा गेप के अनुसार रिम को कपलर के छीच में डालें । जिससे रास्ते में लगने वाले झटकों को कम किया जा सके (रिम की साइज 3,5,8,10 & 12 मिमी). कोचों को लोंकों से खींचें या कोच पुशर का इस्तेमाल कर OM, जिससे कपलर के छीच में अधिकतम गेप बन जाए एवं गेप के अनुसार रिम डाली जा सके ।



चित्र संख्या 88

➤ **इस प्रकार सभी कोचों की जाँच करें ।**

“अ” ऐयर थ्रेक टेस्टिंग :

एल.एच.थ्री.कोचों में डिस्क थ्रेक सिस्टम लगा रहता है।इसे निम्नलिखित तरीके से चेक करें।

1. सर्वप्रथम आकस्मिलरी रिजर्वायरों के ड्रेन कॉक को खोलकर जो भी ड्रट एवं नमी जमा है उसे निकालें (रेक के सभी कोचों का)।
2. अथ रेक में केवल थ्री.पी.का प्रेशर लगाये एवं रेक को चार्ज करें तथा थ्री.पी.के गेज में 5.0 कि.ग्राम/सेमी² का प्रेशर आने के बाद कुछ समय तक रुकें तथा देखें कि कहीं एफ.पी.के गेज में प्रेशर तो नहीं आ रहा है यदि एफ.पी.के गेज में प्रेशर आता है तो इसका मतलब है कि किसी कोच का एन.आर.पी.स्वराज/लीकेज है ऐसे कोच को ढूँढ कर एन.आर.पी.को अटैंड करें।
3. अथ सभी कोचों के अतिरिक्त थंड एंगल कॉक खोल दें तथा टेस्ट रिग से थ्री.पी.एवं एफ.पी.दोनों के पाईप जोड़कर 5.0 एवं 6.0 कि.ग्राम/सेमी² से चार्ज करें जख थ्री.पी.एवं एफ.पी.का प्रेशर 5.0 एवं 6.0 कि.ग्राम/सेमी² का आ जाए तो थ्री.पी.एवं एफ.पी.के पाईप काटकर थ्री.पी.का प्रेशर निकाल दें जिससे सभी कोचों में थ्रेक लग जाएंगे।अथ 20-25 मिनट तक रुकें।
4. अथ सभी कोचों के थ्रेक इंडिकेटर/सिलेडरर्स को चेक करें सभी कोचों में थ्रेक लगे होने चाहिए यदि किसी कोच में थ्रेक नहीं लगे है या बिलीज हो गये है ऐसे कोचों के नंथर नोट कर लें यदि थ्रेक नहीं लगा है तो उन कोचों के ए.आर.टैंक को चेक कर लें कहीं ए.आर.टैंक के चार्जिंग की समस्या तो नहीं है कोच के ऊपर भी लिखें दे यदि ए.आर.टैंक चार्ज है तो डी.पी.के मैनुयल बिलिज लीवर को भी खींच कर देखें कि भी आर.चार्ज है या खाली है उसे भी नोट कर लें तथा कोच के ऊपर भी लिखें दें।
5. अथ पुनः थ्री.पी.एवं एफ.पी.का प्रेशर रिग से रेक पर लगा दें तथा आखिरी कोच/पावर कार के हौज पाईपों के ऊपर भी डमी गेज थ्री.पी.एवं एफ.पी.का लगा दें।रेक को 5.0 कि.ग्राम / सेमी² थ्री.पी.एवं 6.0 कि.ग्राम/सेमी² एफ.पी.से चार्ज कर दें।
6. अथ देखें दोनों पावरकारों के गेज में थ्री.पी.5.0 कि.ग्राम/सेमी² एवं एफ.पी.में 6.0 कि.ग्राम/सेमी² का प्रेशर आ गया है यदि आ गया है तो पहले पावरकार जो कि टेस्ट रिग से जुड़ा है उसके ऐंगल कॉकों को थंड करे व थ्री.पी.एवं एफ.पी.के गेजों में 3

मिनट तक लीकेज देखें, लीकेज 0.6 कि. ग्राम/सेमी² से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

7. अथ जिन कोचों में छेक झीलज मिले थे तथा ए.आर.टैंक एवं बी.आर.टैंक का लीकेज था उन कोचों को भली भांति साधुन का पानी लगाकर चेक करें यदि लीकेज हैं तो उसे अटैंड करें तथा ऐसे कोचों में छेक का लगना सुनिश्चित करें। यदि फिर भी कोचों में छेक नहीं लग रहे हैं तो कोच को निकाल कर उस कोच का सिंगलकार टेस्ट करवाएँ।

8. अथ पुनः रेक को 5.0 एएम 6.0 कि. ग्राम/सेमी² थी.पी एवं एफ.पी. में कमशः चार्ज करें तथा चार्ज होने पर टेस्ट रिग से थी.पी में 1.6 कि. ग्राम/सेमी² का प्रेशर गिराएँ (सर्पिश् एप्लीकेशन), ऐसा करने पर सभी कोचों में छेक लग जायेंगे तथा छेक इंडिकेटर लाल हो जायेंगे।



छेक इंडिकेटर
चित्र संख्या 89

9. इस प्रकार छेक लगाने से कोच के सभी होज पाईपों में थी.पी., एफ.पी एवं थी.पी में प्रेशर उपलब्ध रहेगा अथ सभी होज पाईपों, मेन पाईपों, छेक झिलेंडरों, डंपवाल्स, छेक पैनेल के सभी उपकरण जैसे डीपी, बी.आर.टैंक, ए.आर.टैंक, छेक झिलेंडरों के आईसोलेटिंग काँक, एन.आर.पी., थीपी., एफ.पी. फिल्टर,, छेक इंडिकेटर, छेक पैनेल, सभी एंगल काँक,, टेस्ट प्वाइंट्स, सभी पाईपों के जोड़ों को ओप सोल्युशन(साधुन के पानी)को डालकर चेक करें तथा लीकेज को अटैंड करें। साथ ही छेक एकसीलिब्रेटर, आइ.बी.पी. के बिलेवाल्स तथा उसकी पाईप, आईसोलेटिंग काँक को भी चेक करें।



चित्र संख्या 90

10. अणु श्रेक पैनल में लगे हुए आईसोलेटिंग कॉक द्वारा खी.भी., (श्रेक भिलेंडरों) को आईसोलेट करके ट्राली को चेक करें कि वह बिलीज हो रहें है या नहीं साथ उस ट्राली का श्रेक इंडिकेटर भी बिलीज (हरा) होना चाहिए। सभी श्रेक भिलेंडरों/कैलीपर्शों को चेक करें यह बिलीज हुए या नहीं तथा सभी उस ट्राली श्रेक भिलेंडरों/कैलीपर्शों के पैडों को भी चेक करें। वह भी बिलीज होने चाहिए। इसी तरह कोच की दूसरी ट्राली को आईसोलेट करके सभी श्रेक भिलेंडरों तथा श्रेक पैड को भी चेक करें। पुनः आईसोलेटिंग कॉक खोलें सभी श्रेक भिलेंडरों में श्रेक लग जाना चाहिए। यदि चैकिंग के दौरान श्रेक भिलेंडर, इंडिकेटर, श्रेक पैड, कैलीपर्श में कोई दोष मिलता है तो उसे सही करें। कोच के दोनों सिबों के अतिरिक्त खी.पी. एवं एफ.पी. का एक एक ऐंगल कॉक चेक होने के बाद बंद करते जायें।
- नया पैनल पुराना पैनल



श्रेक पैनल KNORR



श्रेक पैनल FTIL

चित्र संख्या 91

11. इसी प्रकार सभी कोचों के श्रेक सिस्टम को चेक करते हुए अंतिम कोच तक जाए एवं दोष मिलने पर अटैंड करें।
12. अंतिम सिबे पर पहुंचने पर श्रेक पेन में खी.पी. एवं एफ.पी. का गेज एवं खी.भी का गेज चेक करें। खी.पी. में 3.4 कि. ग्राम/सेमी² एवं एफ.पी. में 5.8 से 6.00 कि. ग्राम/सेमी² तथा खी.भी में 3.0 कि. ग्राम/सेमी² का प्रेशर होना चाहिए तथा डमी गेज में भी खी.पी. में 3.4 कि. ग्राम/सेमी² एवं एफ.पी. में 5.8 से 6.00 कि. ग्राम/सेमी² का प्रेशर होना चाहिए यदि अंतर मिलता है तो पाईप कनेक्शनों को चेक करें कहीं कास कनेक्शन तो नहीं हो गया है उसे चेक करें तथा अटैंड करें।

13. अब पुनः रिग से X_1 पी के प्रेशर को 5.0 कि. ग्राम/सेमी² तक चार्ज कर देंगे तथा एफ पी को 6.0 कि. ग्राम/सेमी² से चार्ज रहेगा। चार्ज होने पर सभी कोचों के छेक रिलीज हो जाने चाहिए तथा सभी इंडिकेटर हरे हो जाने चाहिए।




ba'ok [MiDkoTr

चित्र संख्या 92

14. अब अंतिम कोच से प्रारंभ कर सभी कोचों के छेक रिलीज को चेक करें सभी कोच रिलीज हैं कि नहीं तथा सभी इंडिकेटर हरे हो गये हैं कि नहीं यदि कोई कोच रिलीज नहीं होता है तथा छेक इंडिकेटर लाल है तो उसे नोट करें तथा पुनः उसके छेक सिस्टम को चेक करें हो सकता है कि X_1 पी ओवर चार्ज हो गया हो ऐसे कोच को ब्रेक से निकाल कार बिक लाईन में सिंगलकार टेस्टिंग करें तथा सभी पजह को ढूँढ़े या X_1 पी को बदलें।
15. अब कम से कम 3 कोचों से खारी खारी से चैन पुलिंग करें। चैन पुलिंग करने पर छेक एकविलीब्रेटर ऑपरेट होगा तथा पी ई पी (रिले वाल्व) से भी प्रेशर निकलेगा सभी कोचों में छेक लग जायेंगे यदि चैन पुलिंग करने पर छेक नहीं लगते हैं तो उसके पैसेजिंग इमरजेन्सी वाल्व को चेक करें कहीं वह आईसोलेट या खराब तो नहीं उसे सही करें तथा पुनः चैन पुलिंग करें। सभी कोचों में छेक लगना चाहिए उन कोचों के नंबर अनुसंधान डायरी में नोट करें जिनसे चैन पुलिंग की गई थी।
16. अब ब्रेक को चार्ज पोजीशन में ही प्रथम पावर कार के X_1 पी एंगल कॉक को खंद करे तथा गार्ड इमरजेन्सी वाल्व के हैंडिल को घुमाकर प्रेशर गिराएँ। प्रथम पावर कार में तकरीबन 25 से 30 सेकेंड में X_1 पी का प्रेशर जीरो (0.0) कि. ग्राम/सेमी² हो जायेगा अंतिम सिरे के पावरकार में X_1 पी का प्रेशर तकरीबन 40 से 50 सेकेंड में जीरो (0.0) कि. ग्राम/सेमी² हो जाना चाहिए। इसी प्रकार पुनः चार्ज करें तथा अंतिम सिरे के पावरकार के गार्ड इमरजेन्सी वाल्व के हैंडिल से प्रेशर गिराएँ। पिछले पावरकार का तकरीबन 25 से 30 सेकेंड में X_1 पी प्रेशर जीरो (0.0) कि. ग्राम/सेमी² हो जायेगा तथा आगे के पावरकार का प्रेशर तकरीबन 40 से 50 सेकेंड में जीरो (0.0) कि.

ग्राम/बेमी² हो जाना चाहिए। इस प्रकार अभी होने पर कन्टीन्यूटी टेस्ट संपन्न होता है।

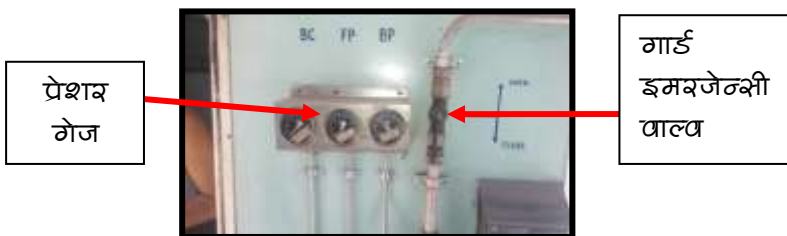

चित्र संख्या 93


17. अक्ष रेक पुनः 5.0 कि. ग्राम/बेमी² थी. पी. एवं 6.0 कि. ग्राम/बेमी² एफ. पी. में चार्ज होने पर एंगल कॉक (प्रथम पाँचकार) बंद करे तथा ड्रॉप टेस्ट ले, 3 मिनिट तक देखें दोनों थी. पी. एवं एफ. पी. प्रेशर में ड्रॉप 0.6 कि. ग्राम/बेमी² से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि मिलता है तो पुनः रेक को चेक करे।
18. अक्ष टेस्ट रिग के हौज पाईपों को रेक के हौज पाईप से अलग कर दें तथा पूरा प्रेशर रेक से निकाल दें। सभी कोचों में छेक लग जायेगा। अक्ष डी. पी. के मैनुअल रिलीज लीवर को खींचकर छेक रिलीज करें, छेक रिलीज होने पर छेक इंडिकेटर भी लाल से हरा हो जाएगा इस प्रकार सभी कोचों के छेक रिलीज करें यदि किसी कोच के छेक इंडिकेटर या छेक रिलीज नहीं होते हैं तो उसे चेक करें तथा दुरुस्त करें।
19. कोचों के प्रेशर पाईपों को चेक करते समय छेक पैनल से बी. डी. टी. एस. (कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम) में जो 75 लीटर के टैंक से एफ. पी. का प्रेशर जाता है उन सभी पाईपों के लीकेज को भी चेक करें तथा दोष होने पर अटैंड करें।
20. दोनों पाँचकारों में लगे हैंड छेकों को भी चेक करें। गार्ड कम्पार्टमेंट में लगे हैंड प्हील को घुमाने पर दोनों बिलेंडरों में छेक लगना चाहिए तथा हैंड छेक का इंडिकेटर लाल हो जाना चाहिए तथा रिलीज करने पर इंडिकेटर हरा हो जाना चाहिए एवं




21. फ़ील ब्लाईड प्रोटेक्शन सिस्टम (डब्ल्यू एस पी.)की टेस्टिंग:

- सर्वप्रथम गाड़ी आने पर जख गाड़ी/कोचों में कोई भी प्रेशर थी पी एवं एफ पी न हो तख डब्ल्यू एस पी प्रोसेसर को चेक करें।अभी कोचों का प्रोसेसर खंद होना चाहिए यदि किसी कोच का प्रोसेसर चालू है इसका मतलब है कि या तो कोच का प्रेशर रिपच खराब है या K05 रिले खराब हो गया है या किसी ने पोर्ट नं 41-42 (KBI) & 42-45 (FTIL) के बीच में लूप लगाया हुआ होगा, जिसके कारण प्रोसेसर को अप्लाई मिल रही है।उसे ढूंढे एवं अटैंड करें या खदलें , प्रेशर रिपच को भी चेक करें खराब है तो अटैंड करें।
- अख अभी कोचों के स्पीड सेन्सर, जंक्शन ऑक्स, डंप वाल्व, प्रेशर रिपच, डंप वाल्व कनेक्टर, प्रोसेसर काड-, कनेक्टर आदि को किसी भी प्रकार की क्षति के लिए चेक करें।यदि कहीं पर कोई दोष है तो उसे अटैंड करें (पिटलाइन में नीचे से एवं कोच के अंदर से)।
- अख अभी माईकोप्रोसेसर को चेक करें कोच में एयर प्रेशर चालू होते ही अभी माईकोप्रोसेसर चालू हो जाने चाहिए। यदि कोई माईकोप्रोसेसर चालू नहीं होता है तो उसकी वॉयरिंग एवं फ्यूज आदि को चेक करें यदि फिर भी कोई प्रोसेसर स्टार्ट नहीं होता है तो काड-, काड कनेक्टर, K05 रिले को चेक करें यदि किसी में भी खराबी है तो उसे खदले या रिपेयर करें।डब्ल्यू एस पी सिस्टम का फ्यूज नं ,63 & 65 है, हमेशा 4 से 10 एंपीयर का काँच का फ्यूज ही डालें कभी डॉयरेक्ट लूप न मारें ।डब्ल्यू एस पी सिस्टम 110 वोल्ट डी सी पर चलता है।

यदि सिस्टम चालू नहीं होता है तो डी सी अप्लाई वोल्टेज भी चेक करें कि वह मौजूद ह0,अभी है या नहीं।यदि नहीं तो उसे दुरुस्त करवाएँ ।

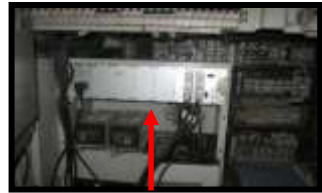

माईकोप्रोसेसर

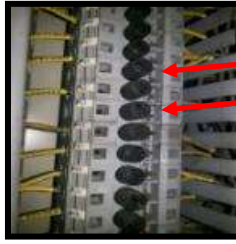

Fyau
ja
naM
63

K 05 बिले पाल्प

चित्र संख्या 95

- अब सभी कोचों के डब्ल्यू.एस.पी. के माईक्रोप्रोसेसर को चेक करें कि उसमें 99 (OK) है या कोई दोष है यदि दोष है तो उसे नोट करें एवं अटैंड करें फि टेबल मोड में डालकर डंप पाल्प की टेबलिंग करें सभी (04) डंप पाल्पों से एक के बाद एक हवा को निकलना चाहिए यदि किसी डंप पाल्प से हवा नहीं निकलती है तो उसे चेक करें तथा अटैंड करें। यह भी देखना चाहिए कि हवा कमशः 1,2,3,4 आदि एकशाल के हिस्सा से उसके ही डंप पाल्प से निकलना चाहिए यदि किसी दूसरे डंप पाल्प से निकलता है तो उसकी पॉयजिंग चेक करें तथा सही करें।



डंप पाल्प (FTIL)

डंप पाल्प (KNORR)

चित्र संख्या 96

- इसी प्रकार सभी कोचों के डब्ल्यू.एस.पी. प्रोसेसर को चेक करें तथा डंप पाल्प की टेबलिंग करें यदि कोई दोष है तो इसे अटैंड करें।
- व्हील ब्लाईड प्रोटेक्शन सिस्टम (डब्ल्यू.एस.पी.) के विभिन्न प्रकार के दोषों एवं निवारण का विवरण नीचे दिया गया है।

व्हील ब्लाईड प्रोटेक्शन सिस्टम (डब्ल्यू.एस.पी.) में आनेवाले विभिन्न दोषों से संबंधित तालिका

KBI(के.बी.आई.):

कोड	संबंधित दोष	निवारण
-----	-------------	--------

10/20/30/40	डंपवालय का स्फेटी शॉट डाऊन एक दो तीन या चार नं के डंपवालय का ।	1. डब्ल्यू .एभ .पी .सिस्टम को रीसेट करें। 2. EB-01 कार्ड को चेक करें दोष होने पर बदलें
11/21/31/41	रपीड रेंसर का दोष शार्ट सर्किट 1 या 2 या 3 या 4 के रपीड रेंसर का	1. फोनिक व्हील एवं रेंसर के बीच के गेप को चेक करें (09 to 1.4 mm) तथा मेन्टेन करें। 2. प्रोसेसर में आनेवाले कैबलों का चेक करें । 3. रपीड रेंसर से जंक्शन ऑकभ में लगनेवाले कैबलों को चेक करें। रपीड रेंसर भी खराब हो सकता है उसे बदलें। 4. MB-04 कार्ड एवं कनेक्टर को चेक करें दोष होने पर बदलें। 5. सभी इलेक्ट्रिकल टर्मिनलों को चेक करें एवं दोष होने पर अटैंड करें ।
12/22/32/42	रपीड रेंसर के गेप /सिग्नल ब्रुटि का दोष 1 या 2 या 3 या 4 के रपीड रेंसर में	1. फोनिक व्हील एवं रपीड रेंसर के बीच के गेप को चेक करें , अभी मेन्टेन करें। 2. सभी ऊपरलिखित कार्यों को चेक करें।

13/23/33/43	1 या 2 या 3 या 4 जो भी कोड के अनुसार डंपवालय का शार्ट सर्किट दर्शाता है	1. डंपवालय को डिस्कनेक्ट करके उसे शार्ट सर्किट के लिए चेक करें। खराब होने पर बदलें। 2. डंपवालय कनेक्टर को भी चेक करें खराब होने पर उसे बदलें । 3. डंपवालय के जंक्शन ऑकभ से ऊपरी पेनल में आनेवाले कैबल को शार्ट सर्किट के लिए चेक करें दोष होने पर बदलें।
-------------	---	--

		4. MB-04 कार्ड एवं कनेक्टर केबल को भी चेक करें खराब होने पर उसे बदलें।
14/24/34/44	डंपवाल्स में 1 या 2 या 3 या 4 में ई टैरप्पेशन या खराबी	1. डंपवाल्स के केबल को डिस्कनेक्ट करें तथा रूकावट के लिए चेक करें। 2. डंपवाल्स कनेक्टर को भी चेक करें खराब होने पर उसे बदलें पुनः फिट करें। 3. डंपवाल्स में खराबी होने पर उसे बदलें। 4. पैनल में MB-04 के केबल को चेक करें कहीं डिस्कनेक्ट या शार्ट सर्किट तो नहीं हो गई है। 5. MB-04 कार्ड को चेक करें खराबी होने पर उसे बदलें।
15/25/35/45	ब्रेफ्टी मोनीटर का दोष (टेस्ट बन)	1. डब्ल्यू.एस.पी. सिस्टम को बंद करके पुनः चालु करें ल फ्यूज निकालकर । 2. यदि दोष अभी नहीं होता है तो MB-04 कार्ड को बदलें ।
70/71	स्पीड सिग्नल का दोष	1. EB- 01 कार्ड एवं कनेक्टर को चेक करें खराबी होने पर उसे बदलें।

कोड	अंशधित दोष	निवारण
72	किन्ही भी एक एकअल का अथायी दोष	1. डिस्प्ले से अंशधित दोष का कोड देखकर, दोष को अटैंड करें, तभी 72 कोड जाएगा। (पहला अटन दशाकर कोड देखें)
73	एक से ज्यादा एकअलों का अथायी दोष	1. डिस्प्ले से अंशधित दोषों के कोड निकालें तथा अंशधित एकअलों के दोषों को अटैंड करें।
74	सेफ्टी मोनीटर दोष	1. फ्यूज 63 65 निकालकर पुनः लगाए डब्ल्यू.एस.पी. सिस्टम को पुनः चालु करें। 2. MB-04 कार्ड को चेक करें यदि दोष है तो बदलें।
C8	ऐक्टीवेशन दोष	1. डब्ल्यू.एस.पी. सिस्टम को अंद करके पुनः चालु करें। 2. EB-01 के केलल को चेक करें, कार्ड को चेक करें यदि दोष है तो बदलें।
S2	EB-01 कार्ड के कनेक्टर का दोष	1. EB-01 के कनेक्टर को ढीला या शार्ट सर्किट के लिए चेक कर0M, दोष को दूर करें या कनेक्टर बदलें।
S3	MB-04 कार्ड के कनेक्टर का दोष	1. MB-04 के कनेक्टर को ढीला या शार्ट सर्किट के लिए चेक करें, दोष को दूर करें या कनेक्टर बदलें। 2. उसके केलल में शार्ट सर्किट है तो उसे बदलें।
89	डंपगल्य की टेस्टिंग का मोड	1. दो नं का अटन
95	अअथायी दोष (ऊपरलिखित सभी)	1. डिस्प्ले से अंशधित दोष के कोड निकालें तथा अंशधित एकअलों के दोषों को अटैंड करें, तथा रीसेट करें।
99	सिस्टम सही है ।	

बिस्टरम थंड :

- 63 एवं 65 नं के फ्यूज गुमे हुए या जल गये हैं तो उन्हें बदलें ।
- बिस्टरम में 110 वोल्ट की डी.बी.अप्लाई न हो तो उसकी व्यवस्था करें ।
- इलेक्ट्रीकल पैनल में कनेक्टर के पायर निकलें हो तो उन्हें अटैंड करें।
- प्रेशर स्विच खराब है या प्रेशर स्विच से K05 बिले की वॉयरिंग में शार्ट सर्किट या ओपन सर्किट है तो उसे अटैंड करें।
- पावर कार्ड PB-03 का कनेक्टर या कार्ड को चेक करें तथा खराब होने पर बदलें ।
- एक – एक करके सभी दोषों को चेक करें एवं अटैंड करें।

एफ .टी .आई .एल (FTIL) के डब्ल्यू .एस .पी के दोष एवं निवारण :

कोड	संशोधित दोष	निवारण
10/20/30/40	एकसल न 1,2,3 या 4 का डंप पाल्प का हार्डवेयर प्राच डोंग चालू हो गया	1. डब्ल्यू .एस .पी .मिस्टम का फ्यूज 63, 65 निकालकर मिस्टम को रीसेट करें। 2. रीसेट न होने पर MV कार्ड को बदलें।
11/21/31/41	एकसल न 1 या 2 या 3 या 4 के रूपीड सेंसर में शार्ट सर्किट या ओपन सर्किट	1. फोनिक प्हील एवं रूपीड सेंसर के बीच के गेप को चेक करें । (09 to 1.4 mm तक मेन्टेन करें) 2. रूपीड सेंसर से जंक्शन ऑक्स में लगनेवाले केषलों को चेक करें, कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं। दुरुस्त करें । 3. रूपीड सेंसर जंक्शन ऑक्स से इलेक्ट्रीकल पैनल के बीच के वायरिंग को चेक करें। खराब होने पर दुरुस्त करें 4. रूपीड सेंसर को चेक करें कहीं खराब तो नहीं खराब होने पर बदलें। 5. GE कार्ड एवं कनेक्टर को चेक करें दोष होने पर बदलें।
13/23/33/43	एकसल 1 या 2 या 3 या 4 के डंपपाल्प में शार्ट सर्किट दर्शाता है	1. डंपपाल्प को डिस्कनेक्ट करके उसे शार्ट सर्किट के लिए चेक करें। खराब होने पर बदलें। 2. डंपपाल्प कनेक्टर को भी चेक करें खराब होने पर उसे बदलें । 6. डंपपाल्प से इलेक्ट्रीकल पैनल के बीच के वायरिंग को चेक करें। खराब होने पर दुरुस्त करें । 3. MV कार्ड के कनेक्टर को शार्ट सर्किट के लिए चेक करें। खराब होने पर दुरुस्त करें । 4. MV कार्ड या CPU कार्ड को चेक करें एवं बदलें 5. N1 एवं N2 कार्ड को भी चेक करें ।

कोड	संशोधित दोष	निवारण
-----	-------------	--------

14/23/34/44	डंपवालय नं 1 या 2 या 3 या 4 में रूकावट या खराबी	1. ऊपरलिखित (13/23/33/43 के लिए) सभी दोषों को चेक करें एवं अटैंड करें।
बिस्टम का खंड होना		1. फ्यूज नं. 63, 65 को चेक करें। 2. बिस्टम में 110 वोल्ट की डी.बी. ब्लोलाई न हो तो उसकी परीक्षा करें। 3. K05 रिले की वॉयविंग तथा K05 को चेक करें। 4. N2 कार्ड कनेक्टर एवं वॉयविंग को भी चेक करें खराब होने पर उसे बदलें। 5. प्रेशर रिपच की वायविंग को तथा प्रेशर रिपच को चेक करें 6. N2 कार्ड को बदलें। यदि ऊपरलिखित कारणों को दुरुस्त करने पर अभी नहीं होता है तो ।
70/71	रपीड सिग्नल का दोष	1. RE कार्ड को चेक करें या बदलें। 2. CPU कार्ड को चेक करें या बदलें। 3. यदि दोनों को करने पर भी अभी नहीं होता है तो प्रोसेसर को चेक करें
72	किभी भी एक एकबल का बेथारी दोष	1. पहला खटन दशाकर डिस्प्ले से संबंधित दोष का कोड देखकर, दोष को अटैंड कराom,तभी 72 कोड जाएगा।
73	एक से ज्यादा एकबलों का बेथारी दोष	1. डिस्प्ले से संबंधित दोष के कोड निकालें तथा संबंधित एकबलों के दोषों को अटैंड करें।
95	अबेथारी दोष (ऊपरलिखित सभी)	2. डिस्प्ले से संबंधित दोष के कोड निकालें तथा संबंधित एकबलों के दोषों को अटैंड करें, तथा बीसेट करें।
HF	हार्डवेयर का दोष	1. डिस्प्ले से संबंधित दोष के कोड निकालें और अटैंड करें तथा बीसेट करें।।

कोड	संशोधित दोष	निवारण
Bt	CPU कार्ड में बैटरी का दोष	1. CPU कार्ड में बैटरी को चेक करें। 2. बैटरी को बदलें।
PR	प्रोसेसर का दोष	1. CPU कार्ड को बदलें तथा प्रोसेसर को रीसेट करें ।
EP	EPROM का दोष	1. भाफ्टपेअर का दोष संभव है तो अटैंड करें। 2. CPU कार्ड को बदलें।
EE	EE PROM का दोष	1. CPU कार्ड को बदलें।
Hd	CPU कार्ड का हार्ड पेअर का दोष	1. CPU कार्ड को बदलें।
nl	डंपवाल्स को जानेवाली 24 वोल्ट भण्डाई का न होना	1. ST कार्ड को चेक करें उसमें सभी LED, में वोल्टेज है या नहीं 2. यदि 24 वोल्ट की LED बंद है तो N1 कार्ड को बदलकर चेक करें । 3. यदि फिर भी है तो MV कार्ड को बदलें। 4. यदि LED चालू है फिर भी दोष नहीं जा रहा है तो CPU कार्ड को बदलें।

अंडरगियर में लगनेवाले विभिन्न प्रकार के नट ओल्ट की भाईज एवं टार्क :

क्रमांक	पार्ट्स का नाम	भाईज	टार्क
1.	एंटी रोल आर पीयरींग ब्रेकेट ओल्ट	एम 16x160/44 मिमी	170 न्युटन मीटर
2.	एंटी रोल आर प्लग	एम 16x32 मिमी	170 न्युटन मीटर
3.	एक्सल पीयरींग ऐंड प्लेट बटड	एम 20x60 मिमी	200 न्युटन मीटर
4.	एक्सल आक्स कणर ओल्ट	एम 16x45 मिमी	170 न्युटन मीटर
5.	एक्सल आक्स कणर ओल्ट अर्थिंग डिवाईस	एम 16x50 मिमी	170 न्युटन मीटर
6.	ऐयर ब्रेक पाईप लाईन नट ओल्ट	एम 10x30 मिमी एम 10x12 मिमी	
7.	ओलबटर खंप बटाप नट ओल्ट	एम 8x60 मिमी	
8.	ओलबटर नट	एम 30 मिमी	250 न्युटन मीटर
9.	ब्रेक कैलीपर माडटिंग नट ओल्ट	एम 16x65 मिमी	170 न्युटन मीटर
10.	लैटरल खंप बटाप नट ओल्ट	एम 16x100 मिमी	170 न्युटन मीटर
11.	बीबीबी स्पोर्टिंग डिवाईस के सामने का बटड	एम 20x50 मिमी	450 $\pm$ 50 न्युटन मीटर
12.	बीबीबी स्पोर्टिंग डिवाईस के ब्रिपंग का ओल्ट	एम 16x125 मिमी	170 न्युटन मीटर
13.	कन्ट्रोल आर्म श्लाक की लॉकिंग बटड	एम 20x100/46 मिमी	340 न्युटन मीटर
14.	कन्ट्रोल आर्म ऊपरी एवं निचले हाफ की माडटिंग ओल्ट	एम 16x70/38 मिमी	170 न्युटन मीटर
15.	अर्थिंग डिवाईस कणर की एलन ओल्ट	एम 8x20 मिमी	
16.	अर्थिंग डिवाईस बिलप असेंबली के बटड	एम 8x25 मिमी	21 न्युटन मीटर
17.	हैंड ब्रेक कैल के ब्रेकेट के नट ओल्ट	एम 8x35 मिमी एम 8x25 मिमी	

क्रमांक	पार्ट्स का नाम	साइज	टार्क
18.	लैटरल ड्रैपर्स नट ओल्ट	एम 12x55/30 मिमी	70 न्युटन मीटर
19.	फोनिक प्हील की बटन	एम 8x35/22 मिमी	21 न्युटन मीटर
20.	प्रायमरी ड्रैपर्स नट	एम 16 मिमी	100 न्युटन मीटर
21.	अर्थिंग के बिर्टन केबल का बटन	एम 10x25 मिमी एम 10x16 मिमी	
22.	बोल लिंक ऊपरी एवं निचला नट एवं ओल्ट	एम 24x100 मिमी	590 न्युटन मीटर
23.	ओगी फ्रेम एवं अपोर्ट फ्रेम के नट ओल्ट	एम 20x100/46 मिमी	340 न्युटन मीटर
24.	ट्रेक्शन सेटर्स की बटन	एम 16x70/38 मिमी	170 न्युटन मीटर
25.	ट्रेक्शन बॉड के नट ओल्ट	एम 24x150/80 मिमी एम 24x200/80 मिमी	590 न्युटन मीटर 590 न्युटन मीटर
26.	सेकेंडरी पर्टिकल ड्रैपर्स नीचे के ओल्ट	एम 12x70/30 मिमी	70 न्युटन मीटर
	सेकेंडरी पर्टिकल ड्रैपर्स ऊपर के ओल्ट	एम 12x100/30 मिमी	70 न्युटन मीटर
27.	“या” ड्रैपर्स के नट ओल्ट	एम 16x120 मिमी	170 न्युटन मीटर
28.	अफर्स के ओल्ट	एम 24x90 मिमी	590 न्युटन मीटर
29.	बीबीबी अपोर्टिंग प्लेट एवं सेट प्लेट के नट ओल्ट	एम 16x60 मिमी	200 न्युटन मीटर
30.	बीबीबी अनकपलिंग लीवर के नट ओल्ट	एम 16x50 मिमी एम 12x50 मिमी	170 न्युटन मीटर 70 न्युटन मीटर

नोट : सभी नट एवं ओल्ट हाइटेन्साइल 10.9 ग्रेड (टी. पी. एस. अनथेको, एल. पी. एस. जनावर) के उपयोग करें।