✓ Options de livraison internationale affichées au paiement

Trustpilot 4.7/5 628 avis

SistemmaCPAP
MIEUX DORMIR. MIEUX VIVRE.

Panier (0)

▶ Australie · AUD · français

CENTRE D'APPRENTISSAGE SISTEMMACPAP

Correction des ventilateurs ResMed Astral 100/150 : appareils concernés et raisons pour lesquelles il ne s'agit pas d'un rappel de CPAP

1 octobre 2026 · SistemmaCPAP Editorial Team

Aller au contenu principal



Que s’est-il passé ?

ResMed a lancé le 25 juin 2026 une correction urgente de dispositifs médicaux concernant un sous-ensemble de ventilateurs Astral 100 et Astral 150. La FDA a publié une alerte précoce le 15 juillet et a classé cette action comme un rappel de classe I le 31 juillet, soit sa catégorie de rappel la plus grave. La FDA souligne qu’il s’agit d’une correction des appareils et que cela ne signifie pas que tous les ventilateurs concernés sont retirés de leurs lieux d’utilisation ou de vente.[1][2]

S tilisation sans correction peut
e ou le décès. Toutefois, ses

Aller au contenu principal

instructions précisent expressément que les patients ne doivent pas cesser d'utiliser un ventilateur Astral sans l'avis de leur clinicien, car ces appareils peuvent fournir une assistance ventilatoire essentielle, continue ou intermittente.[1]

Quels ventilateurs Astral sont concernés ?

La communication publique de sécurité publiée par la FDA le 31 juillet identifie les dispositifs finis suivants, fabriqués avant octobre 2024 : [1]

- **Astral 100 :** numéro de série inférieur à 22241890149. Les UDI indiqués sont 00619498003259 et 00619498270019.[1]
- **Astral 150 :** numéro de série inférieur à 22241890149. L'UDI indiqué est 00619498270033.[1]

La correction concerne également certaines pièces de rechange d'assemblage de circuit imprimé, ou PCBA, fabriquées avant octobre 2024 :[1]

- **Pièces de rechange PCBA pour Astral 100 :** les caractères 2 à 8 affichés sur le PCBA ou l'interface utilisateur du ventilateur sont inférieurs à 2707658. L'UDI indiqué est 00619498290512.[1]
- **Pièces de rechange PCBA en boîte pour Astral 150 :** numéro de série de la boîte inférieur à 22241978070. L'UDI indiqué est 00619498290529.[1]

Aller au contenu principal


Le numéro de série externe d'un ventilateur ne permet pas nécessairement d'établir si la carte principale actuellement installée est concernée. La FDA demande aux professionnels de santé et aux distributeurs d'inspecter le PCBA installé, y compris tout PCBA de remplacement posé lors d'une intervention antérieure. Un ventilateur équipé d'une carte principale non concernée n'est pas touché par ce problème.[1]

Une divergence que les lecteurs peuvent rencontrer

La base de données d'application de la FDA indique, pour les dispositifs finis Astral 150, un seuil inférieur à 22241440282, tandis que la communication publique ultérieure de la FDA, datée du 31 juillet, indique un seuil inférieur à 22241890149 pour les dispositifs finis Astral 100 et Astral 150. La Therapeutic Goods Administration australienne indique également que le seuil mondial des dispositifs finis est inférieur à 22241890149. Comme les dossiers réglementaires ne sont pas identiques et qu'une carte principale précédemment remplacée doit aussi être contrôlée, la FDA confie la vérification aux professionnels de santé, aux distributeurs et au personnel de maintenance agréé.[1][2][3]

Pourquoi la ventilation peut-elle s'arrêter ?

Aller au contenu principal

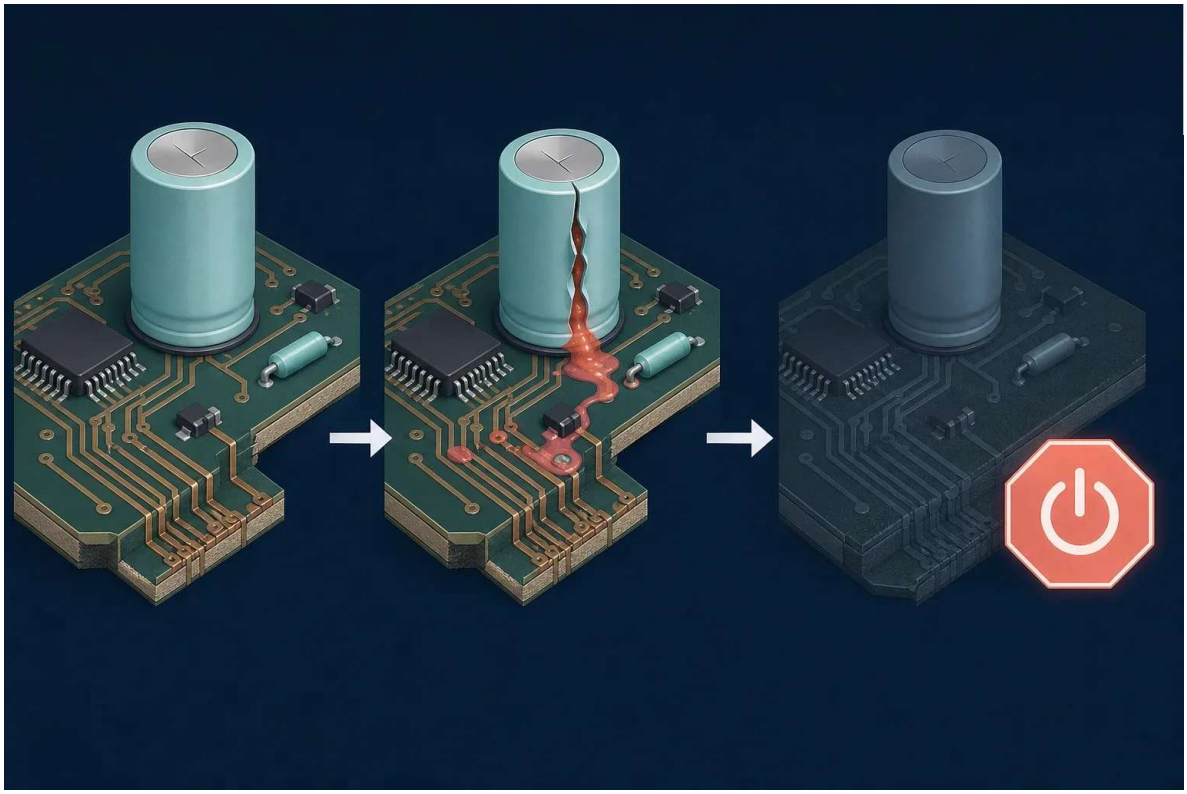

Selon ResMed, un composant interne appelé supercondensateur peut, avec le temps, laisser échapper de l'électrolyte dans un sous-ensemble des ventilateurs concernés. Cette fuite peut endommager des circuits spécifiques du PCBA, notamment le circuit de la puce de charge, et déclencher involontairement l'état de sécurité intégrée du ventilateur.[1][2]

Si la défaillance survient pendant l'administration du traitement, la ventilation s'arrête et une alarme sonore de priorité élevée retentit au volume maximal. L'écran peut afficher des alarmes de traitement et un écran rouge « Safety System Fault » ; appuyer sur « Vent Stop » peut faire apparaître « System Fault 140 ». Dans cet état, le ventilateur ne peut plus assurer le traitement.[1]

Si la défaillance survient lorsque le ventilateur est en veille, une alarme au volume maximal se déclenche, mais l'interface utilisateur [illegible]. Si le traitement est ensuite lancé,

Aller au contenu principal

ne démarre pas. L'appareil est également incapable d'assurer la ventilation.[1]

La TGA a indiqué que l'enquête de ResMed estimait le taux de survenue à environ 0,1 %. Au 23 juin 2026, ResMed avait signalé à la FDA cinq blessures graves et aucun décès associés à ce problème.[1] [3]

Pourquoi il ne s'agit pas d'un rappel de CPAP ou d'APAP

Les produits identifiés sont des ventilateurs mécaniques Astral 100 et Astral 150, et non des appareils CPAP ou APAP ordinaires. L'avis de correction n'identifie aucun produit CPAP, APAP, AirSense, AirSense AutoSet, AirCurve, DreamStation, ClimateLineAir, AutoSet ou BiPAP comme étant concerné.[1][2]

Les Astral 100 et Astral 150 peuvent fournir une ventilation mécanique continue ou intermittente aux patients pesant plus de 5 kg. Ils sont destinés à la ventilation invasive et non invasive à domicile, dans les hôpitaux, les établissements et les environnements mobiles. Certains utilisateurs ne peuvent pas maintenir une ventilation spontanée adéquate ; une interruption peut donc entraîner un risque de blessure grave ou de décès en l'absence de surveillance et d'un autre moyen de ventilation.[1]

l'expression « rappel de classe I » ne signifie pas non plus que tous les ventilateurs Astral de ResMed font l'objet d'un

Aller au contenu principal

rappel. Il s'agit de la classification du risque attribuée par la FDA à cette correction précise concernant Astral, et la FDA indique que l'action consiste à corriger les appareils concernés plutôt qu'à retirer automatiquement chaque unité de l'utilisation.[1]

Consignes des autorités réglementaires aux patients et aux aidants

La FDA a relayé les instructions suivantes figurant dans l'avis de sécurité : les patients ne doivent pas cesser d'utiliser un ventilateur Astral sauf sur avis de leur clinicien. Un professionnel de santé ou un prestataire de services doit contacter les utilisateurs concernés si une inspection, une intervention de maintenance ou une mesure corrective est nécessaire.[1]

La FDA précise également que les aidants doivent disposer d'une formation à jour et se sentir capables de réagir aux alarmes et aux urgences. Son avis demande qu'un équipement de ventilation de secours, tel qu'un ventilateur de secours ou un insufflateur manuel, soit disponible, régulièrement vérifié et prêt à être utilisé immédiatement. Les patients dépendants d'un ventilateur doivent être surveillés par du personnel qualifié ou par des aidants correctement formés, capables de réagir à un dysfonctionnement ou à une alarme.[1]

Santé Canada décrit de même un possible état de sécurité intégrée (**Aller au contenu principal** ut plus administrer le traitement e

indique que les clients souhaitant obtenir des informations supplémentaires doivent contacter le fabricant.[4]

Consignes données aux prestataires, distributeurs et centres de maintenance

La FDA demande aux professionnels de santé et aux distributeurs d'identifier les ventilateurs concernés, de vérifier la carte principale actuellement installée, de fournir les documents relatifs à la correction aux cliniciens et utilisateurs concernés, d'évaluer le risque clinique selon les catégories de niveau 1, 2 ou 3 de ResMed et d'organiser une inspection dans le cadre de la stratégie d'inspection et de correction de phase 1. Les unités doivent être renvoyées à un centre de maintenance agréé lorsque cela est nécessaire.[1][2]

Il a été demandé aux prestataires de ne pas retirer du service un ventilateur concerné à moins qu'un autre moyen de ventilation approprié ne soit immédiatement disponible. Si une unité devient inutilisable, la FDA indique qu'elle doit être retirée et remplacée par une solution appropriée. Les patients doivent poursuivre leur traitement, sauf indication contraire de leur clinicien traitant.[1]

Il a été demandé aux centres de maintenance d'identifier les PCBA de rechange inférieurs au seuil applicable, de retirer les pièces de rechange concernées du stock de maintenance, de contacter ResMed et d'effectuer les interventions et la collecte de données [illegible] nstructions techniques.[1]

Aller au contenu principal

Pourquoi la correction est-elle réalisée par phases ?

La FDA indique que la disponibilité des PCBA est fortement limitée, ce qui rend impossible la correction immédiate de chaque ventilateur concerné. ResMed met donc en œuvre un programme priorisé et progressif, initialement axé sur les inspections et l'atténuation des risques lors des interventions de maintenance habituelles pour les patients considérés comme présentant le risque clinique le plus élevé.[1]

ResMed a déclaré que les activités de remplacement seraient étendues à mesure que les instructions techniques et la disponibilité des pièces le permettraient, et que l'entreprise évaluait d'autres voies de correction. Ces mêmes contraintes d'approvisionnement devraient réduire la disponibilité des nouveaux ventilateurs Astral ; la FDA a donc demandé aux prestataires de privilégier d'autres options de ventilateurs pour les nouveaux patients, sous réserve de leur disponibilité selon les produits et les pays.[1]

Point essentiel

Cette mesure de sécurité vise spécifiquement certains ventilateurs Astral 100 et Astral 150 ainsi que certains PCBA. Pour déterminer si une unité particulière est concernée, il peut être nécessaire de vérifier à la fois le numéro de série et la carte principale installée, en

Aller au contenu principal

particulier si le ventilateur a déjà fait l'objet d'une intervention de maintenance.[1]

Cet article fournit des informations éducatives générales et ne constitue pas un avis médical. Ne commencez pas, n'arrêtez pas et ne modifiez pas un traitement ou des réglages CPAP sans l'avis d'un clinicien qualifié.

Les questions concernant un appareil Astral touché, son inspection ou sa maintenance doivent être adressées au professionnel de santé traitant, au prestataire de services ou au représentant ResMed local, conformément à l'avis de la FDA.[1]

Sources

1. [1] **Correction d'un ventilateur : ResMed publie une correction concernant le ventilateur Astral** — Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
2. [2] **Rappel de dispositif de classe 1 ResMed** — Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux
3. [3] **Ventilateurs Astral 100 et Astral 150 — Correction de produit RC-2026-RN-00425-1** — Therapeutic Goods Administration
4. [4] **Astral 150 — Rappel d'un produit de santé** — Santé Canada

Aller au contenu principal

Besoin d'aide pour appliquer ces renseignements à votre équipement ?

Indiquez-nous le modèle de votre appareil ou de votre masque ainsi que la pièce que vous souhaitez remplacer.

Demander à notre équipe →

Renseignements généraux seulement. Pour toute décision médicale, suivez les conseils de votre professionnel de la santé et les directives du fabricant.

SistemmaCPAP
MIEUX DORMIR. MIEUX VIVRE.

Équipement CPAP fiable, prix honnêtes et soutien humain.

Clavarder avec notre équipe du sommeil

Texter au 480-625-8822

480-625-8822

support@sistemma.com

Tous les jours, de 9 h à 20 h, heure de l'Arizona

Clavardage, texto et courriel : toutes les langues

Aller au contenu principal

MAGASINER

Appareils CPAP
AutoSet / APAP
Appareils BiPAP
Masques CPAP
Pièces et fournitures
Tous les produits

AIDE

Aidez-moi à choisir
Contacter le soutien
Foire aux questions
Rechercher des produits
Mon compte
Panier

À PROPOS

Notre histoire
Avis des clients
Centre d'apprentissage
Profil Trustpilot
Politique de retour
Politique d'expédition

Expédition internationale
Tarifs et options de livraison affichés au paiement

Délais de livraison
Calculés selon votre destination

Soutien quotidien
9 h à 20 h, heure de l'Arizona

Paiement sécurisé
Principales cartes acceptées

DES NOUVELLES UTILES, SANS BRUIT

Disponibilité des produits et conseils pratiques sur la CPAP.

Aller au contenu principal

S’abonner

© 2026 Sistemma CPAP.