- NC TOOL LIST PGM 사용법

```
*START_NC_INSTRUCTION                NC_TOOL_CHANGE
INSERT
*START_SEQUENCE
LOADTL/%MFG_TOOL_NUMBER,LENGTH,0
SEQNO/ON
INSERT(%MFG_MO_IDENTIFIER)
SEQNO/OFF
INSERT (T%MFG_TOOL_NUMBER // %MFG_TOOL_NAME // %MFG_TL_ASMBLY_ID )
INSERT (LCF%MFG_LENGTH FL%MFG_CUT_LENGTH GL%MFG_TL_SET_LGTH F %MFG_NB_OF_FLUTES)
INSERT (DC%MFG_NOMINAL_DIAM RE%MFG_CORNER_RAD SIG%MFG_CUT_ANGLE PL%MFG_TL_TIP_LGTH )
INSERT (SPINDL %MFG_SPNDL_MACH FEED %MFG_FEED_MACH)
TOOLNO/ADJUST,1
*END
```


- PPTABLE 주석 변경필요 - (프로그램 영향 없음 주석으로 공구 정보 산출하기 위함)

INSERT (T%MFG_TOOL_NUMBER // %MFG_TOOL_NAME // %MFG_TL_ASMBLY_ID)
INSERT (LCF%MFG_LENGTH FL%MFG_CUT_LENGTH GL%MFG_TL_SET_LGTH F %MFG_NB_OF_FLUTES)
INSERT (DC%MFG_NOMINAL_DIAM RE%MFG_CORNER_RAD SIG%MFG_CUT_ANGLE PL%MFG_TL_TIP_LGTH)
INSERT (SPINDL %MFG_SPNDL_MACH FEED %MFG_FEED_MACH)


- NC DATA 출력 주석 Ex)


(T2 // D10 F.EM [SO 40] // T2 BT40-SK16-120)
(LCF 38.500000 FL 26.000000 GL 160.000000 F 3)
(DC 10.000000 RE 0.000000 SIG PL)
(SPINDL 10000.000000 FEED 4100.000000)


- NC TOOL LIST PGM 사용법

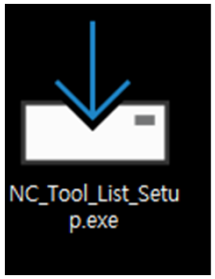


NC TOOL LIST SETUP.EXE 실행

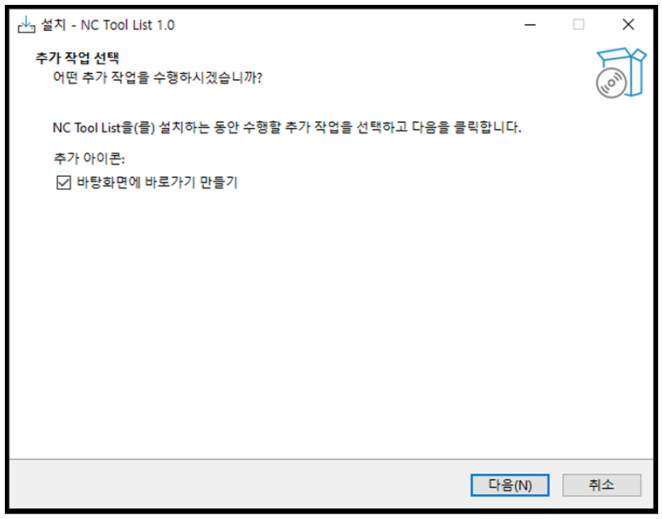

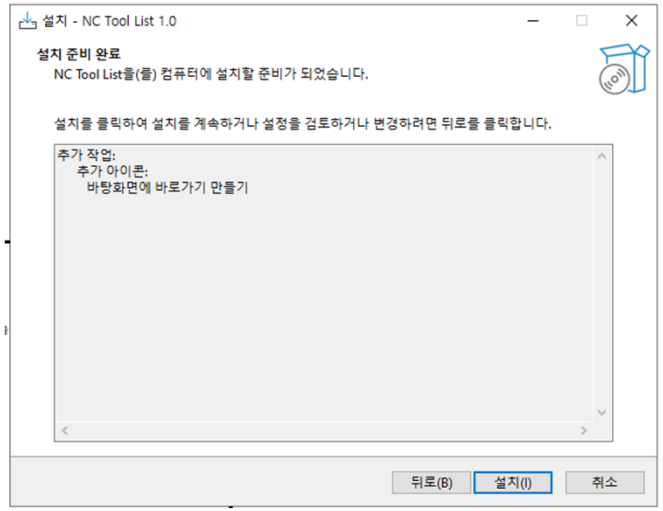

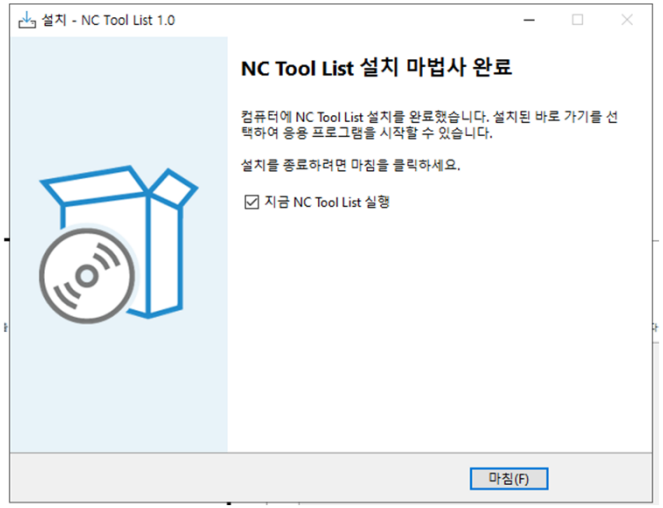


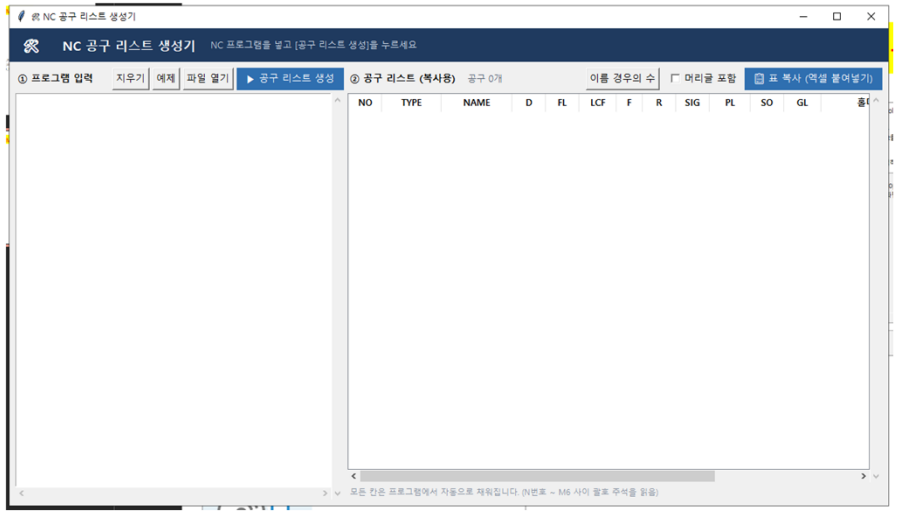


NC파일 업로드 후 사용

2페이지 // 5페이지

- NC TOOL LIST PGM 사용법

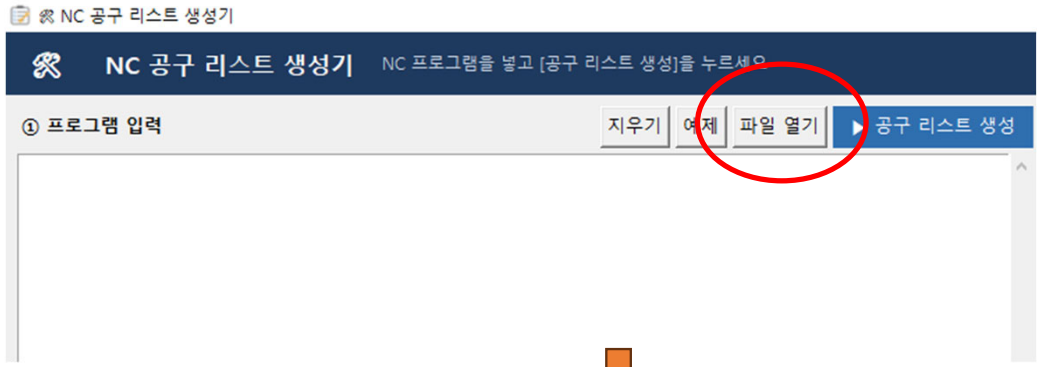

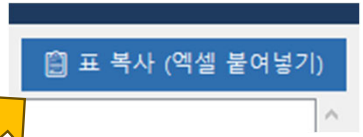




NO	TYPE	NAME	D	FL	LCF	F	R	SIG	PL	SO	GL	홀더	SPINDL	FEED	REMARK
T01	CUTTER	D25XR2 CUT	25	15	15	2	2			50	155	BT40-DMG32-90	10000	3000	N2
T02	FACE MILL	D50 F.MIL	50	10	30	4	0.4	90		90	120	BT40-FMC22-90	4500	3000	N1
T03	BALL E/M	D10 B.EM	10	10	15	2	5			30	120	BT40-SK16-90	10000	2200	N5
T04	FLAT E/M	D12 F.EM	12	28	30	3				30	120	BT40-SK16-90	10000	2200	N3
T05	DRILL	D2.5 DR	2.5	10	13	2		140	0.455	15	105	BT40-SK10-90	4000	240	N6
T06	FLAT E/M	D6 F.EM	6	15	20	3				35	150	BT40-SK10-120	10000	1500	N4


3페이지 // 5페이지

- NC TOOL LIST PGM 사용법

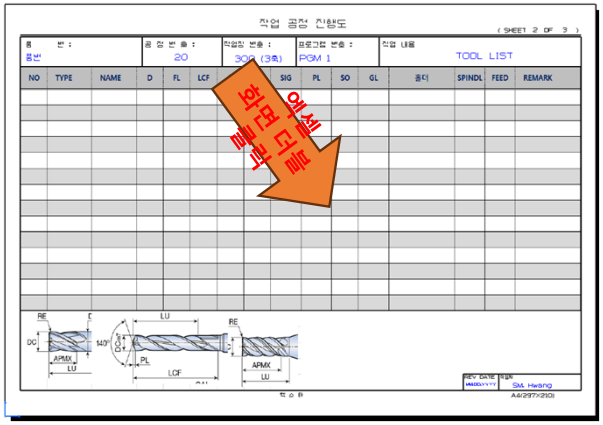


NO	TYPE	NAME	D	FL	LCF	F	R	SIG	PL	SO	GL	홀더	SPINDL	FEED	REMARK

(엑셀 화면 A2에 붙혀넣기)

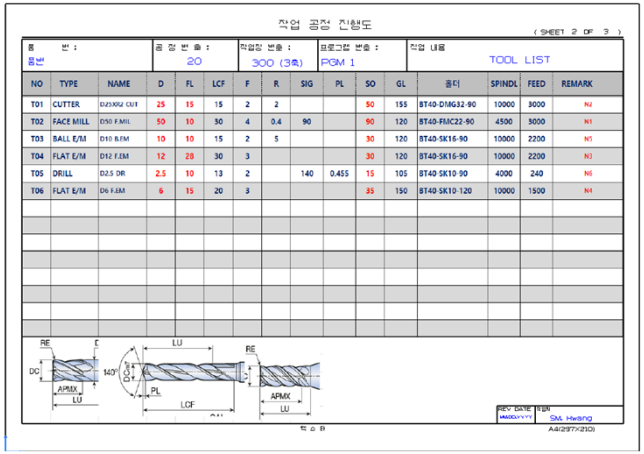

4페이지 // 5페이지

- NC TOOL LIST PGM 사용법

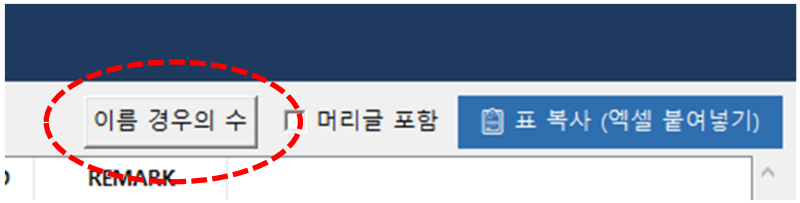

TYPE	NAME
CUTTER	D25XR2 CUT
FACE MILL	D50 F.MIL
BALL E/M	D10 B.EM
FLAT E/M	D12 F.EM
DRILL	D2.5 DR
FLAT E/M	D6 F.EM



작성 일자 : 2026.07.05

작성자 : 황성문

프로그램 재작 : 황성문