用户抱怨

3-4 档离合器寿命缩短

其它症状:

- 2-3 换档感觉差
- 3-2 闯档



对第 2 档制动带伺服释 放油的调节不足。

解决方案

这个独特的解决方案将 节流孔和球型单向阀结 合在一起,并对伺服释 放油进行调节,同时还 能为平滑的 3-2 降档 提 供足够的排出量。


零件号:77701-076

<u>1 个单向阀</u>

1个0型环

注: 美国专利号 5,536,221



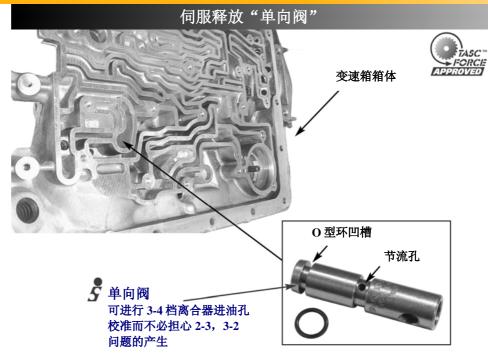

注: 当用在 Corvette 车的第 2 档伺服活塞(GM 零件号 8642-093)或任何重型零配件市场伺服活塞时,需增大节流孔 "A"至 0.120-0.125"。

索奈克斯®零件综述

技师们希望找到一个成功的方法来延长3-4档离合器的寿命,并改善2-3换档的"感觉"。自从700-R4变速箱被首次应用,他们就开始进行尝试了,但只有非常有限的成功。3-4档离合器失效是由于对第2档制动带伺服释放油的调节不足而引起的。3-4档离合器和第2档制动带没有被正确地同步。

索奈克斯[®]现在开发了一种独特的解决方案,它把节流孔和球型单向阀结合在一起。这款装置77701-076对伺服释放油进行调节,而同时还能为平滑的3-2降档提供足够的排出量。

Sonnax

©2004 Sonnax®



零件号: 77701-076

4L60 & E 伺服释放"单向阀"

单向阀应用和节流孔 "A" 的修改

- 1. 阀77701-076适于安装在所有带有选择性伺服油缸零件号8642553和8642554的4L60/700-R4和4L60-E变速箱。伺服油缸序列号被整个的铸在伺服活塞罩壳的内壁上。
- 2. 带有零件号8642093的伺服油缸或零配件市场上的铝坯伺服油缸具有更大的容量,也需要更多的油流量。用#31钻头,扩大在阀上的节流孔 "A"至0.120"-0.125"。钻孔要小心。太大的节流孔会导致2-3换档时发动机空转和/或换档冲击。见第3页上的图片。

隔板的修改

阀的使用使隔板可以经过修改来增加流向3-4档离合器的作用油的流量,而不会影响到第2档的释放。扩大隔板中的节流孔"B"或"C"。见第3页上4L60或4L60E的正确示意图和图表。

安装前的说明


- 1. 在安装77701-076伺服释放单向阀之前,先确保第3储能减震器锁球组合(包括锁球和锁球座)已在箱体内,而且没有渗漏。用OEM零件号8634400来替换渗漏的锁球组合。可以用一个带尖头的3/8-16螺栓和一把锤子把渗漏的锁球组合从箱体上取下来。
- 2. 偶尔,被磨损或损坏的箱体会导致箱体和锁球组合之间产生渗漏。如必要,可以通过在锁球组合的位置安装一个杯塞来挽救这些箱体。注意杯塞的使用会引起在第一个驾驶循环中2-3换档疲软,因为空气会起到缓冲换档的效果。压力不允许被释放,就象原配锁球组合一样。

安装说明

要安装 77701-076,将细的一端压入箱体孔而不要用所提供的 O 型环。在将阀压入箱体时应该感觉到一点阻力。如果压入阀时无阻力,则卸下阀,然后对 O 型环、O 型环槽和箱体孔进行润滑,并将 O 型环装在槽上,然后重新安装阀。箱体内的孔对原配生产厂商来说其直径大小并不是关键的,所以大小可能会有些变化。O 型环在孔被扩大后确保了有一个正向的液压油封。

注:在安装时,阀顶端应与隔板齐平或稍低于隔板以避免隔板受到损坏。如需要卸下单向阀,则使用#5 螺钉取出器,或将 5/16-18 螺纹钻入单向阀,然后将同一螺纹的螺栓旋入并用拔具将螺栓和阀拔出。


©2004 Sonnax® 77701-076 (rb) 09-17-04

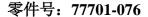



4L60 & E 伺服释放"单向阀"

4L60-E 应用

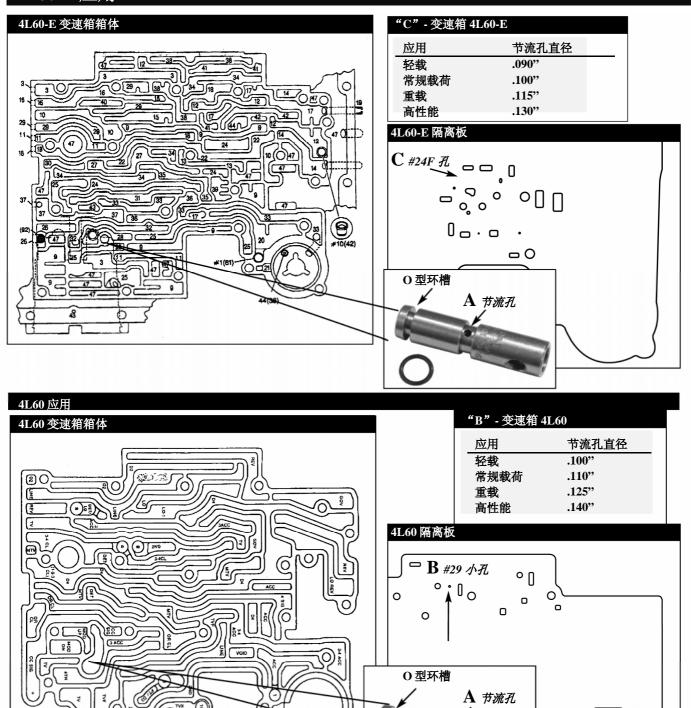

©2004 Sonnax® 77701-076 (rb) 09-17-04