

## Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

### Müşteri şikayetisi:

---

### Atölye tespitı:

- Gösterge panelindeki motor yönetimi kontrol uyarı lambası yanıyor.
- Motor kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi: 0001) aşağıdaki vaka girdisi kaydedilmiştir (geçici/kalıcı):
  - U110600 - Servis modundan aktif istemciye

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2075234/1	İlk yayın.

**! NOT**  
Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmmez.

### Teknik açıklama

UNECE üniteleri kullanıma sunulduğundan beri araç ariza teşhis ekipmanı, adaptasyon değerlerinin değiştirilmesini gerektiren bir işlem gerçekleştirdiğinde motor kontrol ünitesi, U110600 vaka kaydı aracılığıyla başlatılan işlemin sonlandırılması gereklüğüne dair bir uyarı gösteriyor.

### Seri uygulama


---

### Önlem

**! NOT**

Prosedürleri doğru şekilde uygulamak için lütfen ariza teşhis cihazına bakın.

- "Kendi kendine ariza teşhisini" fonksiyonunu kullanarak ariza teşhise giriş yapın ve "0x3FFA" adaptasyonunu motor kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi: 0001) devre dışı bırakın (bkz. Şekil 1)

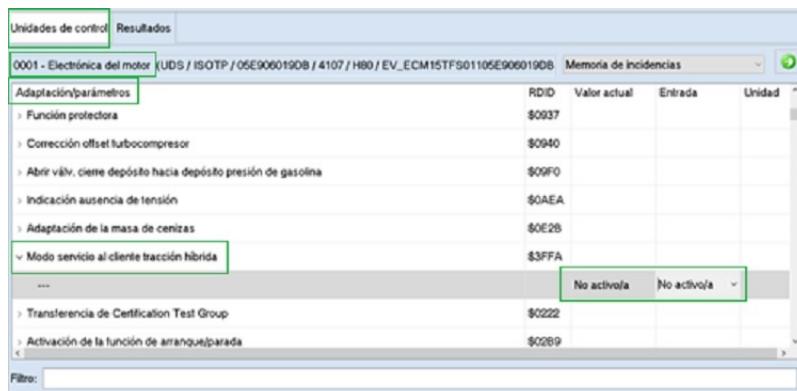

**Şekil 1:** Ariza teşhis ekipmanı ekranının örneği: Kontrol üniteleri => 0001-Motor elektroniği=> Adaptasyon/parametreler=> Müşteri hibrit çekiş'i için servis modu => 0x3FFA => Etkin değil.

### OP notları



NOT

Herhangi bir parça değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gerekçesiz değişim olarak değerlendirilebilir.

?These documents are exclusively for internal use.