


Müşteri ifadesi / Atölye tespitı

Müşteri şikayetisi:

- Bilgi eğlence sisteminin ekranında aşağıdaki yazılı mesaj gösterilmektedir:
 - Sağ arka sinyal lambası regülatörü (bkz. Resim 1).

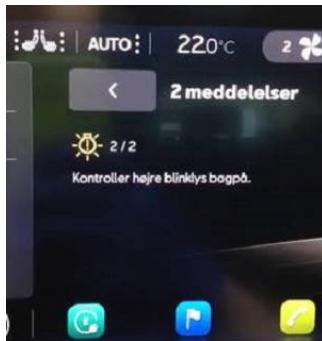

Resim 1: Bilgi-eğlence sistemi ekranının örnek görünümü

Atölye tespitı:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.
- Merkezi elektrik kontrol ünitesinde (ariza teşhis adresi: 0009) aşağıdaki vaka bellek kaydı kayıtlıdır:
 - B12CE15 - Sol arka sinyal lambası ampülü 2 açık devre/artya kısa devre.
 - Durum: Pasif/Geçici
 - Belirti: 16650

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2063303/3	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık verileri

Not:

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Bazı özel koşullarda açıklanan belirtilerin geçici bir süre meydana gelmesi olasıdır.

Seri uygulama

- - -

Önlem

Terminal 15 döngüsü (aracın kontağını kapatın ve CAN veri yolunun uyku moduna geçmesi için birkaç dakika bekleyin) işlemiyle, kontak tekrar açıldığında fonksiyonlar tekrar çalışır.

□

Dikkat:

Araçta işlev bakımından bir anomalilik yoksa, örn. yanmış bir ampul vb. "Atölye tespitı" bölümünde verilen vaka bellek kaydını dikkate alınmayın.

Fiyatlandırma uyarıları

□

Dikkat:

Bu nedenle parçaların değişimi önerilmemektedir ve değiştirilmesi halinde ise yetkisiz değişim olarak değerlendirilebilir.

?These documents are exclusively for internal use.