

## Лабораторная 4 — задание 2

| Кадры УП            | Комментарий                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| %05                 | Начало программы                                      |
| T3                  | Вызов инструмента в 3м гнезде                         |
| G90                 | рабочая система координат детали - абсолютная         |
| G97 M4 S400         | Включаем вращение шпинделя                            |
| G0 X30 Z80          | Подвод к точке 1 перед правым торцом (X24 + 3мм выше) |
| G96 S200            | Постоянная скорость резания 200                       |
| G1 G95 X-4 F0.1 M8  | Переход в точку 2                                     |
| G0 Z82 M9           | точка 3                                               |
| X24                 | точка 4                                               |
| G96 S350            | Режим резания для 4-8                                 |
| G1 G95 Z65 F0.15 M8 | Переход в точку 5                                     |
| X45 Z50             | точка 6                                               |
| Z20                 | точка 7                                               |
| X64 M9              | точка 8(+2 мм)                                        |
| G97 S400            | Холостое вращение шпинделя                            |
| G0 X100 Z150        | Уход в безопасную точку                               |
| M5                  | Остановка шпинделя                                    |
| M2                  | Конец программы                                       |

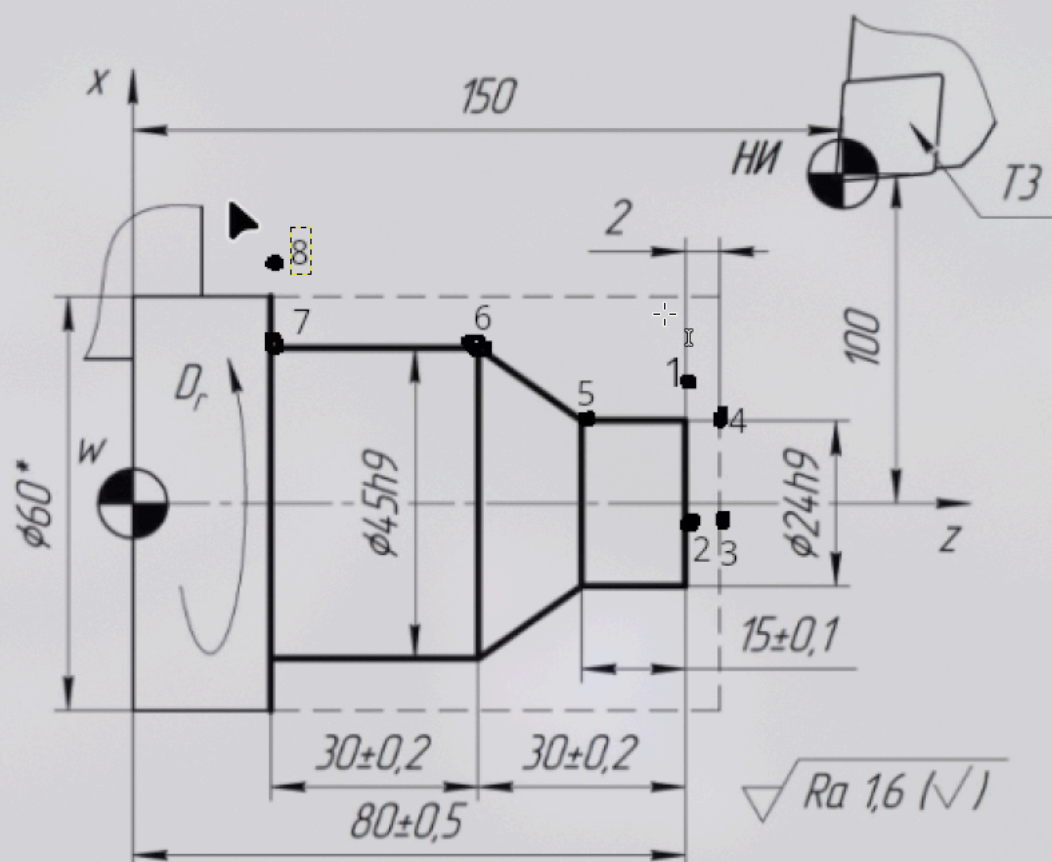


Рисунок 1. Эскиз расчетно-технологической карты