

Rapport de test câblage — Wire Map

Outil : Fluke Networks DTX-ELT · Logiciel : LinkWare PC v2.7700 · Norme : TIA Cat 6 Channel



Test Summary : FAIL

Câble ID : SR E2 04 337 — testé le 23/01/2026

CONTEXTE

Établissement	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	Opérateur	TECHNICIEN
Modèle testeur	DTX-ELT	S/N principal	■■■■■■■■■
Adaptateur (main)	DTX-CHA002	Adaptateur (remote)	DTX-CHA002
Type de câble	Cat 6A U/UTP	NVP	68.2 %


MESURES PRINCIPALES

Paramètre	Paire	Valeur mesurée	Limite	Statut
Longueur	78	4 ft (~1,2 m)	328 ft	—
Délai de propagation	36	157 ns	555 ns	—
Delay Skew	36	151 ns ↑	50 ns	FAIL
Résistance	78	Open — circuit ouvert	—	FAIL
Insertion Loss Margin	78	−7.3 dB	—	FAIL
Fréquence	78	3.4 MHz	3.7 MHz	—
NEXT — Worst Case Margin	36-78	−4.9 dB	—	FAIL

WIRE MAP (T568B) — LECTURE VISUELLE

Schéma de câblage — norme T568B

Paires 1-2, 3-6, 4-5 : continuité OK | Paire 7-8 : circuit ouvert (OPEN)

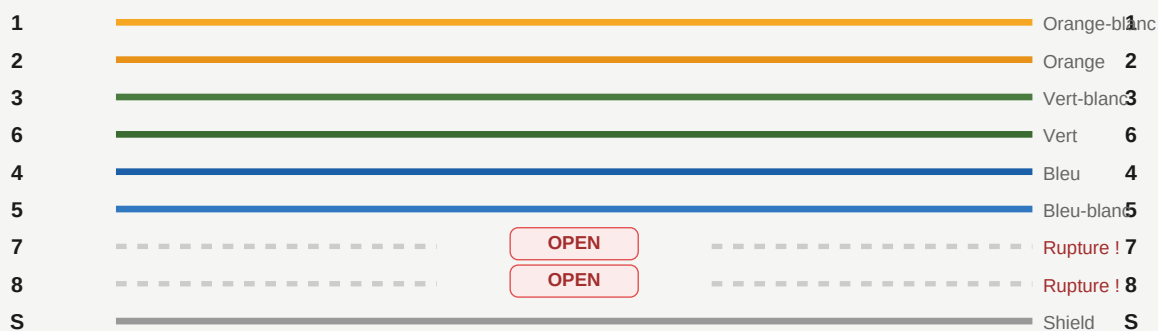

ANALYSE ET CONCLUSION

Le test Wire Map a été effectué à l'aide du testeur Fluke DTX-ELT afin de vérifier la continuité des conducteurs et la conformité du câblage selon la norme T568B.

Le résultat est en **échec (FAIL)**. L'anomalie principale est une **coupure sur la paire 7-8**, détectée comme circuit ouvert (« Open »). Cette rupture entraîne une absence totale de continuité entre les deux extrémités du câble sur cette paire.

Les paramètres **NEXT** et **Delay Skew** dépassent également les seuils admissibles, ce qui est une conséquence directe du câble défectueux utilisé pour ce test.

Ce défaut confirme que le câble RJ45 est hors service et empêche toute transmission correcte du signal. **Solution : remplacement du câble par un câble Cat 6A U/UTP conforme.**