



Fonctionnement du WS


A la mise sous tension le WS affiche sa version :

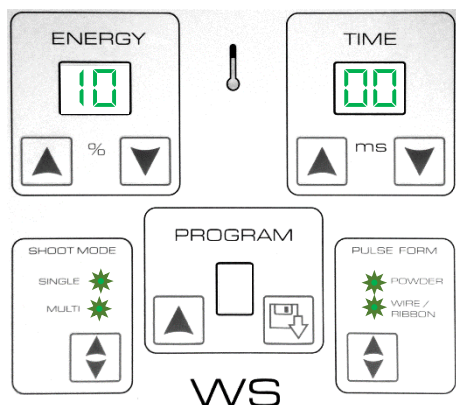


WS 1000S

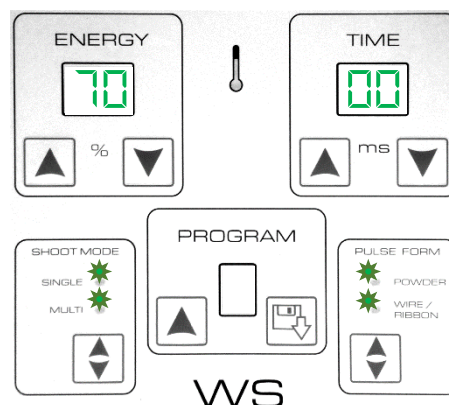

WS 7000S

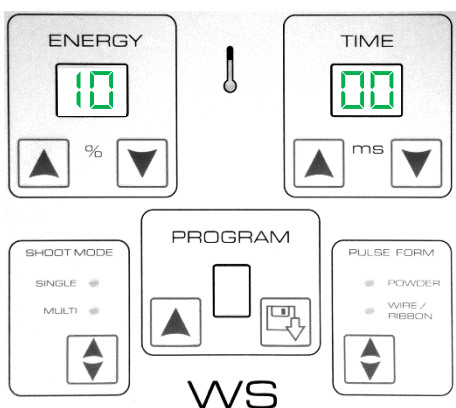


WS 10000

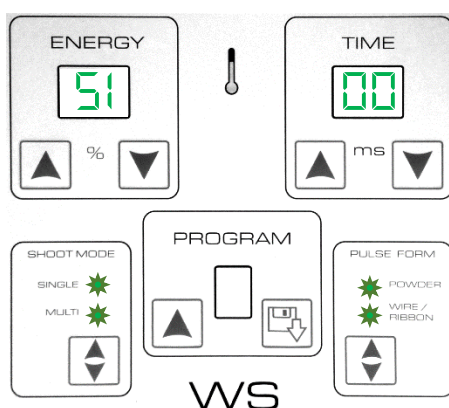


WS 5100S

Puis il passe en mode de fonctionnement normal.

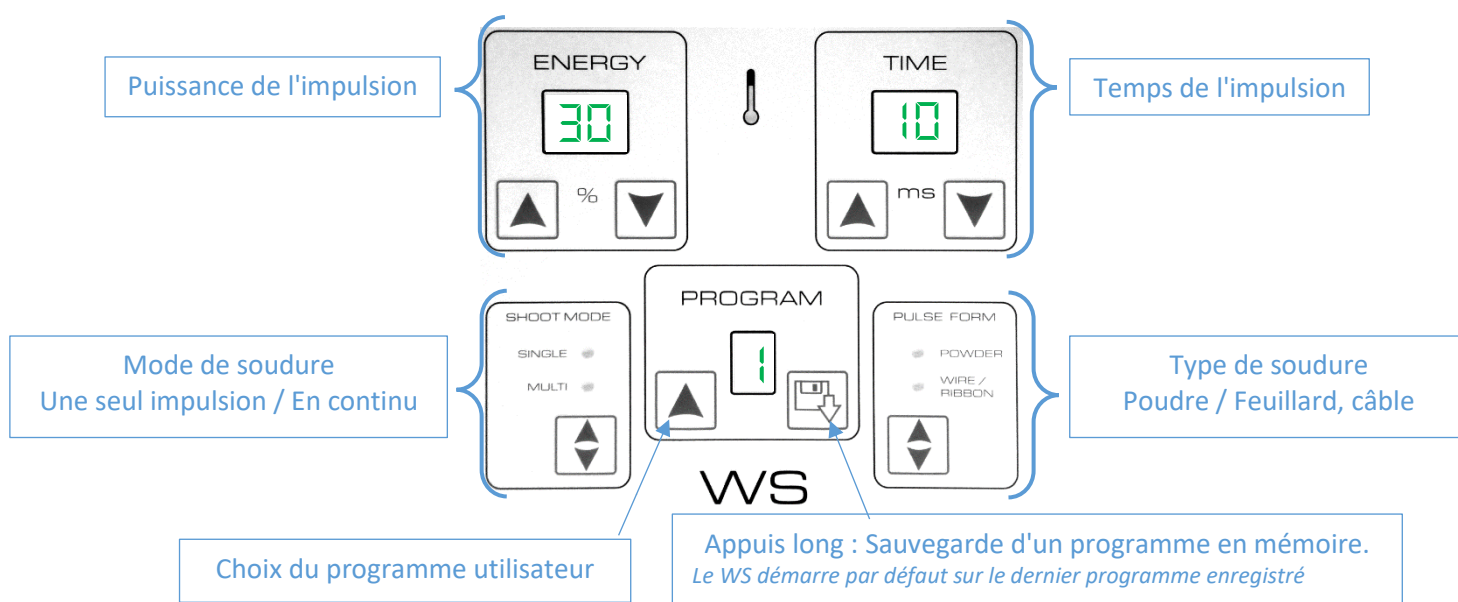

Remise en configuration usine (RAZ)


Cette procédure permet de réinitialiser le WS
(Mémoires utilisateur, paramètres utilisateur et paramètres usines).

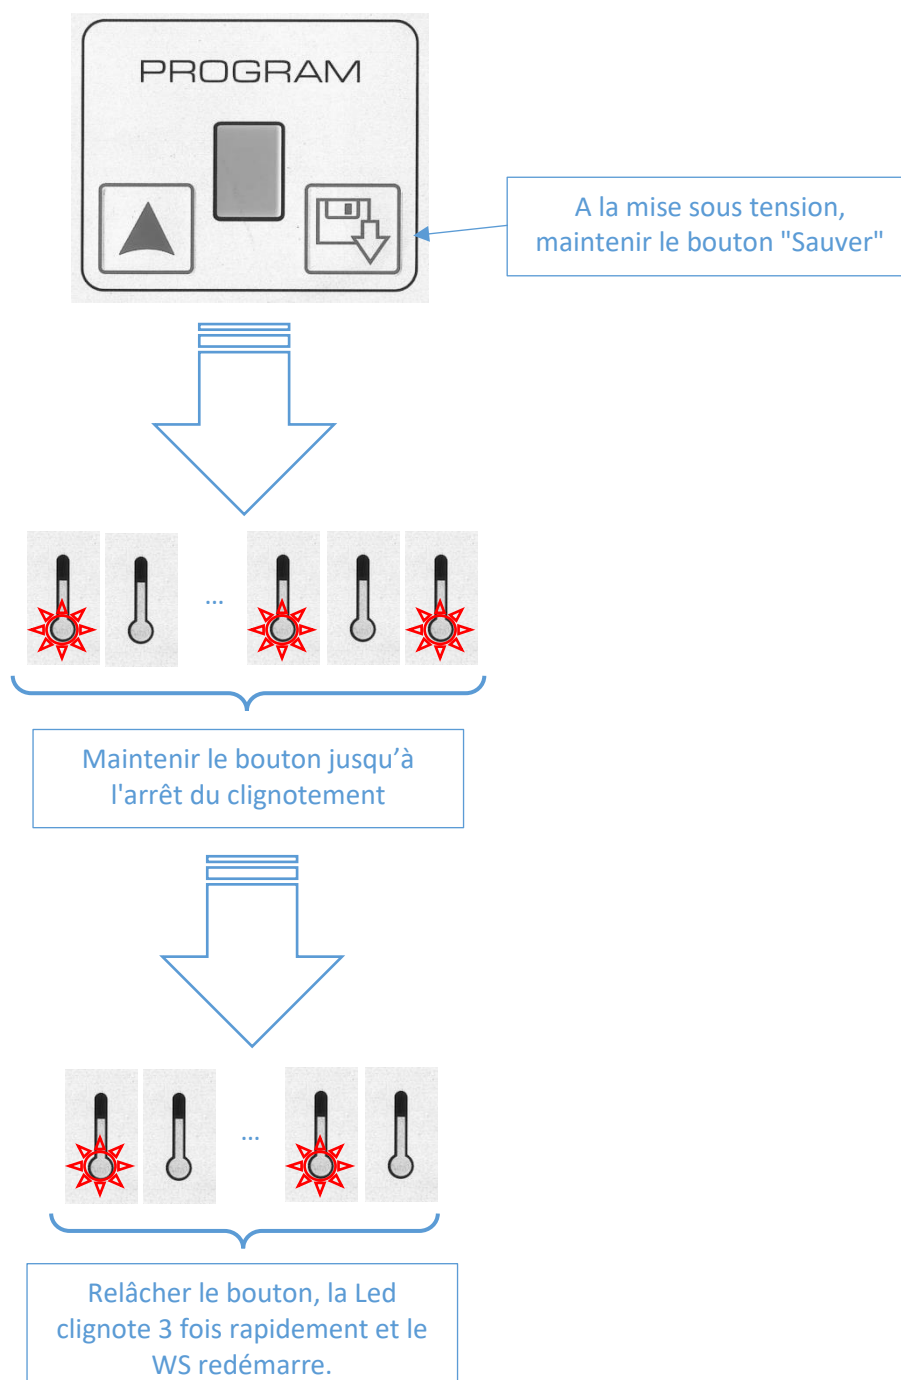


Fonctions avancées du WS

Entrer dans les fonctions avancées :

On peut à tout moment accéder aux fonctions avancées en faisant une impulsion sur les boutons "Choix du programme" et "Sauver programme". Pour signifier l'entrée dans les fonctions avancées La LED rouge reste allumée fixe et l'afficheur "PROGRAM" indique "1" (pour "Page 1").

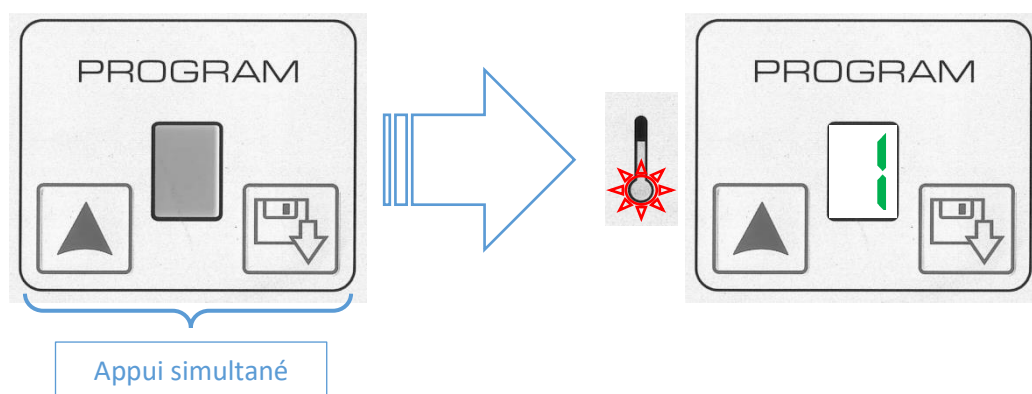


Les fonctions avancées sont organisées en plusieurs pages. La page sélectionnée est indiquée sur l'afficheur "PROGRAM".

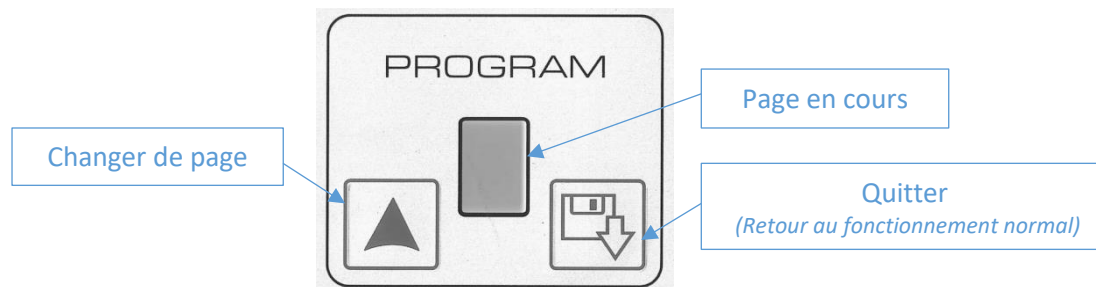

Le WS dispose de 2 pages de fonctions avancées.


Page	Fonctions
1	Paramètres utilisateur
2	Diagnostic

Page 1 : Paramètres utilisateur

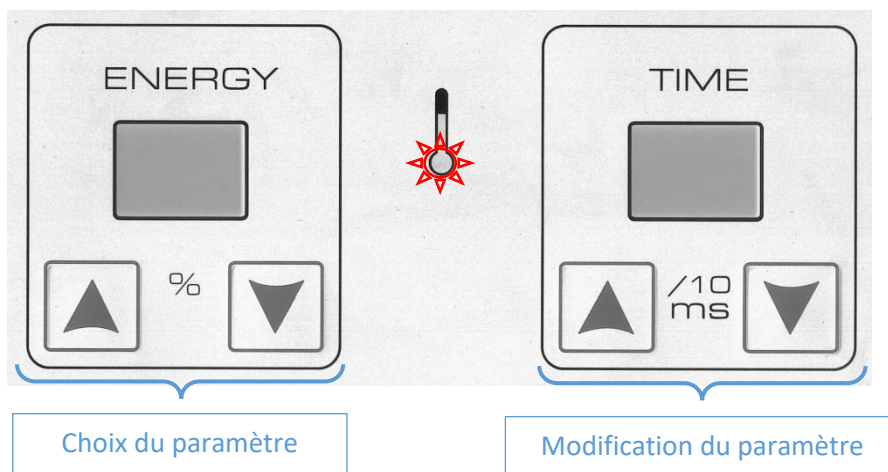

Paramètres		Description
1	Vitesse	Modifie la cadence des impulsions.
2	Nombre de shoot (Poudre)	Modifie le nombre d'impulsion en mode poudre

Page 2 : Diagnostic

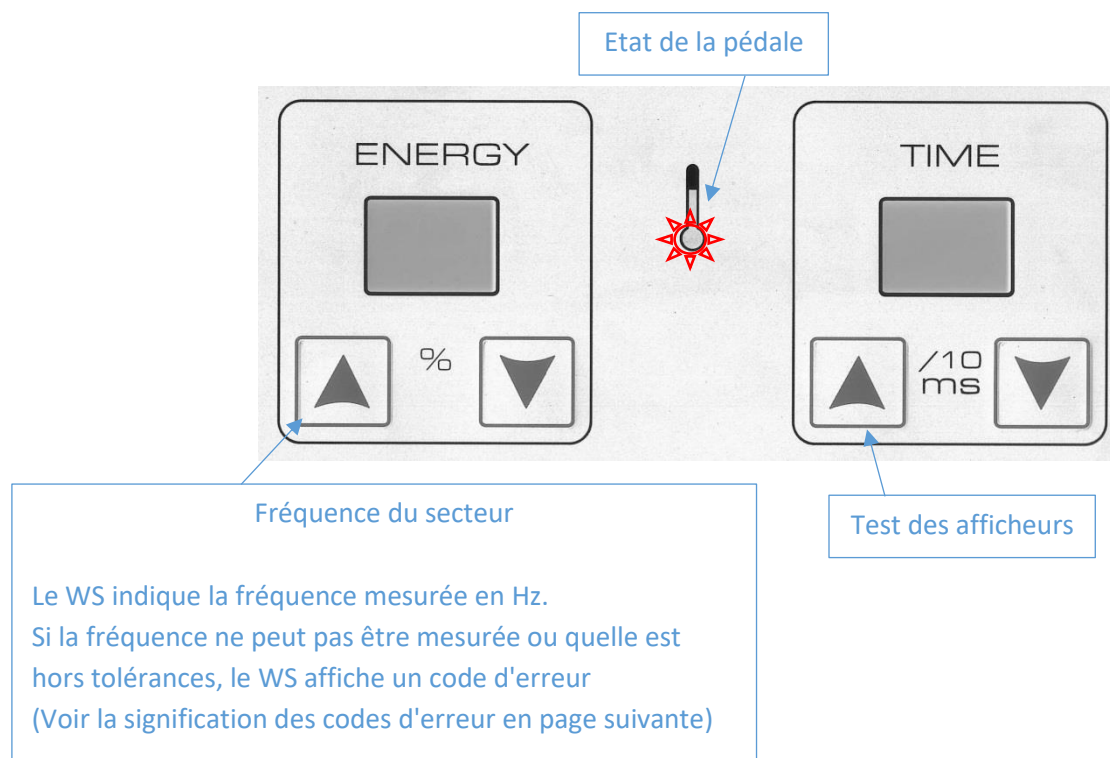

Ce mode permet de tester rapidement différents éléments du WS.

Codes d'erreur :

Les codes d'erreur sont affichés simultanément sur les afficheurs "ENERGY" et "TIME".
Ils clignotent 3 fois avant de rendre la main à l'utilisateur.

Code	Signification
01	Pédale enclenchée à la mise sous tension (Ce code ne disparaît pas tant que la pédale n'est pas relâchée)
02	Impossible de mesurer la fréquence du secteur
03	Limitation en courant (Protection du WS) Ce code d'erreur apparaît lorsque l'on demande trop de courant au WS. Le courant demandé peut varier en fonction : - De la longueur des torches, - De l'état de surface des pièces à souder - De la tension présente sur le secteur En général, pour corriger cette erreur il faut baisser la consigne "ENERGY". <u>Note :</u> Le WS est étalonné de manière à pouvoir être réglé sur sa pleine puissance avec les torches de 1m50 70mm ² de fabrication SST, sur le réseau électrique français (230Vac / 50Hz).
04	La fréquence du secteur est trop faible (<30Hz)
05	La fréquence du secteur est trop élevée (>70Hz)
Surchauffe	En cas de surchauffe du WS, une temporisation de 10 minutes s'enclenche. Le décompte est indiqué sur les afficheurs : - Afficheur "ENERGY", pour les minutes. - Afficheur "TIME", pour les secondes.