標準ワンボードモーションコントローラ[SLM8000]

セッティングPC マニュアル

Ver1.2
2020.2.26

お願い
このマニュアルの記載内容について、まちがいや不明な点がありましたら、
お手数ですがFAXまたはメールにてテクノへお知らせ下さい。
今後さらに改善していきます。

株式会社　テ　ク　ノ
〒358-0011　埼玉県入間市下藤沢1304-5
TEL 04-2964-3677　FAX 04-2964-3322
E-mail　mail@open-mc.com

— 目次 —

1.概 要 ……3
2.製品構成/動作環境 ……3
2-1. 品構成(ファイル構成) ……3
2-2. 動作環境 ……3
2-3. 関連資料 ……3
3.概略機能 ……4
3-1. 画面ツリー ……6
4.運転画面 ……9
4-1. メインメニュー ……9
4-2. 運転画面 ……9
4-2-1.運転操作画面 ……10
4-2-2.ポジション表示メニュー ……16
4-2-3.入出力モニタリングメニュー ……17
4-2-3-1.汎用入出力画面 ……17
4-2-3-2.機械パネル入力画面 ……18
4-2-4.制御軸メニュー ……19
4-2-4-1.軸設定画面 ……19
4-2-4-2.軸ステータス画面 ……20
4-2-5.プログラム管理画面 ……21
4-2-6.プログラムティーチング画面 ……23
4-2-7.マクロ変数メニュー ……24
4-2-7-1.マクロ変数表示画面 ……24
4-2-7-2.マクロ変数書き込み画面 ……24
4-2-8.オプションメニュー ……25
4-2-8-1.主軸操作画面〈オプション〉 ……25
4-2-8-2.TPCロギング画面 ……26
4-2-8-3.手動パルサモード画面〈オプション〉 ……27
4-2-8-4.センサーラッチモニタリング画面〈オプション〉 ……27
4-2-8-5.FBカウンターモニタ ……28
4-2-8-6.工具長補正情報〈オプション〉 ……28
4-2-8-7.工具径補正情報〈オプション〉 ……28
4-2-8-8.制御周期モニタ ……29
4-2-8-9.工具径補正エラー情報〈オプション〉 ……29
4-2-8-10.位置決めポイントテーブル作成〈オプション〉 ……30
4-2-8-11.位置決めポイントテーブルモニタ〈オプション〉 ……31
4-2-9.エラー表示画面 ……32
4-3. パラメータ画面 ……33
4-3-1.サーボパラメータ設定画面 ……33
4-3-2.ピッチエラー補正データ設定画面<オプション> ……34
4-3-3.工具長補正データ設定画面<オプション> ……35
4-3-4.工具径補正データ設定画面<オプション> ……36
4-3-5.バックアップデータ初期化画面 ……37
4-3-5-1.バックアップデータ初期化(初期化ボタン) ……37
4-3-5-2.運転プログラム(手動)バックアップ ……38
4-3-5-3.位置決めポイントテーブル(手動)バックアップ ……38
4-3-6.補間前加減速パラメータ設置画面〈オプション〉 ……39
4-4. 表示設定画面 ……40
4-4-1.インタフェース ……40
4-4-1-1.通信設定画面 ……40
4-4-1-2.セッティングPC動作設定画面 ……41
4-4-2.ポジション表示形式設定画面 ……42
4-4-3.入出力表示設定画面 ……44
4-5. バーション表示画面 ……45
4-5-1.セッティングPCソフトバージョン表示画面 ……45

1.概 要

このソフトウェアは、ワンボードモーションコントローラSLM8000(以降、SLM)用の運転・試運転・調整用ソフトです。
PC(Windows)上で動作します。
PCとSLMは、イーサネット又はRS232Cで接続します。

2.製品構成/動作環境

2-1. 品構成(ファイル構成)

Slm8000drv.exe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	セッティングPCソフト実行プログラム
Slm8000comnt.dll ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	通信ライブラリ
Slm8000tcnv.dll ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	テクノコードプログラム変換ライブラリ
Slm8000gcnv.dll ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Gコードプログラム変換ライブラリ
Slm8000swset.exe ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ROMSW設定ソフト実行プログラム 詳細は下記ソフトマニュアルを参照下さい。 「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」(TB00-1132)
TH00-*****(SLM*****).ROM ・・・・・・・・・・・・・・・・	出荷時のROMSWファイル

オーダ番号　ボードのシリアル番号

VERSION.SYS　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ソフトウェアバージョン情報ファイル

2-2. 動作環境

対応OS　・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Windows 7 / 10	
対応パソコン ・・・・・・・・・・・・・・	CPU	80386以降のX86プロセッサ
	画面解像度	1024x768以上
	要マウス	

2-3. 関連資料

「SLM8000 ユーザーズマニュアル」	(TB00-1130)
「SLM8000 セッティングPCマニュアル」	(TB00-1131)※
「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」	(TB00-1132)
「SLM8000 通信ライブラリリファレンスマニュアル」	(TB00-1133)
「SLM8000 送受信データ説明書」	(TB00-1134)
「SLM8000 Tコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	(TB00-1135)
「SLM8000 Gコード変換ライブラリリファレンスマニュアル	(TB00-1136)

※ 本書

3. 概略機能

(1) モニタリング機能

ポジションモニタリング（指令位置、機械位置、アブソ位置、偏差量、相対移動量）
入出力モニタリング（汎用入出力、機械パネル）
動作状態モニタリング
アラームモニタリング
タスク機能モニタリング
マクロ変数モニタリング

(2) 運転機能

手動送り(JOG、インチング、1ショット位置決め、独立位置決め)
原点復帰(軸個別、全軸同時)
原点設定
自動運転(メモリ運転、プログラム選択、プログラム転送・編集、DNC運転<オプション>)
ティーチング(パソコンティーチング)[開発中]
モード変更
オーバーライド変更(0～200%)
リセット
入出力状態強制設定
主軸操作<オプション>

(3) プログラム設定機能

プログラム編集・ダウンロード/アップロード ブロック番号指定

(4) パラメータ設定機能

以下のパラメータやデータの編集・ダウンロード/アップロード
- 位置決めポイントテーブル
- サーボパラメータ
- ピッチエラー補正データ<オプション>
- 工具長補正データ<オプション>
- 工具径補正データ<オプション>
- 補間前加減速データ<オプション>

バックアップデータ初期化(パラメータ、プログラム、アブソポジション、マクロ変数データ、位置決めポイントテーブル、論理原点)
運転プログラムバックアップ

(5) 表示設定機能

インタフェース設定(通信ポート、円弧解析精度、送り速度単位)
ポジション表示設定(軸名称、小数点位置)
入出力表示設定(表示有/無、入出力ユーザ信号名)

(6) データファイル操作機能

ファイルの読み出し　:保存してあるファイルを読み出し
ファイルの保存　　:データをファイルに保存
ダウンロード　　:PCソフトからSLM8000へデータをダウンロード
アップロード　　:SLM8000からPCソフトへデータをアップロード

サーボパラメータファイル	(拡張子".prm")
ピッチエラー補正データファイル	(拡張子".pit")
工具長補正データファイル	(拡張子".tol")
工具径補正データファイル	(拡張子".tod")
補間前加減速パラメータファイル	(拡張子".aco")
運転プログラムファイル	(拡張子".txt")
マクロ変数ファイル	(拡張子".mcr")
位置決めポイントテーブルファイル	(拡張子".pnt")
TPCログファイル ※	(拡張子".csv")

※ ファイルの保存のみ

【注1】入出力/パラメータ(タスク共通のデータ)以外、ほとんどの操作はタスク毎(選択中のタスク)になります。


【注1】論理軸:X～T軸はタスク毎の軸名称です。
物理軸(第1軸～第8軸)との対応は、ROMSW(ロムスイッチ)設定で行います。
物理軸とは、実際に接続されているサーボ軸の事です。

3-1. 画面ツリー


■ メインメニュー




■運転操作パネル（運転画面）

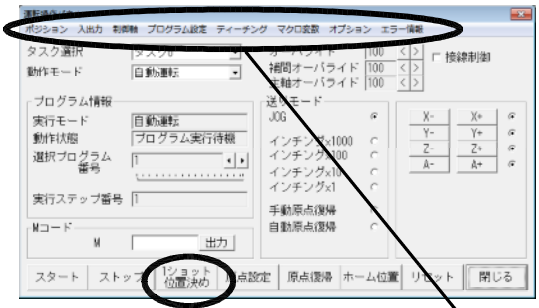

■バージョン情報

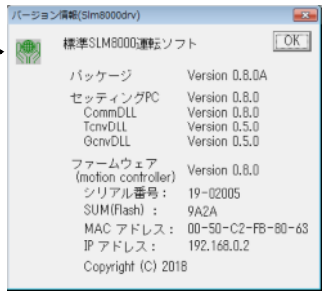


■1ショット位置決め操作

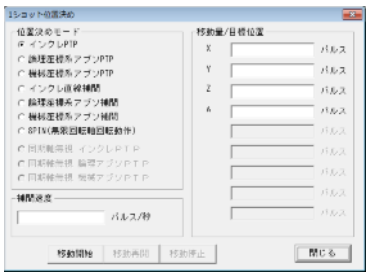

次ページへ


■通信設定

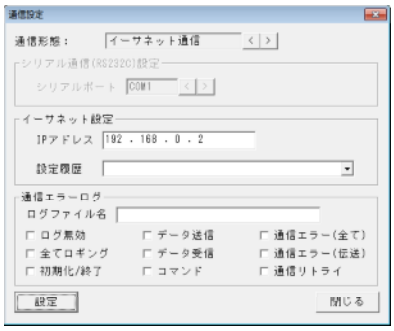


■サーボパラメータ設定画面




■バックアップデータ初期化

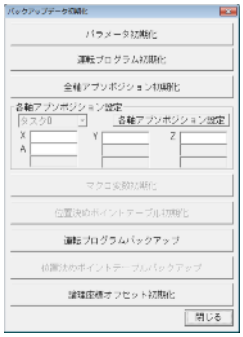


■セッティングPC動作設定

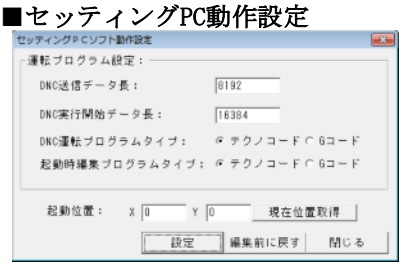


■ピッチエラー補正データ
〈オプション〉

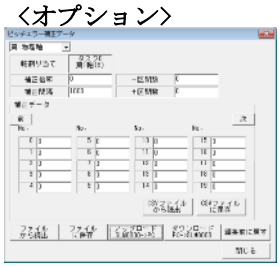


■工具長補正機能データ
〈オプション〉

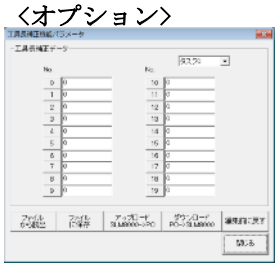


■ポジション表示設定

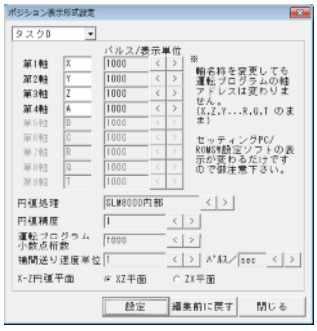

■工具径補正機能データ
〈オプション〉

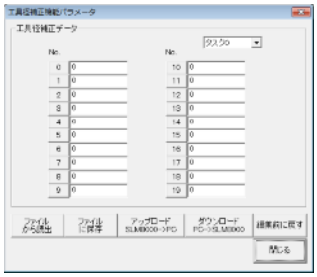

■補間前加減速パラメータ
〈オプション〉

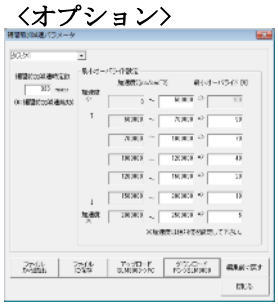


■入出力表示設定



■ 操作メニュー


運転画面の操作メニュー

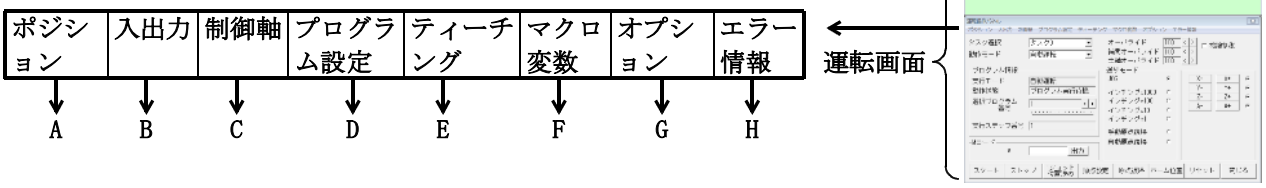


A　ポジション表示

指令位置
機械位置
偏差量
アブソ位置
相対移動量


■指令位置



■機械位置



■偏差量



■アブソ位置




■相対移動量



B　入出力

汎用入出力
機械パネル入力

■汎用入出力

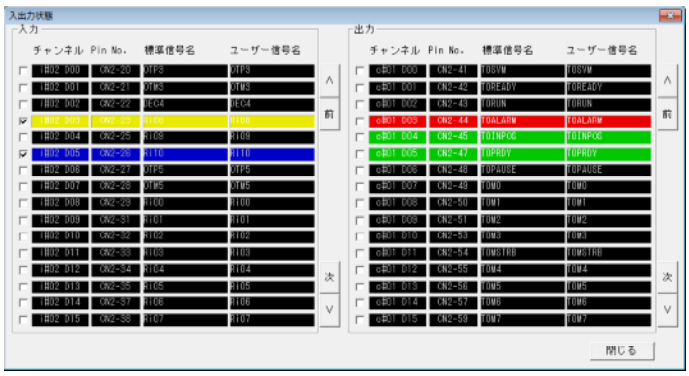


■機械パネル入力




C　軸制御

軸設定
各軸ステータス

■軸設定

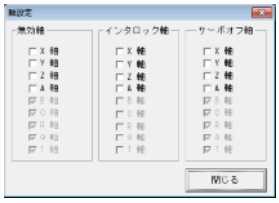


■各軸ステータス

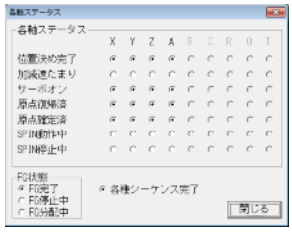


D　プログラム設定

■プログラム設定

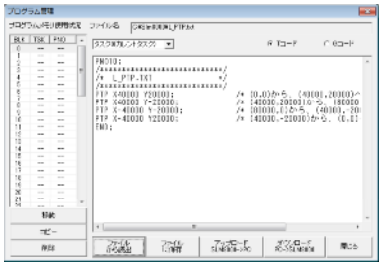

E　ティーチング

■ティーチング

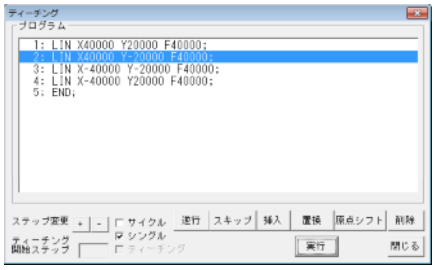


F　マクロ変数

一般レジスタ表示
マクロ変数書込み

■一般レジスタ表示




■マクロ変数書き込み

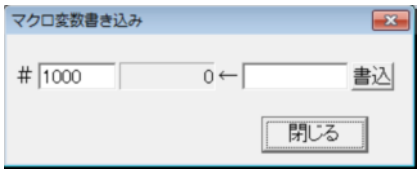


G　オプション

主軸操作
TPCロギング
手動パルサモード
センサーラッチ
FBカウンターモニタ
工具長補正情報
工具径補正情報
制御周期モニタ
工具径補正エラー情報
位置決めポイント テーブル作成
位置決めポイント テーブルモニタ


■主軸操作

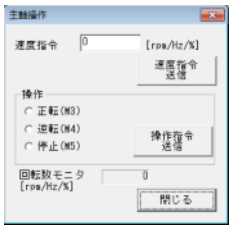


■TPCロギング

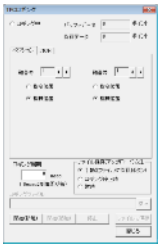

■手動パルサモード

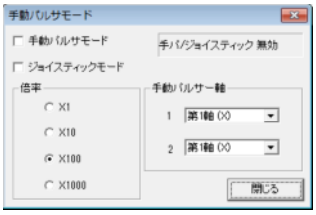


■センサーラッチモニタ

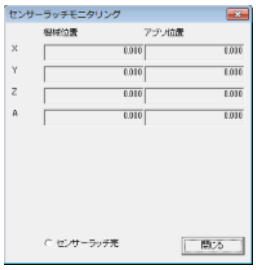


■FBカウンターモニタ



■工具長補正情報




■工具径補正情報




■制御周期モニタ




■工具径補正エラー情報

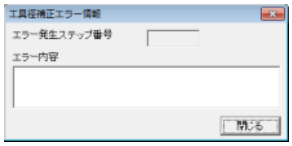

■位置決めポイントテーブル作成

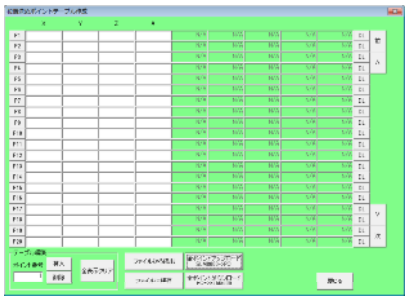


■位置決めポイントテーブルモニタ

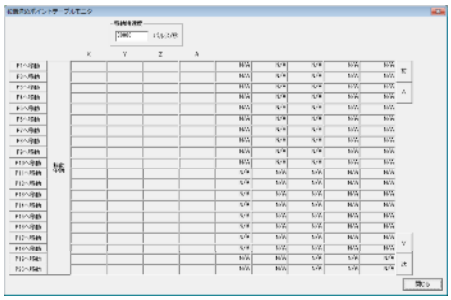

H　エラー情報


■エラー情報

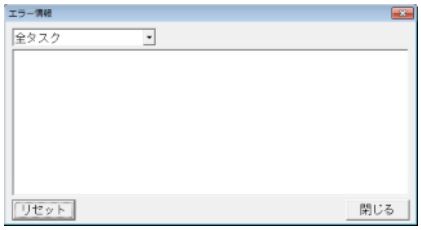

4. 運転画面

4-1. メインメニュー


このメニューの各ボタンをクリックするとそれぞれの画面を表示します

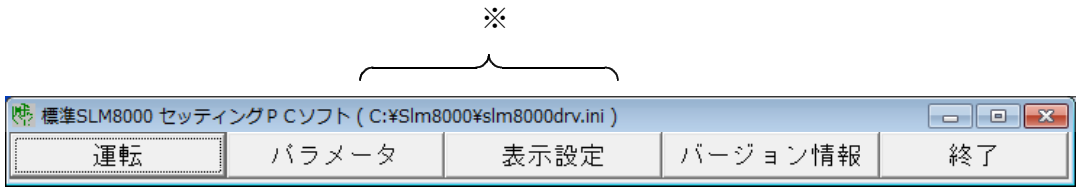


※ セッティングPCが参照しているINIファイルのファイル名を表示します。
詳細は「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ｉ導入編>(TB00-1130A)を参照下さい。

4-2. 運転画面

SLMの内部情報（動作モード/動作状態/アラーム情報）のモニタや、各種命令を行うことができます。
（運転画面で選択されているタスクに対するモニタ/指令です。）

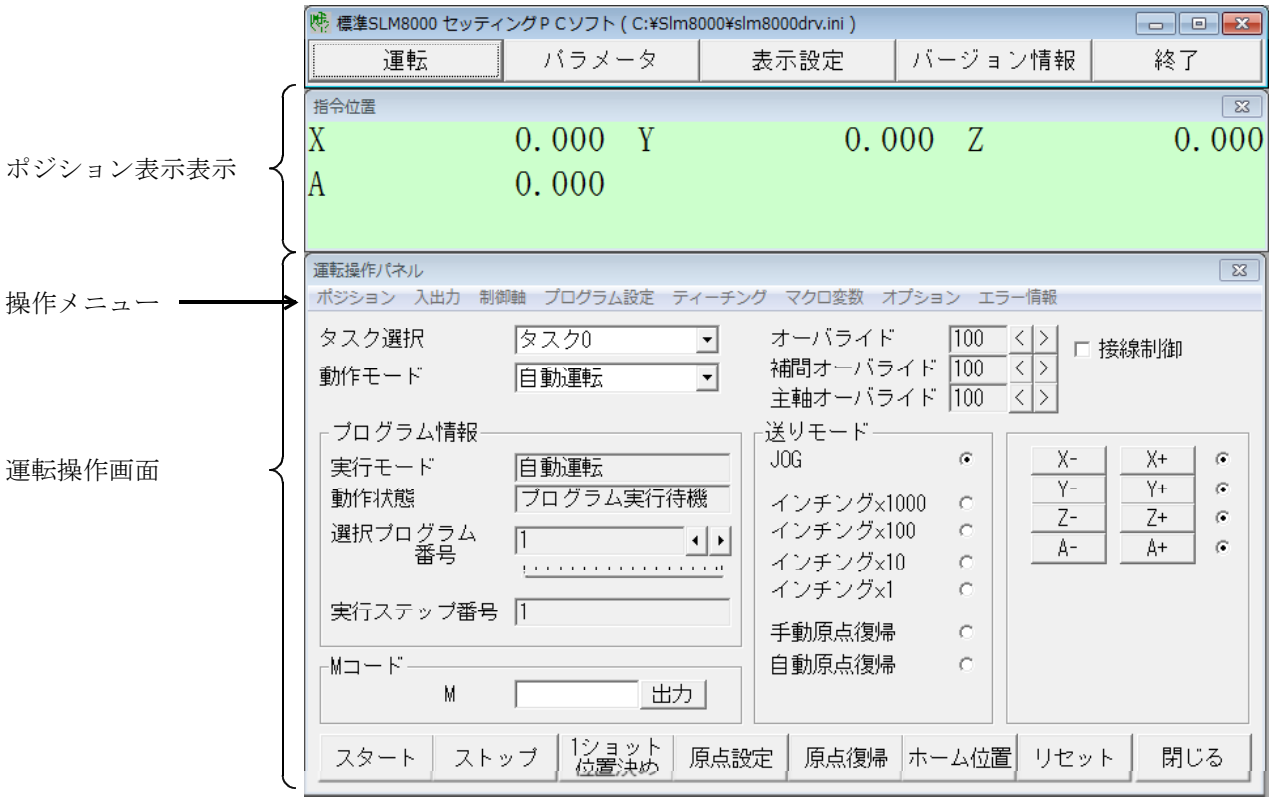

4-2-1. 運転操作画面

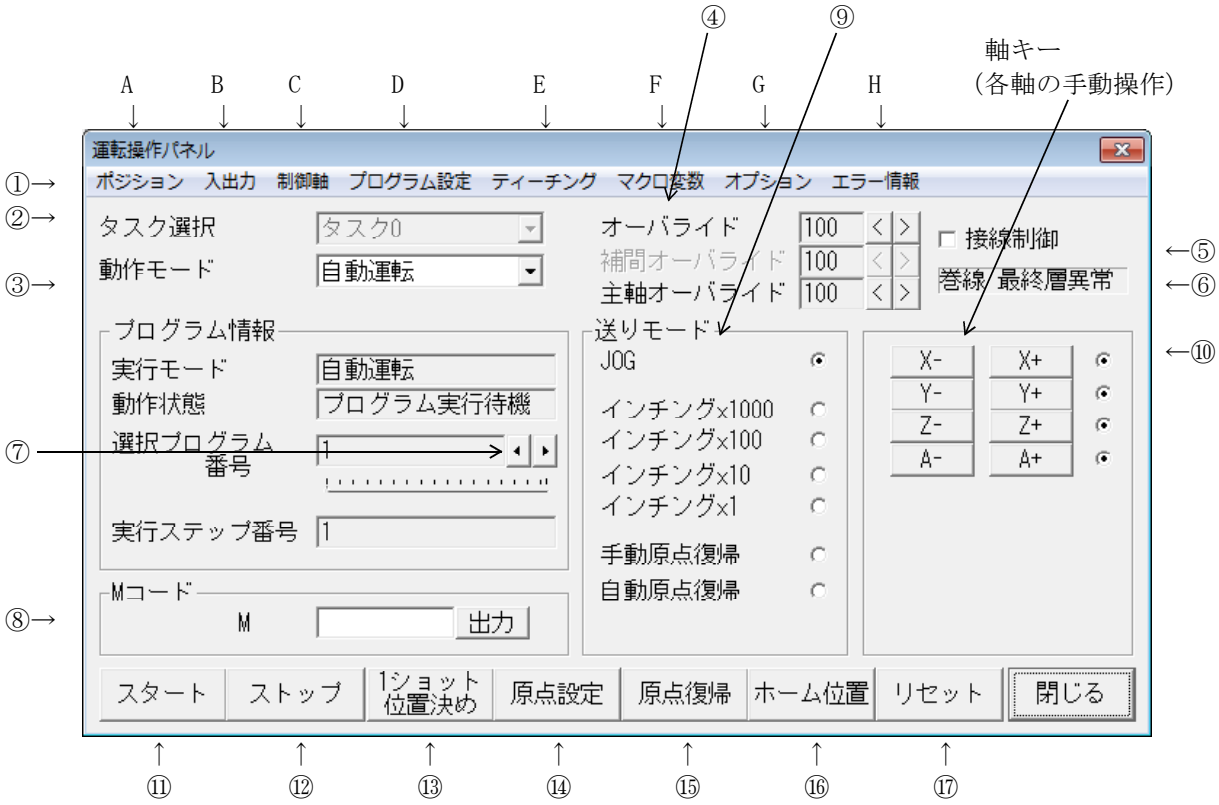

① 操作メニュー

操作メニューをクリックすることで画面を切り換えたり、必要な画面を表示させることができます。

A. ポジション表示メニュー (<4-2-2. ポジション表示メニュー>を参照下さい)

- 指令位置
- 機械位置
- 偏差量
- アブソ位置
- 相対移動量

B. 入出力モニタリングメニュー (<4-2-3. 入出力モニタリングメニュー>を参照下さい)

- 汎用入出力
- 機械パネル入力

C. 制御軸メニュー (<4-2-4. 制御軸メニュー>を参照ください)

- 軸設定
- 各軸ステータス

D. プログラム設定メニュー (<4-2-5. プログラム管理画面>を参照下さい)

E. ティーチングメニュー (<4-2-6. プログラムティーチング画面>を参照下さい)

F. マクロ変数メニュー (<4-2-7. マクロ変数メニュー>を参照下さい)

- 一般レジスタ表示
- マクロ変数書き込み

G. オプションメニュー　　(<4-2-8.オプションメニュー>を参照下さい)

- 主軸操作
- TPCロギング
- 手動パルサモード
- センサーラッチモニタ
- FBカウンターモニタ
- 工具長補正情報
- 工具径補正情報
- 制御周期モニタ
- 工具径補正エラー情報
- 位置決めポイントテーブル作成
- 位置決めポイントテーブルモニタ

H. エラー情報メニュー　　(<4-2-9.エラー表示画面>を参照下さい)

② タスク選択　セッティングPCで運転するタスクを選択してください。(タスク0～7)
基本的には、セッティングPCの操作は選択中の1つのタスクに対して行います。
同時進行している複数のタスクは、タスク選択ボタンで表示を切り替えて、監視・操作をしていただきます。

③ 動作モード変更操作

▼ ボタンを押すとメニューが出ますので動作モードを選択してください。
各々の動作モードでは、以下の操作が可能です。

モード / 操作	セッティングモード	手動運転モード	自動運転モード	ＯＴ無視モード ※5	ＤＮＣ運転モード	
送りオーバーライド変更	○	○	○	○	○	
ＪＯＧ送り	×	○	○	○	○	
インチング送り	×	○	○	×	○	
1ショット位置決め	×	○	○	×	○	
原点復帰	×	○	○	×	○	
プログラム選択	○	○	○	○	－ ※3	
プログラムスタート	×	×	○※4	×	○	
プログラムストップ	×	×	○※4	×	○	
リセット	○	○	○	○	○	※1
原点設定	○	○	○	○	○	
プログラムダウンロード	○	○	○	○	×	
プログラムアップロード	○	○	○	○	×	※2
パラメータダウンロード	○	×	×	×	×	
パラメータアップロード	○	○	○	○	○	

○：実行可、×：実行不可

※1 プログラム実行中のみ有効となります。
※2 実行中のプログラムに対しては、書き込みはできません。
※3 セッティングPCではプログラムファイル名を選択します。
※4 ティーチングも可能です。[開発中]
※5 OT無視モード使用時(OTからの復旧)の動作については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 4-14.ストロークリミット>(TB00-1130E)
を参照して下さい。

④ オーバーライド変更操作 （オーバライド、補間オーバライド、主軸オーバライド）

< > ボタンによりオーバーライド設定を変更します。

ROMSW設定ソフトの「基本」画面で、「補間オーバライド個別指定」と、「主軸オーバライド個別指定」が設定できます。

対応するオーバーライドは以下の通りです。

ROMSW設定移動種別	ROMSWオーバライド個別指定 ※	
	有効	無効
補間送り	補間オーバライド	
S指令/SPIN指令	主軸オーバライド	
それ以外の移動指令	通常オーバライド	

※ 補間送りに対応するオーバライド　　:ROMSW設定ソフト「基本画面」の「補間オーバライド個別指定」
主軸/SPIN命令に対応するオーバライド　:ROMSW設定ソフト「基本画面」の 「主軸オーバライド個別指定」

主軸回転指令に対しオーバライドを反映させるにはROMSW設定ソフト「基本」画面の〝主軸機能選択〟で「主軸オーバライド」を有効にする必要があります。

※「主軸オーバライド」と「主軸オーバライド個別指定」は意味が異なります。

詳細は、

「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」<6-1.基本パラメータ>(TB00-1132)

を参照してください。

⑤ 接線制御　<オプション>

接線制御オプションが有効の時に表示されます。

チェックすると接線制御が有効になります。

⑥ 巻線最終層異常　<オプション>

巻線オプションが有効で、巻き終わり時のピッチ調整で警告がある場合に表示されます。

エラーではないため、この警告が表示されても運転プログラムの実行は継続します。

リセット時や次回の運転プログラム起動時にクリアされます。

⑦ プログラム選択 （ ▲ ▼ ボタン）

自動運転時、プログラム番号を選択します。(**プログラムメモリ上の PNo**)

DNC運転時、プログラムファイルを選択します。

【注】運転プログラムは、SLM8000へダウンロード(ローディング)する時に、ブロック番号(BLK)、タスク番号(TSK)、プログラム番号(PNo)を指定します。
詳細は、<4-2-5. プログラム管理画面>を参照ください。

⑧ マニュアルMコード(出力 ボタン)

エディットボックスに入力した数値をMコードとして出力します。

入力できる値の範囲は0～255です。範囲外の値を設定し、「出力」ボタンを押すと、Mコードは出力されず、表示は前回設定値に戻ります。

⑨ 手動送りモード

ラジオボタン(◉)をクリックして、手動送りモードを選択します。

a ジョグ送り(JOG)

軸キーを押している間、一定速度で移動を続けます。
移動速度は、パラメータ(JOG速度)にて設定します。

b インチング送り(X1000、X100、X10、X1)

軸キーをクリックする毎に、軸が指定された量移動します。
移動量はX1000、X100、X10、X1選択に応じて、それぞれ1000パルス、100パルス、10パルス、1パルスになります。

c 手動原点復帰

各軸キーを押している間、逃げ動作をしない原点復帰を行います。(軸キーの+/- はどちらでも同じ動作です。区別しません。)

d 自動原点復帰

各軸キーをクリックすると、逃げ動作を行った後、原点復帰を行います。(軸キーの+/- はどちらでも同じ動作です。区別しません。)
電源投入後、一度も原点復帰を完了していない場合は、逃げ動作を行いません。
逃げ動作については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 8-5.全軸原点復帰の逃げ動作>(TB00-1130G)
を参照下さい。

※ 原点復帰の詳細は、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 8-4.原点復帰の動作>(TB00-1130G)
を参照下さい。

⑩ 原点復帰完了表示ボタン

原点復帰が完了している軸はこのボタンがONになります。

⑪ プログラム運転開始 (スタート ボタン)


プログラム運転を開始します。

⑫ プログラム運転停止 (ストップ ボタン)

プログラム運転を一時停止します。スタート ボタンによりプログラム運転を再開できます。

⑬ 1ショット位置決め操作画面

操作画面の[1ショット位置決]ボタンを押すと、以下の画面を表示します。
各軸の座標値や移動量を入力して、位置決めを行います。

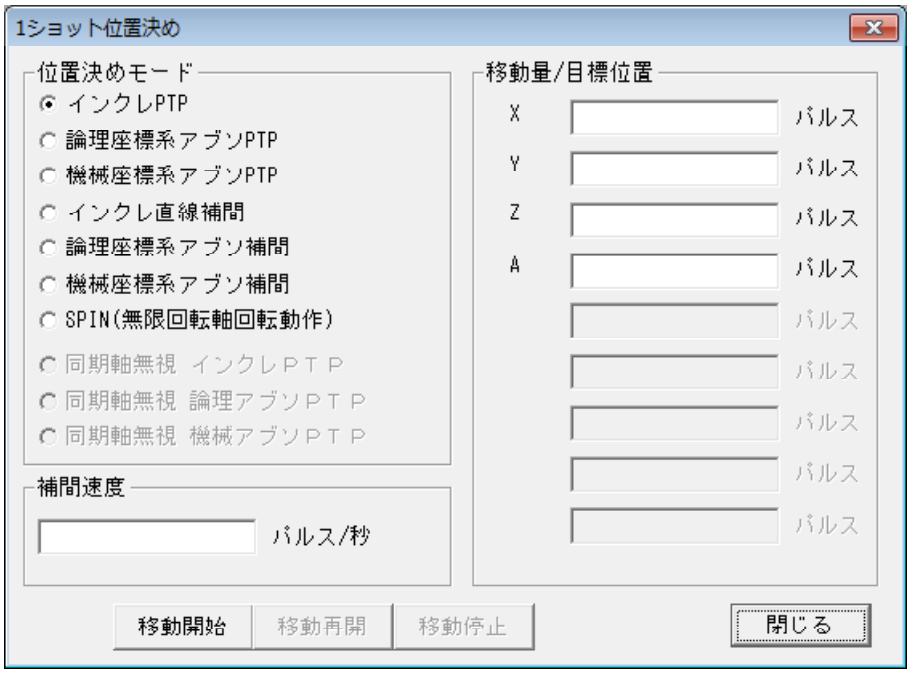

位置決めの方式としては、PTP移動(早送り移動)と補間移動とSPIN回転(無限回転)があります。
PTP移動と補間移動は、ポジションの指定方式として、インクリメンタル指定(移動量)とアブソリュート指定(目標位置)があります。
補間移動の場合は、ポジション指定と同時に、送り速度の指定が必要です。
補間移動の送り速度は指定された全軸の合成速度です。
SPIN回転の場合は、移動量/目標位置が回転速度指令として使用します。
SPIN回転動作は、軸設定パラメータで、「メカ1回転パルス数」が"0"以外の数値が設定されている軸のみ可能です。
同期軸無視PTPは、「同一指令2軸制御」オプションが有効で同期軸(従軸)が設定されているときのみ可能です。
同期軸無視PTPを選択した場合は、同期主軸と同期従軸のみが指令可能です。

「SLM8000ユーザーズマニュアル」の以下のマニュアルを参考にして下さい。
・論理座標系、機械座標系について　　:<Ⅲ機能編 4-1.座標系>(TB00-1130E)
・アブソ指令、インクレ指令について　:<Ⅲ機能編 4-2.アブソ指令とインクレ指令>(TB00-1130E)
・補間移動送りの合成速度について　　:<Ⅲ機能編 4-6.直線補間>(TB00-1130E)
・SPIN(無限回転軸回転動作)について　:<Ⅲ機能編 4-16-2.回転速度指令>(TB00-1130E)

⑭ 原点設定操作　(　[原点設定] ボタン)

現在位置を論理座標系の原点(運転プログラムの原点)とします。

⑮ 原点復帰操作　(　[原点復帰] ボタン)

全軸原点復帰を行います。各軸の原点復帰パラメータ(速度、復帰方向、順位)は、サーボパラメータで設定できます。詳細は、
「SLM8000ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 8.サーボパラメータ>(TB00-1130G)
を参照して下さい。

⑯ ホームポジション位置決め操作(ホーム位置 ボタン)

パラメータ画面のサーボパラメータ項目内の「ホームポジション距離」で設定された位置に位置決めを行います。(各軸のホームポジション距離、順位は、サーボパラメータで設定できます。)
「ホームポジション距離」は機械座標系で設定します。
詳細は、
「SLM8000ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 8.サーボパラメータ>(TB00-1130G)
を参照して下さい。


⑰ リセット操作 (リセット ボタン)

SLMのアラームやプログラム運転のリセットを指令します。
また、アラーム要因のクリアとサーボ電源投入を同時に行います。
但し、ONSW機能有効時はサーボ電源投入は行いません。
詳細は、以下を参照して下さい。
・「ROMSW設定ソフトマニュアル」<6-1-13.サーボON動作の補足説明>(TB00-1132)
・「SLM8000ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 2-1-1.一般入力>(TB00-1130D)

4-2-2. ポジション表示メニュー


① 指令位置画面（画面色：緑）

論理原点を0点として各軸へ出力した指令から算出した現在位置を表示します。
操作画面の操作メニューの「ポジション」から指令位置を選択することにより表示します。

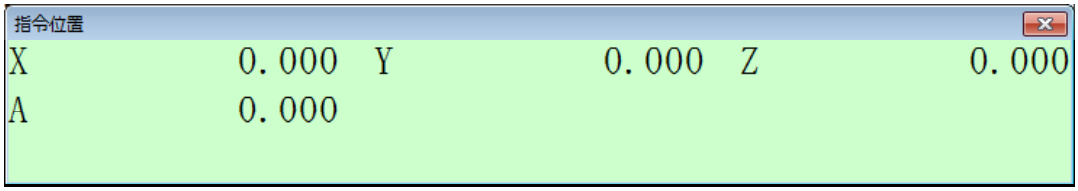


② 機械位置画面（画面色：黄）

論理原点を0点として各軸のエンコーダフィードバック（以降FB）から算出した現在位置を表示します。
(FBカウント無効の軸の現在位置は、指令位置と同じになります。)※
操作画面の操作メニューの「ポジション」から機械位置を選択することにより表示します。

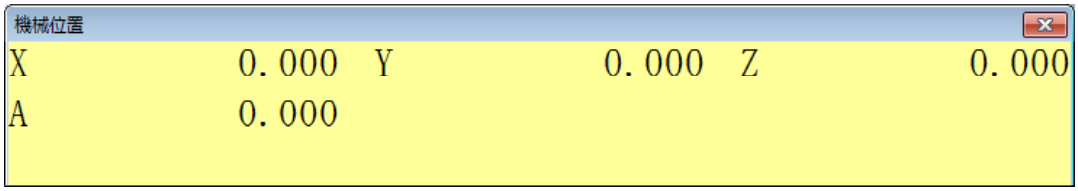


③ アブソ位置画面（画面色：青）

機械座標系（機械原点を0点とした座標系）の、A「指令した位置」 又は B「エンコーダFB位置」を表示します。A/Bは、ROMSW設定（基本画面の「アブソ位置ステータス指令基準」設定）で選択します。
ただし、FBカウント無効の軸は、設定によらずAを表示します。
操作画面の操作メニューの「ポジション」からアブソ位置を選択することにより表示します。

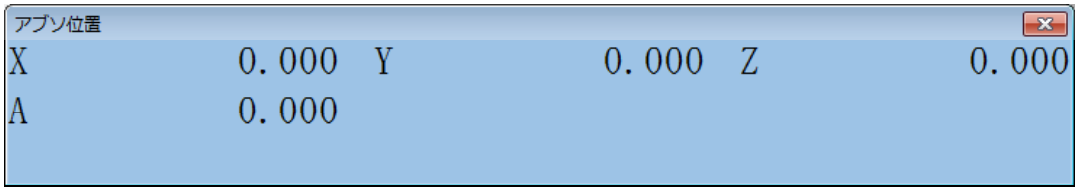


④ 偏差量画面（画面色：赤）

モータの遅れ量（指令位置－機械位置）を表示します。
（FBカウント無効の軸は、常に０になります。）
操作画面の操作メニューの「ポジション」から偏差量を選択することにより表示します。

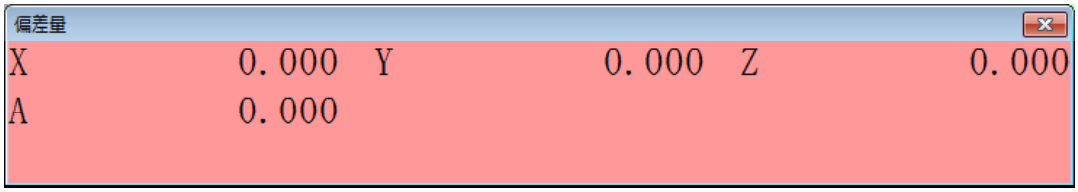

⑤ 相対移動量画面（画面色：グレー）

各種移動命令１ステップ毎の移動量を表示します。
(C(Z)相原点復帰終了時はドグからC(Z)相までの距離を表示します。ドグ～C(Z)相間距離のチェック用)
操作画面の操作メニューの「ポジション」から相対移動量を選択することにより表示します。

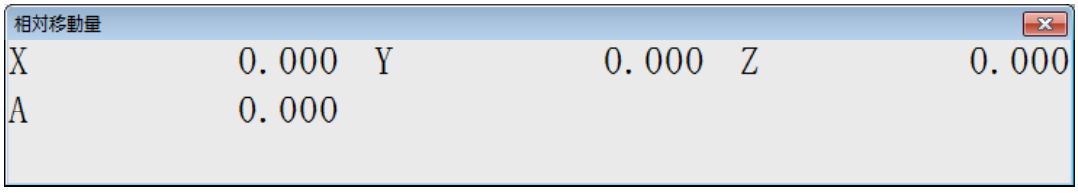

4-2-3. 入出力モニタリングメニュー

4-2-3-1. 汎用入出力画面

操作メニューの「入出力」をクリックし、「汎用入出力」を選択すると以下の画面を表示します。SLMの入出力の状態をリアルタイム表示します。また、入出力の状態を変更(強制設定)することもできます。



強制設定したい入出力のチェックボックスをチェック(☑)します。その後信号名称をクリックしてON状態/OFF状態を設定します。
ON/OFF状態は以下のように表示されます。

信号の種類・状態	ON状態	OFF状態
アラーム・停止関連信号	赤	**黒**
強制設定中の信号	黄	青
その他の信号	緑	黒

上図はI#02 D03を強制ON、I#02 D05を強制OFF状態にした図です。
ON,OFF状態はトグルで切り替わります。

強制設定

入力信号の強制設定　実際の入力のON/OFFに関わらず、強制設定のON/OFFを入力状態として見なします。

(例)・ b接OT信号が未接続場合に、それを強制設定でOFFすることにより、アラームを発生しないようにする。

・ 運転プログラムの判別処理の動作確認(デバッグ)を行いたい場合、その入力を強制設定する。

出力信号の強制設定　任意の出力信号の状態を強制的に変更することができます。


(例)・アラーム発生中においてもサーボ主電源を投入させる。
・強制的に外部のソレノイドやシリンダーを動作させる。

強制入出力をしながら運転させることは、例外的状況(アラームや保護機能を無効にする等)ですので、細心の注意が必要です。

【注】 各入出力信号のアドレスとbitに対応したチャンネルとピン番については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 3-2.標準入出力チャンネル表>(TB00-1130C)
を参照下さい。

4-2-3-2.機械パネル入力画面

操作メニューの「入出力」をクリックし、「機械パネル入力」を選択すると以下の画面を表示します。
機械パネルスイッチの入力状態をリアルタイム表示します。

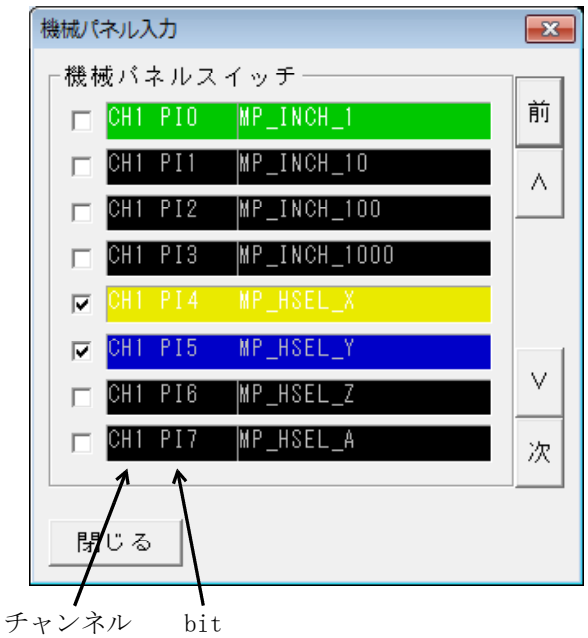

強制設定したい機械パネル入力のチェックボックスをチェック(☑)します。その後信号名称をクリックしてON状態/OFF状態を設定します。
ON/OFF状態は以下のように表示されます。

信号の種類・状態	ON状態	OFF状態
実際の入力信号	緑	黒
強制設定中の信号	黄	青

上図はCH1 PI4を強制ON、CH1 PI5を強制OFF状態にした図です。
ON,OFF状態はトグルで切り替わります。


注記１　各入出力信号のチャンネルとbitに対応した機能については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」
<Ⅲ機能編 7-5.機械操作パネル入力チャンネル表>(TB00-1130G)
を参照下さい。

注記２　機械パネル有効入力がONの時は、運転モード選択については、機械パネル入力による
モード選択を優先します。

4-2-4.制御軸メニュー

4-2-4-1.軸設定画面

操作メニューの「制御軸」をクリックし、「軸設定」を選択すると以下の画面を表示します。
各軸の無効軸、インタロック軸、サーボオフ軸としての状態の表示・変更を行う画面です。

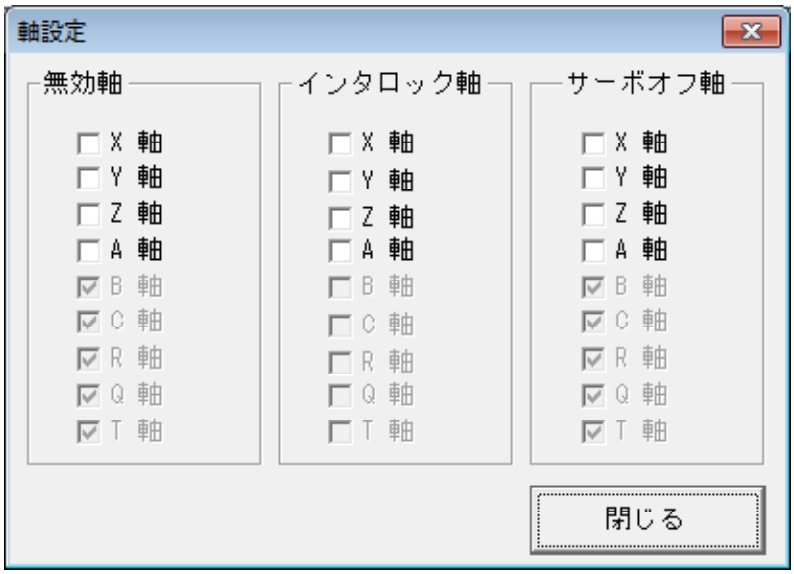

設定変更したい軸のチェックボックスをチェック(☑)する事によりON状態/OFF状態を設定します。
ON,OFF状態はトグルで切り替わります。


無効軸・・・・・・・各軸に対する指令を無効にします。
無効軸は、運転プログラムによる移動命令やJOG操作の指令を無視します。

インタロック軸・・・各軸に対する指令をインタロックします。
インタロック軸に、運転プログラムによる移動命令を指令すると「プログラム実行エラー」になります。

サーボオフ軸・・・・強制的にサーボオフします。
サーボオフ軸設定をON状態にすると、同じ論理軸のインタロック軸設定が自動的にON状態になります。
この状態からサーボオフ軸設定をOFF状態にしても、インタロック軸設定は自動的にOFF状態にはなりません。必要に応じてインタロック軸をOFFして下さい。

4-2-4-2.軸ステータス画面

操作メニューの「制御軸」をクリックし、「軸ステータス」を選択すると、以下の画面を表示します。

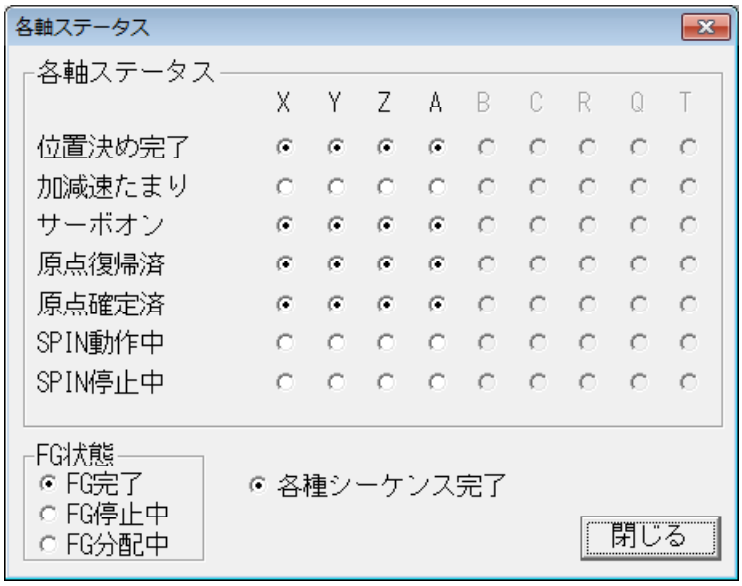

・各軸ステータス

位置決め完了・・・位置決め完了時に、ON(◉)の表示になります。
各軸の偏差量(指令位置と機械位置の差)がサーボパラメータのINPOS量以下の時、位置決め完了とします。

加減速たまり・・・(指数型、定時直線型、S字)補間加減速による遅れが発生しているときに、ON(◉)の表示になります。

サーボON・・・・・各軸がサーボONしているときに、ON(◉)の表示になります。

原点復帰済・・・・各軸の原点復帰が完了しているときに、ON(◉)の表示になります。
原点復帰無効の軸は、常にONとなります。

SPIN動作中・・・・SPIN指令で回転動作中にON(◉)となります。

SPIN停止中・・・・SPIN指令の途中停止でON(◉)となります。

・FG状態

FG完了・・・・・・各軸の移動指令出力が完了しているときに、ON(◉)の表示になります。

FG停止中・・・・・各軸の移動指令出力が一時停止しているときに、ON(◉)の表示になりす。

FG分配中・・・・・各軸の移動指令出力を行っているときに、ON(◉)の表示になります。

各FG状態のタイミングについては、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 6-3-6-3.タスク情報>(TB00-1130F)の
"FGステータスタイミングチャート"を参照して下さい。

画面上の表示と、タイミングチャート内の用語の対応は以下のとおりです。
FG完了・・・・・　軌跡発生完了
FG停止中・・・・　途中停止中
FG分配中・・・・　軌跡発生中


・各種シーケンス完了

以下のSLM8000内部シーケンスを実行していないときに、ON(◉)の表示になります。
(実行中はOFFの表示になります。)

汎用入出力制御処理、Mコード出力処理、自動原点復帰処理、ホーム位置決め処理

4-2-5.プログラム管理画面

操作メニューの「プログラム設定」をクリックすると、プログラム管理画面を表示します。
運転プログラムのSLM8000内への配置状況の確認、及び、運転プログラムのアップロード/ダウンロードが可能です。

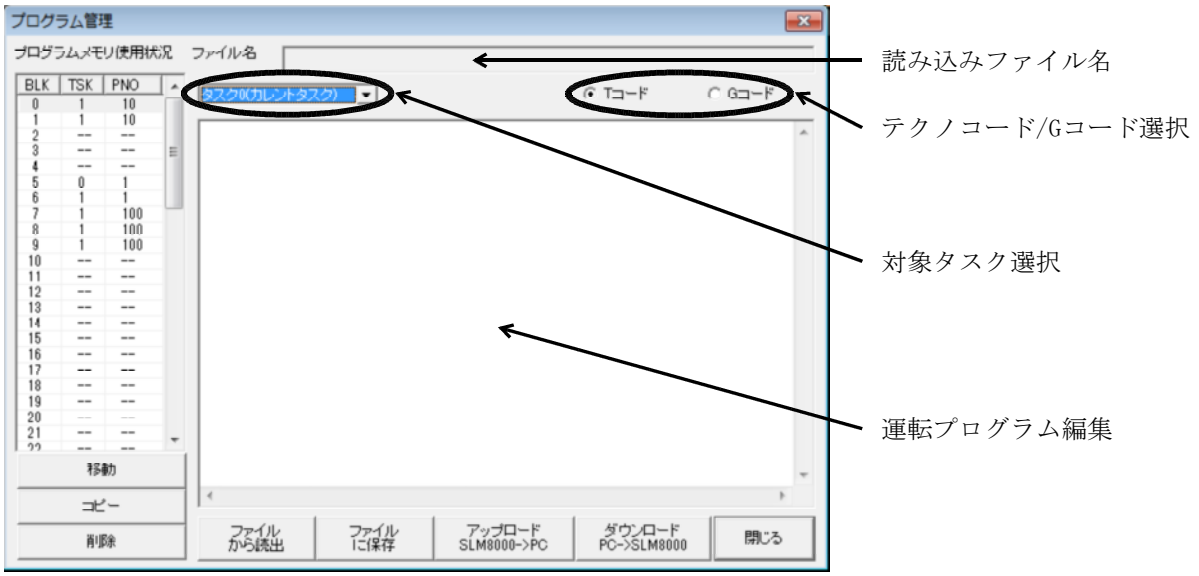

・プログラムメモリ使用状況
プログラムメモリ(全64ブロック)の使用状況を表示します。
BLK　　:プログラムブロック番号
TSK　　:タスク番号
PNO　　:プログラム番号

※ 運転プログラムは、ダウンロード時に「対象タスク選択」指定されているタスクでのみ実行可能です。
(画面の「TSK」欄で、指定されたタスクを確認することができます。)

本画面での各種操作(移動/コピー/削除/アップロード/ダウンロード)は、ここで選択されているブロックに対して行われます。

上記の画面は、以下のダウンロードを完了した状態です。
P10　　をBLOCK0からタスク1用としてダウンロード。(59～116ステップのプログラム)
P1　　をBLOCK5からタスク0用としてダウンロード。(58ステップ以下)
P1　　をBLOCK5からタスク1用としてダウンロード。(58ステップ以下)
P100　　をBLOCK6からタスク1用としてダウンロード。(117～174ステップのプログラム)

プログラムメモリの容量や番号管理については、以下を参照して下さい。
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」
<Ⅲ機能編 5-1-1.運転プログラムの容量>(TB00-1130F)
<Ⅲ機能編 5-1-2.運転プログラムの番号管理>(TB00-1130F)

・移動ボタン
「プログラムメモリ使用状況」で選択されているブロックが含まれているプログラムを任意のブロックに移動します。

・コピーボタン
「プログラムメモリ使用状況」で選択されているブロックが含まれているプログラムを任意のブロックにコピーします。(移動先のタスク番号/プログラム番号を指定します)

・削除ボタン
「プログラムメモリ使用状況」で選択されているブロックが含まれているプログラムを削除します。

・ファイル名
「ファイルから読み出し」「ファイルに保存」した際に選択したファイル名を表示します。

・Tコード(テクノコード)/Gコード選択
編集している運転プログラムの種別を選択します。
「アップロード」した場合は、自動的にアップロードしたプログラムの種別に変わります。

・対象タスク選択
編集している運転プログラムの対象タスクを選択します。
指定したタスク以外のタスクで実行する事はできません。
「アップロード」した場合は、自動的にアップロードしたプログラムのタスクに変わります。

・ファイルから読み出し
任意のファイルから運転プログラムを読み込みます。
(運転プログラムは通常のテキストファイルですので、テキストエディタ等で作成する事が出来ます。)


・ファイルに保存
表示している（編集している）運転プログラムを任意のファイルに保存します。
(運転プログラムは通常のテキストファイルですので、テキストエディタ等で編集する事が出来ます。)

・アップロード(SLM8000 → PC)
「プログラムメモリ使用状況」で選択されているブロックが含まれているプログラムをSLM8000からアップロード(取得)して表示します。

・ダウンロード(PC → SLM8000)
編集中の運転プログラムを、「プログラムメモリ使用状況」で選択されているSLM8000のブロックへダウンロード(設定)します。

4-2-6. プログラムティーチング画面

操作メニューの「ティーチング」をクリックすると以下の画面を表示します。

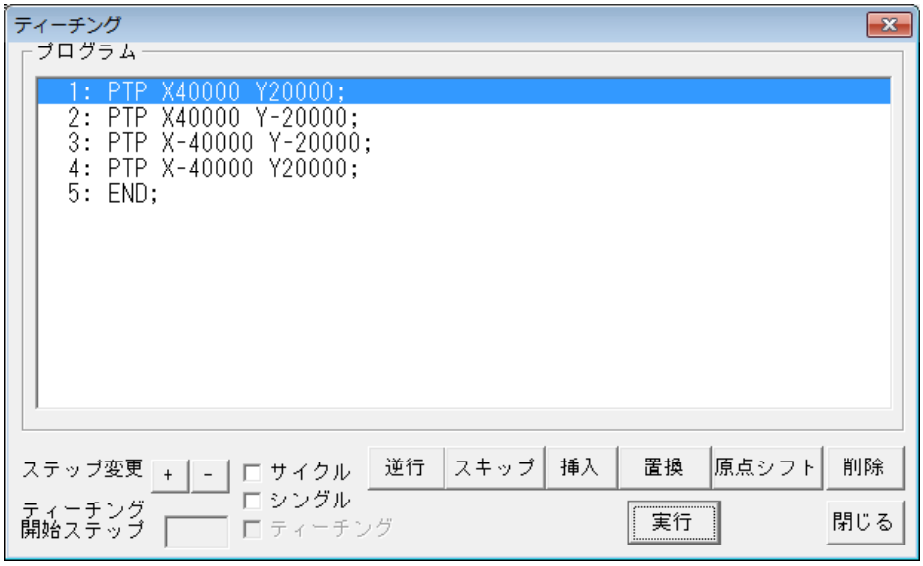

①ティーチング開始ステップ[開発中]
ティーチングモードに入った時のステップNOを表示します。但し、ティーチング操作(挿入,置換等)をした時はそのステップNOに変わります。

②各ボタンの説明

ボタン	機　　能	条　件
サイクル	サイクル運転モードになります。	
シングル	シングルステップモードになります。	
ティーチング ※1	ティーチングモードになります。	・ステップ間停止
ステップ変更 ※1	ティーチング対象のステップ(カーソルが反転表示している ステップ)を変更します。 (但し運転プログラムの実行は伴いません。) [+] : ティーチング対象ステップを次のステップに移動します。 [−] : ティーチング対象ステップを直前のステップに移動します。	・ティーチングモード ・ティーチング移動中でない
逆行　※1 〈オプション〉	直前のステップがPTP、LINの時、直前ステップ実行前の位置へ戻ります。	・ティーチングモードでない ・ステップ間停止
削除 ※1	ティーチング対象のステップが削除され、それ以降の既存ステップが繰り上げられます。	
スキップ ※1	現在ステップをスキップして 次のステップに移ります。	・プログラム 実行停止 ・ティーチングモードでない
挿入 ※1	ティーチング対象のステップ以降のステップが繰り下げられ、ティーチング移動した分の新たなPTP指令ステップがティーチング対象のステップとして新たに登録されます。	・ティーチングモード ・ステップ間停止
置換 ※1	ティーチング対象のステップが、ティーチング移動したPTP指令に差し変わります。	
実行	プログラム運転を開始/再開します。	・運転プログラムが存在 ・原点復帰完了 ・アラーム無し ・自動運転モード

※ ティーチング機能の詳細については、以下を参照して下さい。
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」〈Ⅲ機能編 4-19.ティーチング〉(TB00-1130E)


※１ これらの機能は、開発中です。

【注】 ティーチング画面でのプログラム編集は、そのままででは保存されません。
SLM8000 内に保存させるには、一度、運転プログラム管理画面を表示して、PCへアップロードして、再度ダウンロードしてください。

4-2-7.マクロ変数メニュー

4-2-7-1.マクロ変数表示画面

SLM8000内部のマクロ変数をモニタリング表示します

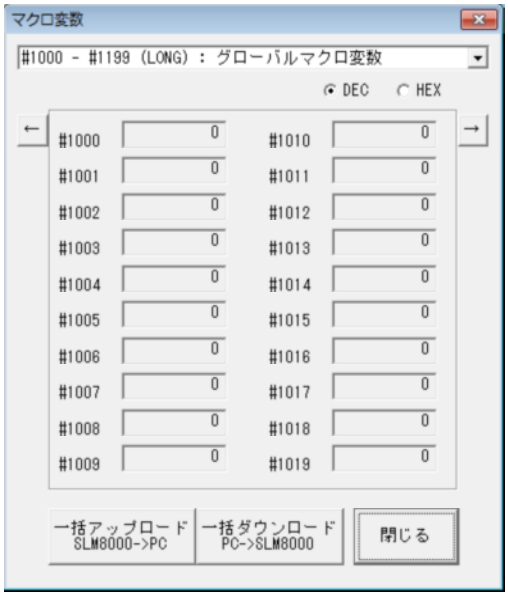

① 10進(DEC)ラジオボタン
ONすると、変数表示が10進数になります。

② 16進(HEX)ラジオボタン
ONすると、変数表示が16進数になります。


一括アップロード　　選択中のマクロ変数を一括でPCへアップロードします。
マクロ変数ファイル(.mcr)へ保存します。

一括ダウンロード　　マクロ変数ファイル(.mcr)選択ダイアログを表示します。
選択したマクロ変数ファイルをSLM8000へダウンロードします。

※マクロ機能の詳細については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 6-3.マクロ機能>(TB00-1130F)
を参照下さい。

4-2-7-2.マクロ変数書き込み画面


マクロ変数への書き込みをする事ができます。
同時に現在値のモニタリングも行います。

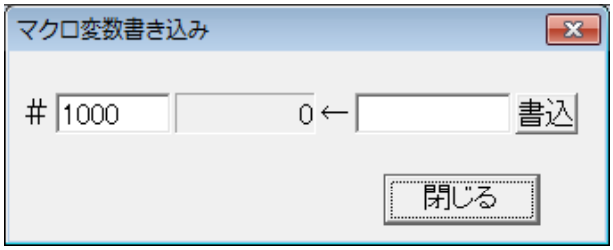

※書き込み可/不可につては、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 6-3.マクロ機能>(TB00-1130F)
を参照下さい。

4-2-8.オプションメニュー

4-2-8-1.主軸操作画面〈オプション〉

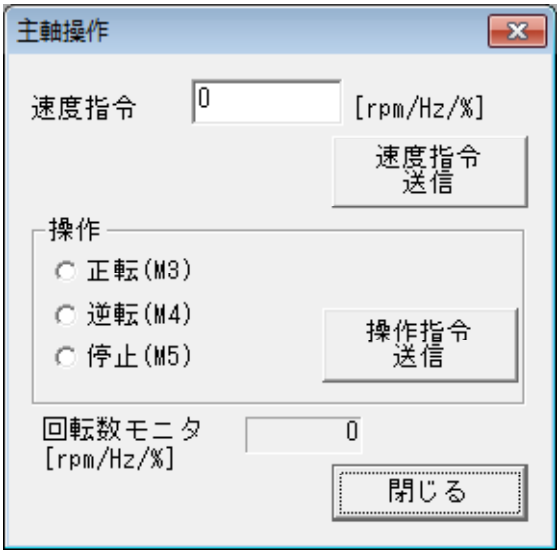


① 速度指令
主軸の回転速度を設定します。(Sコード)
速度指令送信 ボタンを押すことで、現在表示中の速度をSLM8000へ送信します。
I/O主軸の場合、0～3を指令し、SOUT出力を操作します。
アナログ主軸の場合、rpm単位で指定します。

② 操作
主軸の回転動作を指令します。(M03～M05)
ラジオボタン(◉)をクリックして、主軸の動作を選択します。
操作指令送信 ボタンを押すことで、現在選択されている動作を開始します。

③ 回転数モニタ
主軸の現在速度をモニタリングします。
※主軸機能の詳細については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」〈Ⅲ機能編 4-17.主軸機能〉(TB00-1130E)
を参照下さい。

4-2-8-2. TPCロギング画面

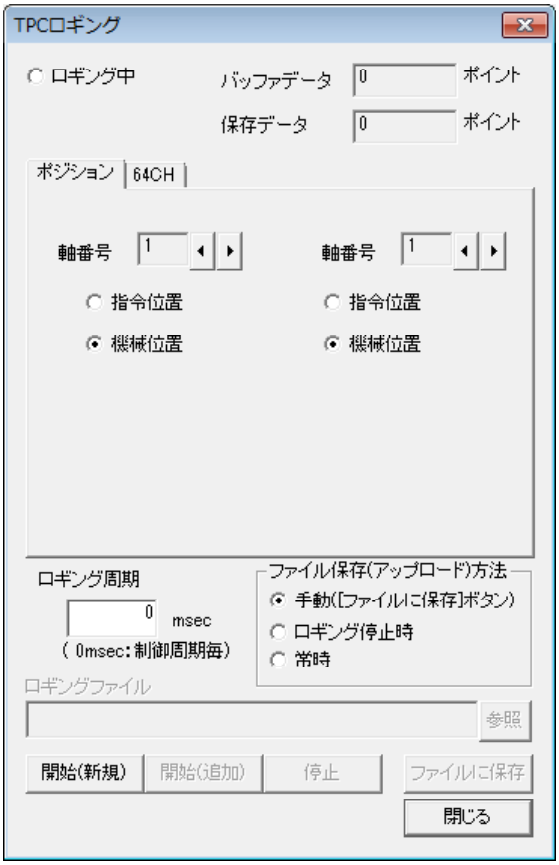

任意の2軸分の座標をロギングして、ファイルに出力する事ができます。
(*.csv, *.asl)

ロギング周期

TPCロギングを行う周期をmsec単位で設定します。(1～32767)
″0″を設定すると制御周期毎にロギングを行います。
制御周期以下の値を設定した場合は、制御周期毎にロギングを行います。


ファイル保存

手動　　：「ファイルに保存」ボタンの操作でアップロードします。
ロギング停止時　：ロギング停止時(停止ボタン又はバッファーフル)の時に自動的にアップロードします。
常時　　：バッファにたまったデータを常時アップロードします。
但し、ロギングが2msec 以下の場合、アップロードが間に合わず途中でロギングが停止してしまいます。

TPCについての詳細は以下を参照して下さい。


・「SLM8000 ユーザーズマニュアル」
〈Ⅳ実機試運転・調整編 6-18.TPCによる精度チェック〉(TB00-1130H)
・「TPC-EXCELマニュアル」(TB04-1478)

4-2-8-3. 手動パルサモード画面 〈オプション〉

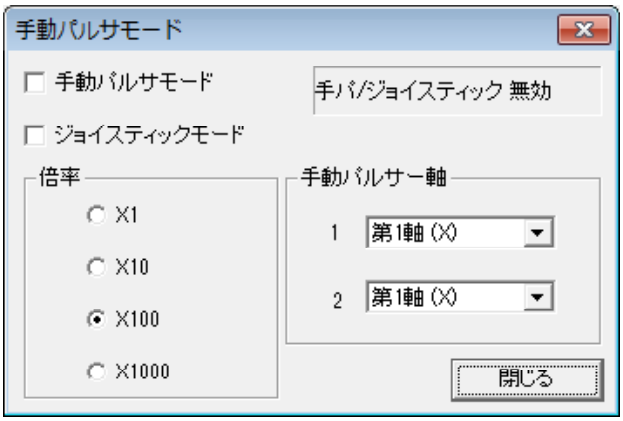

手パモードの有効・無効、ジョイスティックモードの有効・無効、手パ倍率、
手パ軸(2軸)を設定します。

4-2-8-4. センサーラッチモニタリング画面 〈オプション〉

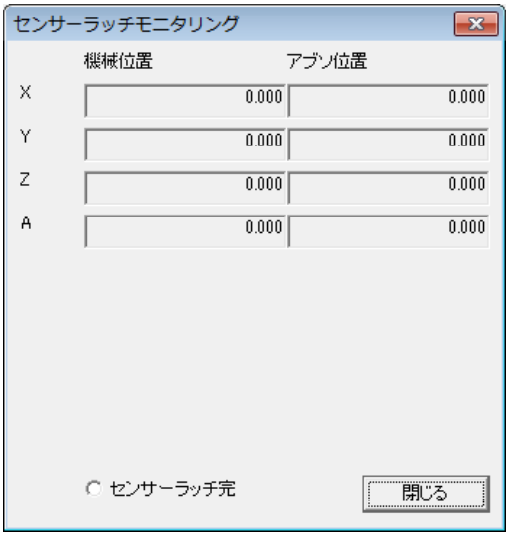

センサーラッチ状態のモニタリングを行います。
※センサーラッチ機能の詳細については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」
〈Ⅲ機能編 4-16-7.センサーラッチ機能(スキップ機能)〉(TB00-1130E)
を参照して下さい。

4-2-8-5. FBカウンターモニタ



SLM8000のフィードバックカウンタの変化量を積算した値を表示します。
このダイアログで表示する積算値は、極性変更、任意分周を行う前の値です。
このカウンタは、任意の時点で初期値の設定が行えます。

現在値　…… 現在のFBカウンタの値を表示します。


設定値　…… FBカウンタの初期値として設定する値を入力

変 更 …… 設定値に入力した値をFBカウンタの初期値として設定します。

閉じる …… FBカウンタモニタダイアログを閉じます。


4-2-8-6. 工具長補正情報〈オプション〉

工具長補正の有効/無効状態と、現在選択中の工具長補正データ番号をモニタ出来ます。

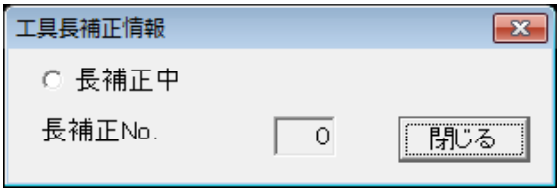


4-2-8-7. 工具径補正情報〈オプション〉

工具径補正の有効/無効状態と、現在選択中の工具径補正データ番号をモニタ出来ます。

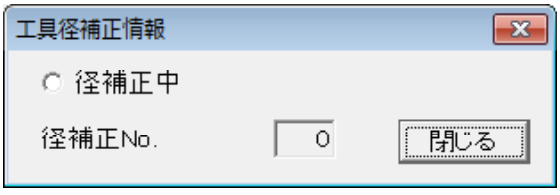

4-2-8-8. 制御周期モニタ

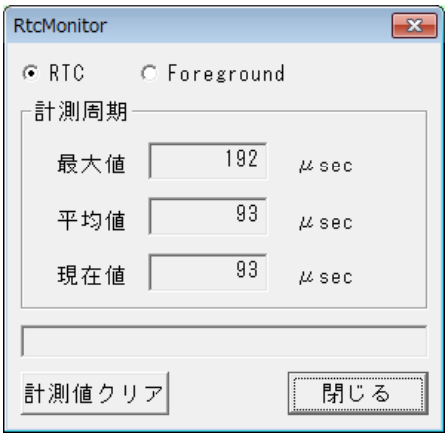


RTC　　割り込み処理の実行時間。割り込み周期以下である必要があります。
実行時間が制御周期を超えると「制御周期負荷過大」になります。
実行時間が制御周期のサーボ制御周期ワーニングレベル(デフォルト：87.50%)を超えると「制御周期負荷ワーニング」になります。

Foreground　　その他の処理時間。あまり遅いとPCとの通信の応答性が下がるなどの問題が発生します。

計測値クリア　　最大値を一端クリアし、計測を再開します。

4-2-8-9. 工具径補正エラー情報 〈オプション〉

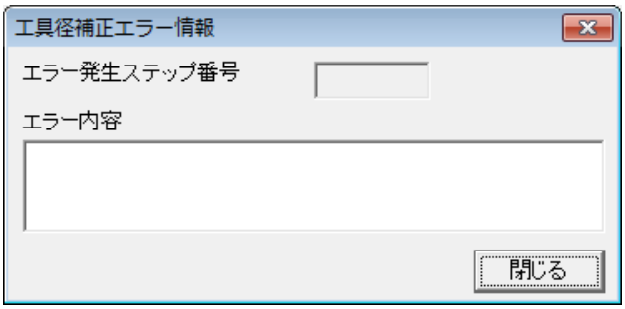

工具径補正実行中に、図形によっては指定の補正が不可能な場合が発生する可能性が有ります。
このときは、「プログラム実行エラー」になりますが、エラーの詳細をこの画面で確認することができます。


4-2-8-10. 位置決めポイントテーブル作成〈オプション〉



ポイント位置決め(PTMA)ポイント直線補間(LIMA)等で指定するポイントを登録します。

P***	現在の指令値を読み出し、ボタンを押した列のポイント番号に各軸の指令値を表示します。
DL	ボタンを押した列のポイント番号のデータのみダウンロードします。
前 、次	ポイントデータを１行スクロールします。
∧ 、∨	ポイントデータを１ページ（２０行）スクロールします。
挿入	ポイント番号で指定した番号に１行空の行を挿入します。 挿入すると、後続の各ポイント番号が１つずつ１行下にずれ（ポイント番号が大きくなり）、最後（400番）のポイントが削除されます。
削除	ポイント番号で指定した番号を削除します。 削除すると、後続の各ポイント番号が１つずつ１行上にずれ（ポイント番号が小さくなり）、最後（400番）のポイントに空のポイントが挿入されます。
全表示クリア	全てのポイントデータが空データになります。
ファイルから読出	ポイントデータをファイルから読出し、読出したデータを画面に表示します。
ファイルに保存	画面上全てのポイントデータをファイルに書き出して保存します。
全ポイントアップロード	SLM8000にバックアップしている４００点全てのポイントデータを、アップロードし、画面に表示します。
全ポイントダウンロード	画面上４００点全てのポイントデータを、ダウンロードします。

4-2-8-11. 位置決めポイントテーブルモニタ〈オプション〉

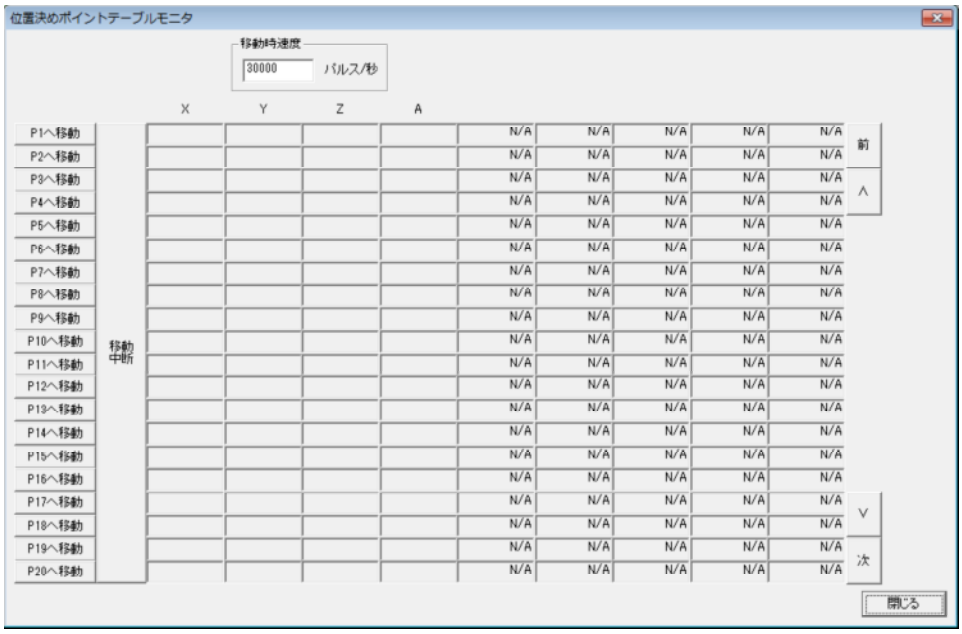

移動時速度　　指定したポイントに補間移動する時の補間速度を[パルス／秒]単位で指定します。

P***へ移動　　指定したポイントへ直線補間移動を開始します。


移動中断　　移動中の直線補間移動を中断します。

前 、次　　ポイントデータを１行スクロールします。

∧ 、∨　　ポイントデータを１ページ（２０行）スクロールします。

4-2-9. エラー表示画面

操作メニューの「エラー情報」をクリックすると以下の画面を表示します。
発生している各種エラーを表示する画面です。

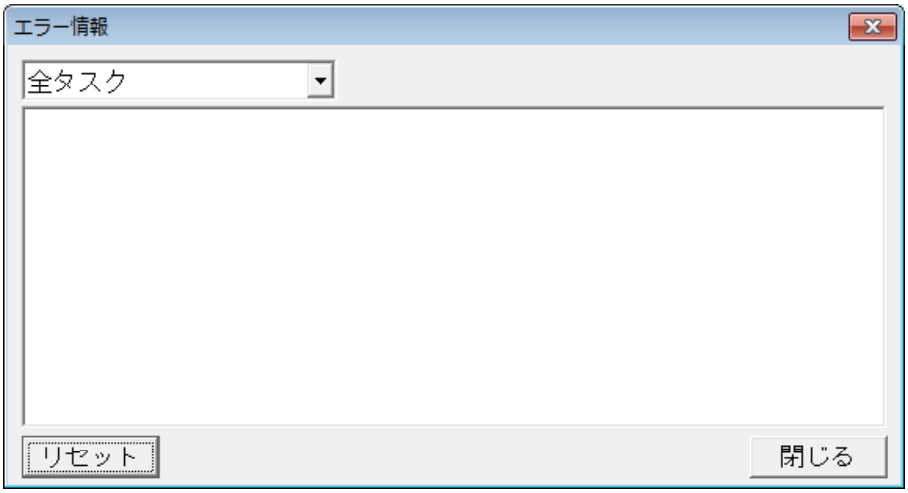

タスク指定
　全タスク　　:全てのタスクで発生しているエラーを表示
　タスク□　　:そのタスクで発生しているエラーを表示(□はタスク番号)

リセット ボタン
　原因を取り除いた上で、このボタンを押すとエラーは解除されます。
　ボタンを押すとアラーム要因のクリアとサーボ電源投入を同時に行います。

　ONSW機能有効時は、サーボ電源投入は行いません。
　詳細は、以下を参照して下さい。
　　・「ROMSW設定ソフトマニュアル」<6-1-13.サーボON動作の補足説明>(TB00-1132)
　　・「SLM8000ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 2-1-1.一般入力>(TB00-1130D)


4-3. パラメータ画面

軸制御に必要な各種パラメータの編集、設定を行います。またバックアップデータの初期化を行います。
メインメニューの [パラメータ] ボタンを押すと、以下に示す画面を表示します。

・サーボパラメータ設定画面
・ピッチエラー補正データ設定画面〈オプション〉
・工具長補正データ設定画面〈オプション〉
・工具径補正データ設定画面〈オプション〉
・バックアップデータ初期化画面
・補間前加減速パラメータ〈オプション〉

4-3-1. サーボパラメータ設定画面

軸制御に必要なサーボパラメータの作成・設定を行う画面です。

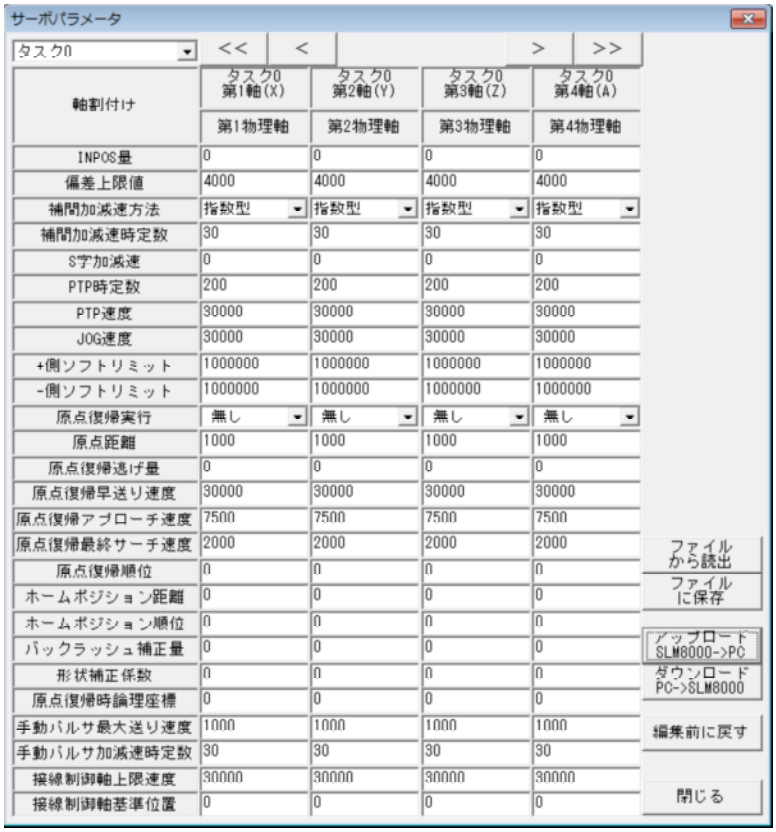

① [ファイルから読出] ボタン
サーボパラメータファイルを読み出します。

② [ファイルに保存] ボタン
サーボパラメータファイルに保存します。

③ [アップロード] ボタン
SLM8000に格納されているサーボパラメータを読み出します。

④ [ダウンロード] ボタン
サーボパラメータをSLM8000に格納します。

⑤ [編集前に戻す] ボタン
編集中に押すと編集前の状態にします。

※ サーボパラメータの詳細については
「SLM8000ユーザーズマニュアル」〈Ⅲ機能編 8.サーボパラメータ〉(TB00-1130G)
を参照下さい。

4-3-2. ピッチエラー補正データ設定画面<オプション>

ピッチエラー補正時に必要な補正パラメータの作成・設定を行う画面です。
本画面は、ピッチエラー補正オプションが有効の時のみ、表示されます。



① ファイルから読出 ボタン
ピッチエラー補正データファイルを読み出します。

② ファイルに保存 ボタン
ピッチエラー補正データファイルに保存します。

③ アップロード ボタン
SLM8000に格納されているピッチエラー補正データを読み出します。


④ ダウンロード ボタン
ピッチエラー補正データをSLM8000に格納します。

⑤ 編集前に戻す ボタン
編集中に押すと編集前の状態にします。

※ ピッチエラー補正機能の詳細については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 4-18-4.ピッチエラー補正機能>(TB00-1130E)
を参照下さい。

4-3-3. 工具長補正データ設定画面<オプション>

工具長補正時に必要な補正パラメータの作成・設定を行う画面です。
本画面は、工具長補正オプションが有効の時のみ、表示されます。

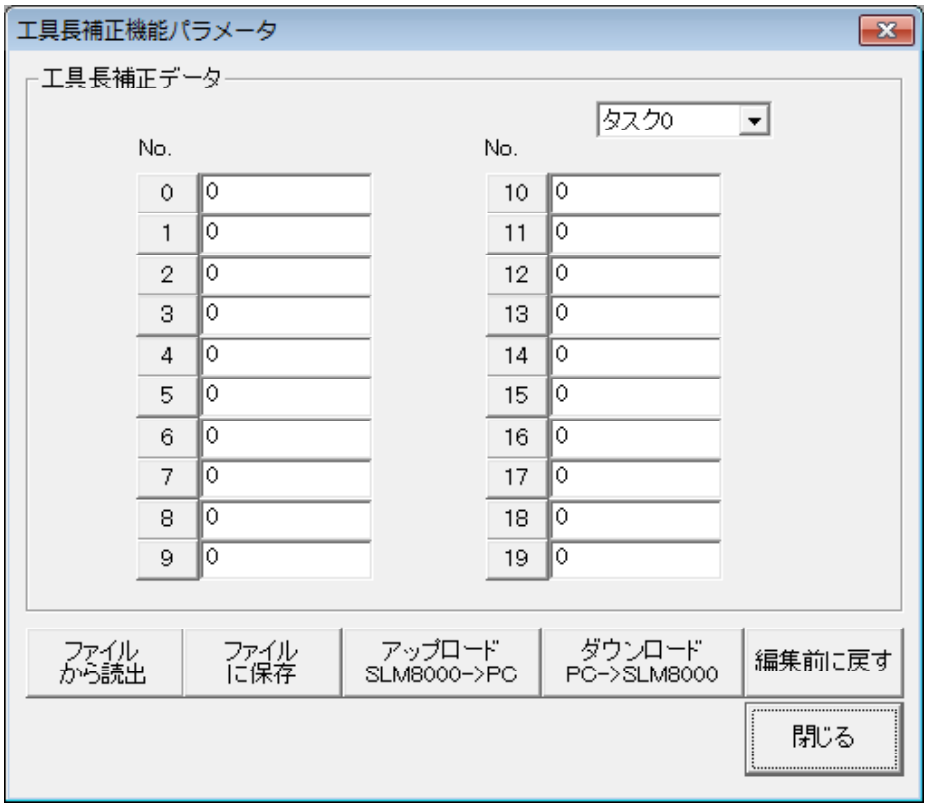

① ファイルから読出 ボタン
工具長補正データファイルを読み出します。

② ファイルに保存 ボタン
工具長補正データファイルに保存します。

③ アップロード ボタン
SLM8000に格納されている工具長補正データを読み出します。


④ ダウンロード ボタン
工具長補正データをSLM8000に格納します。

⑤ 編集前に戻す ボタン
編集中に押すと編集前の状態にします。

※ 工具長補正機能の詳細については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」
〈Ⅲ機能編 4-18-2. 工具長補正機能及び摩耗補正機能〉(TB00-1130E)
を参照下さい。

4-3-4. 工具径補正データ設定画面<オプション>

工具径補正時に必要な補正パラメータの作成・設定を行う画面です。
本画面は、工具径補正オプションが有効の時のみ、表示されます。

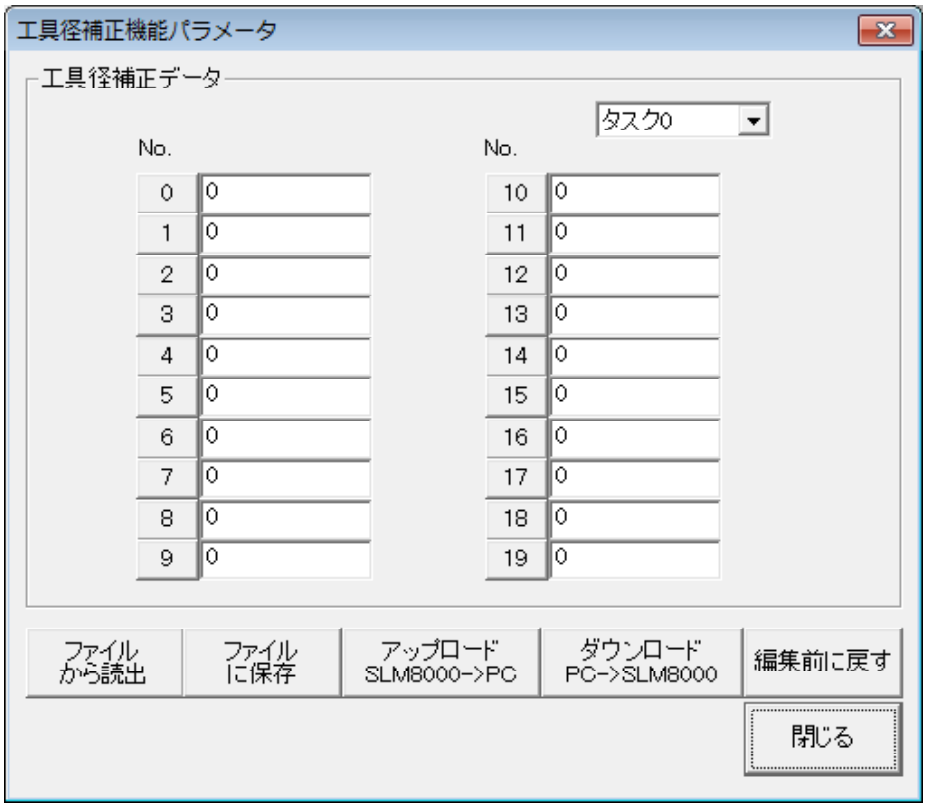

① ファイルから読出 ボタン
工具径補正データファイルを読み出します。

② ファイルに保存 ボタン
工具径補正データファイルに保存します。

③ アップロード ボタン
SLM8000に格納されている工具径補正データを読み出します。


④ ダウンロード ボタン
工具径補正データをSLM8000に格納します。

⑤ 編集前に戻す ボタン
編集中に押すと編集前の状態にします。

※ 工具径補正機能の詳細については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 4-18-3. 工具径補正機能>(TB00-1130E)
を参照下さい。

4-3-5. バックアップデータ初期化画面

バックアップデータの初期化を行う画面です。
また、ポイント位置決めテーブルのアップロード/ダウンロードや運転プログラムの手動バックアップも、この画面で行います。

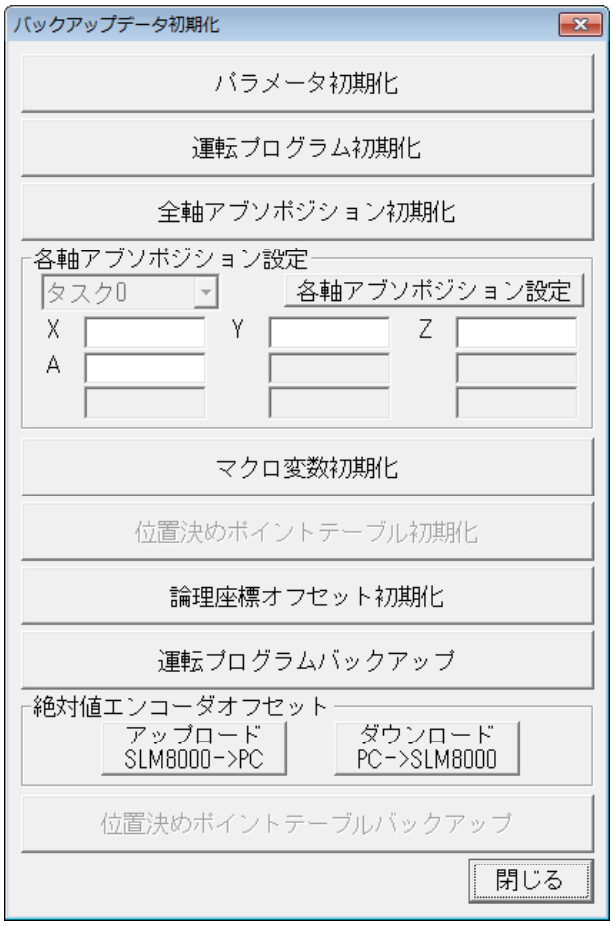

4-3-5-1. バックアップデータ初期化(初期化ボタン)

「□□□初期化」ボタンは通常使用しないで下さい。
「バックアップエラー」の時のみ全てのデータの初期化を行って下さい。
この「初期化」を行った直後、SLM8000は**「パラメータ未設定エラー」**となります。
PC上に保存しているファイルから以下の②～⑦をダウンロードして下さい。
(使用してないオプション機能のデータは不要です)

SLM8000がバックアップするデータは以下の通りです。
また、(*.□□□)は、関連のファイルの拡張子です。
① ROMSW(*.rom)
② サーボパラメータ(*.prm)
③ ピッチエラーパラメータ(*.pit)
④ 補間前加減速パラメータ(*.aco)
⑤ 工具径補正パラメータ(*.tod)
⑥ 工具長補正パラメータ(*.tol)
⑦ 摩耗補正パラメータ(開発中)
⑧ 絶対値エンコーダオフセット(*.aeo)
⑨ 運転プログラム(方式によってバックアップする/しない)
⑩ 位置決めポイントテーブル(方式によってバックアップする/しない)
※ バックアップデータの詳細については、
「ROMSW設定ソフトマニュアル」<3.SLM8000シリーズのパラメータ>(TB00-1132)
を参照下さい。

「パラメータ初期化」ボタン
上記の②～⑦を全てクリア（初期化/デフォルト化）します。

「運転プログラム初期化」ボタン
SLM8000内部の運転プログラムをクリアします。

「全軸アブソポジション初期化」ボタン
現在の論理座標オフセット、工具長補正値（モーダル値)、加減速溜まり、全ての座標系をゼロにします。
絶対値エンコーダの軸は、絶対値エンコーダオフセットを再設定します。

「各軸アブソポジション設定」ボタン
指定されたタスクでの、座標値を書き込まれた軸のみ、現在位置を指令された座標位置を設定します。空白のままの軸は座標値の変更は行いません。
絶対値エンコーダの軸は、絶対値エンコーダオフセットを再設定します。

「マクロ変数初期化」ボタン
グローバルマクロ変数を全て0にします。

「位置決めポイントテーブル初期化」ボタン
全てのポイントデータを空データ(0x80000000)にします。

「論理座標オフセット初期化」ボタン
現在の論理座標オフセット、工具長補正値（モーダル値)、をゼロにします。

4-3-5-2.運転プログラム(手動)バックアップ

ROMSW設定ソフトの"運転プログラム保存方法"の選択により、動作が変わります。
■自動バックアップ"の場合
自動バックアップなので、このボタンでのバックアップは行いません。
すぐに"データ反映完了"ダイアログを表示します。
■手動バックアップ"の場合
このボタン操作で、運転プログラムをバックアップします。
全運転プログラム格納領域(384KByte)をバックアップします。数秒掛かります。
運転プログラム書き込み中やプログラム実行中は、エラーになります。
("現在実行できません"ダイアログを表示します。)
■バックアップ無し"の場合
バックアップは行いません。
常にエラーになります。("現在実行できません"ダイアログを表示します。)

"運転プログラム保存方法"については、「ROMSW設定ソフトマニュアル」〈4-1.基本パラメータ〉(TB00-1132)を参照下さい。

4-3-5-3.位置決めポイントテーブル(手動)バックアップ

ROMSW設定ソフトの"位置決めポイントテーブルバックアップ保存方法"の選択により、動作が変わります。
■自動バックアップ"の場合
自動バックアップなので、このボタンでのバックアップは行いません。
すぐに"データ反映完了"ダイアログを表示します。
■手動バックアップ"の場合
このボタン操作で、位置決めポイントテーブルをバックアップします。
全ポイントデータ格納領域(113KByte)をバックアップします。数秒掛かります。
運転プログラム書き込み中やプログラム実行中は、エラーになります。
("現在実行できません"ダイアログを表示します。)
■バックアップ無し"の場合
バックアップは行いません。
常にエラーになります。("現在実行できません"ダイアログを表示します。)

"位置決めポイントテーブルの保存方法"については、
「ROMSW設定ソフトマニュアル」〈6-1.基本パラメータ〉(TB00-1132)
を参照下さい。

4-3-6. 補間前加減速パラメータ設置画面〈オプション〉



① ファイルから読出 ボタン
補間前加減速パラメータファイルを読み出します。

② ファイルに保存 ボタン
補間前加減速パラメータファイルに保存します。

③ アップロード ボタン
SLM8000に格納されている補間前加減速パラメータを読み出します。

④ ダウンロード ボタン
補間前加減速パラメータをSLM8000に格納します。

⑤ 編集前に戻す ボタン
編集中に押すと編集前の状態にします。

※ 補間前加減速機能の詳細については、
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」〈Ⅲ機能編 4-20. 補間前加減速機能〉(TB00-1130E)
を参照下さい。

4-4. 表示設定画面

通信/プログラム変換パラメータ、ポジションの表示形式や、入出力名等を設定する画面です。
メインメニューの 表示設定 ボタンを押すと、以下に示す画面を表示します。


・通信設定画面
・セッティングPC動作設定画面
・ポジション表示設定画面
・入出力表示設定画面

※ 設定を変更した後設定 ボタンを押すと変更内容が有効になります。(INIファイル書き込み)
キャンセル ボタンを押すと、変更内容は無効になります。(全画面共通)

4-4-1. インタフェース

4-4-1-1. 通信設定画面

PCとSLM8000との通信の設定を行う画面です。

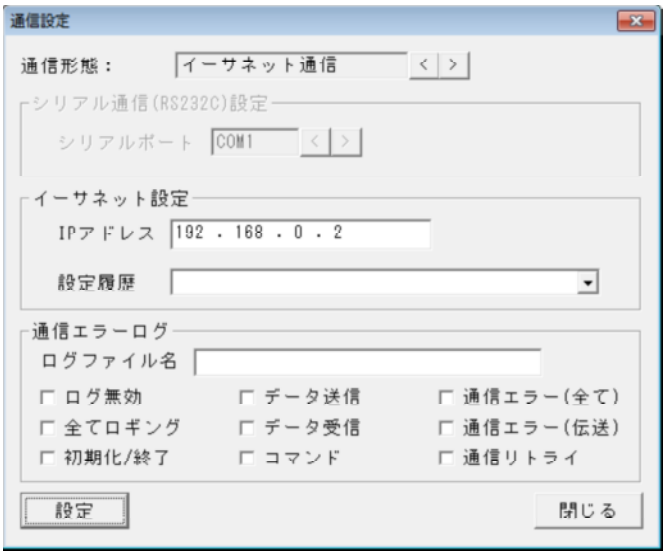

通信形態　　イーサネット通信、シリアル通信(RS232C)を選択してください。

シリアルポート　　使用するシリアルポートを選択します。

IPアドレス　　ROMSW設定へ設定したIPアドレスを設定します。

通信エラー
ログファイル名　　通信ロギングファイル名
SLM8000との通信のログをとる場合にログファイル名を指定します。
弊社サポートから特に指示がない場合は、空欄(ログ無効)にして下さい。
ログをとる場合、実行ファイルと同じディレクトリに以下のファイルが作成されます。


1. 「通信ロギングファイル名」で指定したファイル
2. 「通信ロギングファイル名」で指定したファイルのベース
   ファイル名の最後に1～5の数字を付加したファイル
3. SLM8000Ethxxxxxxxxxx.tmp　(イーサネット接続時)
   SLM8000Comxxxxxxxxxx.tmp　(RS232C接続時)
   通信設定により動的に作成

ログファイル(1のファイル)が512Kバイトをこえると現ログファイルはリネームされて、履歴ファイルとなります。
その後、新しいログファイルを作成してロギングを継続します。
履歴ファイル名は、指定されたログファイル名のベース名に 履歴番号として1～5を付加した名前です。(最大5世代)

例) ログファイル名として"TMP.LOG"を指定すると、履歴ファイルとして
TMP1.LOG～TMP5.LOGが作成されます。

4-4-1-2. セッティングPC動作設定画面

DNC送信や変換プログラムタイプ等のセッティングPC上の処理に関する設定を行います。

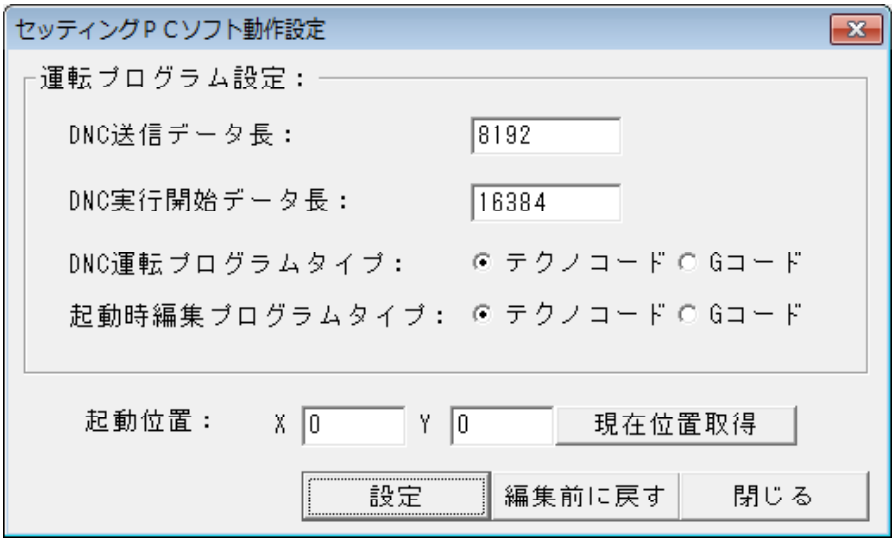

DNC送信データ長　「DNC運転」オプション有効で、DNC運転を行っている時のプログラムデータのバッファリング量(1回当たりの送信量)を指定します。このデータを大きくすることにより、微少ブロックの実行性能が向上します。但し、余り大きくすると表示の更新等が遅くなります。

DNC実行開始データ長　「DNC運転」オプション有効でDNC運転を行う時、プログラムの開始タイミングを指定します。
このデータを大きくすると処理能力の低いパソコンでも微少ブロック実行時のブロック間停止がおきにくくなります。(プログラムの実行がデータ転送に追いつきにくくなります)
但し、あまり大きくし過ぎると、プログラム開始操作(スタート ボタン押下)から、機械の実働作までのタイムラグが大きくなります。
また、大容量データの場合本データの規定値を最大(196608)にしてもあまり効果はありません。


DNC運転プログラムタイプ　DNC運転時のプログラムタイプをテクノコード・Gコードから選択します。

起動時編集プログラムタイプ　セッティングPC起動時に運転画面のプログラム設定メニューを開いたときに選択されているプログラムタイプをテクノコード・Gコードから選択します。

起動位置(起動時表示位置)　セッティングPCの起動時の画面上の位置を設定することができます。
現在位置取得 ボタンを押すと現在のセッティングPCの表示位置を取得することができます。
表示位置は画面左上を(0,0)とする座標値です。

4-4-2. ポジション表示形式設定画面

ポジション表示時の軸名称/小数点位置の設定およびプログラム変換処理の設定を行う画面です。

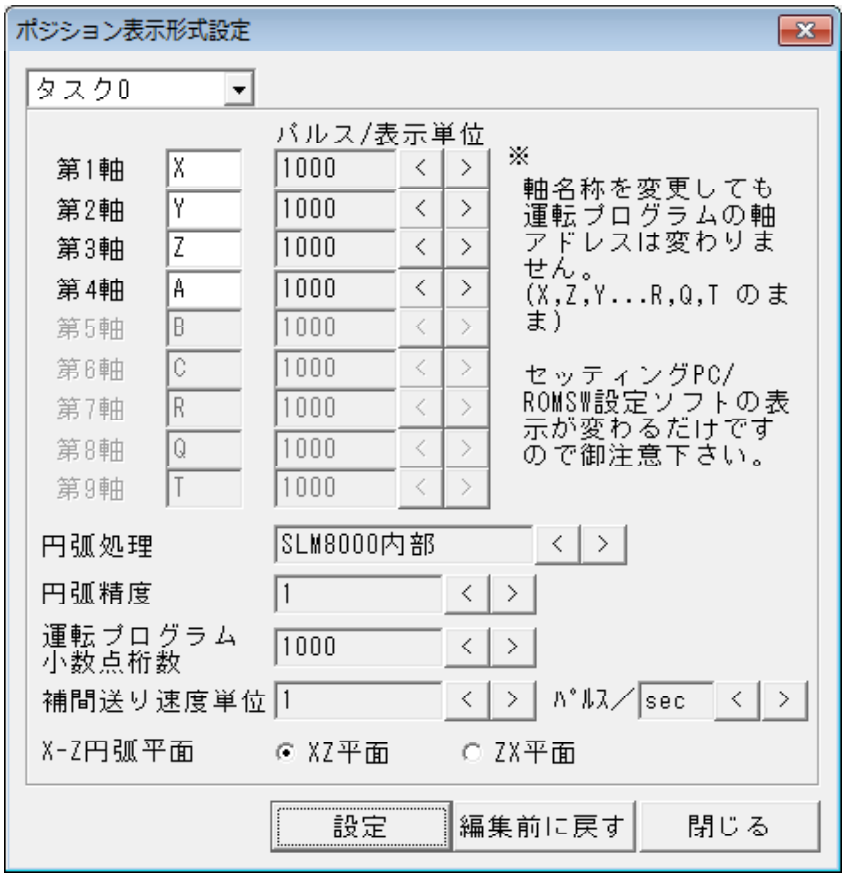

軸名称として設定できる文字列は、全角で最大2文字(半角4文字)です。
パルス/表示と小数点位置の関係は下表の通りです。

パルス/表示	小数点位置
100000	0.00001
10000	0.0001
1000	0.001
100	0.01
10	0.1
1	1

又、本設定は運転プログラムでの各軸移動量/座標の小数点にも反映されます。
例えば、X軸のパルス/表示に1000と指定して、運転プログラムでX1.0と指定すると「X1000」と認識されます。

円弧処理　　円弧補間の処理の仕方(プリ解析/SLM8000内部)を選びます。
プリ解析ではプログラム長が長くなりダウンロードに時間がかかります。
SLM8000内部だとプログラム長が短くダウンロードもすぐ終わります。
SLM8000内部の場合、円弧ステップの始めと終わりで、微妙な速度変動が生じる場合があります。詳しくは
「SLM8000 ユーザーズマニュアル」<Ⅲ機能編 4-7.円弧補間>(TB00-1130E)
を参照下さい。

円弧精度　　プリ解析処理にて、円弧を直線ステップに分解する際に円弧と直線ベクトルの許容誤差を指定します。単位はパルスです。通常1～10で使用下さい。
円弧精度と分割数の関係については、
「SLM8000ユーザーズマニュアル」
〈Ⅲ機能編 補足資料1.円弧プリ解析処理(ステップ数/処理時間)〉(TB00-1130F)
を参照下さい。

運転プログラム小数点桁数　　運転プログラムで円弧半径に小数点を指定した時にパルス数へ変換するための倍率を設定します。
例えば本設定に1000と指定して、運転プログラムでCR1.0と指定すると、「CR1000」と認識します。
※ 各軸の移動量/座標は〈4-4-2.ポジション表示形式設定画面〉の設定が反映されます。

補間送り速度単位　　自動運転プログラムの補間指令(LIN、CIR等)の送り速度の単位を指定します。
①と②の設定の組み合わせにより単位を決定します。
①は1、10、100、1000、10000と設定できます。
②はmin、secと設定できます。


以下に設定例を示します。

設　定		速度単位
①:1　②:sec	⟶	pps(pulse/sec)
①:1000 ②:min	⟶	1000p/min

速度指定の小数点は以下のようになります。
「F1.25」指定の場合

速度単位	pulse/secの時	:1　pulse/sec
速度単位10	pulse/secの時	:12　pulse/sec
速度単位100	pulse/secの時	:125 pulse/sec

XZ円弧平面　　運転プログラムでX/Z軸の円弧を指定した時の動き方を設定します。
動き方は以下の通りです。

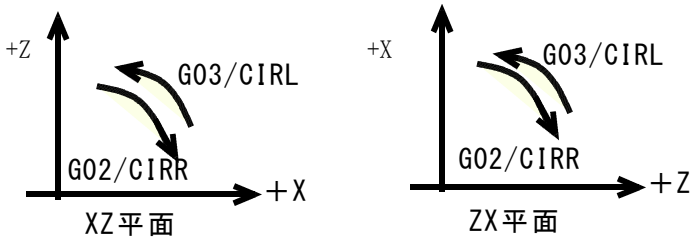

【注】テクノ言語の半径指定の円弧命令では、命令中に平面指定(PXZ、PZX)がありますので、本機能は無効です。

4-4-3. 入出力表示設定画面

入出力表示の有無、信号名称の設定を行う画面です。




入出力モニタリング画面では、チェックボックスにチェックされている入出力信号のみ表示します。
信号名称は変更が可能です。
信号名称として設定できるのは、全角で最大7文字(半角14文字)です。
テクノ出荷時は、標準の名称が設定されています。
専用名をつけたい時に入力して下さい。

※ ここで設定した信号名称は初期設定ファイル(INIファイル)に記憶されます。
またROMSW設定ソフトにも自動的に反映します。

4-5. バージョン表示画面

4-5-1. セッティングPCソフトバージョン表示画面

セッティングPCソフト等のPC上のソフト/SLM8000内のROMソフトのバージョン確認/シリアルナンバーの表示を行う画面です。
メインメニューのバージョン情報ボタンを押すと、以下に示す画面を表示します。
ROMソフトのSUM値もここで確認することができます。

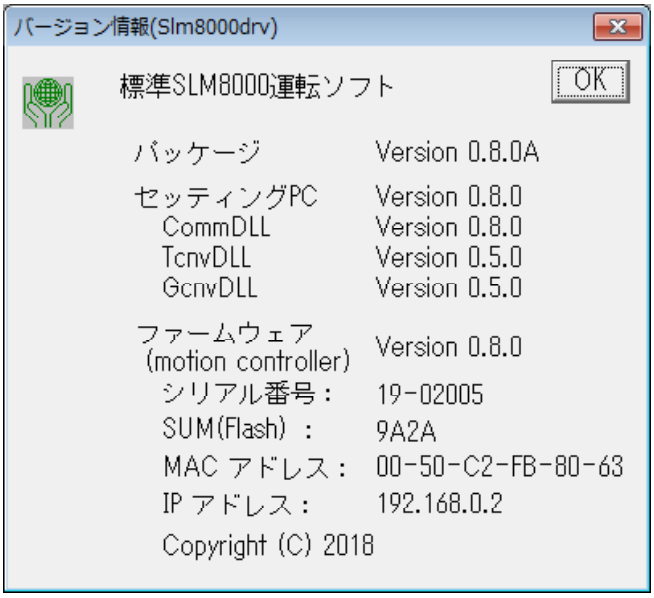

トラブルなどで当社へ連絡/質問される場合には、上記の画面でセッティングPCとROMソフトのバージョン番号を確認し、御連絡下さい。