

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	CALIBRAÇÃO TRANSDUTOR DE PRESSÃO - PRENSA MDF2 P- 001328

1.0 – PREPARAÇÃO

1.1 - ATIVIDADES INICIAIS

Calibrar os Transdutores de pressão da Prensa através do SPC

A calibração dos transdutores de pressão da Prensa do MDF2 ocorre em automático quando a prensa é aberta totalmente, isso depende de algumas condições para que a calibração seja executada.

- 1º Passo: Estar produzindo normalmente
- 2º Passo: Abrir o Nariz de Rejeito
- 3º Passo: Esperar todo material sair da prensa
- 4º Passo: Operador pede para abrir a prensa totalmente
- 5º Passo: O SPC recebe o sinal de confirmação de prensa totalmente aberta
- 6º Passo: 10 seg depois ocorre a calibração automática.

Nota: Essa é a condição mais favorável para calibração dos transdutores de pressão, sempre após um período de produção onde a prensa esta quente e todo sistema hidráulico em funcionamento. No momento da calibração o sistema SPC ajusta os valores de offset dos transdutores para que indique 1 bar de pressão em toda prensa.

Obs: A calibração só ocorre na primeira abertura da prensa.

Segue sequência das mensagens geradas no SPC durante uma calibração em automático:



Sinal do Nariz fechado em off	00000007: Bit off: Su_BnoseClosed.IO
Comando abrir prensa	00000008: Bit on : Di_Bopen.IO
Transdutores checados	00000008: Bit on : Di_BtransducerChecked.IO
Comando abrir prensa em off	00000007: Bit off: Di_Bopen.IO
Confirmação prensa totalmente aberta	00000008: Bit on : Di_BcontiCompletelyOpen.IO
Iniciada Calibração do Transdutores	00000003: Param41 calibration pressure transmitter start
Finalizado Calibração	00000004: Param41 calibration pressure transmitter end

Obs: O valor Max de Offset permitido é 8 bar, se após uma calibração um dos transdutores assumir um offset fora da tolerância, ocorrerá alarme de falha no respectivo transdutor com a seguinte mensagem no SPC “ERROR pressure calibrationoffset > 8 Bar” acompanhado do tag do transdutor.


O transdutor deverá ser trocado, porem se não tiver reserva para a troca, é possível carregar um valor de offset menor que 8 bar para liberar a prensa para produção.

Como ajustar valor de Offset no SPC manualmente:


-Acessar o Sistema SPC através da Tela “Navigator” no Supervisório da Prensa

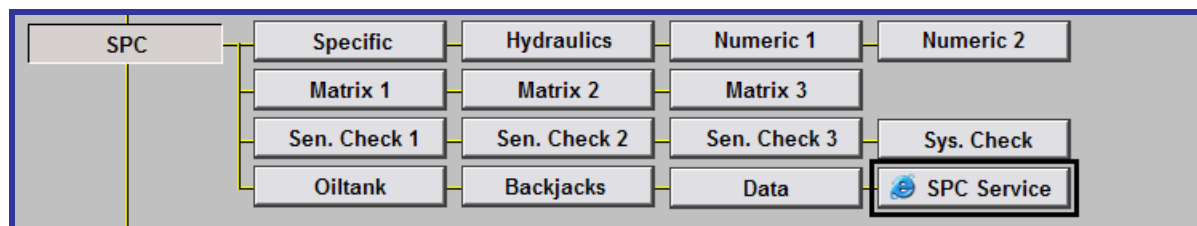

-Na tela principal, clicar em “User:”, selecionar User “Electric” e digitar Password “shift-electrician”

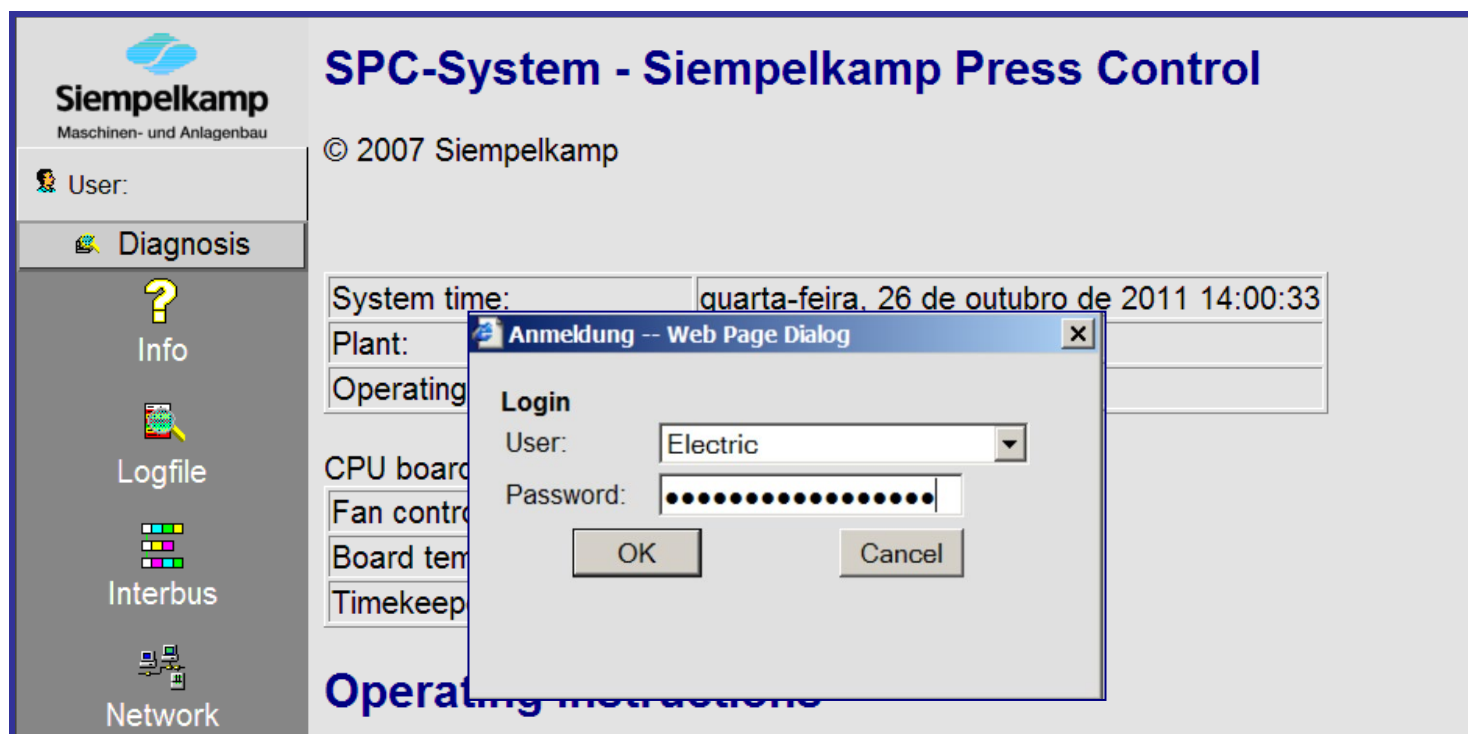


-Após entrar com o nível de senha de calibração, clicar no menu SPC e no ícone “Calibration”

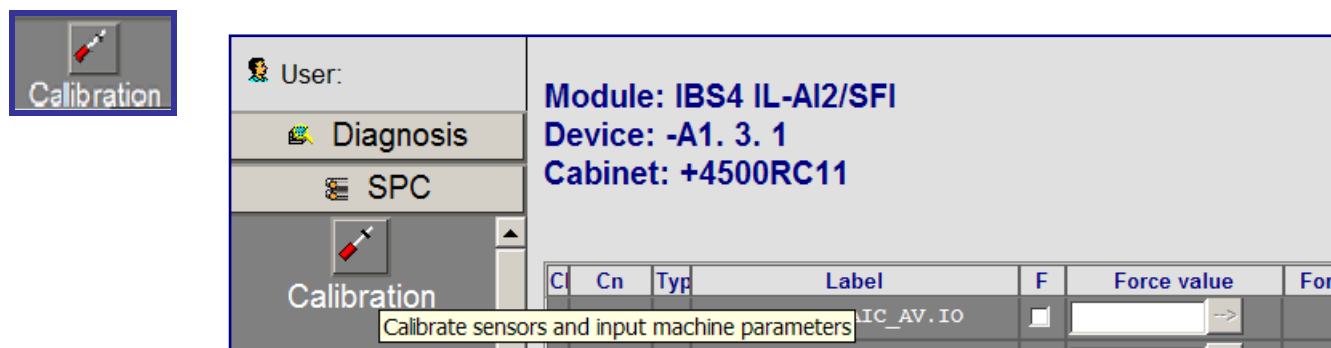

-Escolher o sistema onde se encontra o transdutor, no exemplo abaixo esta no sistema 1.

Sequencia: **C:** calibration -> **CT:** pressure transducers -> **CT2:** system 01 – 10.

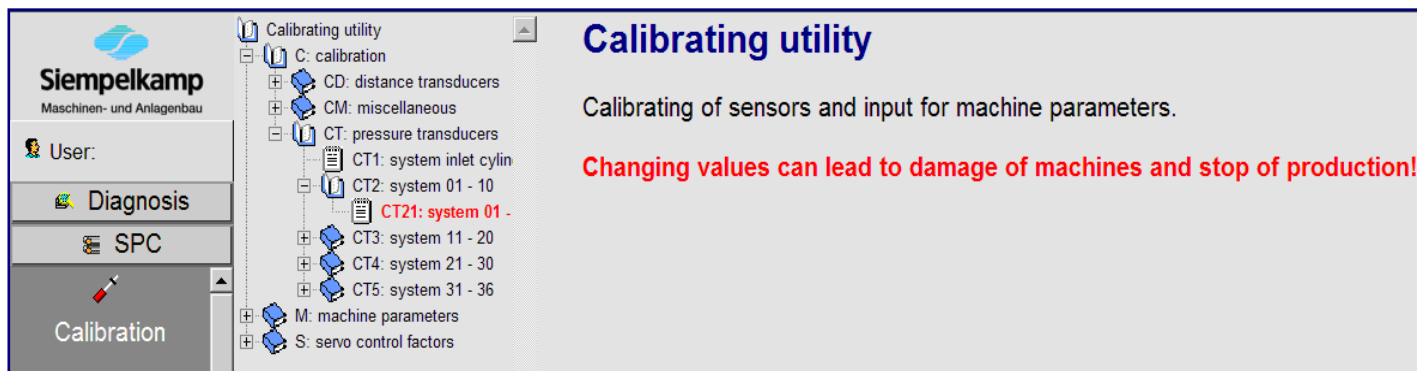

Será mostrado todos os transdutores do sistema de 1 a 10

-Clicar no offset do transdutor a ser calibrado na coluna “Calibration”, nesse caso o transdutor central do frame 1 “sys 01/frame 01 center [bar]” e com o botão direito do mouse selecionar a opção “Set value”, digitar o valor de offset e confirmar com “enter”. Liberar a prensa para produção.

