

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO


Nº SERVIÇO	TÍTULO
34385	Falhas intermitentes SPC
	Procedimento Diagnóstico e Reset de Falhas

O objetivo deste documento é descrever o procedimento do diagnóstico de falhas intermitentes que ocorreram no mês Julho de 2020 no sistema SPC – Prensa MDF2

Ocorreu paradas da Prensa por falha geral no sistema SPC da prensa. Essa falha gera a parada instantânea da prensa e perda de referência de abertura.


1º Passo

Por meio da tela **Navigator**, abrir a tela do SPC.

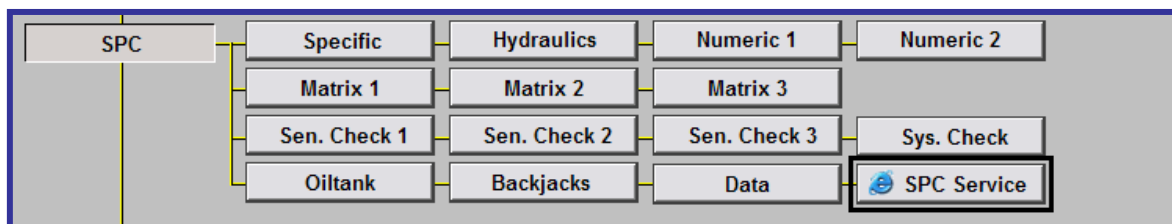

2º Passo

Por meio da tela **Interbus** verificar qual o módulo está em falha.

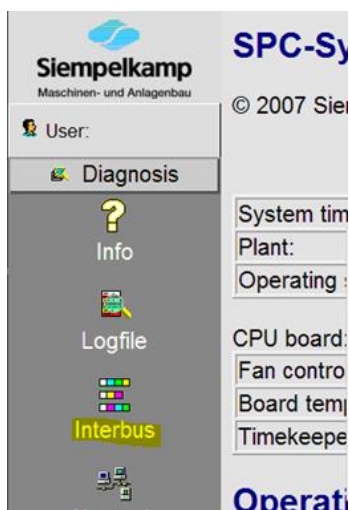

3º Passo


Por meio da tela **LogFile**, podemos verificar qual a primeira falha que está associada ao evento de parada.

- Pelo momento do alarme, necessário verificar o horário e qual o primeiro evento de erro na tela de LogFile.
- Os erros estão destacados pela cor **Vermelha**.

14:43:17.216	Information	SPCPRE	00000001: actual distance > setdistance + 10% Sys :25 right Min/Max : 25.63 Act/Cou: 25.63
15:03:04.273	Information	Interbus -A6.00.0 -G00	C0000037: Error handler started 2
15:03:04.273	Error	Interbus -A6.00.0 -G00	C000012D: Bus-error-indication/serious Interbus error
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B32HL3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B33R3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B33L3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B33M13_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B33HR3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B33HL3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B34R3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B34L3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B34M13_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B34HR3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B34HL3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B35R3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B35L3_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B35M13_AIC_AV.IO
15:03:04.274	Error	SENS_CHK	00000012: ERROR servo OK flag act value P4541B35HR3_AIC_AV.IO



- Nesse caso, a falha estava no cartão Interbus A6.0 (Placas de comunicação referente ao cartão A6.0, que são referentes ao painel RC20 Conforme Layout abaixo, retirado do diagrama INTERBUS01 Página 1102/1103

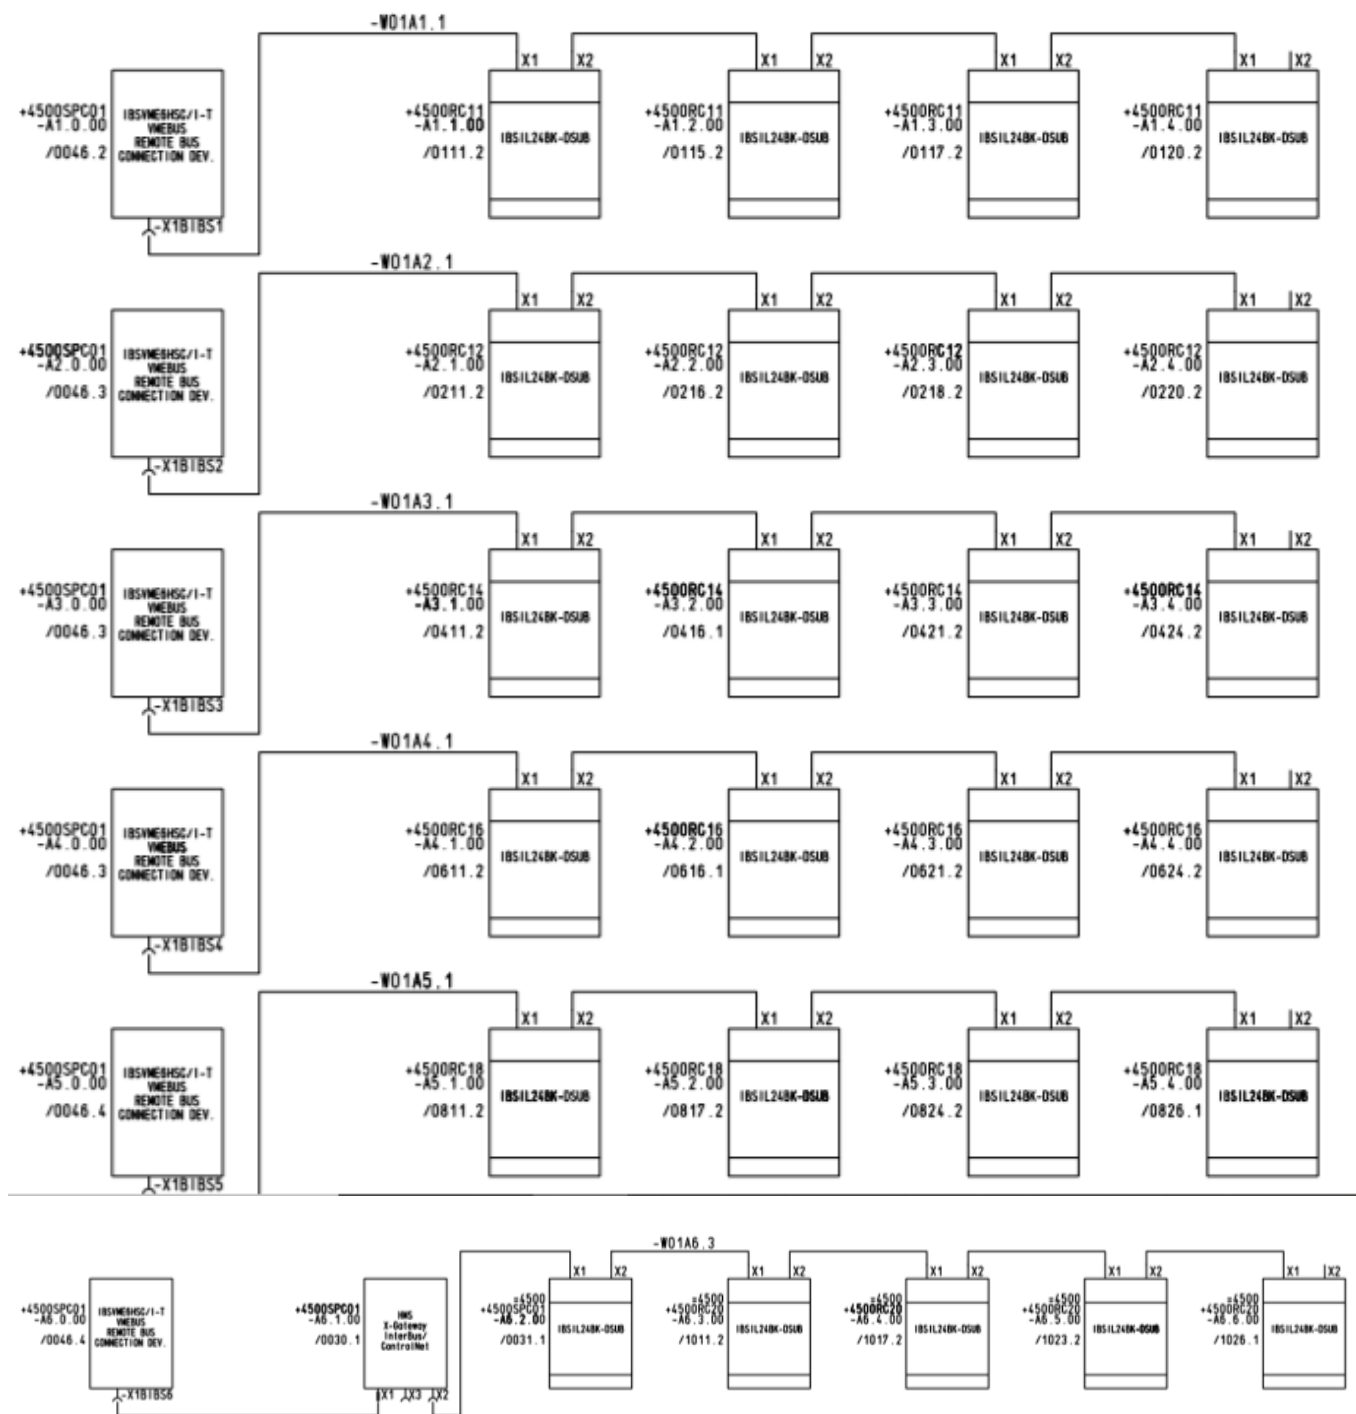


Apesar da falha apontar para o cartão principal A6.0.0, esta pode ser referente a qualquer um dos cartões da respectiva a sua rede.


Obs.: Nesse evento especificamente, ocorria uma parada momentânea da fonte de alimentação G300 do painel RC20. Essa fonte é responsável pela alimentação dos Módulos adaptadores Interbus do grupo A6.3.0. Após substituição da fonte não ocorreram mais falhas.

4º Reset de Falhas

-Na tela principal, clicar em “User:”, selecionar User “Electric” e digitar Password “shift-electrician”

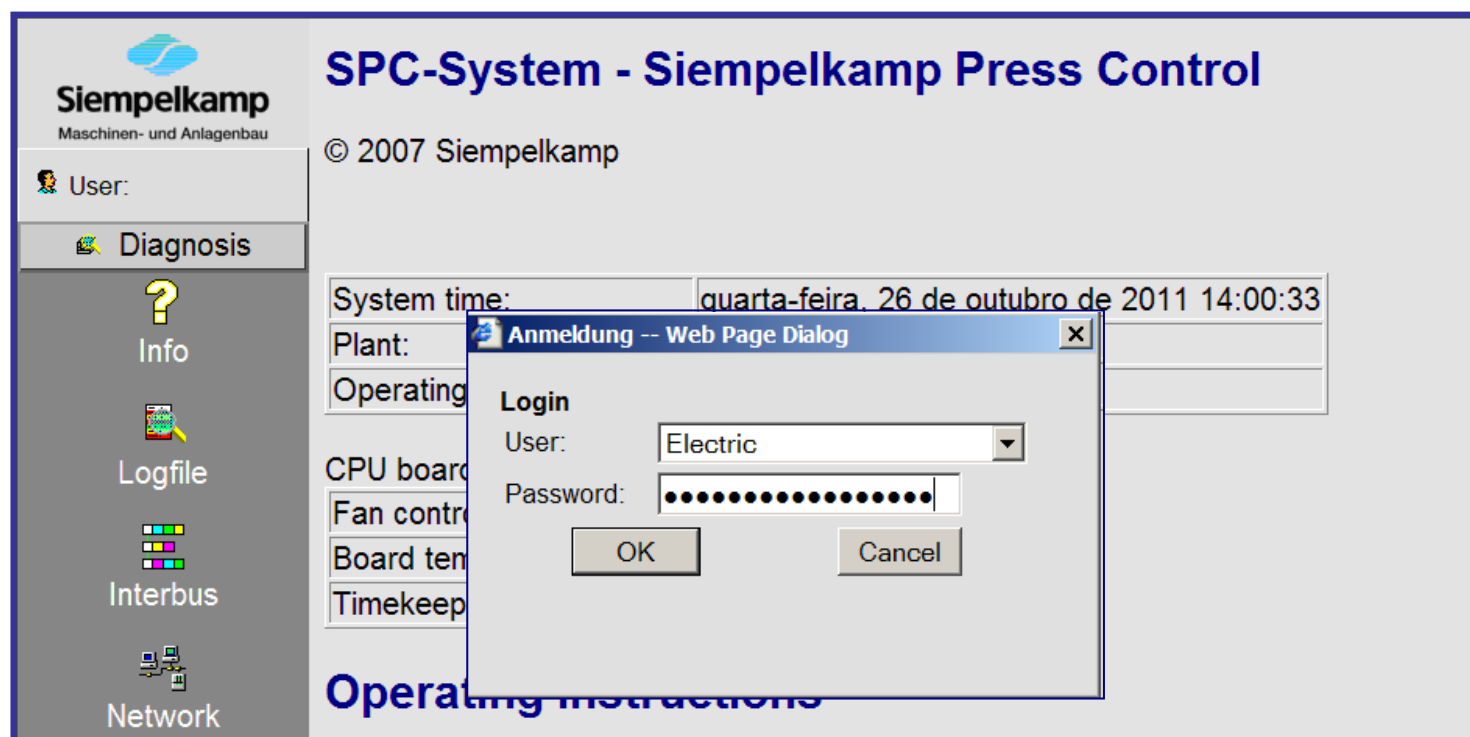

No exemplo abaixo, a falha ocorreu após a queima de uma Fonte do painel 4500-RC11. Mesmo após a troca da Fonte o Módulo **A1.0.0** permaneceu em falha. Esse módulo fica localizado na SR-04 no painel do SPC.

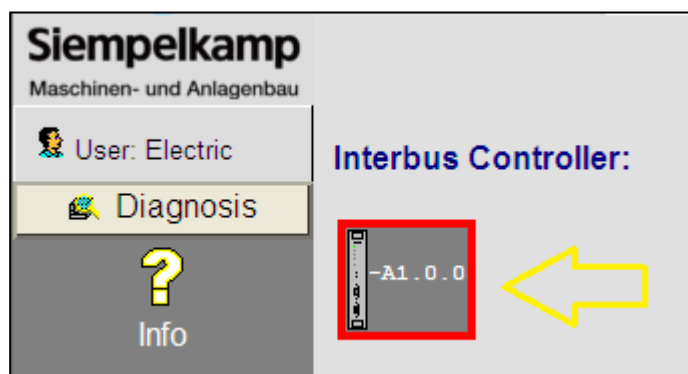

1º - Botão direito do Mouse sobre o Módulo,

2º - Botão direito do Mouse sobre o Módulo,

20/10/2020 - 2:57


- 4 -

INSTALAÇÕES - AGUDOS


F:\DX_MNT\TECNICOS\ELETRICA\Documentação e Procedimentos FA2\Linha de Formação e Prensa

Elaborado por: Rafael


selecionar “Quit error”

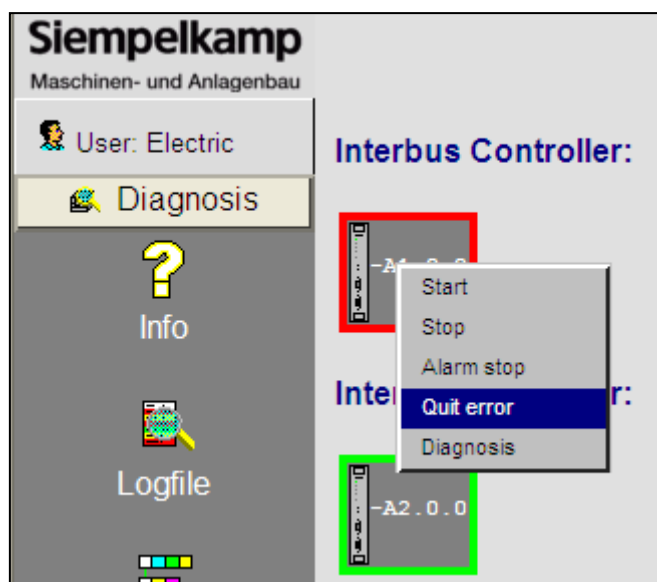

selecionar “Start”

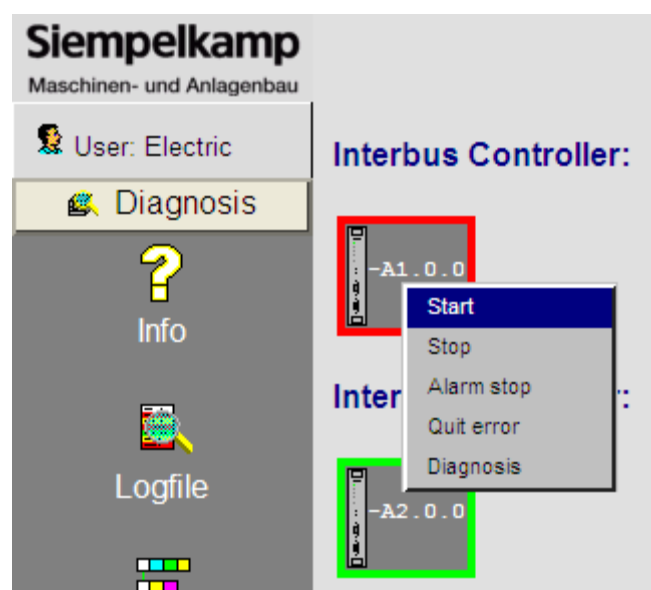


- 3º- Aparecendo a mensagem abaixo, clicar em ok
Feito isso o Módulo será reestabelecido ficando na cor verde.

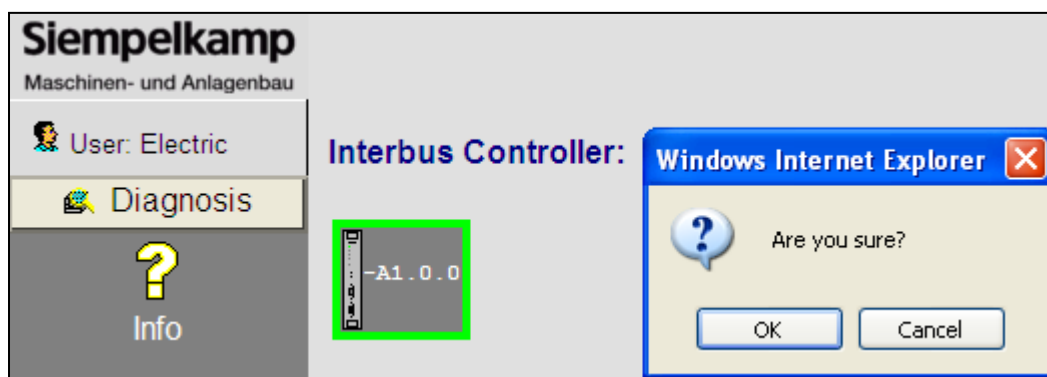

4º Reset Geral da CPU SPC

- Caso o procedimento abaixo não reestabeleça a falha. Prosseguir com o reset geral do SPC.
- Desligar o CPU do rack SPC na SR4.

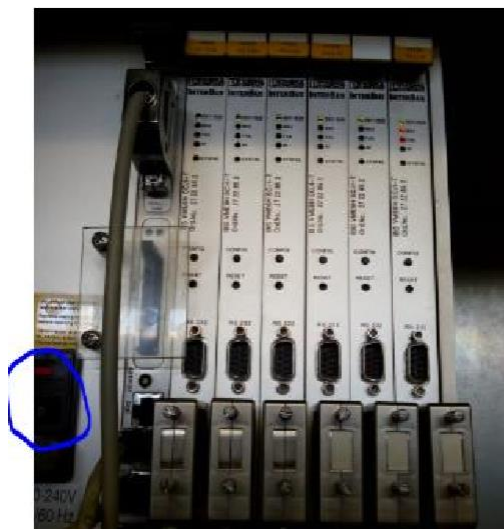

- Após alguns segundos ligar CPU novamente e aguardar que seja reinicializado e verificar se todos cartões retornem sem falhas ativas (Todos Leds deverão estar verde). Caso algum dos cartões retornem em falha seguir novamente com o procedimento de reset no tópico **4º Reset de Falhas**

Após esse procedimento de reset Geral da CPU, temos por histórico que normalmente alguns cartões de leitura de distância da prensa retornam em falha, com um valor congelado de leitura, gerando falha de Transdutor de distância

- Proceder com os resets de transdutores de distância.
- O reset é a desconexão do conector frontal e conectar novamente.
- Pelas telas **Númerico 1 e 2** do supervisório da Prensa os valores de indicação de posição estarão diferentes dos demais.

Normalmente, são os seguintes módulos e os resets serão feitos nos respectivos painéis e cartões.

- Transdutor de distância sistema 1 Lado Direito – RC11 Cartão 1.2.9
- Transdutor de distância sistema 5 Lado Esquerdo – RC11 Cartão 1.2.18
- Transdutor de distância sistema 20 Lado Direito – RC16 Cartão 4.2.3
- Transdutor de distância sistema 30 Lado Direito – RC18 Cartão 5.2.20
- Transdutor de distância sistema 30 Lado Esquerdo – RC18 Cartão 5.2.21