



Isolar Motor do Picador de Toras

Esse procedimento tem como objetivo auxiliar os Eletricistas a isolar a lógica de acionamento de um dos motores do picador de toras, quando se fizer necessário retirar um deles para manutenção.

Devemos criar um bit com o número da OM para ser utilizado nos jumpers.


Levamos em consideração que o motor 1 é o principal dentre os outros três, então no caso de ser o motor 1 que está saindo para manutenção, adotaremos alguns procedimentos que não adotamos aos outros três motores.

Para começar devemos jumper os alarmes de Disjuntor, Relé de Falta de Fase e Termistor do motor retirado, como mostrado nas figuras abaixo:

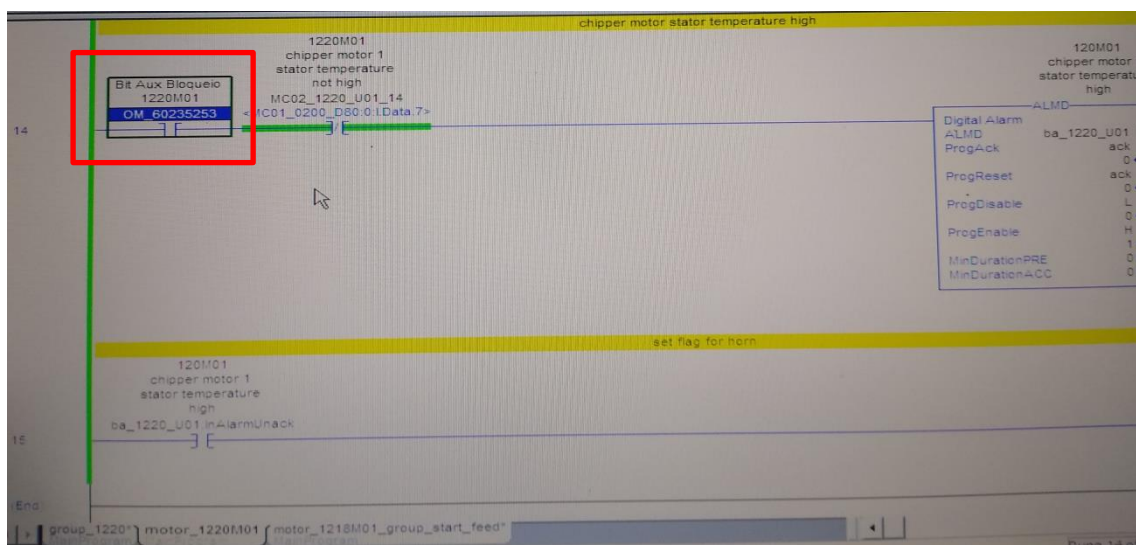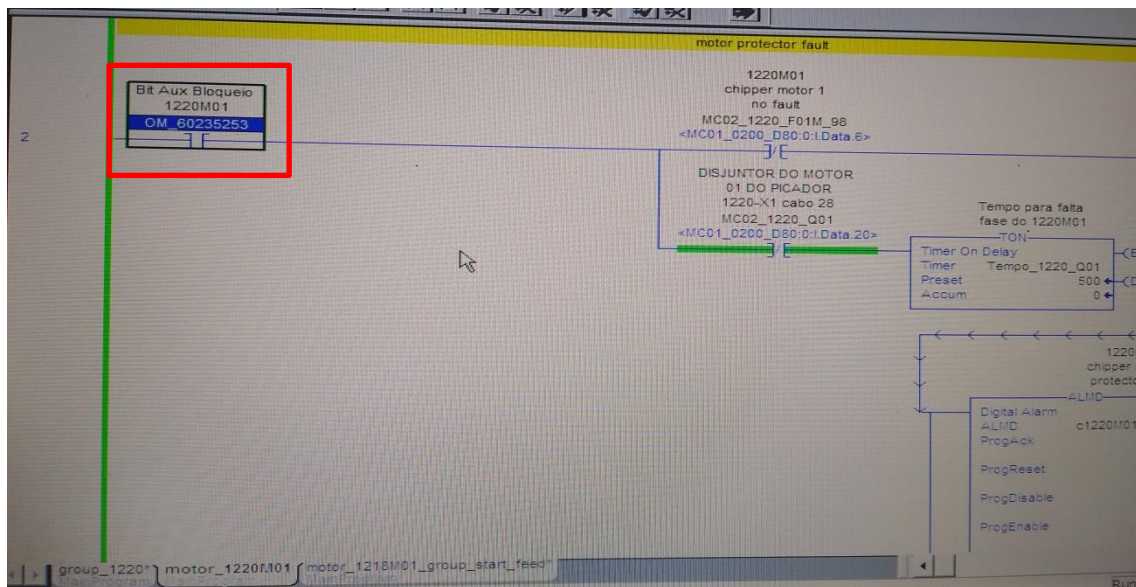


Lembrando que essas alterações devem ser realizadas no LAD referente ao motor que foi retirado, ou seja, LAD motor_1220M01 ou motor_1220M02 ou motor_1220M03 ou motor 1220M04.

Após essas alterações, devemos alterar o valor de comparação para os alarmes de corrente e interlock que vão realizar a parada da esteira 1218M01. Dessa forma vamos para o LAD motor_1218M01_group_start_feed, nas linhas 25, 26 e 27. Veja nas figuras abaixo:

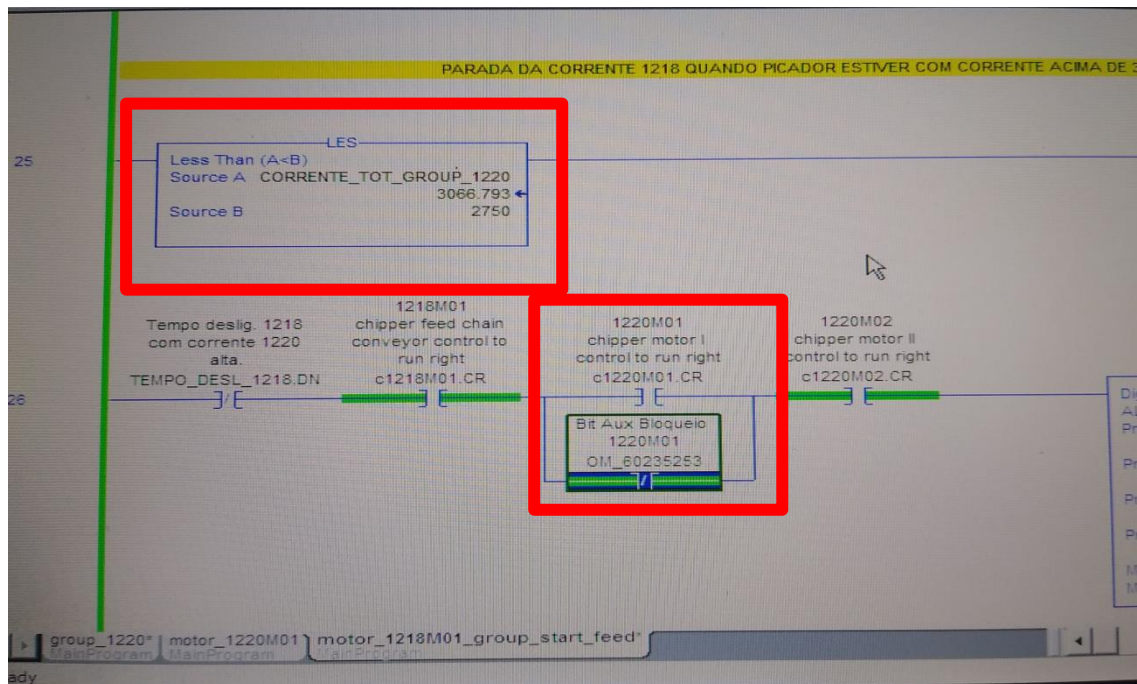


Mude o source B do comparador de 3750 para 2750 e coloque o bit criado em paralelo na linha 26, caso seja o motor 1 o retirado do processo

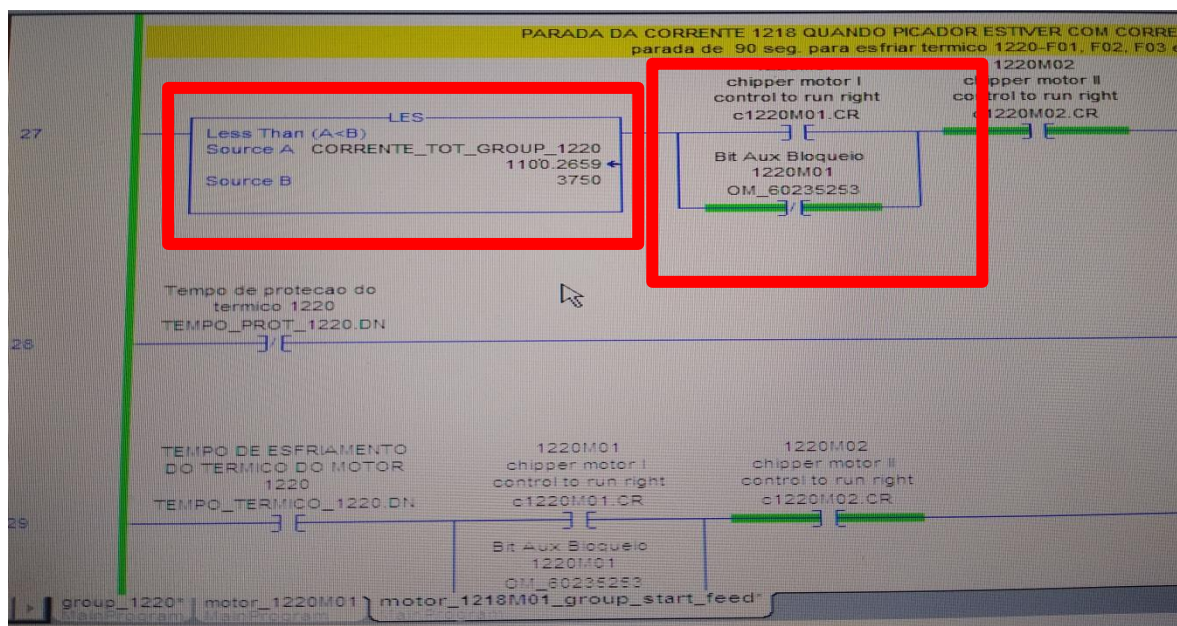


Mude o Source B de 5000 para 3750 e coloque o bit criado em paralelo, caso seja o motor 1 o retirado do processo.


Ainda no LAD 1218 devemos realizar o jumper em paralelo com o bit do motor que saiu, na linha 31, como pode ser visto na figura abaixo:

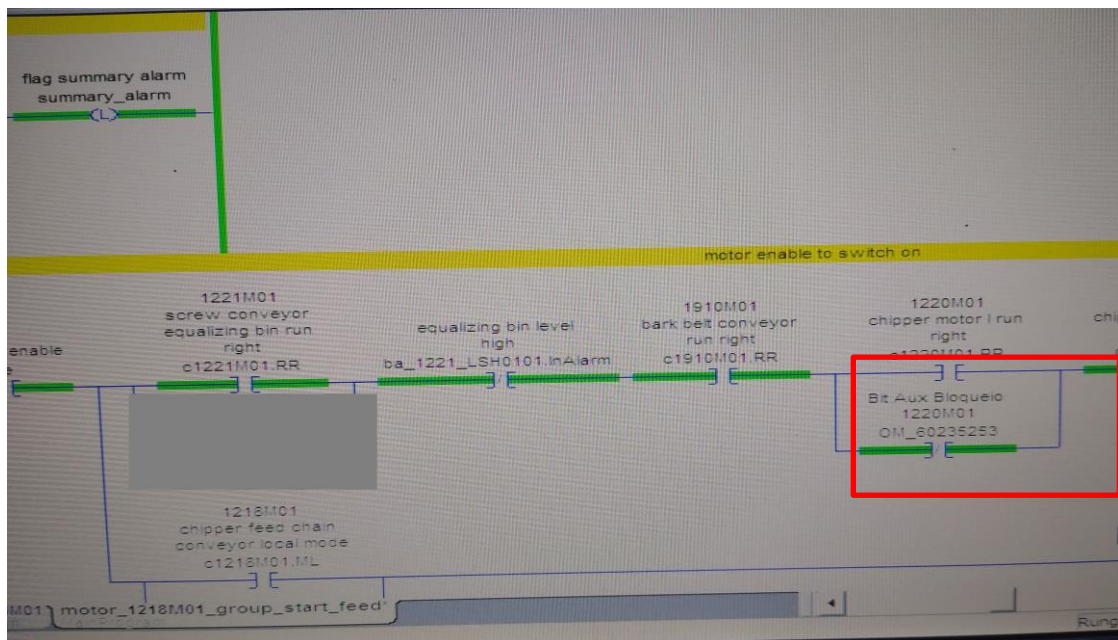


Agora na Rotina group_1220 devemos inibir a partida do contator do motor que saiu, o jumper deve ser feito apenas na linha do motor em manutenção, ou seja, motor 1 linha 19, motor 2 linha 20, motor 3 linha 21 ou motor 4 linha 22.

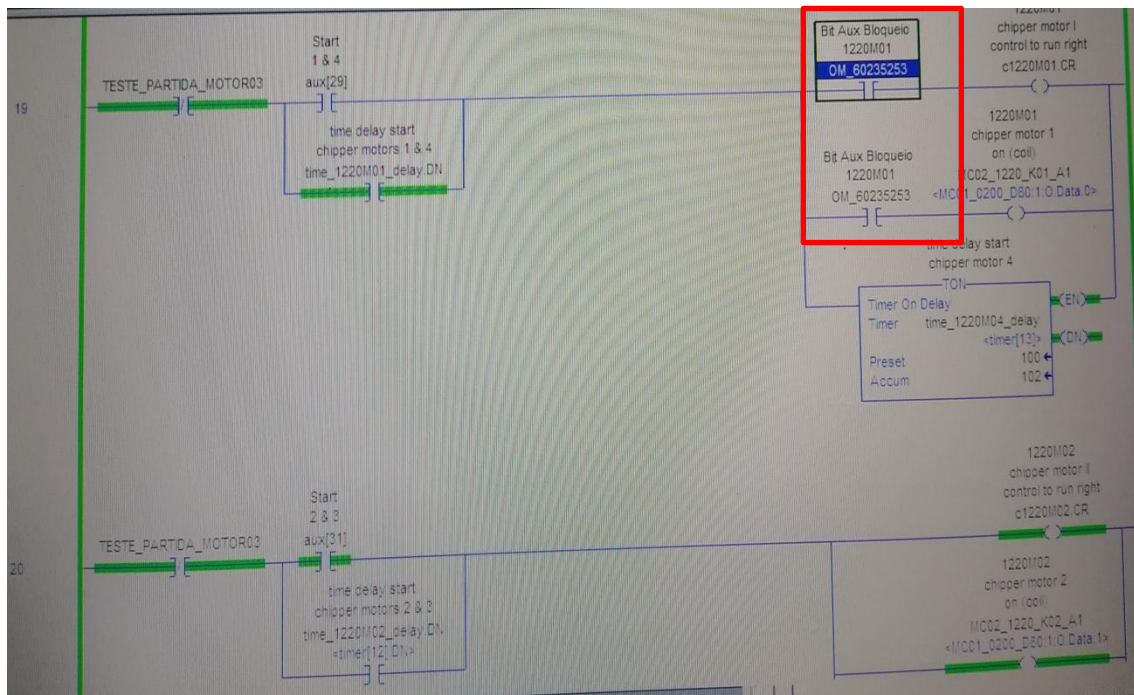


Na linha 36 devemos realizar o jumper no sinal do motor que saiu.

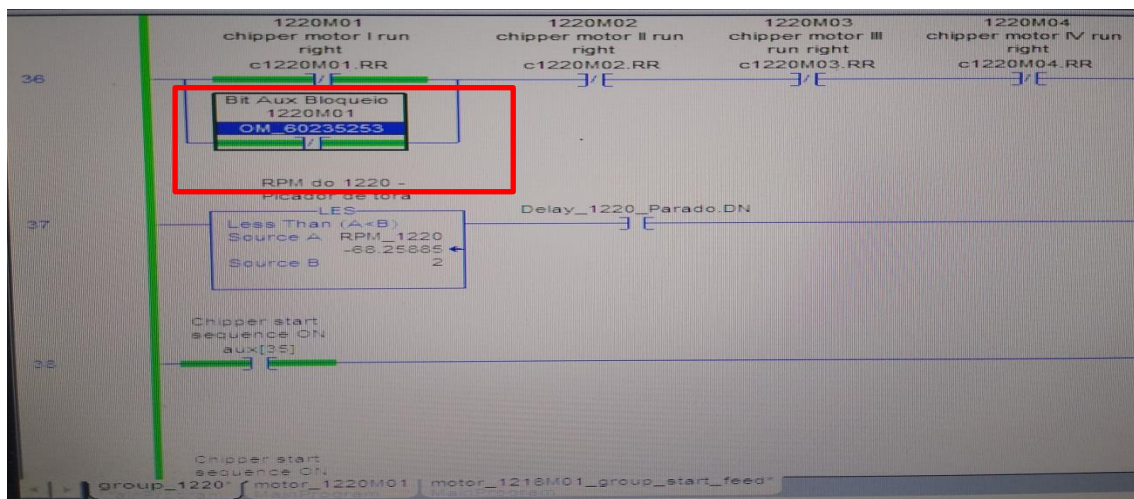


Na linha 6, devemos inibir o alarme de falha do picador no bit do motor que saiu.

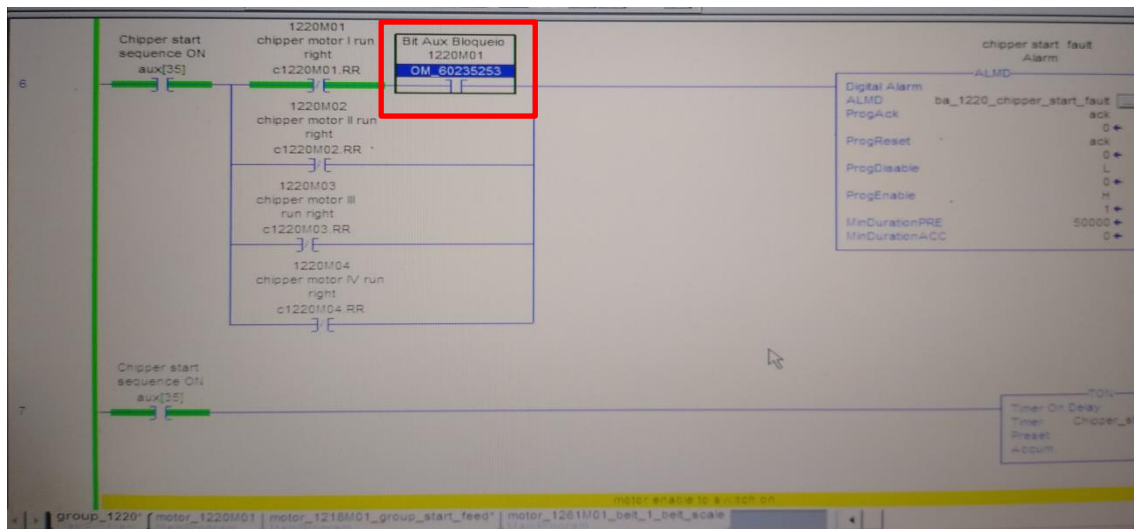

Caso seja o motor 1 ou o motor 4 que saiu, devemos realizar os seguintes jumpers nas linhas 12 e 13:

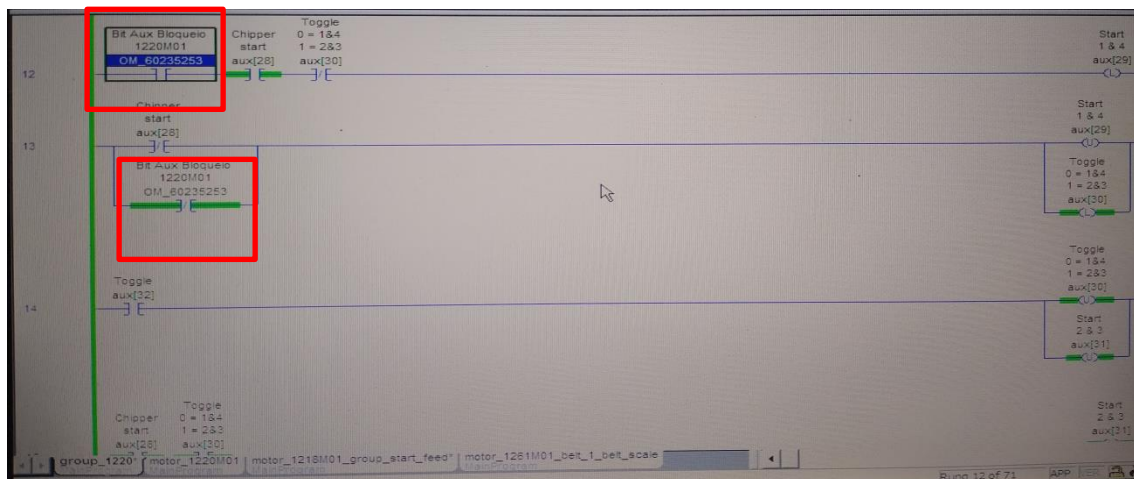

Caso seja o motor 2 ou o motor 3 que saiu, devemos realizar os seguintes jumpers nas linhas 14 e 15:

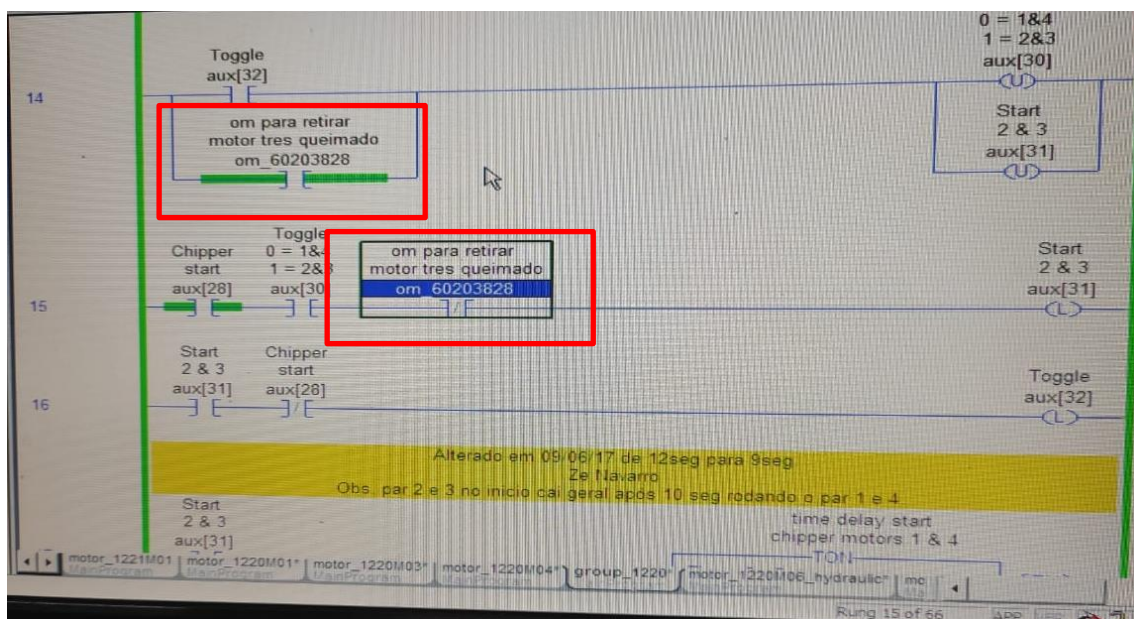

Realizando esse procedimento conseguimos deixar o picador funcionando com apenas 3 motores.