

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº SERVIÇO	TÍTULO
	PROCEDIMENTO TESTE CORPO DE PROVAS DETECTOR METAL METALSHARK

1 – DOCUMENTO PARA TESTAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO DETECTOR DE METAL.

2- LOCALIZAÇÃO:

FIG01.

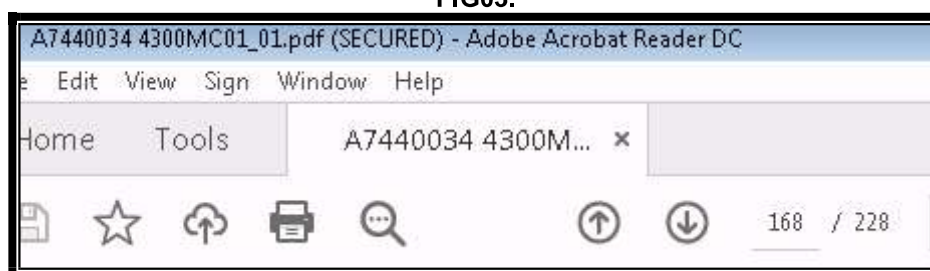


FIG02.



3- DIAGRAMA: Documento encontra-se na localização informada na FIG03.

FIG03.



4-PROCEDIMENTO DE TESTE:


4.1 – CORPO DE PROVAS

Corpo de provas para teste do detector de metal se encontra na **instrumentação** conforme FIG04 e FIG05.

FIG04.




FIG05.

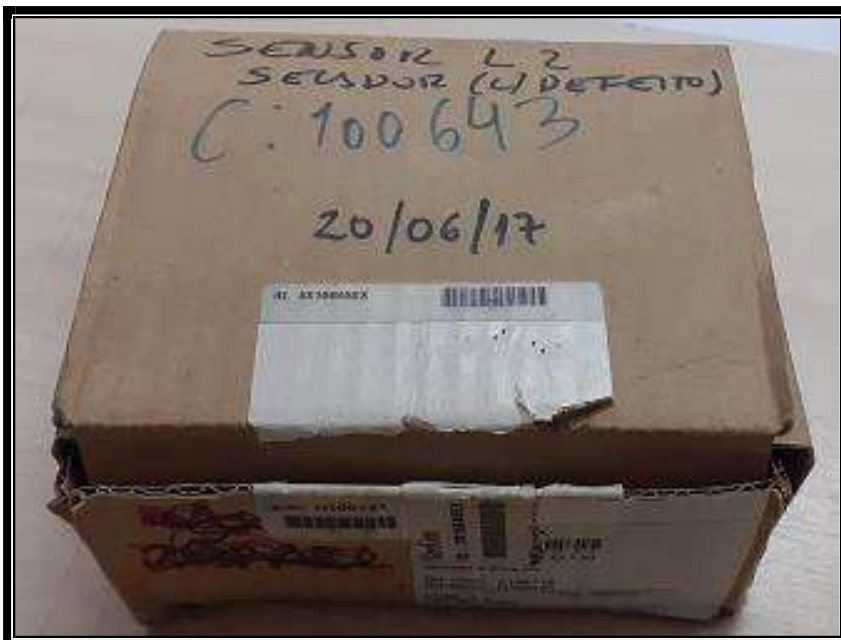

4.2 – JUMPER DETECÇÃO NO PROGRAMA

Avisar operação da necessidade de jumper o detector de metal para realização do teste com corpo de provas, e realizar o jumper em seguida conforme FIG06.

FIG06.

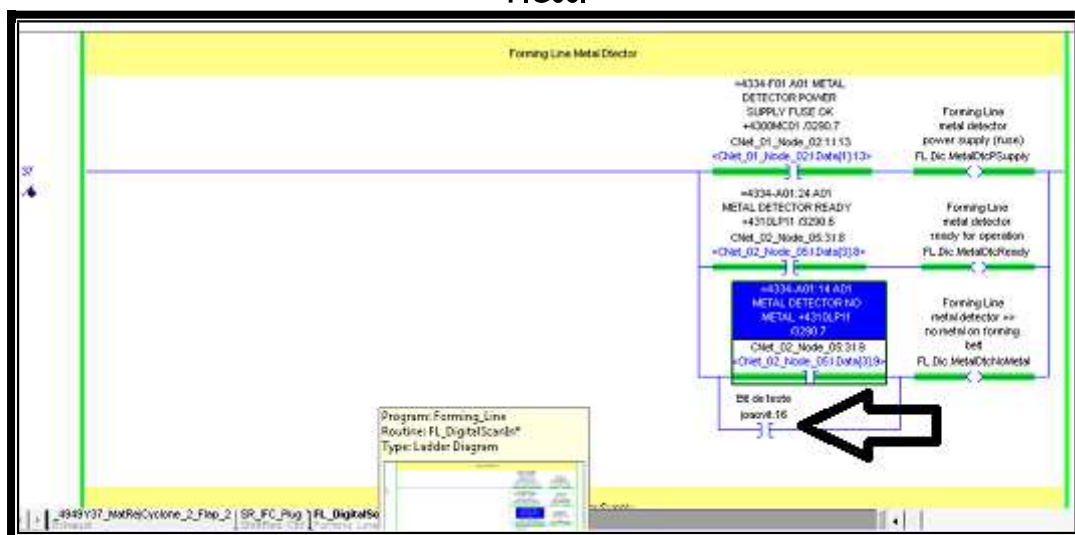

4.3 – TESTE COM CORPO DE PROVAS

23/11/2020 - 10:42

F:\DX_MNT\WORD\PROCEDIM.DOC

- 2 -

Elaborado por: Joao Vitor/Sergio

INSTALAÇÕES - AGUDOS

Verificar nível de sensibilidade atual conforme FIG07, antes de aplicar o teste com o corpo de provas, clicando em “F2” na tela principal (3000mV).

FIG07.




4.4 – CORPO DE PROVAS À UTILIZAR

O corpo de provas a ser utilizado deve ser selecionado mediante a **metade da espessura da chapa que esta sendo produzida**, exemplo chapa 9mm corpo de prova acima de 4,5mm.

A nível de informação, na FIG08, observamos que quando a espessura for acima de 10mm, a sensibilidade de calibração será de 3000mV.

OBS: Esses valores não podem ser alterados sem autorização da supervisão.

FIG08.

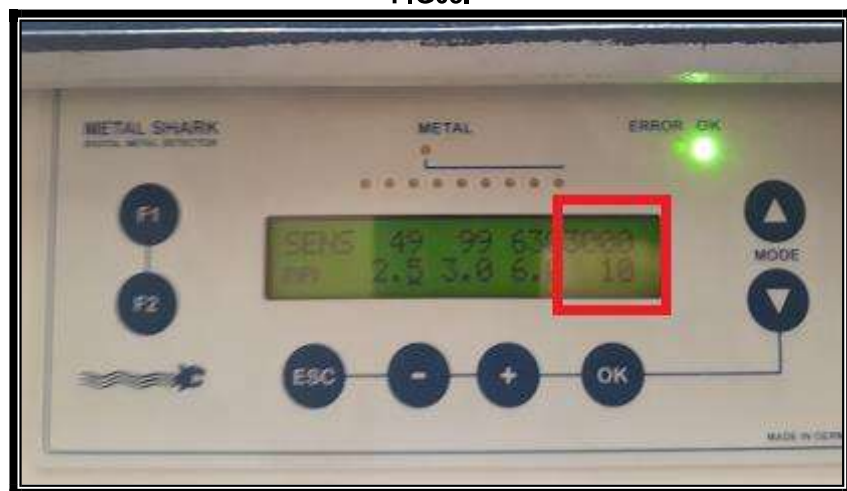

4.5 – TESTE DE ALARME COM CORPO DE PROVAS

Realizar o teste com o corpo de provas correspondente com **DUAS PESSOAS** conforme figuras a seguir:

FIG09 – INSERINDO CORPO DE PROVAS ANTES DO DETECTOR.



FIG10 – CORPO DE PROVAS PASSANDO PELO DETECTOR.



FIG11- RETIRANDO CORPO DE PROVAS NA SAIDA DO DETECTOR.



4.6 – VERIFICAR INTENSIDADE DA DETECÇÃO NA IHM.

Verificar na IHM conforme FIG12 o nível de intensidade mV da detecção do corpo de provas, tendo este que estar em **vermelho**, verificando se esta correspondente a mV do sistema, e se o relé destacado K1 está desatuado. Verificar no PROGRAMA se o bit de “NO METAL” desatuou, pois o relé pode estar com contato colado.

FIG12.



5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após realização do PASSO A PASSO do procedimento, e for analisado alguma AVARIA durante o teste do corpo de provas (FIG12), **Programar** a realização da LIMPEZA do detector em consenso com a produção, pois sujeira pode interferir diretamente na leitura.

NÃO ESQUECER DE RETIRAR O JUMPER DA LÓGICA, conforme feito na FIG07.