

- Estamos com suspeita de que as falhas do SPC estão associados ao cartão A6.0 que foi instalado na máquina no dia 12/7. Suspeita de incompatibilidade de firmware.

Em caso de parada por esse motivo, por favor me avisar para que um dos técnicos Sêniores esteja na fábrica para reestabelecimento.

Nesse documento é orientativo para prosseguirmos com a troca do cartão.


Antes de prosseguir, verificar níveis de tensão mínima registradas nos multímetros RC20 e anotar.

- Desligar o CPU do rack SPC na SR4.



- Substituir cartão A6.0 que está na minha mesa. (Cartão já está com as deeps configuradas para entrar na posição 6.0)


- Após substituição ligar CPU e aguardar que seja reinicializado e verificar se todos retornam sem led de falha acesso. Em caso de falha na tela do supervisorio aba SPC.

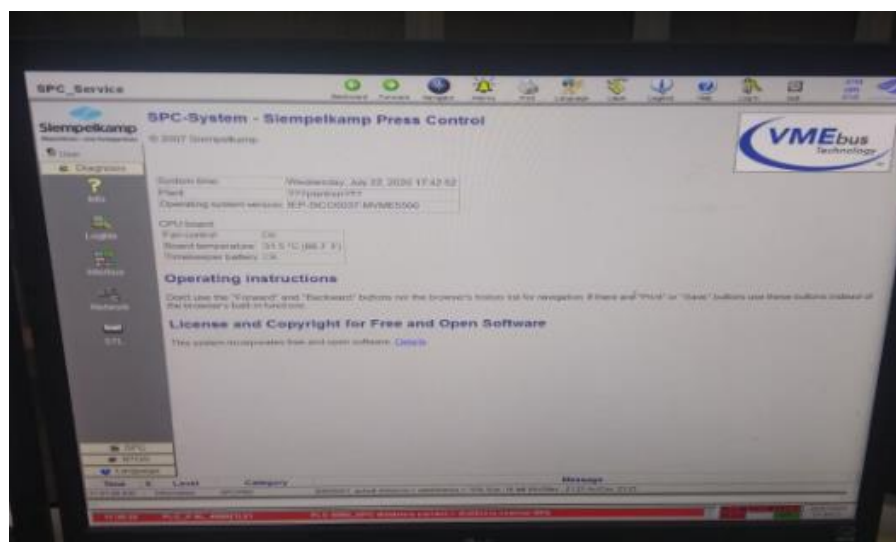


- Entrar com a senha

User: Eletric

Senha: shift-electrician

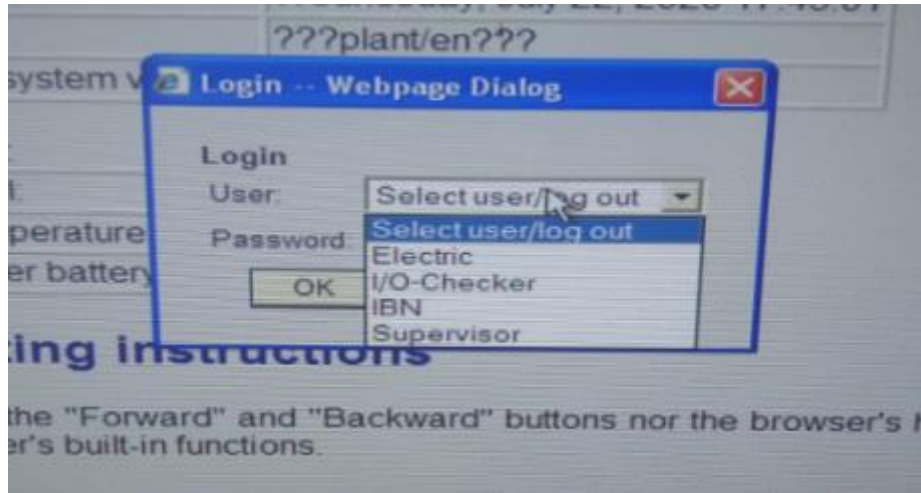

- Entrar na tela Interbus

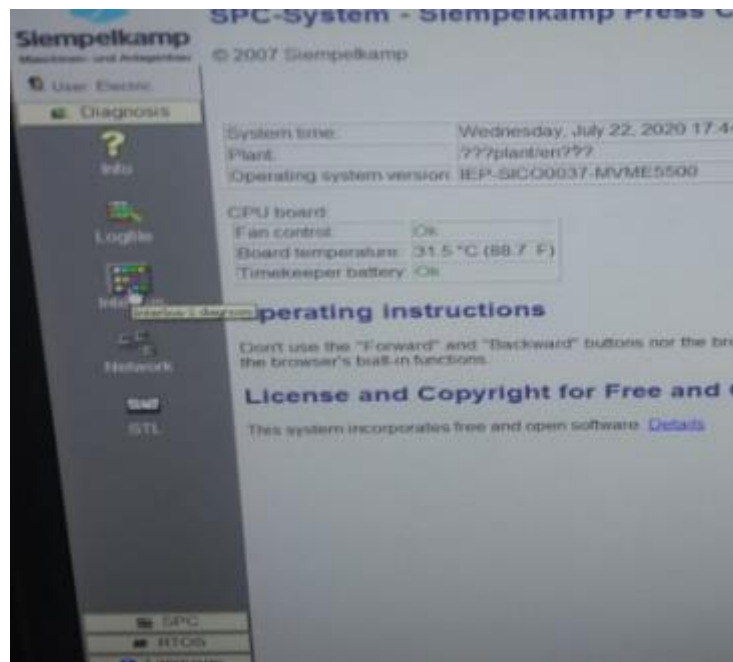

- Em caso de falha em um dos módulos, clicar com direito e selecionar quit error em seguida start.



- Após todos os cartões estarem em condição. Proceder com os resets de transdutores de distancia que normalmente entram em falha após um reset do sistema SPC.

O reset é a desconexão do conector frontal e reconectar, verificar no supervisório se o valor retorna ao normal. (Próximo aos demais transdutores)

- Pela tela Numérico 1 e 2 os valores de indicação de posição estarão diferente dos demais.

Normalmente, são os seguintes módulos e os resets serão feitos nos respectivos painéis e cartões.

- Transdutor de distancia sistema 1 Lado Direito – RC11 Cartão 1.2.9
- Transdutor de distancia sistema 5 Lado Esquerdo – RC11 Cartão 1.2.18
- Transdutor de distancia sistema 20 Lado Direito – RC16 Cartão 4.2.3
- Transdutor de distancia sistema 30 Lado Direito – RC18 Cartão 5.2.20
- Transdutor de distancia sistema 30 Lado Esquerdo – RC18 Cartão 5.2.21