

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

M P I S	المعدة:	رقم المستند: BB-003-r0a
	القضبان جهد 11 ك ف	صادرة الى: الشبكات
	ABB-ARAB	الموقف: معتمدة
	الإجراء:	تاريخ الاعتماد: 11 يوليو 2004
	اختبار عزل القضبان (I1-M6)	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2004

مقدمة

هذا المستند يبين خطوات الاختبار I1 للقضبان 11 ك ف باستخدام جهاز Insulation Tester HIPOTRONICS والتي يجب أن تتم على كل 6 أشهر كما هو مبين أعلاه بالرمز M6 وأعدت المسودة الأولية للمهندسة/الين عزيز وأجرى الاختبار الميداني كل من المهندس/عبد الرحمن حسن عبد الرحيم والمهندس/عزت عبد المنعم عبد النعيم بمحطة محولات شمال القاهرة يوم 30 يونيو 2004 واعتمد من السيد المهندس/سمير صالح اسماعيل رئيس قطاع الجهد الفائق بمنطقة كهرباء القاهرة

احتياطات الأمان

- إصدار امر شغل معتمد ويجب أن يحمل القائمون بأعمال الصيانة كارت فئة السلامة والصحة المهنية
- ضرورة اتباع تعليمات واجراءات السلامة والصحة المهنية مثل ارتداء الخوذة وحذاء الأمان 1000 الخ
- تأكد من تسوير المكان لتحديد منطقة العمل وكذلك وضع علامات التحذير
- فصل القضبان المراد اختبارها وتفريغ الشحن منها واختبارها بعصا اختبار وجود الجهد
- فك جميع الفواصل على القضبان مع نظافة جيدة جدا للعوازل والقضبان وإزالة أي أثره
- فك وصلات محولات الجهد ومانعات الصواعق إذا كانت متصلة بالقضبان

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- أدوات السلامة والصحة المهنية والوقاية الشخصية
- مفاتيح مختلفة المقاسات ، قفاز عازل
- عصا اختبار الجهد ، عصا تفريغ الجهد ، مبین جهد
- جهاز الاختبار Insulation Tester - HIPOTRONICS

بيانات مفاتيح ضبط الجهاز

1. مفتاح ضبط قيمة التيار X1 تعني القراءة مباشرة من العداد
X10 تعني القراءة في عشرة أمثالها
X100 تعني القراءة في مائة أمثالها
2. مفتاح ضبط قيمة الجهد Low 12 ك ف ، Mid 30 ك ف ، High 60 ك ف

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

- 1 اضبط مفتاح حساسية الجهاز على الوضع MIN لتكون الحساسية للتيار اقل ما يمكن وذلك لتلاشي أي تسرب غير حقيقي
- 2 وصل كلامب الجهد العالي من خلف الجهاز على احد أوجه القضبان مع توصيل الكلامب الخاص بالأرضي بارض المحطة


- 3 ضع افراد الصيانة بحيث يستمعون الى اي صوت غير عادي في أماكن متفرقة على بعد امام الفواصل الخاصة بالقضبان
- 4 ضع مفتاح ضبط قيمة التيار على الوضع X1 ومفتاح ضبط قيمة الجهد على الوضع MID
- 5 تأكد من أن مفتاح تدرج الفولت على وضع صفر
- 6 افتح الجهاز من مفتاح التشغيل بوضعه على ON فتضئ لمبة البيان الخاص به
- 7 وضع مفتاح الجهد العالي على وضع ON واضاءة لمبة بيان هـ
- 8 ارفع قيمة الجهد من مفتاح تدرج الفولت ببطء لمدة دقيقة مع ملاحظة عداد التيار وذلك مع الأخذ في الاعتبار هذه الحالات:
 * قيمة الجهد تصل إلى 100% من قيمة الضبط مع عدم وجود تيار فان القضبان تكون سليمة
 * قيمة الجهد لم تصل الى قيمة معينة مع ارتفاع قيمة التيار فان القضبان بها تسريب ويجب
 تحديد العازل الذي يحدث عنده التسريب وذلك بتحديد مكان صوت التفريغ الذي حدث
- 9 رجع مفتاح تدرج الفولت ببطء حتى يصل الى الصفر مرة أخرى
- 10 تأكد من خلو القضبان وكلامبات الجهاز من اي شحن وذلك بالتفريغ بعضا الأرضي
- 11 افصل مفتاح الجهد العالي بالضغط على زر off
- 12 ضع مفتاح تشغيل الجهاز على الوضع off
- 13 كرر الخطوات من 2 الى 11 للوجه الثاني ثم الثالث للقضبان
- 14 أعد ربط الفواصل وتوصيل القضبان

APPROVED



HIPOTRONICS®
THE MEASURE OF A LEADER

Model 260
DC Insulation Tester

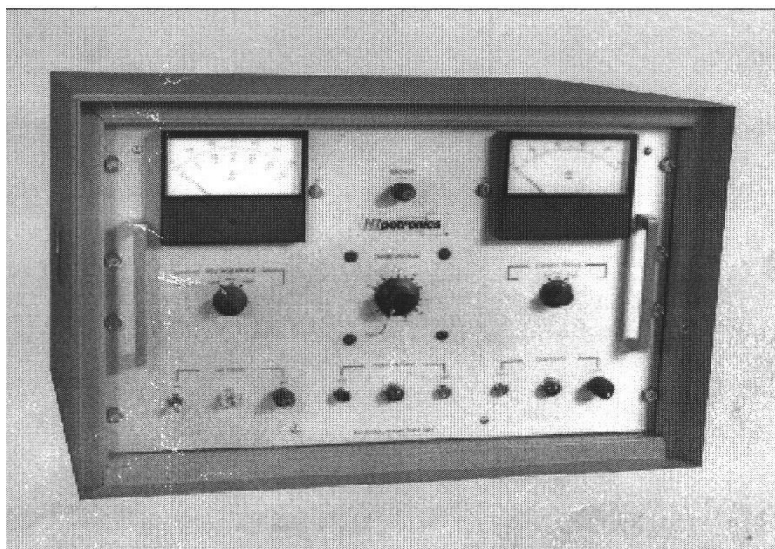

Model 260
DC Insulation Tester

Specifications

MODEL	260-A	260B
Input Voltage	115V,60Hz	
Current meter range (mA)	0-0.1/1/10	
Overload Sensitivity Range (mA)	1-11	
Voltmeter Range (kV)	0-12/30/60	
Dimensions W x H x D	21" x 15" x 19.5" (53 x 38 x 79cm)	21"x15"x19.5"(53x38x79cm)
Net Weight	90 ib (40.9 kg)	
Ship Weight	101 ib (40.9 kg)	
Terminations	* HV - 25' of RG8/U with alligator clip * Ground - stud with screw connection on chassis of controller	

For further Information, contact:

ACCESSORIES

* Spare parts kits - catalog No. SPK1-260

Hipotronics, Inc

A Subsidiary of Hubbell, Incorporated
 Route 22, P.O. box 414
 Brewster, NY 10509, U.S.A.
 1-800-727-4476
 Tel: 845-279-8091
 Fax: 845-279-2467
 Website: <http://www.hipotronics.com/>
 E-mail: sales@hipotronics.com

