

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات		إجراءات الصيانة
M P I S	رقم المستند: DS-043-r0a	المعدة:
	صادرة الى: الشبكات	سكينة جهد 500 ، 400 ، 220 ك ف
	الموقف: معتمد	S2DA-L , S2DAT-L ALSTHOM
	تاريخ الاعتماد: 27 يوليو 2005	الإجراء:
	تاريخ المراجعة التالية: يوليو 2010	الصيانة السنوية أو كل 1000 مرة تشغيل (فصل أو توصيل) أيهما أقرب (Y1-Y11)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة I1 التي يجب ان تتم سنويا Y1 كما هو مبين عالية واعدت المسودة الأولية بمحطة محولات طابا 500 ، 400 ، 220 ك ف بمنطقة كهرباء القناة

تم إعداد المسودة الأولى لهذا المستند بمعرفة المهندس/خالد رجاء زكى مهندس صيانة بمحطة محولات طابا 500 ، واختباره بمعرفة المهندس/ علاء السعيد الغريب مهندس صيانة بمحطة محولات طابا 500 وراجعته ووافق عليه المهندس/ عبد الله بسيوني مدير عام محطة طابا 500 وتم تنقيحه بمعرفة المهندس/محمد عمران مدير مراقبة الجودة وتم اعتماده من المهندس/ بدرى شحاتة رئيس قطاع شبكات سيناء.

احتياطات الأمان

- إصدار أمر شغل مع توفر كارنيه فئة الأمان الصناعى للعاملين المذكورة أسمائهم بأمر الشغل
- ضرورة تسوير المكان لتحديد منطقة العمل ووضع لافتات التحذير الإرشادية عليه
- ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية مثل خوذة الأمان وحزام الأمان لمنع خطر السقوط من أعلى السكينة
- تأكد أن سكينة الأرضي موصله وأنها في وضع مانع التوصيل الميكانيكي مع سكينة رأس الخط
- فصل مصدر التيار المستمر لمحرك السكينة

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة كامل ، مفاتيح بأنواعها (بلدى ومشرشر وألنكيه وبيبة)
- طقم مفكات كامل
- قطع قماش نظيف غير قابل للتنسيل (بفتة) ، قطع سنفرة سكوتش Scotch
- سائل للتنظيف (كحول أبيض أو بنزين أو جاز)
- شحم مناسب (جرافيتى)

الإجراءات المطلوب تنفيذها


1. يتم فصل السكينة ووضع أرضى محلى على جانبيها
2. يتم إزالة الملوثات والأملاح والأتربة من على سطح العازل البورسلين (يتم ذلك كل ستة أشهر حتى لا تقل قوة العزل ويحدث الاختيار) و ذلك بواسطة فرشاة بلاستيك خشنة ويتم إزالة الشحم إن وجد بواسطة خرقة مبللة بسائل كحولى أو مذيب مناسب
3. يتم نظافة الملامسات الثابتة والمتحركة بواسطة خرقة نظيفة مبللة بسائل كحولى أو مذيب مناسب .
4. يتم وضع طبقة رقيقة من الفازلين الطبيعى على الملامس الثابت والمتحرك ويترك الفازلين قليلاً ثم يزال بواسطة خرقة نظيفة

ملحوظة : يجب تجنب استخدام أى آلات حادة أو مواد كشط

5. يتم التحقق من الملامسات دون لمسها باليد و التأكد من عدم وجود أى آثار للكرينة بسبب الشراة الناتجة
6. يتم التأكد أن صندوق التروس محكم الغلق و لا يوجد به تسريب زيت .
7. يتم تشحيم النقاط الموضحة فى شكل 1 وشكل 2 بالشحم المعتمد أو الفازلين الطبيعى حسب الرسم المرفق
8. يتم إعادة التزييت على المسامير الخاصة بالسكاكين بعزم الربط لكل مسمار كما هو موضح فى شكل 3
9. يتم عمل نظافة وصيانة للمهمات الاحتياطية الخاصة بالسكاكين الموجودة بالمخزن فى حالة تخزينها مدة طويلة


اسم الموقع : كود سكينه الجهد :
تاريخ التنفيذ : القائم بالفحص :
التوقيـع :

GEC ALSTHOM T & D Apparecchiature Centre	LUBRICATION POINTS S2DA-L AD S2DAT-L	D-273-E ED.2 MAY 95
APPROVED		

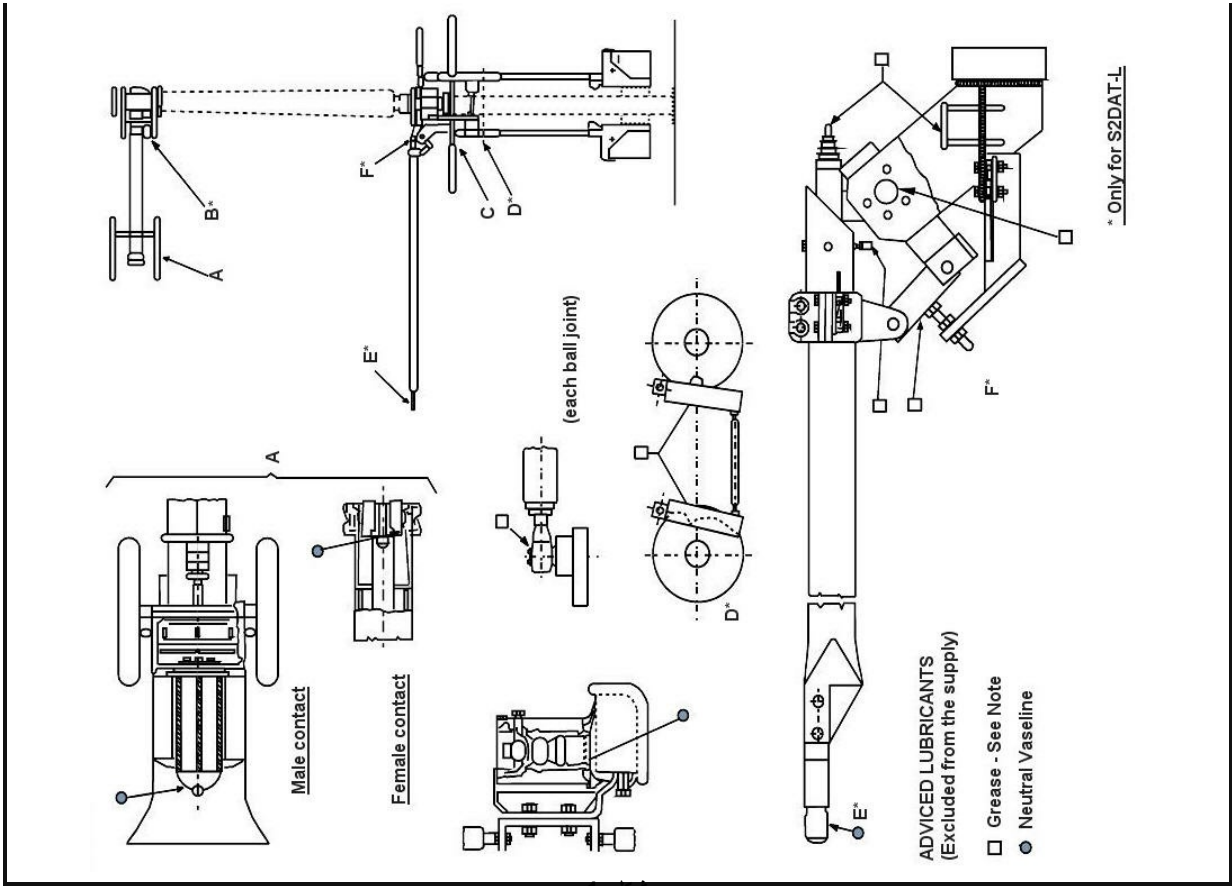

شکل 1

GEC ALSTHOM T & D Apparecchiature Centre	LUBRICATION POINTS S2DA - S2DAT > 245kv	D-261-E

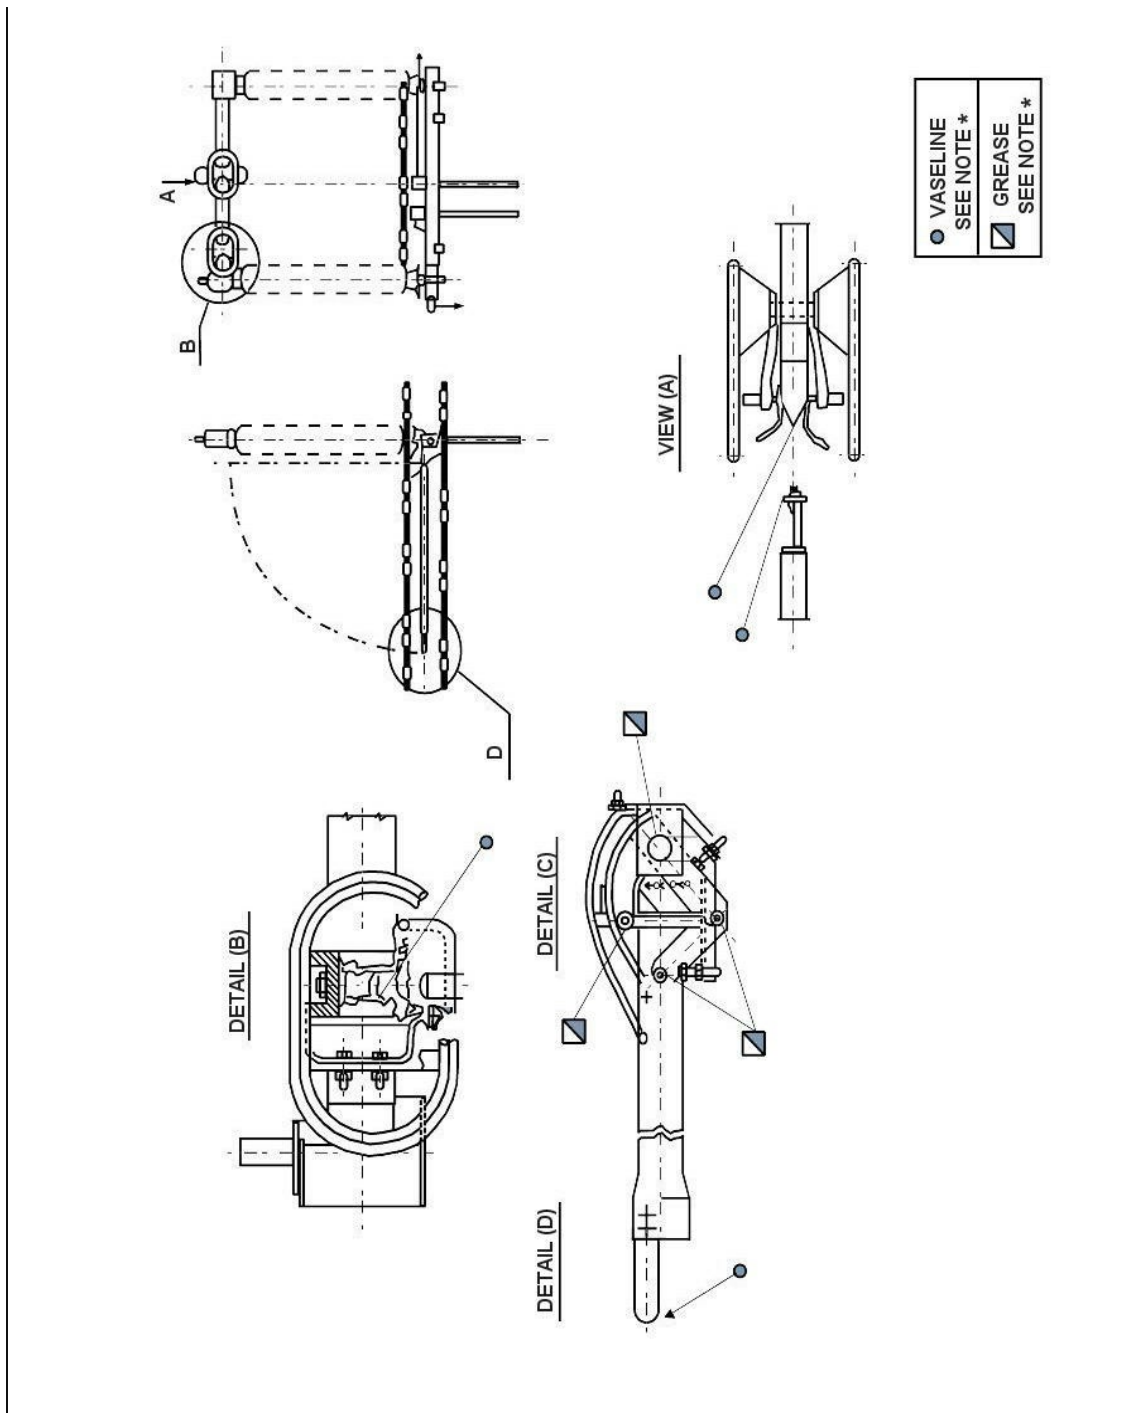

شكل 2

Advised Lubricants (excluded from the supply)

Grease- See note

Neutral Vaseline

Note: Use in normal condition

ESSO	Multipurpose grease Hi
CHEVRON	Dura-lith gr. 2/ Grease L2
AGIP	GR 30
AMOCO	AMOLITH GR 1
	AMOLITH GR 2
	AMOLITH GR 3
BP	L2 Multipurpose
CASTROL	Spheerol APT 2
IP	ATHESIA 2
MOBIL	Grasso mobil MP

Use at temperature limits :

ESSO	Beacon 325 (from +120°C up to -54°C)
------	--------------------------------------

CAUTION

The lubrication must be performed before the setting up and before each cold season.

STAINLESS STEEL

SCREWS

Diameter (mm)	Tightening Torque (Nm)
6	4.5
8	11
10	19
12	32
14	50
16	78

BOLTS

Diameter (mm)	Tightening Torque (Nm)
4	1.5
5	3
6	5
8	12
10	23
12	40
14	63
16	95
18	126
20	175
22	240
24	320

HOT GALVANIZED STEEL

SCREWS

Diameter (mm)	Tightening Torque (Nm)
12	58
14	90
16	140
18	190
20	270
22	360
24	470

BOLTS

Diameter (mm)	Tightening Torque (Nm)
12	65
14	105
16	160
18	220
20	300
22	400
24	520

CAUTION

In mixed connections (STAINLESS STEEL / HOT GALVANIZED STEEL) respect the values relevant to STAINLESS STEEL