

نظام معلومات إجراءات الصيانة



محطات المحولات	إجراءات الصيانة
رقم المستند: T-033-r0a	المعدة:
الشبكات	محولات القدرة جهد 66/11 ك ف
موقف المستند: معتمد	25 م ف أ
تاريخ اعتماد النشر: 9 مارس 2002	ترافويونيون
تاريخ المراجعة التالية: مارس 2007	الإجراء:
	الصيانة السنوية للمقاومة المائية (I2-Y1)

مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة للمقاومة المائية I2 والتي يجب أن تتم سنويا Y1 للمحولات جهد 66/11 ك ف ، تم إعداده بمحطة محولات بهتيم وتمت مراجعته وتحديثه بالتعاون مع إدارة شبكات الإسماعيلية واختبر في 15 ديسمبر 2001 واعتمد من رئيس قطاع شبكات الجهد الفائت بمنطقة القاهرة في 17 يناير 2002

احتياطات الأمان

- فزع أمر شغل
- فهل المحول من الجهتين
- تأكد من عدم وجود جهد باستخدام عصا اختبار وجود الجهد
- وهع الأرضي من الجهتين
- إتداء الخوذة وأحذية الأمان

الأدوات والعدد والأجهزة المستخدمة

- طهم عدة كامل
- أجهزة قياس (أفو ميتر لقياس مقاومة المحول)
- قهاش وخيش للنظافة
- عصا اختبار وجود الجهد

خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. نفذ الخطوات الواردة بالمستند الخاص بالصيانة الشهرية رقم T-032-r0a
2. قم بقياس وتسجيل مقاومة محلول بيكرونات الصوديوم ودرجة الحرارة له حسب منحنى التشغيل شكل رقم 2

القيمة المقاسة Measured value	القيمة من المنحنى Calculated value	القيمة القياسية Reference value	
		29	القيمة بالالوم
		15	القيمة بالدرجة المئوية

اختبر المقاومة المائية شكل رقم 1 بتوصيلها بمصدر جهد متغير 220 ف ثم سجل التغير في الجهد وقيمة التيار المار واحسب قيمة المقاومة وسجلها

1. أضبط قيمة المقاومة المائية (في حالة المقاومة الأقل نضيف الماء المقطر أما لو كانت أعلى نضيف ملح بيكرونات الصوديوم) ثم أعد قياس المقاومة بعد كل


ملحوظة:

- يجب أن يكون الماء المستخدم للالكتروليت نقي أي ماء مغلى مكثف أو مياه حنفية مؤينة (مياه الحنفية العادية غيرمناسب)
- عند ملاء التنك بالمياه النقية المقاومة ستكون عالية جدا ويمكن أن يتم ضبطها للقيمة المطلوبة والمبينة على اللوح المدرج بإضافة محلول كربونات الصوديوم
- نذوب كمية صغيرة من كربونات الصوديوم (صودا الصابون) في جردل مياه من التنك.
- أضف المحلول قليلا الى الماء في التنك والذي يجب أن يقلب باستمرار حتى تصل إلى قيمة المقاومة المطلوبة
- إذا زاد محلول كربونات الصوديوم (صودا الصابون) في الجردل والمقاومة ضعيفة فيمكن إضافة ماء نقي وخلطه بالمحلول في التنك لتصحيح سعة الالكتروليت


2. عالج الأماكن الصدئة للأجزاء المعدنية

3. اعد وضع المهمة في وضعها الطبيعي بعد التأكد من القيمة الصحيحة للمقاومة


حجم المقاومة	1	2	3	4	5	6	7	8
سعة الالكتروليت								
(لتر)	705	1090	1610	2260	4030	6770	10250	14400
(جالون)	155	240	355	600	890	1490	2255	3180

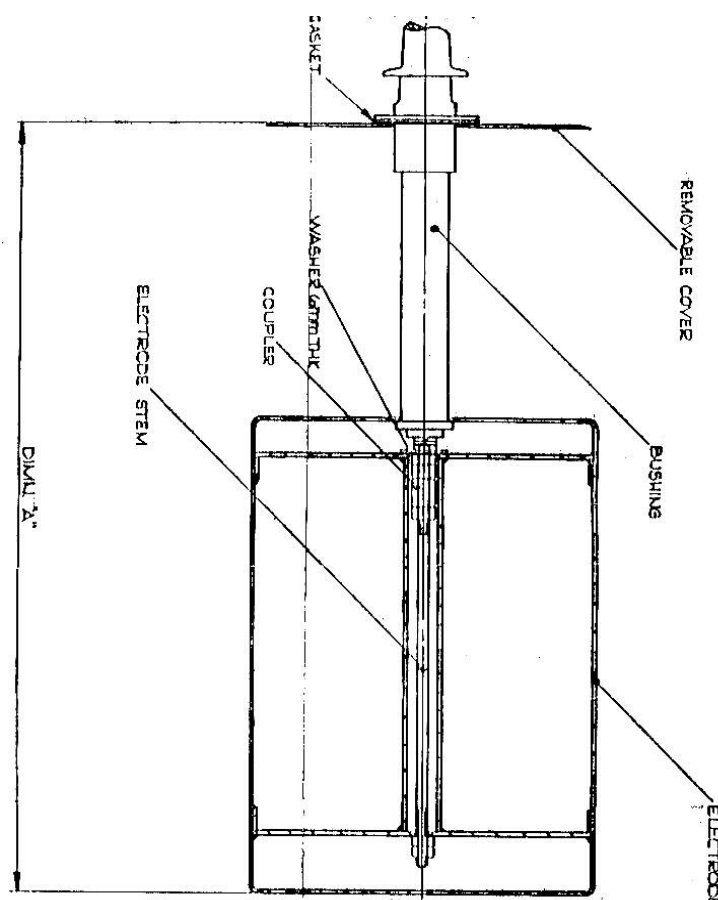

شكل رقم 1

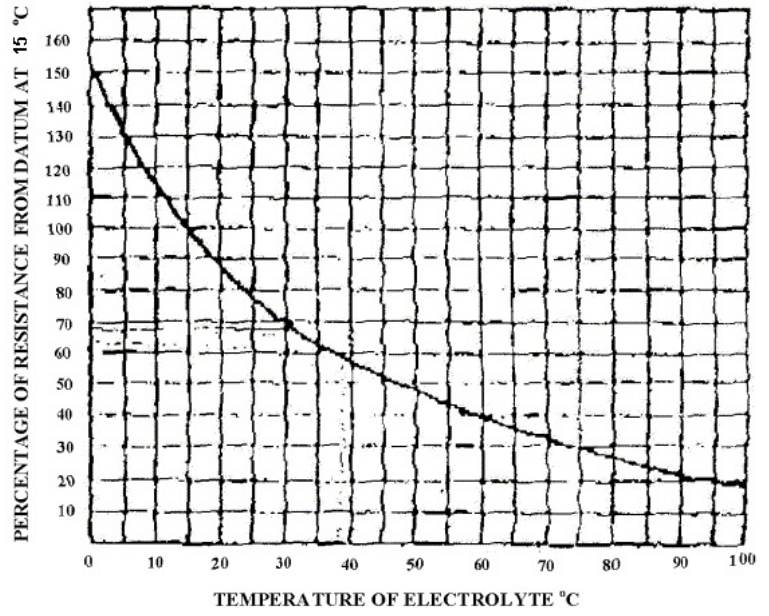

شكل رقم 2

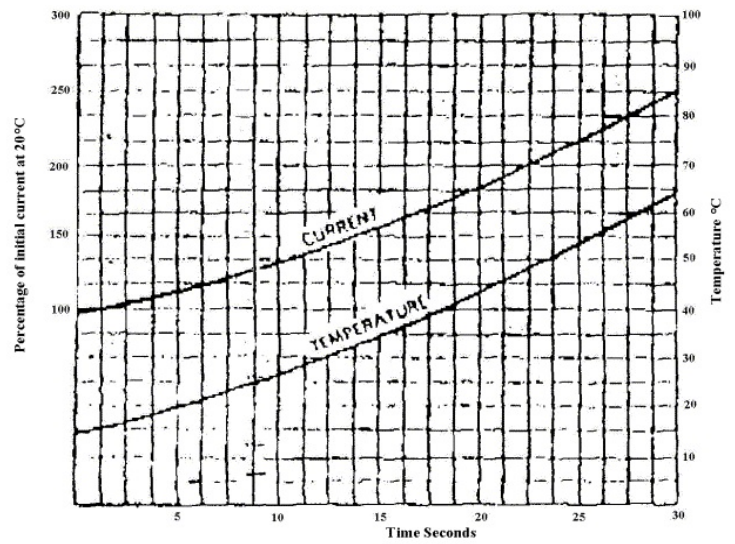

Curves showing current and temperature of electrolytes as a function of time

كود المعدة:

اسم الموقع:

التوقيع:

تاريخ التنفيذ:

القائم بالفحص: