

نظام معلومات إجراءات الصيانة

محطات المحولات

إجراءات الصيانة

	المعدة:	مستند رقم: DS-030-r0a
	سكينة جهد 220 ك ف	صادر إلى: الشبكات
	VIS 300	موقف المستند: معتمد
	AEG	تاريخ الاعتماد: 11 يونيو 2002
	الإجراء:	تاريخ المراجعة التالية: يونيو 2007

مقدمة

هذا المستند يوضح إجراءات العمرة الجسيمة P2 التي تجرى كل 10 سنوات Y10 طبقاً لتعليمات الصانع والخبرات المكتسبة وذلك لتوفير عوامل السلامة والأمان للأفراد 0 تم إعداد المسودة الأولية للمستند بمعرفة المهندس/ عبد المسيح يوسف مقر محطة محولات بهتيم 220 ك ف وتم اختبار المستند في 15/3/2002

احتياطات الآمان

- فصل الدائرة كهربياً
- وضعي ارضي رئيسي (ميكانيكي وارضى على طرف المفتاح)
- إصدار أمر شغل معتمد من الجهة المختصة بالأعمال المطلوبة مع توفر فئة الأمن الصناعى المعتمدة لطاقم الصيانة
- التأكد من عدم وجود جهد على الدائرة باستخدام مبين الجهد المختبر
- تسوير مكان العمل ووضع لافتات تحذير
- تركيب الأرضي المتنقل على الثلاث أوجه
- ارتداء كمادات وقفازات للحماية من نواتج تحلل الغاز
- ارتداء أحذية الأمان Safety Shoes

العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- طقم عدة كامل ، مفاتيح بأنواعها - بلدي ومشرشر والكنيه وبيبه
- كحول أبيض
- طقم مفكات كامل
- اسطوانات غاز SF6 ، اسطوانات نيتروجين
- قماش غير قابل للتنسيل (بقته)
- اكسيد المونيا
- قطع سكوتش صنفرة Scotches
- مأكينة سحب وملء الغاز DILLO

أجهزة الاختبارات

- جهاز اختبار مقاومة الملامسات
- اختبار الرطوبة بالغاز **Dew Point**
- اختبار الحموضة بالغاز **Acidity**
- اختبار نواتج التحلل بالغاز **Decomposition**
- اختبار النسبة بالغاز **Volume Percentage**


الإجراءات المطلوب تنفيذها

1. أعمل فاكيوم على ماكينة الغاز والخرطوم
2. خفض ضغط غاز المفتاح الخاص بالدائرة من 6.7 بار إلى 3.5 بار
3. خفض ضغط غاز الـ outgoing من ضغط 4 بار إلى 1 بار
4. فك كلامبات البوشنجات
5. فك الموتور الخاص بالسكينة الموجود على الوجه T
6. حل الوصلات البينية **Insulating Couplings** بين الواجهة الثلاثة (انظر الرسم المرفق) Item 27
7. حل رأس السكينة الـ top-cover انظر الرسم المرفق Item 9 في الوجه S ، T ، Item 10 + item 30 في الوجه R
8. نظف الـ top-cover من الداخل وكذلك ذراع التشغيل العازل item 7 بالكحول الأبيض ثم التجفيف
9. نظف الغرفة من الداخل بالكحول الأبيض ثم التجفيف مع تنظيف الأجزاء المعدنية بأكسيد الألمونيا
10. اكشف عن حالة الـ Moving Contact باستخدام **Special Tools** وبتوصيل السكينة ميكانيكيا ثم نظفه ولمعه **Clean and Polishing**
11. فك الوجه (T) وعمل نظافة عليه
12. غير الجوانات اسفل الـ top-cover ثم إعادة التجميع للوجه (T)
13. أعمل فاكيوم على الوجه (T)
14. فك الوجه (S) وعمل الاعمال السابقة كما بالوجه T
15. فك الوجه (R) وعمل الاعمال السابقة كما بالوجه T
16. عمل فاكيوم على الثلاثة اوجه (R & S & T)
17. وضع خروج الدائرة Outgoing تحت الفاكيوم لمدة 4 ساعات
18. اعد شحن الغاز في الـ Outgoing إلى 4 بار
19. اشحن غاز SF6 للمفتاح من ضغط 3.5 بار إلى 6.7 بار
20. إجراء اختبارات الرطوبة، الحموضة، نواتج التحلل والنسبة المتوية لغاز SF₆
21. اعمل اختبار الـ Contact resistance للدائرة
22. تركيب كابلات البوشنجات
23. إجراء اختبارات زمن فصل وتوصيل المفتاح
24. انتهاء امر الشغل بعد الانتهاء من الأعمال المطلوبة وإعادة الدائرة في الخدمة

Key to the illustration


1. Outside housing
 2. Inner housing
 3. Cast resin insulator
 4. Supporting ring for cast resin insulator
 5. Switch rod
 6. Threaded spindle of the switch rod
 7. Insulating shaft
 8. Right-angle gear
 9. Housing cover
 10. Housing cover which accepts the mounting of equipment
 11. Connection pin
 12. Annular contact
 13. Bevel gearing
 14. Threaded spindle of the auxiliary switch
 15. Crank drive nut
 16. Switch position indicator
-
- 21 Torque clutch
 - 23 Terminal strip
 - 24 Cable entry
 - 25 Plug socket
 - 26 Hexagonal head of the shaft for manual emergency operation
 - 27 Connection shafts
 - 28 Insulating part
 - 29 Shaft cover
 - 30 Cover hood
 - 31 Cross handle screw
 - 32 Calotte
-
- M1 Drive motor
R1 Heating resistor
SO Auxiliary contacts for "OFF" position
S1 Auxiliary contacts for "ON" position
S2 Auxiliary contact at hood
X1 Plug socket for cable connection

Overall arrangement of line Disconnect Switch with three-pole drive

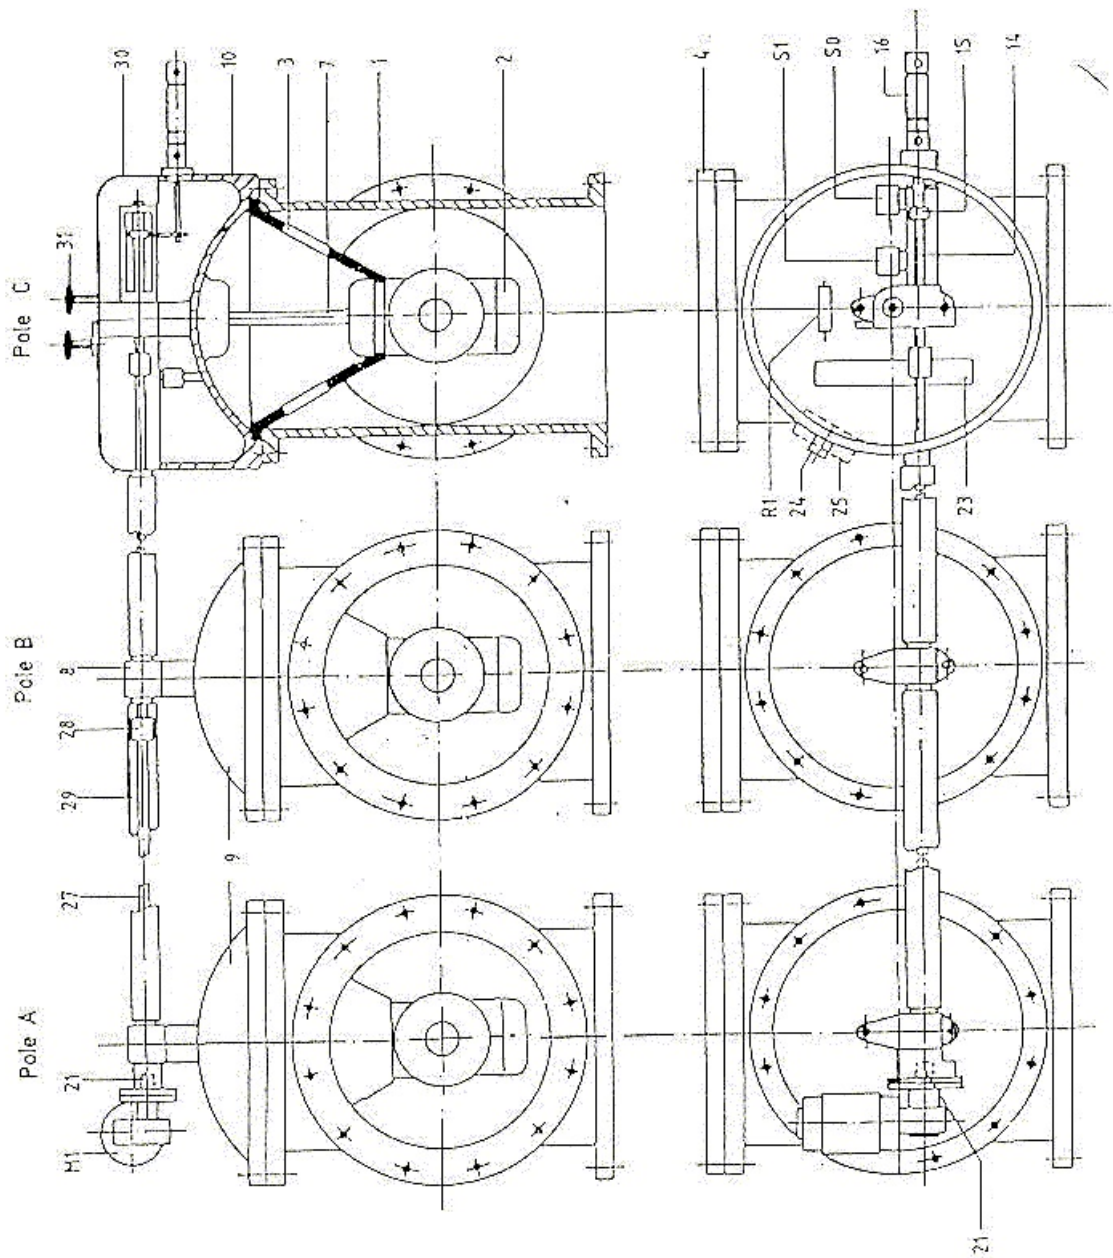

Sectional Drawing of a pole of Disconnect Switch

APPROVED

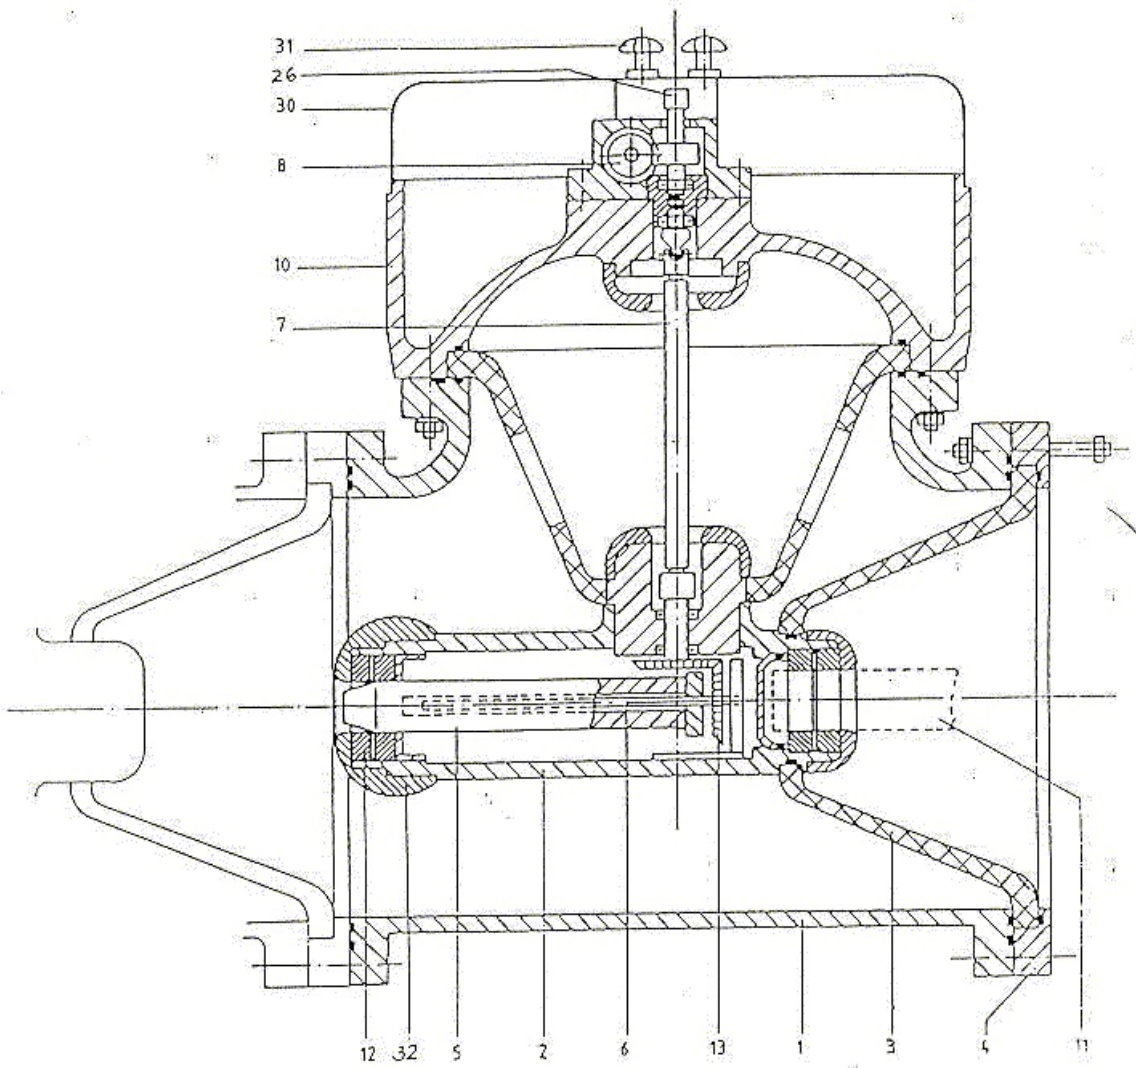

كود المعدة:

اسم الموقع:

تاريخ التنفيذ:

التوقيع:

القائم بالفحص: