ARIZA ADI/KISALTMASI

Failure: Loss FOC-BA

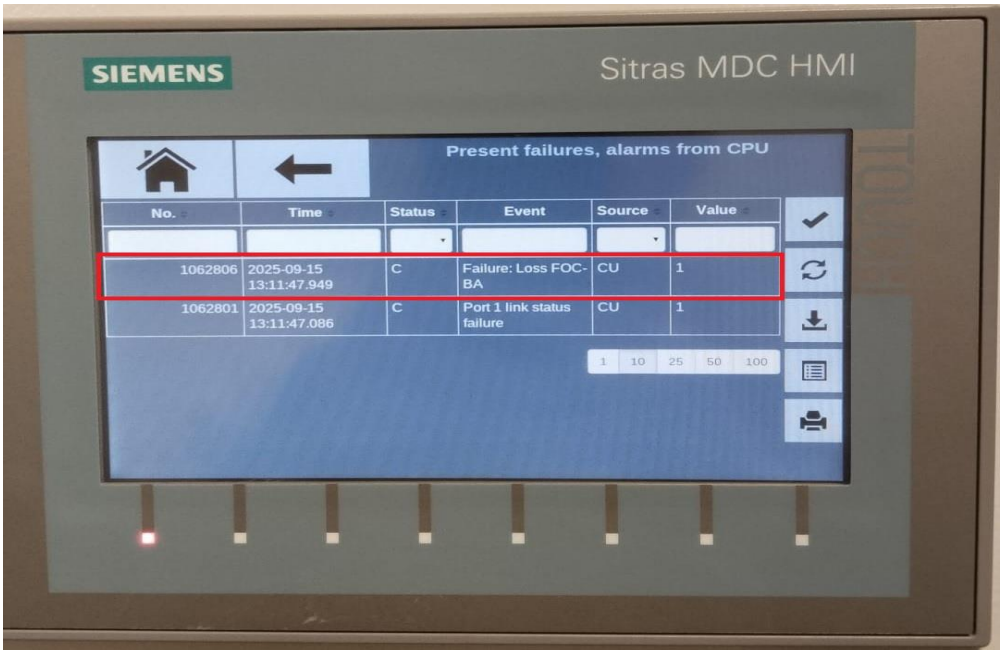

BELİRTİ/GÖZLENEN DURUM

Bu Arıza Kesicinin alt kısmında bulunan ve Fiber optik kablo vasıtasıyla (Kırmızı Fiber Kablosu) kesici CPU'suna anlık olarak gerilim ve akım bilgilerini aktaran Buffer Amplifier ünitesinin CPU ile haberleşmediğini belirtmektedir.Bu arıza da HMI üzerinde Akım ve Gerilim bilgisi görülmez.Kablo CPU dan söküldüğünde ise fiber kablo ucunda kırmızı ışık gözle görülmez.

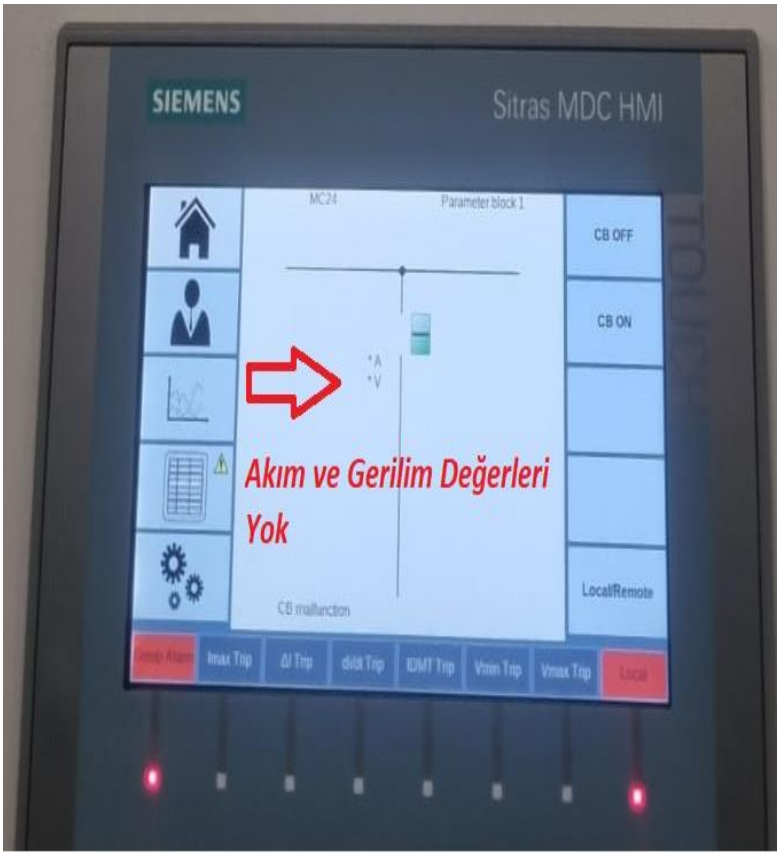

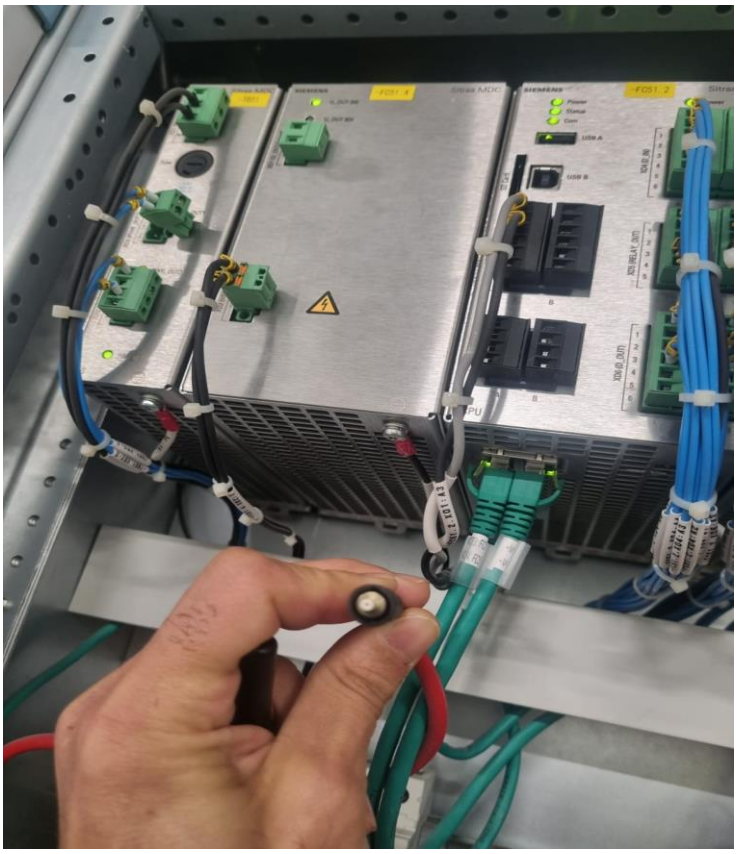

MÜDAHALE

Bu arızaya müdahelede scada teyidi alarak hücre içerisindeki tüm sigortaların indirilip yaklaşık 5 sn. bekleyerek tekrar enerjilendirilmesi gerekiyor.Bazı durumlarda buffer amplifier kendisini korumaya alarak enerji akışını durdurmaktadır.Yaptığımız işlemde ise Buffer Amplifier dahil tüm CPU gruplarını resetleme işlemidir.Bu işlem sonrası Fiber Kablo ucunda Kırmızı ışık görülecek HMI ekranından Gerilim-Akım Bilgileri okunabilecektir. Buffer Amplifier ünitesi Power Supply Power Out 1 Çıkışından Beslenmektedir.NOT : Bu işlemde Tüm hücreler açar OG Dahil .