ZGRZEWANIE POLIFUZYJNE

Zgrzewarki polifuzyjne do rur - z nakładkami grzewczymi tzw. „kamieniami” z powłoką teflonu

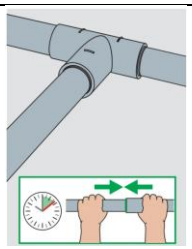

Rury stabilizowane aluminium – usunąć z końcówki warstwę aluminium !!!

PRZYGOTOWANIE ZGRZEWARKI POLIFUZYJNEJ

1.Do zgrzewania powinny być używane tylko oryginalne przyrządy i narzędzia
2.Nakładki grzewcze (tuleja grzewcza i trzpień grzewczy) muszą być silnie dokręcone przy pomocy kluczy i ściśle przylegać do płyty grzewczej zgrzewarki.
3. Nakładki grzewcze muszą być wolne od zanieczyszczeń i sprawdzone przed montażem pod względem czystości. W razie potrzeby, tuleja grzewcza i trzpień grzewczy powinny być oczyszczone przy pomocy szmatki z włókna naturalnego i ewentualnie spirytusu.
4. Nakładki grzewcze należy wykręcać ręcznie po ostygnięciu.
5. Nakładki grzewcze należy mocować w ten sposób, aby ich powierzchnia nie wystawała poza obrzeże płyty grzewczej zgrzewarki.
6. Nakładki grzewcze od Ø 40 należy mocować zawsze w tylnym otworze płyty grzewczej zgrzewarki.

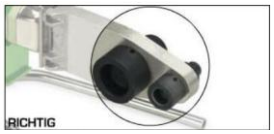

7. Przed uruchomieniem zgrzewarki należy zapoznać się z instrukcją obsługi i zasadami BHP zawartymi w instrukcji.
8. Włączyć przyrząd do zgrzewania i sprawdzić, czy zaświeciła się lampka kontrolna.
9. Zależnie od temperatury zewnętrznej, nagrzewanie przyrządu trwa od 10 do 30 minut.
Zakończenie zgrzewania jest sygnalizowane zgaśnięciem (lub zapaleniem) lampki kontrolnej termostatu– patrz instrukcja obsługi zgrzewarki.
10. Wymagana temperatura zgrzewania do łączenia rur PP wynosi najczęściej 260°C.

ZGRZEWANIE

1. Operację zgrzewania rur rozpoczynamy od ich dokładnego ucięcia. Rury należy przecinać prostopadle do osi używając odpowiednich narzędzi – nożyc do rur, obcinaka krążkowego lub (dla większych średnic) pił z brzeszczotem przystosowanym do przecinania polipropylenu.
2. Zaznaczamy na końcu rury głębokość zgrzewu. Niewłaściwa (za mała) głębokość zgrzewania może spowodować osłabienie połączeń lub, gdy rura będzie wsunięta za głęboko, jej zakryzowanie (przewężenie).

Tabela dotyczy rur grubościennych PN20 (SDR 6) oraz rur zespolonych (SDR 7,4 i SDR 11)

Srednica zewnętrzna rury	Głębokość zgrzewania	Czas nagrzewania	Czas łączenia	Czas chłodzenia
mm	mm	sek.	sek.	min.
16	13,0	5	4	2
20	14,0	5	4	2
25	15,0	7	4	2
32	16,5	8	6	4
40	18,0	12	6	4
50	20,0	18	6	4
63	24,0	24	8	6
75	26,0	30	8	8
90	29,0	40	8	8
110	32,5	50	10	8
125	40,0	90	10	8

Fot. Frezowanie końcówki rury Stabi i nagrzewanie rury i kształtki na zgrzewarce polifuzyjnej.

3. Oznaczyć na rurze lub kształtce wzajemne położenie elementów. Oznakowanie na kształtce i linia przebiegająca na rurze mogą służyć jako pomoc przy ich wzajemnym ustawianiu.

4. Przed zgrzaniem rury zespolonej **Stabi** z aluminium należy na całej powierzchni zgrzewu usunąć warstwę zespoloną PP – aluminium, każdorazowo sprawdzając, czy na powierzchni nie ma pozostałości aluminium i warstwy wiążącej.
5. Należy stosować wyłącznie oryginalne, z prawidłowo ustawionymi nożykami, przyrządy (zdzieraki) do skrawania
6. Koniec rury zespolonej stabi (PP–Stabi) wsunąć do otworu narzędzia do skrawania (zdzieraka), zeskrawać warstwę zespoloną aluminium – PP aż do odczucia oporu sygnalizującego zakończenie obróbki. Głębokość skrawania określa głębokość zgrzewania.
7. Głębokość zgrzewania, czasy nagrzewania, czasy łączenia oraz czasy chłodzenia określają tabele. Czas nagrzewania przy temperaturach zewnętrznych poniżej + 5°C powinien być zwiększony o 50%.
8. Koniec rury wsunąć bez obracania do tulei grzewczej aż do zaznaczonej głębokości zgrzewania i równocześnie nasunąć kształtkę, bez obracania, aż do oporu na trzpień grzewczy.
9. Aby zmniejszyć wysiłek przy nagrzewaniu elementów o większych wymiarach, zaleca się wkładać powoli rurę i kształtkę na nakładki grzewcze kilkoma ruchami posuwistymi.

UWAGA: Czas nagrzewania rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy rura i kształtka wejdą na pełną głębokość nakładek grzewczych (głębokość zgrzewania).