FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD							
TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng : CASING	Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0012	Phiên bản: 5					
Tên sản phẩm: 2(1x4)Optical(3U APC) FSC105-2(1X4)-SC/APC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-382						

I. PHAM VI ÁP DUNG:


<u>II. NỘI DUNG :</u>

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn


1. Kiểm tra mark đỏ trên ống hytrel: splitter A có mark đỏ, splitter còn lại không có mark.

Đặt 2 splitter vào rãnh khay như hình bên (Splitter A nằm dưới, Splitter còn lại nằm trên). Quấn fiber cổng IN 2 vòng theo chiều mũi tên đỏ. Fiber phải nằm trong các gờ của tấm phim.

Hình ảnh minh họa

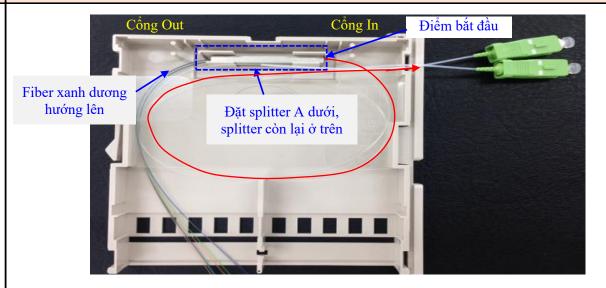

2. Từ cổng Out 2 splitter, quấn fiber 2 vòng theo chiều mũi tên đỏ như hình . Fiber phải nằm trong các gờ của tấm phim.

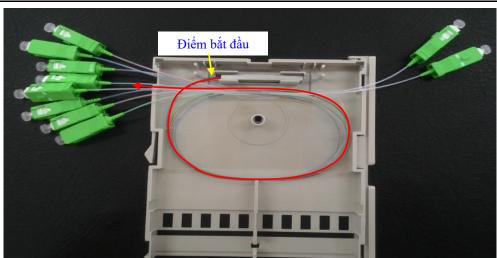

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD								
TIẾU CHUẨN CÔNG ĐOẠN								
Tên công đoạn áp dụng : CASING	Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0012	Phiên bản: 5						
Tên sản phẩm: 2(1x4)Optical(3U APC) FSC105-2(1X4)-SC/APC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-382	I men oun.						
3. Gắn đầu kết nối cổng IN vào adapter hướng có key, sau đó đặt adapter cổng IN (splitter A có mark đỏ trên ống hytrel, splitter còn lại không mark) vào rãnh khay vị trí như hình. Chú ý hướng key trên adapter như	Gố nắp phía có Key Key	u kết nối vào adapter						
	Hướng key adapter nhìn từ trước vào	-Mark đỏ trên ống hytrel # In Splitter A -có mark đỏ trên ống hytrel # In Splitter còn lại - không mark						
		Trang: 2/4						

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOAN Phiên bản: Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0012 Tên công đoạn áp dụng: CASING Tên sản phẩm: 2(1x4)Optical...(3U APC) FSC105-2(1X4)-SC/APC Tài liêu tham khảo: 4-OP-382 4. Gắn đầu kết nối cổng OUT vào adapter hướng có key, sau đó đặt adapter cổng OUT vào rãnh khay vị trí như hình. Chú ý hướng key trên adapter. Thứ _mark đỏ trên ống hytrel tự core từ nhỏ đến lớn theo hướng mũi tên xanh Ông hytrel có mark đỏ #1: Xanh Dương # 2: Cam #3: Xanh Lá # 4: Nâu ống hytrel không có mark đỏ #5: Xanh Dương # 6: Cam #7: Xanh Lá # 8: Nâu Hướng key adapter nhìn từ trước vào 5. Chấm keo supper X ở trên và hai bên splitter vị trí như hình. Thời gian chờ keo khô: 10 phút Trang: 3/4

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD


TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOAN

Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0012 Tên công đoạn áp dụng : CASING Tên sản phẩm: 2(1x4)Optical...(3U APC) FSC105-2(1X4)-SC/APC


Tài liêu tham khảo: 4-OP-382

Phiên bản:

- 6. Đóng nắp khay: kiểm tra mặt trước, mặt sau, các gờ và chốt khay theo chuẩn PS APP
 - Kiểm tra các chốt trên khay phải được cài sát, không bị gãy.
- Kiểm tra nhãn trên nắp khay theo hướng như hình.(nhãn không bị lệch, không trầy, xước)

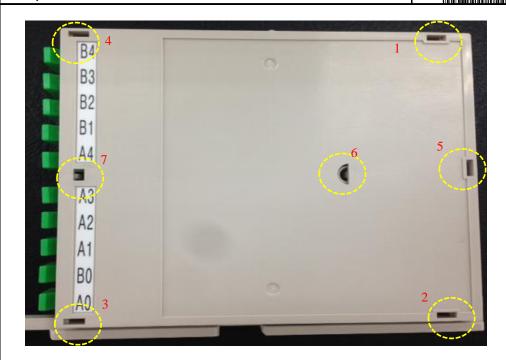

7. Gắn cord holder vị trí và thứ tự các chốt như hình

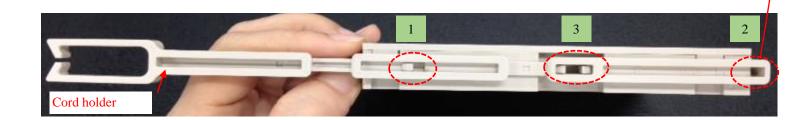

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn áp dụng : CASING
 Số PS: 4-OP-382-5-PS-015-0012
 Phiên bản: 5

 Tên sản phẩm: 2(1x4)Optical...(3U APC) FSC105-2(1X4)-SC/APC
 Tài liệu tham khảo: 4-OP-382

REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)

Ngày N	Người ban hành	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Ládo	Người yêu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do	cầu
19/9/2016	Hạ	1	-	Ban hành mới		Công
18/3/2017	Hạ	2	Đổi màu fiber từ Xanh dương, Vàng, Xanh lá, Đỏ	=> Xanh dương, Cam, Xanh lá, Nâu	Thay đổi vật tư	Hạnh
2/8/2018	Hạ	3	- Mục 1 trang 1: chưa có nội dung kiểm mark đỏ trên ống hytrel	- Muc 1 trang 1: Thêm nội dung: Kiểm tra mark đỏ trên ống hytrel: splitter A có mark đỏ, splitter B không mark.	Thêm thao tác kiểm	Tuyền
23/8/2023	Hạ	4	- Splitter A, Splitter B - Mục 3, 4: N/A - Mục 5: Chờ keo khô 1 giờ	 Splitter A, Splitter còn lại Mục 3, 4: Hướng dẫn gắn đầu kết nối vào adapter Chờ keo khô 10 phút 	 Branching chỉ đánh mark A, splitter còn lại không đánh mark Hướng dẫn rõ hơn Follow tài liệu OP 	Linh HD
19/8/2024	На	5	Mục 4: thiếu #4 fiber nâu	Mục 4: Kéo rộng ô để thấy chữ #4 fiber nâu	Kéo rộng ô để thấy chữ #4 fiber nâu	Linh HD