FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN Số PS : Phiên bản: Tên công đoạn áp dụng: FERRULE MT 001-5-PS-010-0006 Tên sản phẩm: NF MODULE Tài liêu tham khảo: 4-OP-0398, 4-OP-0215, 0216, 0217, 0218

I. Phạm vi áp dụng: SẢN PHẨM NF MODULE SỬ DỤNG FERRULE MT4, MT8 KHÔNG CHẨM MEDOME

II. Nội dung:

Dụng cụ chuẩn bị.



Hôp cắt fiber



Dao cắt



Máy sấy ferrule



Tăm cước chấm keo epotek



Holder fiber





Máy Strip fiber

Hình ảnh minh họa


Đồng hồ bấm

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn

1. Tuốt vỏ fiber

- Tuốt vỏ đoạn fiber 30 ± 1 mm như hình tính từ đầu fiber.


<u>Lưu ý:</u> Chỉ strip 1 lần. Khi strip lần 2 trở đi (strip rework) Leader phải xác nhận lại chiều dài sản phẩm trước khi strip.

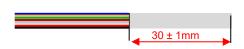


2. Vệ sinh và khảy fiber

2.1 Vê sinh fiber:

- Vệ sinh lần 1: Tay cầm cách điểm strip: $8 \sim 10$ mm, vệ sinh từ điểm strip kéo thẳng ra, chỉ vệ sinh fiber 1 lần duy nhất, sau đó bỏ tờ giấy này đi.
- Vệ sinh lần 2: Lấy tờ giấy khác, vệ sinh 3-5 lần từ trong điểm strip ~ 5mm kéo thẳng ra.
- Kiểm tra đảm bảo không còn vỏ UV trên fiber trần sau khi vệ sinh

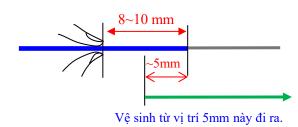

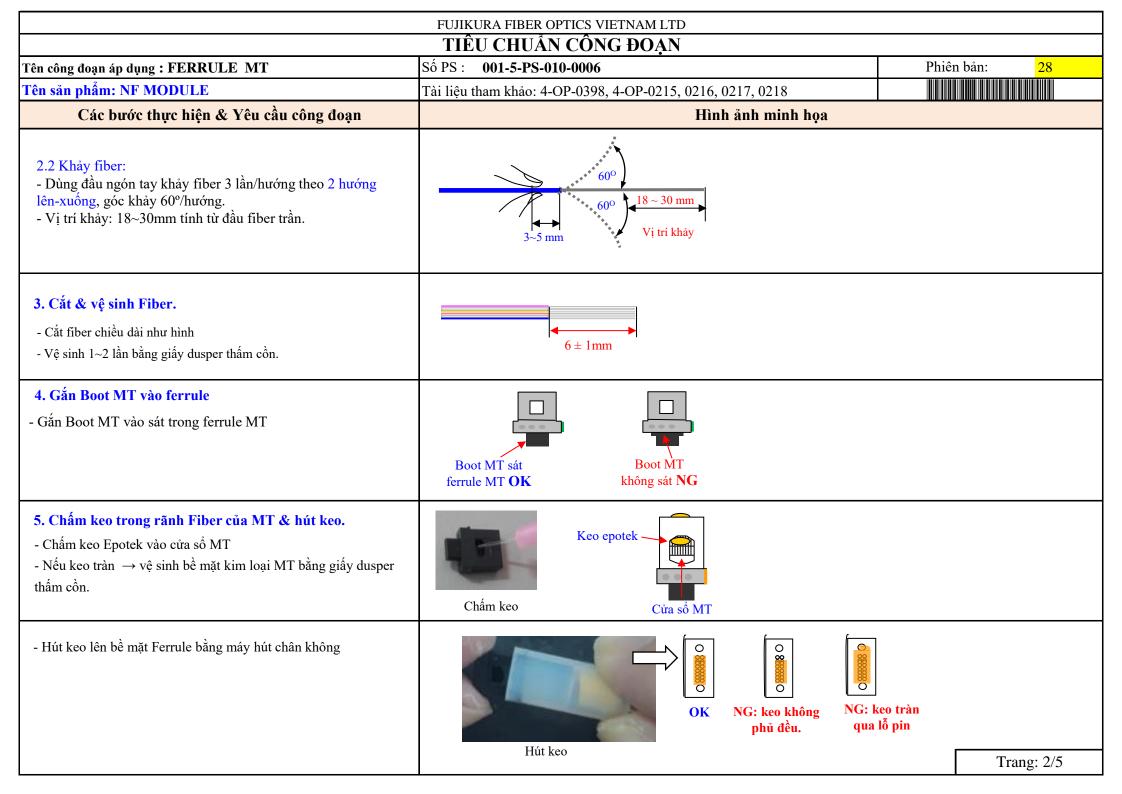

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn áp dụng : FERRULE MT
 Số PS : 001-5-PS-010-0006
 Phiên bản: 28

 Tên sản phẩm: NF MODULE
 Tài liêu tham khảo: 4-OP-0398, 4-OP-0215, 0216, 0217, 0218

Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn


Hình ảnh minh họa

6. Xổ Fiber vào MT Ferrule.


- Đặt cửa sổ Ferrule hướng lên
- Fiber chính cùng hướng với dấu mark Ferrule.
- Kiểm tra Fiber nằm trong các lỗ Ferrule MT như hình
- Xỏ đến khi thấy vỏ màu Fiber trong vùng của sổ MT khoảng

0.2 ~0.5mm: OK

- Chấm keo đầu MT nếu thấy keo không đủ 1mm. Không được chấm trực tiếp vào cửa sổ MT

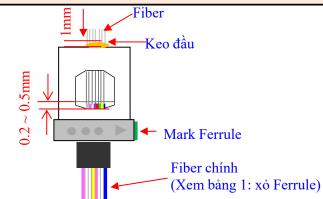


BÅNG 1: XÖ FERRULE Mark trên Ferrule MT Loai Fiber Fiber Ferrule Màu Fiber chính Mark bên phải Mark bên trái 1 Chẩm Xanh Fiber 1 4MT-P1 Xanh dương Xanh Ribbon 4 Fiber 2 4MT-P2 2 Chẩm Xanh Tím Xanh Ribbon 4 Fiber 1 Xanh durong 4MT Xanh Fiber 1 8MT-P1 Xanh dương 1 Chấm Vàng Vàng Ribbon 8 2 Chẩm Vàng Fiber 2 8MT-P2 Xanh dương Vàng Ribbon 8 Fiber 1 8MT Xanh dương Vàng

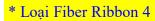



* Loai Fiber Ribbon 8

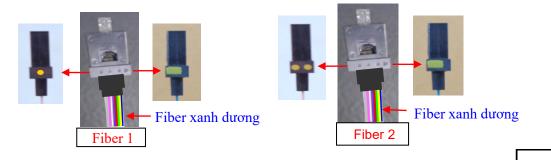

Trang: 3/5

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn áp dụng : FERRULE MT
 Số PS : 001-5-PS-010-0006
 Phiên bản: 28

 Tên sản phẩm: NF MODULE
 Tài liêu tham khảo: 4-OP-0398, 4-OP-0215, 0216, 0217, 0218


Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn

Hình ảnh minh họa

Đối với MT4 tách từ fiber ribbon 8:


- Chấm keo Silicon vào phía fiber được tách giữa sợi ribbon 8.

*Chú ý: Keo silicon không chạm đuôi boot (cách đuôi boot khoảng **1 mm**, không cần bao quanh hết fiber, không cần chấm dài theo fiber

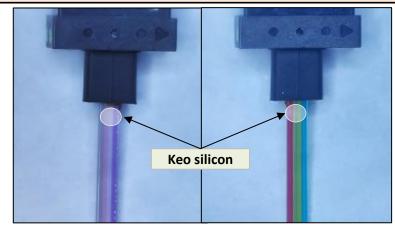

7. Heat Ferrule

- Đặt Ferrule vào máy heat :
- Kiểm tra đuôi boot phải sát ferrule MT.
- Heat : 15 phút, nhiệt độ $100 \pm 5^{\circ}$ C
- Sau 2~3 phút, kiểm tra mức keo:
- + Chấm thêm keo vào cửa sổ MT (nếu thiếu), không để keo tràn qua cửa sổ
- + Chấm keo đầu (nếu thiếu)

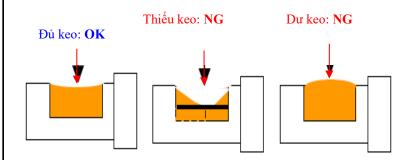

- * Kiểm tra ngoại quan dưới microscope sau khi heat xong:
- + Keo Epotek phải phủ tất cả Fiber trần ,không thiếu keo, nếu thấy Fiber trần nổi lên => NG.
- + Keo Epotek không được nhô cao quá cửa sổ MT.



FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN Số PS : Phiên bản: 28 Tên công đoạn áp dụng: FERRULE MT 001-5-PS-010-0006 Tên sản phẩm: NF MODULE Tài liêu tham khảo: 4-OP-0398, 4-OP-0215, 0216, 0217, 0218 Các bước thực hiện & Yêu cầu công đoạn Hình ảnh minh họa + Keo không dính mặt Ferrule và boot MT. + Keo chảy sau đuôi MT boot < 1mm: Đat + Kiểm tra bọt khí trong cửa sổ theo PS App hoặc Auto PS (quét Code + mã công đoạn App) Dính keo: NG 4-QC-0198-9-PS-061-0004 . + Boot MT: phải được gắn sát Ferrule, boot không được rách, xước, biến trắng, biến dang,... Keo chảy < 1mm: Đạt + Kiểm tra 1 đoạn fiber ribbon khoảng 5-10mm sau đuôi



* CHÚ Ý:

boot MT: không bị nứt lớp vỏ ngoài, không bị nứt fiber,.... Chú ý: keo Epotek trên mặt MT có thể được cạo bằng dao

lam.

- 1-Luôn đeo kính khi tiếp xúc fiber trần
- 2-Thời gian sử dụng keo Epo-tek là 1.5 giờ.
- 3-Thời gian fiber trần để ngoài không khí tối đa là 1 giờ.
- 4-Không được xoay tay khi xỏ fiber vào ferrule.
- 5- Không chạm tay lên fiber trần đã vệ sinh.
- 6-Chỉ sử dụng 1 miếng Dusper cho 1 fiber.





Qui định chung đối với hàng Rework:

- Chấm tròn màu xanh dương dán lên Barcode là hàng rework.
- Chấm tròn xanh lá là kiểm tra hàng rework OK, dán tại công đoạn sau khi đã kiểm tra chiều dài.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

 Tên công đoạn áp dụng : FERRULE MT
 Số PS : 001-5-PS-010-0006
 Phiên bản: 28

 Tên sản phẩm: NF MODULE
 Tài liệu tham khảo: 4-OP-0398, 4-OP-0215, 0216, 0217, 0218

Lịch sử thay đổi/Revision history

Preparing Date Ngày ban hành	Person Người ban hành	Version Phiên bản	Description Nội dung thay đổi		Reason	Requester
			Old content Nội dung cũ	New content Nội dung mới	Lý do	Người yêu cầu
22/11/2022	Hạ	24	1. Mục 2 bằng giấ Chỉ sử c Tiber. NG Keo OK : Vệ sinh 5-6 lần cồn (tối đa 10 lần) iấy dusper cho 1	1. Mục 2: Vệ sinh fiber : Áp dụng vệ sinh 2 lần Thêm nội dung: Vị trí khảy: 18~30mm tính từ đầu fiber trần	1. Áp dụng theo 4-OP- 0398. Action để cải thiện fiber gãy	Trâm
5/1/2023	На	25	1: NA	1. Dụng cụ chuẩn bị thêm hình tăm cước Mục 5: thêm hình chấm keo theo loại tăm	1. Áp dụng theo Record 4- Pr-007-4-Fo-0007-4-RC- 0063	Nguyên
13/10/2023	Hà	26	Mục 4.1. Kiểm tra đầu ferrule MT dưới kính hiển vi trước khi làm ferrule	Bỏ mục 4.1. Kiểm tra đầu ferrule MT dưới kính hiển vi trước khi làm ferrule Mục 6: Cập nhật hình ảnh chấm keo silicon.	Cập nhật mục kiểm và hình ảnh tại công đoạn.	Nguyên
19/10/2023	На	27	Mục 6: - Fiber xanh dương cùng hướng với dấu mark Ferrule - Thứ tự thao tác Chấm keo silicon -> Bảng 1 Xỏ ferrule	Mục 6: - Fiber chính cùng hướng với dấu mark Ferrule - Thứ tự thao tác Bảng 1 Xỏ ferrule -> Chấm keo silicon	Cập nhập thứ tự thao tác	Nguyên
9/9/2024	Hạ	28	Mục 3. Cắt & vệ sinh Fiber: - Cắt fiber chiều dài như hình	- Cắt fiber chiều dài như hình	Thêm hướng dẫn	Nguyên