HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT

Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 1 / 13

MỤC LỤC

1.	MUC	ЫСН	2
	-	// VI ÁP DỤNG	
		IỆU THAM KHẢO	
		NGHĨA – VIẾT TẮT	
	-	DUNG/ CONTENT	
	5.1.	Xác định loại hóa chất	4
	5.1.1.	Xác định hóa chất độc	4
	5.1.2.	Xác định hóa chất có tính ăn mòn	4
	5.1.3.	Xác định Nhóm nguy hiểm của hóa chất (Hazard group)	5
	5.2.	Đánh giá mức độ nguy hại của hóa chất	7
	5.2.1.	Xác định phương pháp kiểm soát hóa chất (Control banding)	7
	5.2.2.	Xác định mức đô rủi ro khi làm việc với hóa chất (Risk level)	12

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 2 / 13

1. MUC ĐÍCH

Xác định loại hóa chất & mức độ nguy hại của hóa chất và đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp để bảo vệ sức khỏe người lao động trong quá trình làm việc với hóa chất.

2. PHAM VI ÁP DỤNG

- 1. Áp dụng cho các công việc làm việc với hóa chất tại FOV.
- 2. Trường hợp loại trừ: không thực hiện đánh giá cho công đoạn/công việc mà tại đó hóa chất (keo) đã khô vì sau khi khô hoàn toàn, keo sẽ có các đặc tính cứng, bền vững và không còn dễ dàng bay hơi như khi nó còn ở dạng lỏng.
- 3. Các kết quả đánh giá của hóa chất được sử dụng để xác định các biện pháp an toàn cần thiết để giảm thiểu nguy cơ liên quan đến việc sử dụng hóa chất, bao gồm
 - + Các biện pháp phòng ngừa tai nạn, phơi nhiễm nghề nghiệp
 - + Hướng dẫn cách xử lý hóa chất an toàn, đào tạo an toàn...
 - + Cung cấp thiết bị bảo hộ phù hợp.
 - + Mức phụ cấp điều kiện làm việc: dùng để xác định mức chi trả cho công việc/công đoạn làm việc với hóa chất theo FOV-GDN-0000062


3. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Phương pháp đánh giá áp dụng tại FOV, được tham khảo từ công cụ International Chemical Control Toolkit của tổ chức ILO. (Link: https://webapps.ilo.org/static/english/protection/safework/ctrl_banding/toolkit/icct/pesticides.htm)
- Luât hóa chất 2007

4. ĐỊNH NGHĨA – VIẾT TẮT

- 4.1.GHS: là tên viết tắt của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals).
- 4.2. EU R-Phrases: là các cụm từ được sử dụng trong hệ thống phân loại và ghi nhãn hóa chất của Liên minh Châu Âu (EU).
- 4.3. Hóa chất nguy hiểm là hóa chất có một hoặc một số đặc tính nguy hiểm sau đây theo nguyên tắc phân loại của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Theo khoản 4, điều 4, Luật hóa chất 2007):

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 3 / 13

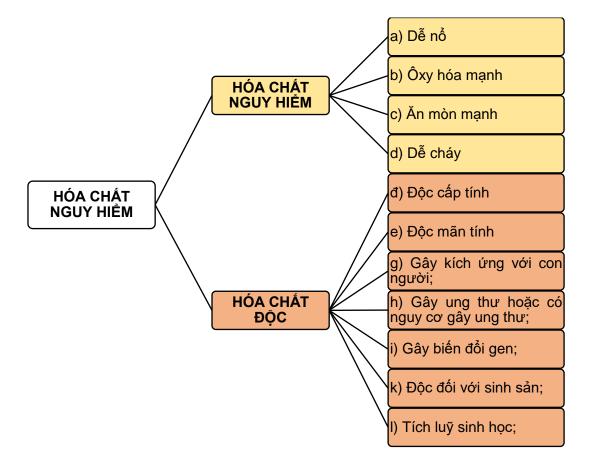

- 4.4. Hoá chất độc là hóa chất nguy hiểm có ít nhất một trong những đặc tính nguy hiểm quy định từ điểm đ đến điểm n. (Theo khoản 5, điều 4, Luật hóa chất 2007).
- 4.5. Dải kiểm soát (Control banding): kỹ thuật đánh giá rủi ro tổng quát và kiểm soát các rủi ro. Bao gồm việc nhóm các mối nguy về sức khỏe health hazards (dải rủi ro-risk bands), khả năng tiếp xúc exposure potential (dải tiếp xúc exposure bands), và kết hợp các yếu tố này để tạo ra một bộ kiểm soát (dải kiểm soát control bands).

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 4 / 13

Health hazards	_	Exposure	e potential		Control bands
Mối nguy về sức khỏe	+	Khả năn	g tiếp xúc	=	Dải kiểm soát
A. Gây kích ứng cho da/mắt hoặc	Rủi ro	Lượng	Rủi ro		1. Thông gió
không độc hại	thấp	sử dụng:	phân tán:		chung / General
Skin/Eye Irritant or Not Hazardous					Ventilation
B. Có hại khi phơi nhiễm đơn		Nhỏ	Thấp		2. Kiểm soát kỹ
Harmful on single exposure		(g, ml)			thuật/
C. Gây kích ứng nghiêm trọng, ăn					Engineering
mòn, hoặc độc hại		Vừa	Trung		Control
Severely irritating, corrosive, or toxic		(kg, l)	bình		3. Ngăn chặn /
D. Rất độc khi phơi nhiễm đơn					Containment
Very toxic on single exposure		Lớn	Cao		4 Đặc biệt/
E. Nguy cơ ung thư hoặc gây hại đối		(tấn, m³)			Special
với di truyền	Rủi ro				
Risk of cancer or genetic damage	cao				

5. NỘI DUNG/ CONTENT

5.1. Xác định loại hóa chất

Bộ phận có nhu cầu sử dụng hóa chất sử dụng 0-Pr-0009-1-WI-0002-1-Fo-0001 để xác định:

- Hóa chất đôc
- Hóa chất có tính ăn mòn nghiêm trọng
- Nhóm nguy hiểm của hóa chất (Hazard group)

5.1.1. Xác định hóa chất độc

- Mục đích: việc xác định hóa chất độc để làm cơ sở thông tin cho PLN yêu cầu nhà cung cấp cấp "Phiếu mua bán hóa chất độc".
- Hóa chất độc là hóa chất được định nghĩa theo mục 4.4. Dựa vào đặt tính nguy hại của hóa chất trên MSDS để xác định hóa chất có thuộc chất độc hay không.

5.1.2. Xác định hóa chất có tính ăn mòn

- Mục đích: việc xác định hóa chất có tính ăn mòn để làm cơ sở cho việc :
 - Xem xét PPE để tránh hóa chất ăn mòn nghiêm trọng khi tiếp xúc với da và mắt.
 - + Lắp đặt vị trí bồn rửa mắt/chai rửa mắt khẩn cấp.
- Dựa theo phân loại của GHS, HSE xác định nhóm hóa chất ăn mòn nghiêm trọng, theo bảng bên dưới:

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT

Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 5 / 13

	Đặc tính hóa chất		
Phân Ioại theo GHS	Ăn mòn (theo GHS)	Ăn mòn nghiêm trọng (*)	
Corrosive to metals, Category 1	0	0	
Ăn mòn kim loại, Cấp 1	-		
Skin corrosion/irritation, Category 1 (1A, 1B, and 1C)	0	0	
Ăn mòn/kích ứng da, Cấp 1 (1A, 1B, và 1C)	Ü	O	
Skin corrosion/irritation, Category 2	0	0	
Ăn mòn/kích ứng da, Cấp 2	Ü	O	
Skin corrosion/irritation, Category 3	0	Х	
Ăn mòn/kích ứng da, Cấp 3	Ü	^	
Serious eye damage/eye irritation, Category 1	0	0	
Tổn thương nghiêm trọng mắt/ kích ứng mắt, Cấp 1	Ü	O	
Serious eye damage/eye irritation, Category 2A	0	0	
Tổn thương nghiêm trọng mắt/ kích ứng mắt, Cấp 2A	O	U	
Serious eye damage/eye irritation, Category 2B	0	Х	
Tổn thương nghiêm trọng mắt/ kích ứng mắt, Cấp 2B	0	^	

Ghi chú: o: có; x: không

- (*) Đối với hóa chất ăn mòn nghiêm trọng, vui lòng liên hệ HSE để thông tin về việc xem xét PPE, và thiết bị rửa mắt khẩn cấp.

5.1.3. Xác định Nhóm nguy hiểm của hóa chất (Hazard group)

- Mục đích: việc xác định nhóm nguy hiểm làm cơ sở cho việc:
 - + Làm cơ sở cho việc đánh giá mức độ rủi ro khi làm việc với với chất → Xác
 định các biện pháp kiểm soát cần thiết.
 - + Làm cơ sở cho việc xác định mức phụ cấp điều kiện làm việc.
- Hóa chất được phân loại theo mức độ nguy hiểm khi hít phải hóa chất đó. Mức độ nguy hiểm được phân loại từ nhóm A (an toàn nhất) đến nhóm E (nguy hiểm nhất).
- Thực hiện các bước dưới đây, để xác định nhóm nguy hiểm của hóa chất:
 - Tìm thông tin phân loại theo (EU R-Phrases hoặc GHS) từ MSDS hoặc nhãn sản phẩm.
 - So sánh thông tin này với thông tin trong Bảng 1 và chính xác so sánh dữ liệu phân loại với mỗi nhóm nguy hiểm từ A đến E.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT

Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 6 / 13

Bảng 1: Phân bổ nhóm nguy hiểm từ định nghĩa phân loại

Nhóm nguy hiểm (Hazard Group)	EU R-Phrases	GHS hazard classification (class/level)
Α	R36, R38, R65, R66 Tất cả bụi và hơi không được phân vào một dải khác	 Độc tính cấp (gây tử vong), bất kỳ đường nào, loại 5 / Acute toxicity (lethality), any route, class 5 Kích ứng da loại 2 hoặc 3 / Skin irritancy class 2 or 3 Kích ứng mắt loại 2 / Eye irritancy class 2 Tất cả các loại bụi và hơi không được phân vào nhóm khác / All dusts and vapors not allocated to another band
В	R20/21/22, R40/20/21/22, R33, R67	 Độc tính cấp (gây tử vong), bất kỳ đường nào, loại 4 / Acute toxicity (lethality), any route, class 4 Độc tính cấp (hệ thống), bất kỳ đường nào, loại 2 / Acute toxicity (systemic), any route, class 2
С	R23/24/25, R34, R35, R37, R39/23/24/25, R41, R43, R48/20/21/22	 Độc tính cấp (gây tử vong), bất kỳ đường nào, loại 3 / Acute toxicity (lethality), any route, class 3 Độc tính cấp (hệ thống), bất kỳ đường nào, loại 1 / Acute toxicity (systemic), any route, class 1 Tính ăn mòn, phân loại phụ 1A, 1B hoặc 1C / Corrosively, subclass 1A, 1B or 1C Kích ứng mắt loại 1 / Eye irritancy class 1 Kích ứng hệ hô hấp (tiêu chí GHS cần được thống nhất) Respiratory system irritancy (GHS criteria to be agreed) Mẫn cảm da / Skin sensitization Độc tính do phơi nhiễm lặp lại, bất kỳ đường nào, loại 2 / Repeated exposure toxicity, any route, class 2
D	R48/23/24/25, R26/27/28, R39/26/27/28, R40 Carc. Cat. 3, R60, R61, R62, R63, R64	 Độc tính cấp (gây tử vong), bất kỳ đường nào, loại 1 hoặc 2 / Acute toxicity (lethality), any route, class 1 or 2 Tính gây ung thư loại 2 / Carcinogenicity class 2 Độc tính do phơi nhiễm lặp lại, bất kỳ đường nào, loại 1 / Repeated exposure toxicity, any route, class 1

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD					
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT					
Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 7 / 13					

Nhóm nguy hiểm (Hazard Group)	EU R-Phrases	GHS hazard classification (class/level)
		 Độc tính sinh sản loại 1 hoặc 2 / Reproductive toxicity
		class 1 or 2
	R42, R45, R46, R49,	o Tính đột biến loại 1 hoặc 2 / <i>Mutagenicity class 1 or 2</i>
Е		o Tính gây ung thư loại 1 / Carcinogenicity class 1
		o Mẫn cảm hệ hô hấp / Respiratory sensitization

5.2. Đánh giá mức độ nguy hại của hóa chất

Bộ phận có nhu cầu sử dụng hóa chất sử dụng 0-Pr-0009-1-WI-0002-1-Fo-0002, để:

- Xác định phương pháp kiểm soát hóa chất (Control banding)
- Xác định mức độ rủi ro khi làm việc với hóa chất (Risk level)

5.2.1. Xác định phương pháp kiểm soát hóa chất (Control banding)

Các bước thực hiện như sau:

	Mục	Diễn giải
Bước 1	Phân loại nguy hiểm (Hazard Group)	Tìm kiếm phân loại nguy hiểm
Bước 2	Xác định lượng sử dụng (Sale of use)	Tìm hiểu lượng chất bạn sẽ sử dụng.
Виос 3	Xác định khả năng phát tán vào không khí (Volatility /Dustiness)	Tìm hiểu lượng chất sẽ bay vào không khí.
Bước 4	Xác định phương pháp kiểm soát (Control banding)	Tìm kiếm phương pháp kiểm soát.
Bước 5	Xác định biện pháp kiểm soát (Control measure)	Tìm các biện pháp.

Bước 1 – Phân loại nguy hiểm (Hazard Group)

Hướng dẫn phân loại nguy hiểm (A, B, C, D, E) cho hóa chất tại mục 5.1.3.

Bước 2 – Xác định lượng sử dụng (Sale of use)


Lượng hóa chất sử dụng ảnh hưởng đến mức độ hóa chất mà nhân viên làm việc bị phơi nhiễm. Lượng hóa chất sử dụng được xác định trong **một mẻ (hoặc một ngày đối**

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 8 / 13

với quy trình liên tục). Tham khảo Bảng 2 để xác định lượng sử dụng hóa chất sử dụng tương ứng:

Bảng 2: Lượng hóa chất sử dụng

Số lượng	Đ	on vị	Trọng lượng hoặc thể tích	Quy cách
Nhỏ (Small)	Grams (g)	Milliliters (ml)	0 - 999,9 gram hoặc ml	Packets or bottles / Gói hoặc chai
Vừa (Medium)	Kilograms (kg)	Liters (I)	1 - 999,99 kg hoặc liters	Kegs or drums / Thùng hoặc thùng phi
Lớn (Large)	Tons (t)	Cubic Meters (m³)	>= 1 tons hoặc m³	Bulk / Số lượng lớn

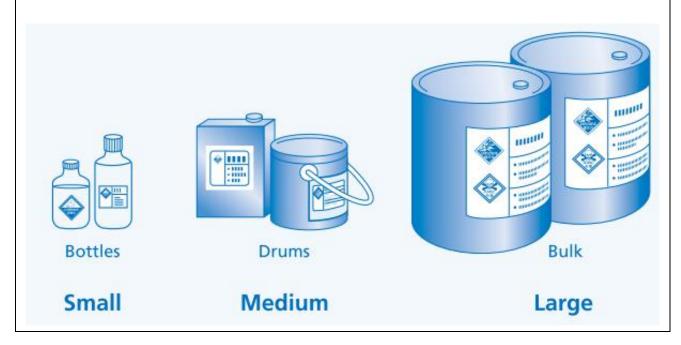

Bước 3 – Xác định khả năng phát tán vào không khí (Volatility /Dustiness)

Dạng vật lý của hóa chất **ảnh hưởng đến khả năng phát tán vào không khí**. Chất càng bụi hoặc dễ bay hơi thì khả năng bay vào không khí càng cao.

Chất rắn: tham khảo bảng 3 và trạng thái vật lý của hóa chất để xác định độ bụi.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT

Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 9 / 13

Bảng 3: Khả năng phát tán vào không khí (Dustiness)

Độ bụi (Chất rắn) / <i>Dustiness (Solids)</i>	
Bột mịn, nhẹ. Khi sử dụng, có thể thấy các đám bụi hình thành và tồn tại trong không khí trong vài phút, ví dụ: xi măng, muội than, bụi phấn. Fine, light powders. When used, dust clouds can be seen to form and remain in the air for several minutes e.g. cement, carbon black, chalk dust.	Độ bụi cao/ High dustiness
Chất rắn dạng tinh thể, dạng hạt. Khi sử dụng có thấy bụi nhưng lắng xuống nhanh chóng. Bụi còn sót lại trên các bề mặt sau khi sử dụng, ví dụ: bột xà phòng. Crystalline, granular solids. When used, dust is seen, but settles out quickly. Dust is left on surfaces after use e.g. soap powder.	Độ bụi trung bình / Medium dustiness
Chất rắn dạng viên không bị vỡ. Ít bụi được nhìn thấy trong quá trình sử dụng, ví dụ: Hạt nhựa PVC, vảy sáp Pellet like solids that don't break up. Little dust is seen during use e.g. PVC pellets, waxed flakes	Độ bụi thấp / Low dustiness


- Chất lỏng: để tính độ bay hơi của chất lỏng, cần tìm điểm sôi của hóa chất ở Mục 9 của MSDS.
 - Đối với các công việc được thực hiện ở nhiệt độ phòng: sử dụng Bảng 4 để xác định khả năng phát tán vào không khí của hóa chất.

Bảng 4: Khả năng phát tán vào không khí (Volatility)

Độ bay hơi (Chất lỏng) / Volatility (Liquids)			
Điểm sôi	Khả năng phát tán vào không khí		
Điểm sôi dưới 50°C - Boiling point	Độ bay hơi cao / High volatility		
below 50°C	Do bay not cao / Tilgit volatility		
Điểm sôi giữa 50°C và 150°C - <i>Boiling</i>	Độ bay hơi trung bình / <i>Medium</i>		
point between 50°C and 150°C	volatility		
Điểm sôi trên 150°C - Boiling point	Độ bay hơi thấp / <i>Low volatility</i>		
above 150°C	Do Day Hot thap / Low Volatility		

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 10 / 13

Đối với các công việc được thực hiện cao hơn nhiệt độ phòng: sử dụng biểu đồ để xác định khả năng phát tán vào không khí của hóa chất. Để xác định được thì cần thông tin điểm sôi và nhiệt độ làm việc của hóa chất (operating temperatue). Mức khả năng phát tán vào không khí của hóa chất sẽ được xác định tại điểm giao nhau của hai đường (điểm sôi & nhiệt độ làm việc). Nếu điểm giao nhau rơi vào đường phân chia, thì chọn độ bay hơi cao hơn.

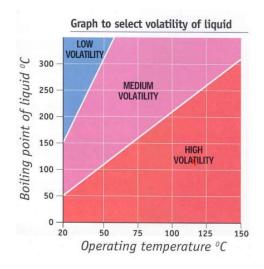

Lưu ý: Đối với quá trình làm sạch vật liệu: phải đo nhiệt độ trong khi máy Ultra Sonic Cleaner **ngay khi máy vận hành xong**.

Bước 4 – Xác định phương pháp kiểm soát (Control banding)

Sau khi xác định Nhóm nguy hiểm (Hazard Group) tại bước 1, Lượng sử dụng (Scale of use) tại bước 2, khả năng phát tán vào không khí của hóa chất tại bước 3. Sử dụng Bảng 5 để xác định phương pháp kiểm soát (Control banding).

Bảng 5: Lựa chọn phương pháp kiểm soát

Lượng sử dụng	Độ bụi hoặc độ bay hơi thấp / Low dustiness or volatility	Độ bay hơi trung bình/ <i>Medium</i> volatility	Độ bụi trung bình / Medium dustiness	Độ bụi hoặc độ bay hơi cao/ High dustiness or volatility
	Nhóm nguy hiểm /	A / Hazard grou _l	p A	
Nhỏ (Small)	1	1	1	1
Vừa (Medium)	1	1	1	2
Lớn (Large)	1	1	2	2
Nhóm nguy hiểm B / <i>Hazard group B</i>				
Nhỏ (Small)	1	1	1	1
Vừa (Medium)	1	2	2	2
Lớn (Large)	1	2	3	3
	Nhóm nguy hiểm (C / Hazard grou	o C	
Nhỏ (Small)	1	2	1	2
Vừa (Medium)	2	3	3	3
Lớn (Large)	2	4	4	4
	Nhóm nguy hiểm [⊃ / Hazard grou _l	p D	

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 11 / 13

Lượng sử dụng	Độ bụi hoặc độ bay hơi thấp / Low dustiness or volatility	Độ bay hơi trung bình/ Medium volatility	Độ bụi trung bình / Medium dustiness	Độ bụi hoặc độ bay hơi cao/ High dustiness or volatility
Nhỏ (Small)	2	3	2	3
Vừa (Medium)	3	4	4	4
Lớn (Large)	3	4	4	4

Nhóm nguy hiểm E / Hazard group E

Đối với tất cả các chất thuộc Nhóm nguy hiểm E / *Hazard group E*, phương pháp kiểm soát 4 được yêu cầu. (Control approach 4).


Bước 5 – Xác định biện pháp kiểm soát (Control measure)

Căn cứ vào kết quả xác định Control banding tại bước 4, lựa chọn biện pháp kiểm soát theo bảng 6:

Bảng 6: Các biện pháp kiểm soát

		Biện pháp kiểm soát (Control measure)			
			Sử dụng thực hành vệ sinh công nghiệp tốt và		
			thông gió chung.		
		Thông gió chung	Vd: Phòng thông gió tự nhiên, Phòng thông		
	1	/ General	gió công nghiệp; Có thiết bị thông gió bên		
		Ventilation	ngoài		
			Use good industrial hygiene practice and		
			general ventilation.		
Lựa chọn			Thường là hệ thống thông gió cục bộ, nhưng		
phương pháp			cũng bao gồm các loại kiểm soát kỹ thuật		
kiểm soát		Kiểm soát kỹ khác, nhưng không phải là việc bao bọc/ch thuật/ phủ			
(Control	2				
approach)	2	Engineering Vd: Có thiết bị thông gió cục bộ			
		Control	Typically, local exhaust ventilation, but also		
			includes other types of engineering controls,		
			but not containment.		
			Hoàn toàn kiểm soát hoặc bao bọc mối nguy		
	3	Ngăn chặn /	hiểm, như trong hộp đựng găng tay.		
	J	Containment	Completely contain or enclose the hazard,		
			such as inside a glovebox.		

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẮT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẮT Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 12 / 13

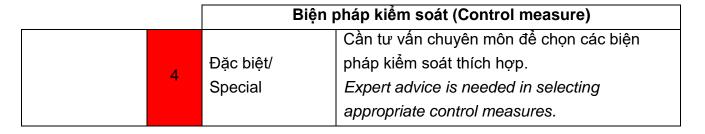

5.2.2. Xác định mức độ rủi ro khi làm việc với hóa chất (Risk level)

- Có thể lựa chọn phương pháp quản lý liên quan đến hóa chất: xác định mức độ phụ cấp điều kiện làm việc, đào tạo an toàn hóa chất... bằng việc xác định mức độ rủi ro liên quan đến việc sử dụng hóa chất.
- Định nghĩa về Mức độ rủi ro (Risk level):

Mức độ rủi ro	Diễn giải			
(Risk level)				
A	Không chấp nhận rủi ro. Loại bỏ/Giảm rủi ro ngay lập tức để tránh tai nạn chết người, tai nạn nặng và thương tật			
B (B1, B2)	Xem xét nguy cơ và sự thuận tiện, giảm các rủi ro đến mức C càng nhiều càng tốt.			
С	Mức rủi ro chấp nhận được			

Bảng 6: Xác định mức độ rủi ro (Risk level)

		Phương pháp kiểm soát			
		(Control approach)			
		1	2	3	4
Biện pháp kiểm	Thông gió chung / General	С	B1 C	Α	А
soát đang áp	Ventilation				
dụng (Curent	Kiểm soát kỹ thuật/	С		B1	B2
control measure)	Engineering Control				DZ
	Ngăn chặn / Containment	С	С	С	B1
	Đặc biệt/ Special	C	С	С	С
	, -	Mức độ rủi ro (Risk level)			
		•			

Mức rủi ro chấp nhận được

<u>Lưu ý:</u> Risk level loại A thì phải thiết lập hạn định áp dụng biện pháp kiểm soát để giảm mức rủi ro xuống thấp hơn bên cạnh xem xét PPE phù hợp và phụ cấp điều kiện làm việc phù hợp.

HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH LOẠI HÓA CHẤT & ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA HÓA CHẤT

Work instruction: 0-Pr-0009-1-WI-0002 Version: 1 Page: 13 / 13

Revison History									
Date	Person	Version	Description		Reason	Requester			
			Old content	New content	Neason	ivednesiei			
Sep 25 th , 2024	LoanNVTK	1	-	New establishment	Lasting countermeasure for CAPA-FOV-24-002	HSE Manager- TuLT			