

001-4-PS-005-0017 Tài liêu tham khảo: 4-0P-358

Ver: 18


I. Pham vi áp dung: THEO HÊ THỐNG ĐIÊN TỬ

2MPO<Nashi>-[MT] henkan (M,L,S)

II. Dung cu cần chuẩn bi

Công đoạn áp dụng: BRANCHING

Tên sản phẩm:

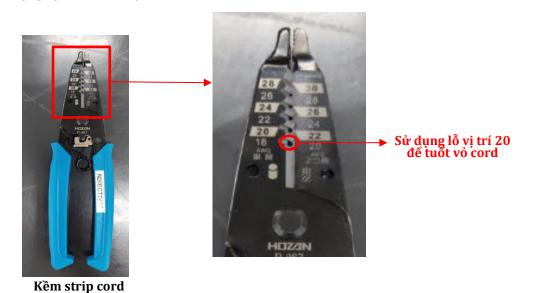

## III. Nôi dung:

Bước thực hiện và Nội dung Hình ảnh minh hoa

## 1. Kiểm tra chiều dài cắt ống theo Bảng 1:

Nếu dài hơn thì cắt lai theo đúng chiều dài quy đinh trong PS.


Bảng 1: Chiều dài ống Reforcing tube và đoạn Branching fiber cho từng code

## MPH0010:


\* Chiều dài fiber:  $L1=2.200 \pm 2$ mm.

\* Chiều dài Branching: L2=  $730 \pm 2$  mm. \* Chiều dài ống 2.8mm Reinforcing cord A: L3= $1.360 \pm 2$ mm.

\* Chiều dài ống 0.9 nylon tube:  $L4=680 \pm 2$ mm.

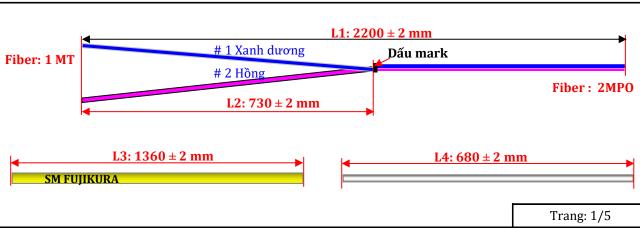

BẢO MẬT. TÀI LIÊU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỚC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỚC SƯ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐAO FOV.

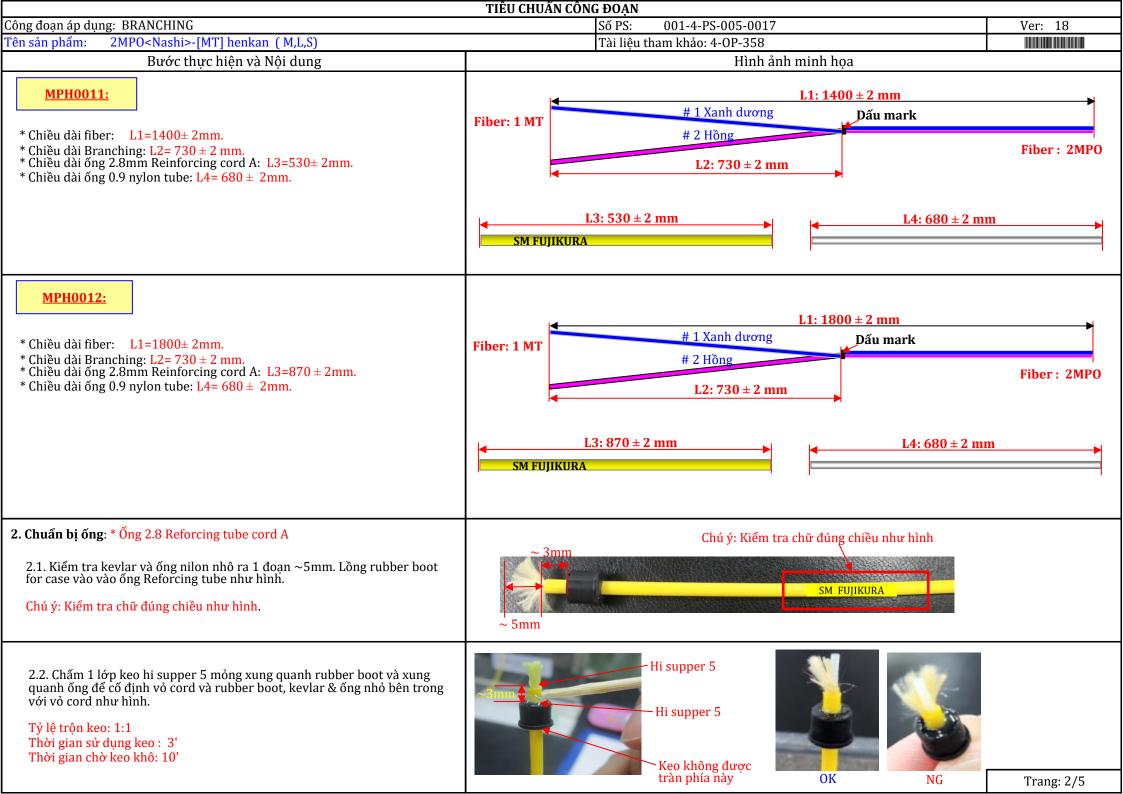

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: BRANCHING	Số PS: 001-4-PS-005-0017	Ver: 18		
Tên sản phẩm: 2MPO <nashi>-[MT] henkan (M,L,S)</nashi>	Tài liệu tham khảo: 4-OP-358			
Bước thực hiện và Nội dung	Hình ảnh minh họa			
2.3. Đầu còn lại Strip <mark>30mm</mark> , dùng băng hoặc ống xoắn cố định kevlar lại, cắt bỏ ống nylon bên trong.	~30mm			
2.4. Xịt phấn vào trong ống nilon. Chà nhám 1 đầu ~3mm.  2.5 Lồng Rubber boot vào đầu 2 ống nylon 0.9 không chà nhám, hướng rubber boot như hình.	√5 mm			
<ul> <li>2.6. Chấm 1 lớp keo Hi supper 5 mỏng xung quanh ống và rubber boot để cố định ống và Rubber boot lại, chính ống không chạm vào Rubber boot.</li> <li>Chú ý: Keo Hi-Supper 5.     Thời gian sử dụng keo : 3'     Thời gian chờ keo khô: 10'</li> <li>- Sau khi keo khô, tháo băng keo ra.</li> </ul>	H supper 5  Keo không được tràn phía này			
3. Chấm Keo Hi Supper 5 vào case:	Mark case  Chú ý: Chấm keo vào đầu kh	nông có Mark case		
<ul> <li>4. Đặt case úp xuống chữ SM FUJIKURA trên ống hướng lên , không có khoảng cách giữa Rubber boot và case. Gắn Rubber boot vào Case.</li> <li>Không có khe hở: OK</li> <li>Có khe hở: NG</li> </ul>	khe hở: OK	ng chữ		
	Có khe hở:NG	Trang: 3/5		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN			
Công đoạn áp dụng: BRANCHING	Số PS: 001-4-PS-005-0017	Ver: 18	
Tên sản phẩm: 2MPO <nashi>-[MT] henkan (M,L,S)</nashi>	Tài liệu tham khảo: 4-OP-358		
Bước thực hiện và Nội dung	Hình ảnh minh họa		
5. Xỏ Fiber vào Ống Reforcing tube cord A.			
6. Lồng 2 fiber vào ống nilon như hình, màu chính fiber (màu xanh) hướng lên.	# 1 xanh Màu fiber chính là màu xanh dương  # 2 hồng		
7. Chấm 1 lớp keo Hi supper 5 vào đầu còn lại của case.			
8. Gắn Rubber boot vào case, chú ý: Không có hở giữa Rubber boot và case. Fiber #1 xanh dương nằm trên, #2 hồng nằm dưới. - Chỉnh dấu mark nằm giữa ống.	# 1 # 2 Chỉnh dấu mark nằm giữa ống		
9. Chấm keo Hi-Supper 5 vào cố định 2 vị trí ống và fiber ở 2 đầu như hình. Chú ý: Chỉnh fiber ở giữa case	Hi-Super 5		
10. Chấm keo Stycast tại 3 vị trí như hình, keo phải điền đầy fiber và ống Chờ 1 phút kiểm tra keo có lấp đầy fiber không. Nếu không thì chấm thêm. ( Thời gian sử dụng keo Stycast là 45')	Stycast	Tues 4/5	
		Trang: 4/5	

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN				
Công đoạn áp dụng: BRANCHING	Số PS: 001-4-PS-005-0017	Ver: 18		
Tên sản phẩm: 2MPO <nashi>-[MT] henkan (M,L,S)</nashi>	Tài liệu tham khảo: 4-OP-358			
Bước thực hiện và Nội dung	Hình ảnh minh họa			
<ul> <li>11. Chấm 1 lớp keo stycast mỏng lên nắp case. Gắn nắp case vào.</li> <li>Chú ý: Kiểm tra case không bị hở, keo không dính lên case và cord.</li> <li>Không có khe hở: OK</li> <li>Có khe hở: NG</li> </ul>	Stycast	Không có khe hở: <b>OK</b> Có khe hở: <b>NG</b>		
12. Dùng tool và giấy dusper kẹp cố định case lại ( cố định case không bị hở nắp).  Chú ý: Thời gian sử dụng keo Stycast là 45' Thời gian chờ keo khô là : 8h	Mark rece			
13. Kiểm tra case không bị hở, keo không dính lên case và cord Kiểm tra mark và màu fiber xanh dương như hình.	Mark case  Fiber chính Xanh dương			
14. Đánh mark đoạn fiber đầu 2MPO và mark trên scotape dán trên ống hytrel như hình (mark cho ferrule).  Đầu 1 MT: Đặt mark case hướng xuống, giữ thẳng ống nylon (dùng Scotchtape dán để cố định ống), sau đó đánh mark để xỏ Ferrule.  Chú ý: Mark case ngược hướng với dấu mark trên scotchtape.	~58 mm  Pầu 2MPO: Đánh mark và cắt chiều dài 58mm.  Mark cho ferrule			
	Đầu 1 MT: Đặt mark case hướng xuống, giữ thẳng ống nylon (dùng Scotchtape dán để cố để đánh mark để xỏ Ferrule  Đánh mark trên scotape  -100mm  Chú ý: Mark case dấu mark trên sco	e ngược hướng với		
		Trang: 5/5		

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụr	ng: BRANCHING	Số PS: 001-4-PS-005-0017	Ver: 18	
Tên sản phẩm:	2MPO <nashi>-[MT] henkan (M,L,S)</nashi>	Tài liệu tham khảo: 4-OP-358		
Revision History				

Revision	Hist	toi

Ngày	Người phụ trách Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu cầu	
Ngay		r men ban	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	Ngu o i yeu cau
10/10/2024	PhucHTH	18	- Chuẩn bị dụng cụ: Kiềm cắt cord - Bước 1.3 "Đầu còn lại Strip 30mm"	- Chuẩn bị dụng cụ: Kềm strip cord - Bước 1.3 "Đầu còn lại Strip ~30mm"	-Update SUG000000098861, SUG000000098880	TienCTC
6/20/2023	NhuNTH	17	-	- Bỏ đoạn mark 30mm	- Update PS	KhaiND
5/26/2022	MyNTD	16	-	- Update câu chữ	- Update PS	ChauDNB
11/29/2021	MyNTD	15	-	-Cancel "keo không được tràn vào nhau"mục 9. - Chờ 1 phút kiểm tra keo có lấp đầy fiber không. Nếu không thì chấm thêm.	- Update SUG000000040053	NguyenTD
10/23/2021	PhucHTH	14	-	- Mục 13 thêm chú ý mark case ngược hướng với mark trên scotape	- Update hướng dẫn	NguyenTD