


#### PROCESS SPECIFICATION Công đoạn áp dụng: Đo giá trị M2 cho sản phẩm Backward Số PS: Ver: 02 4-QC-0507-4-PS-102-0005 Tên Sản phẩm: Sản phẩm Pump CMB Tài liệu tham khảo: 4-OP-0507, 4-QC-0507

I. Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm tại Pump CMB. Thuộc bộ phận sản xuất PRE2.

	II. Nội dung:						
Bước	Nội dung	Hình ảnh minh họa					
1. Chuẩn bị dụng cụ:	- Holder 250 - Holder 500 - Holder 300	Holder 250  Holder 500  Holder 300					
	- Kiềm vàng - Kiềm lỗ	Kiềm vàng  Kiềm lỗ					
	- Red light và Adapter 325	Adapter 325 Red light					
	- Máy hàn 70S - Máy hàn 100M+	Máy hàn 70S					
	- Máy cắt fiber CT-101 có mark trắng ở vị trí 0, cắt ~10mm - Máy cắt fiber CT-105	CT-101  ang ra ngoài nhài dược sự chân thuận của ban lãnh đạo FOV					

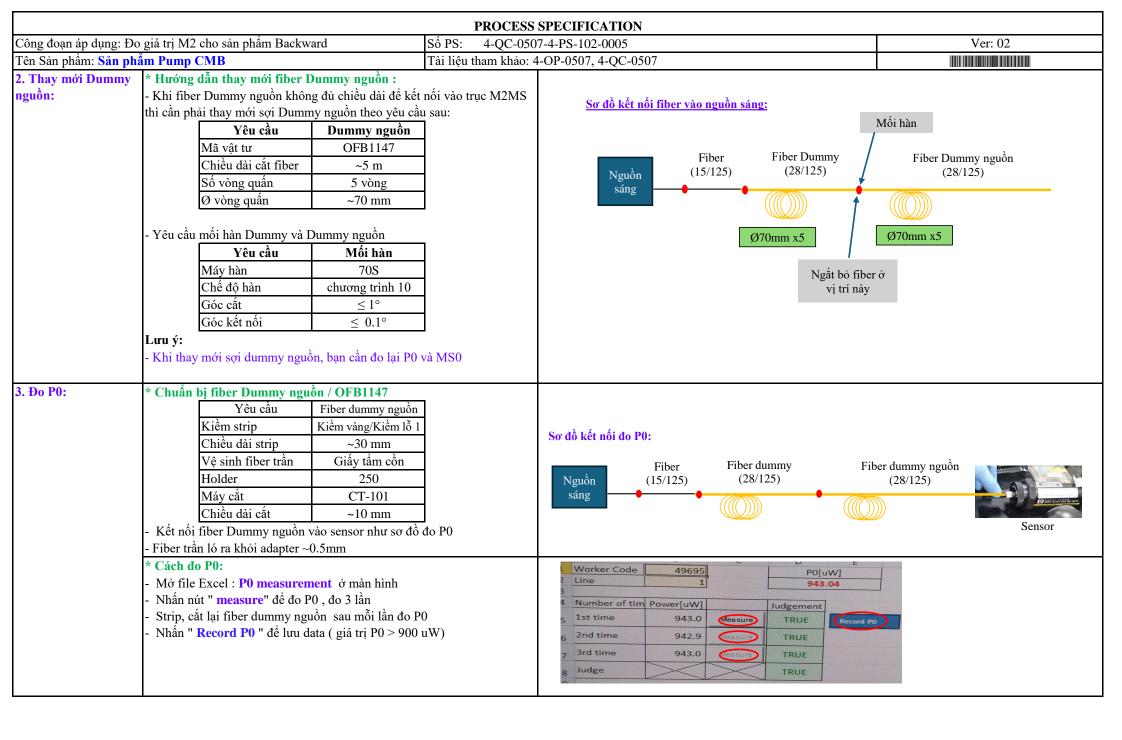

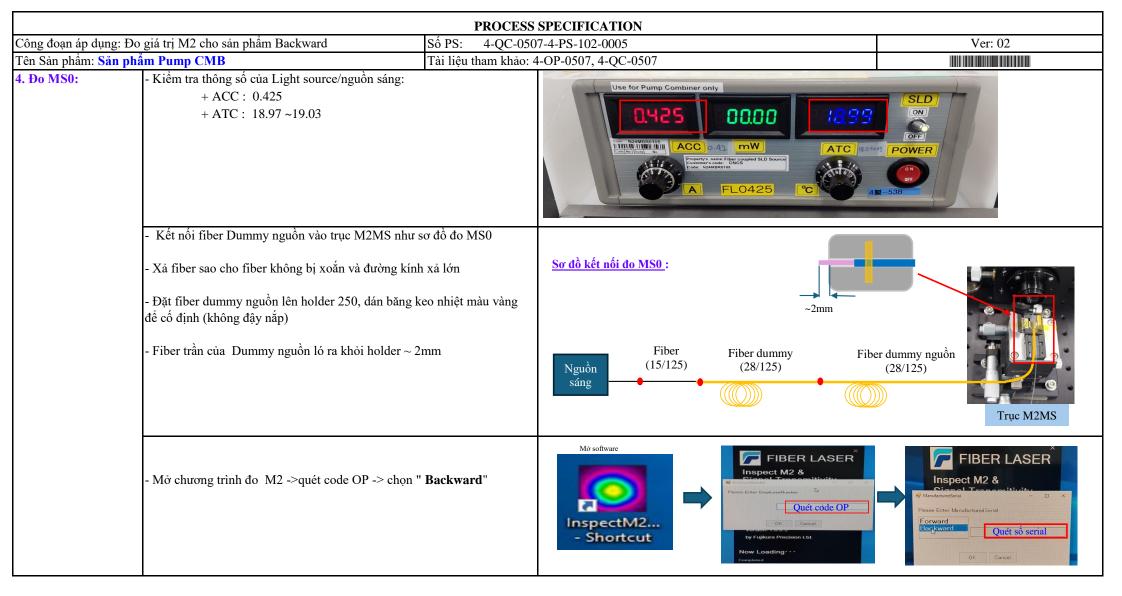

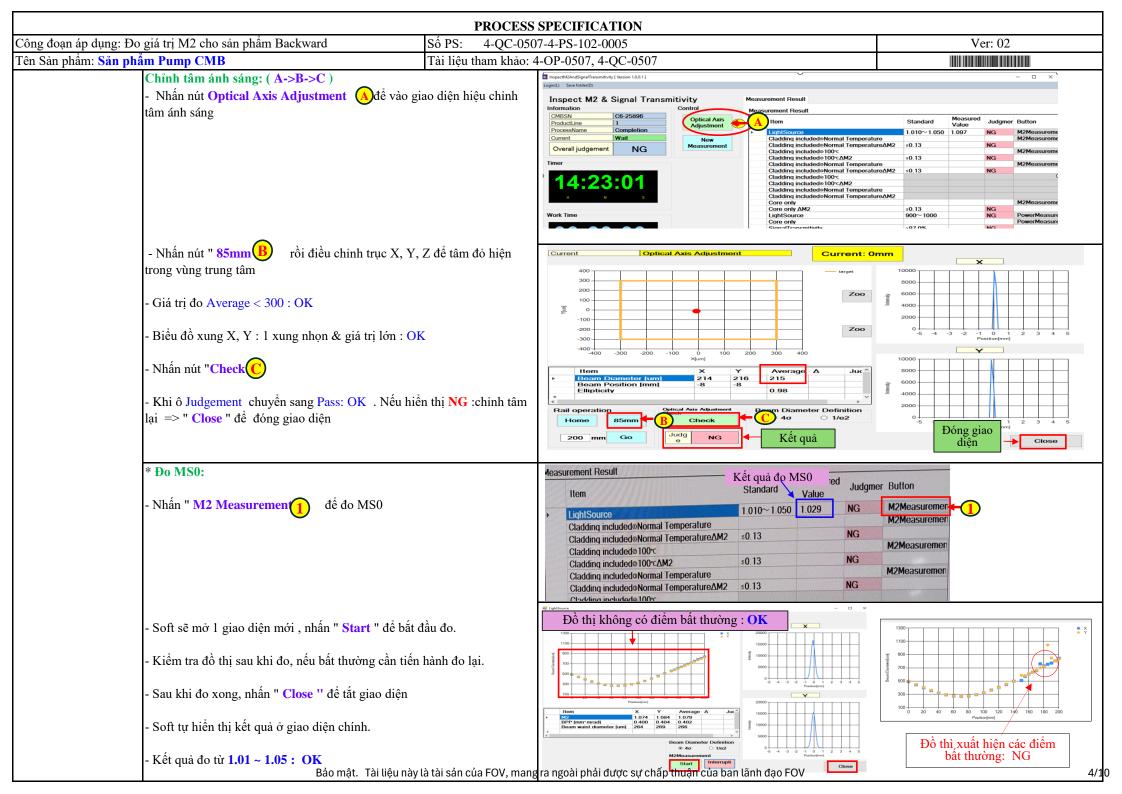

PROCESS SPECIFICATION					
Công đoạn áp dụng: Đ	o giá trị M2 cho sản phẩm Backward	Số PS: 4-QC-0507-4-PS-102-0005		Ver: 02	
Tên Sản phẩm: Sản phẩm Pump CMB		Tài liệu tham khảo: 4-OP-0507, 4-QC-0507			
5. Đo M2 cho sản phẩm	* Đặt sản phẩm lên hệ thống M2:		Mark đỏ trên má kẹp ngay		
	- Mark đỏ trên má kẹp ngang với đầu keo trắng của Neoceram		dad kee trang		
	- Neoceram đặt gọn trong rãnh khuôn, không bị kênh	, lêch ra khỏi khuôn			

- Tách riêng 6 sợi Pump và sợi tín hiệu, sợi tín hiệu không bị các sợi Pump đè lên



- \* Kiểm tra sản phẩm bằng đèn red light trước khi đo:
- Xổ fiber FBG vào adapter và fiber trần ló ra khỏi adapter ~0.5mm rồi cắm vào đèn red light
- Nếu có bất kì điểm nào trên fiber FBG và bó sợi fiber bị lóe sáng thì cần đánh dấu lại bằng băng keo nhiệt màu vàng để nhận diện



### PROCESS SPECIFICATION

Công đoạn áp dụng: Đo giá trị M2 cho sản phẩm BackwardSố PS: 4-QC-0507-4-PS-102-0005Ver: 02Tên Sản phẩm: Sản phẩm Pump CMBTài liêu tham khảo: 4-OP-0507, 4-QC-0507

\* Kết nối sản phẩm vào hệ thống M2 theo sơ đồ bên:

Yêu cầu	Dummy nguồn	Sợi tín hiệu	sợi FBG	
Kiềm strip	Kiềm vàng/Kiềm lỗ 1		Kiềm lỗ 3	
Chiều dài strip	~30 mm			
Vệ sinh fiber	Giấy tẩm cồn			
Holder	250 300		-	
Máy cắt	CT-101		CT-105	
Chiều dài cắt	~10 mm			

- Yêu cầu mối hàn Dummy nguồn và sợi tín hiệu


Yêu cầu	Mối hàn
Máy hàn	70S
Chế độ hàn	chương trình 10
Góc cắt	≤ 0.5°
Góc kết nối	≤ 0.1°


- Mối hàn cần để thẳng
- Xå fiber sao cho fiber không bị xoắn và đường kính xả lớn
- Đặt fiber FBG lên bệ trục M2MS bằng holder 500, dán băng keo nhiệt để cổ định (không đậy nắp)
- Fiber trần FBG ló ra khỏi holder ~ 2mm

## Bước 1: đo M2 ở nhiệt độ phòng

- Chỉnh fiber vào tâm ánh sáng (A->B->C) giống bước đo MS0
- Nhấn nút " <mark>M2 measurement"(2</mark>
- Nhập nhiệt độ tại ô "Bộ điều khiển nhiệt độ" vào chương trình đo

- Nhấn " Start " để bắt đầu đo.
- Nhấn " Close " để tắt giao diện
- Kết quả đo ≤ **0.13 : OK**
- Judgment hiển thị Pass: OK

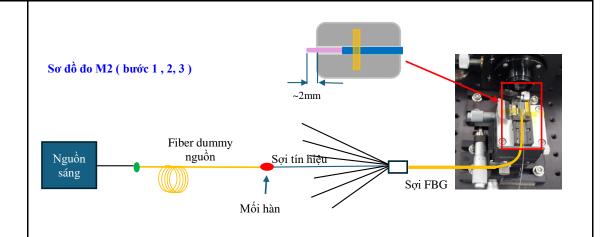

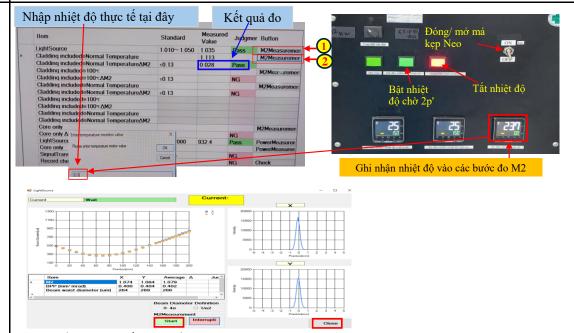

#### PROCESS SPECIFICATION Công đoạn áp dụng: Đo giá trị M2 cho sản phẩm Backward Số PS: 4-QC-0507-4-PS-102-0005 Ver: 02 Tên Sản phẩm: Sản phẩm Pump CMB Tài liệu tham khảo: 4-OP-0507, 4-QC-0507

### Bước 2: đo M2 khi tăng nhiệt độ lên 100°C

- Bật nhiệt độ ,chờ 2 phút
- -Nhiệt tại ô "Bộ điều khiển nhiệt đô" phải >29°C mới được đo M2
- Nhấn nút đo "M2 measurement" (3), vẫn khóa kẹp Neoceram
- Nhập nhiệt độ sau 2 phút vào chương trình đo
- Judgment hiển thị Pass: OK

### Cladding included 100°C △M2 Cladding included Normal Temperature Cladding included Normal Temperature △M2 Cladding included 100°C Cladding includede 100 c∆M2 Cladding included Normal Temperature

Cladding included Normal Temperature

LightSource

Cladding included 100%

Nhập kết quả nhiệt độ tại ô " Bộ điều khiển nhiệt độ "

Core only AM2 LightSource Core only SignalTransmil

1.010~1.050

1.035


1.103

### Bước 3: đo M2 khi tắt nhiệt độ

- Gạt cần sang OFF để nhả má kẹp Neoceram
- Tắt nhiệt độ ,chờ 1 phút rồi nhấn đo " M2 measurement" (4)



- -Nhập nhiệt độ sau khi tắt 1 phút vào chương trình
- Judgment hiển thị Pass: OK

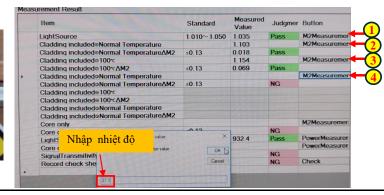



### Bước 4: đo M2 sau khi hàn sợi FBG và sợi dummy trung gian rồi kết nối vào M2MS:

- Kết nối sản phẩm vào hệ thống như sơ đồ hình bên
- Các yêu cầu chuẩn bị fiber cho việc hàn thì tương tự như khi kết nối sản phẩm vào hệ thống M2
- Yêu cầu mối hàn sợi FBG và dummy trung gian

Yêu cầu	Mối hàn	
Máy hàn	100M+	
Chế độ hàn	Chương trình 92	
Góc cắt	≤ 0.5°	
Góc kết nối	≤ 0.1°	

- Cố định điểm hàn lên bàn sao cho mối hàn ko bị uốn cong
- Đặt Dummy trung gian lên bệ trục M2MS bằng holder 250, dán băng keo nhiệt để cố định (không đây nắp)
- Fiber trần ló ra khỏi holder ~ 2mm Bảo mật. Tài liêu này là tài sản của FOV, mang ra ngoài phải được sự chấp thuận của ban lãnh đạo FOV

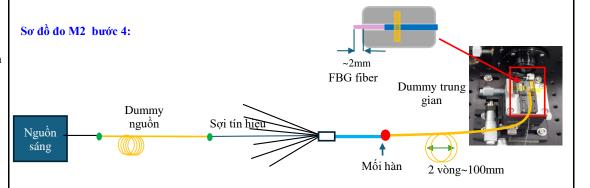


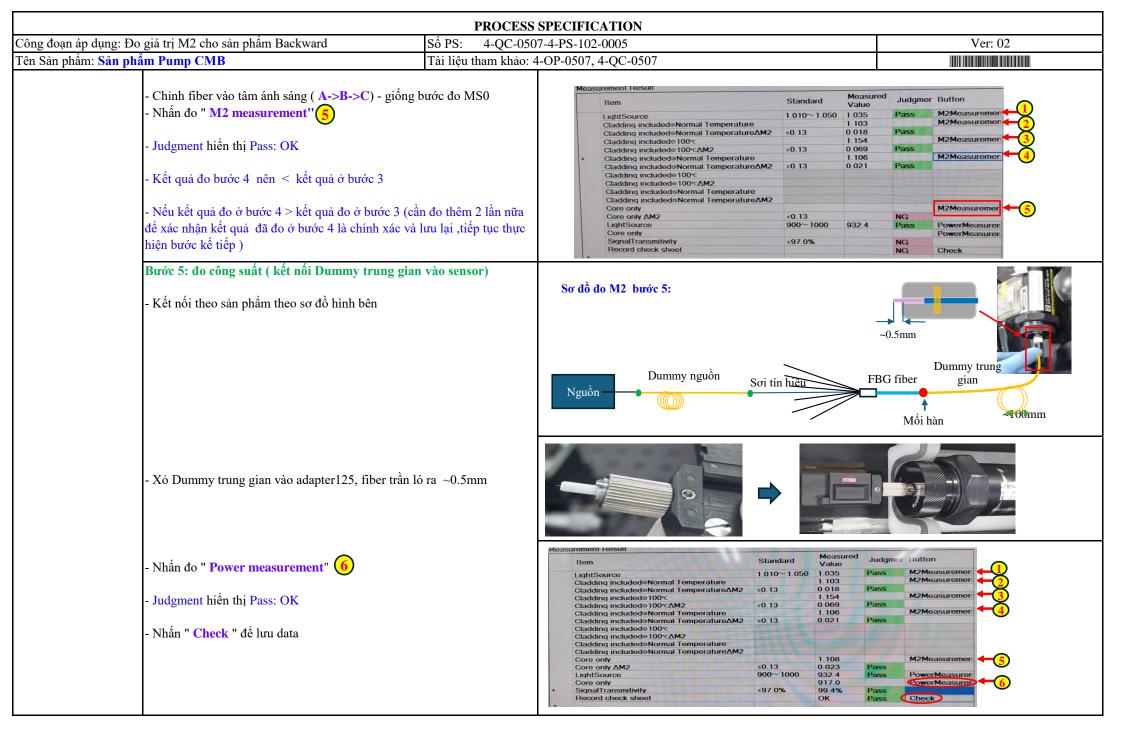

PROCESS SPECIFICATION					
Công đoạn áp dụng: Đo giá trị M2 cho sản phẩm Backward	Số PS: 4-QC-0507-4-PS-102-0005	Ver: 02			
Tên Sản phẩm: Sản phẩm Pump CMB	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0507, 4-QC-0507				

6. Lưu data sau khi


- Bấm nút " New measurement " để đẩy data sản phẩm lên server

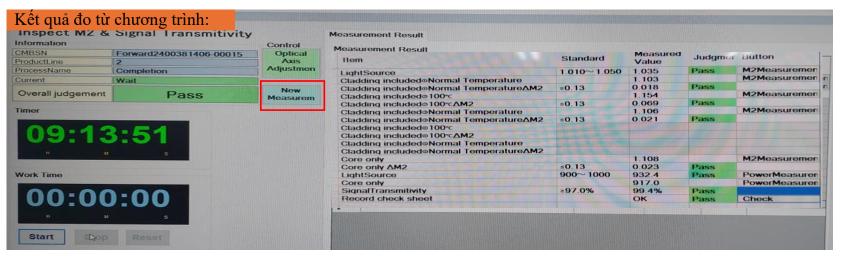

- Mở soft IDT trên Master soft, quét serial vừa đo, nhấn Lưu dữ liệu để đẩy data lên Optimus





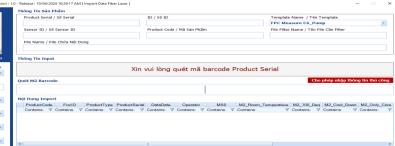

PROCESS SPECIFICATION				
Công đoạn áp dụng: Đo giá trị M2 cho sản phẩm Backward	Số PS: 4-QC-0507-4-PS-102-0005	Ver: 02		
Tên Sản phẩm: Sản phẩm Pump CMB	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0507, 4-QC-0507			

# History

Ngày ban hành	Người ban hành Phiên bản		Nội dung thay đổi		Lí do	Người yêu cầu
		Phi	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Li do
5/16/2024	PhướcNTH	1	1	Ban hành lần đầu	Sản phẩm mới	NamHA
10/17/2024	TrinhÐTT	2	-	10507-4-PS-102-0007 va tach rieng not dung do	Long the Court of	NamHA