
FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD HƯỚNG DẪN KIỂM TRA Số WI: 000-7-WI-0989 Phiên bản: 5 Trang: 1/1 1. PHAM VI ÁP DUNG/APPLICATION Áp dụng cho qui trình kiểm tra vật tư: Tên Bản vẽ Màu vật tư Bobbin B 2*2 DRPT-10136(1)*2 Clear 2. NOI DUNG/CONTENT Xem chi tiết các hành động I. Kiểm tra ngoại quan: Đảm bảo 100% hàng xuất FOV không bị lỗi STT Nôi dung thao tác Hình ảnh Yêu cầu khách hàng Các bước chính Dụng cụ Cổng nhưa Phải đảm bảo ngoại quan của sản phẩm: Kiểm tra tất cả các bề mặt của sản phẩm: Chấp nhận trầy bóng, không trầy cảm nhận bằng tay. Chú ý lỗi trầy xước tại các vị trí trên bề mặt sản phẩm. Không có vết dơ diện tích >0.5mm2 và cho phép không được Chú ý lỗi vết dơ. vượt quá 5 vết/ 1 mặt. Kiểm tra ngoại quan Mắt thường - Chú ý lỗi bavia. Không có bavia tại góc, cạnh trên bề mặt sản phẩm.

Chú ý lỗi biến màu, nứt, gãy, thiếu nhựa, biến dạng.

Đo các kích thước quản

BÃO MẬT

Chú ý:

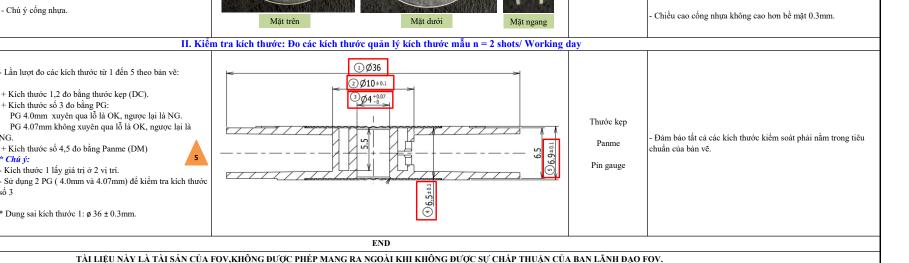

Không bị biến màu, nứt, gãy, biến dạng, thiếu nhựa.

LỊCH SỬ THAY ĐỔI							
STT	Ngày	Igười thực hiệ	Phiên bản	Nội dung		Lí do thay đổi	Người yêu
				Nội dung cũ	Phiên bản: 3	Li do may doi	cầu
1	28-Oct-21	T. Nhân	1		Ban hành lần đầu		H. Nam
2	10-Feb-22	T. Nhân	2	Áp dụng spec: DRPT-10136(1)	Áp dụng spec: DRPT-10136(1)*2		H. Nam
3	16-Mar-22	T. Nhân	3	Kích thước số 3 kiểm bằng MM	Kích thước số 3 kiểm bằng PG		H. Nam
4	22-Aug-24	T. Lang	4	Kích thước số 4 kiểm bằng DC	Kích thước số 4 kiểm bằng DM		H. Nam
5	4-Sep-24	T. Lang	5	Mục II.1 : Kích thước số 5 kiểm bằng DC	Mục II.1: Kích thước số 5 kiểm bằng DM	Chuẩn hóa phương pháp	H. Nam
					(Panme)	đo	