

1.0 Objetivos:

- Determinar la forma correcta de abastecimiento de los bultos de tow durante un turno a cada máquina Seydel.

2.0 Responsables:

- Operador de Procesos de Planta.
- Operador Líder de Procesos de Planta.
- Jefe de Turno de Tops.

3.0 Medidas de Seguridad:

- El operario de procesos no deberá exponerse a la línea de fuego (transitar cerca de la operación del montacargas) cuando se esté abasteciendo de fardos a cada línea de producción.
- Usar guantes anticorte para corte y manipulación de zunchos. Realizar el corte despacio para evitar riesgo de corte así como también de no traspasar la saca y cortar la fibra.
- Usar lentes de seguridad o careta facial al momento de romper los zunchos poliéster por riesgo de golpes dada la presión del encintado.
- Verificar el estado de las cuchillas, que no se encuentre dañada o desgastada.
- Mantener el orden y limpieza en la zona de almacenaje de sacas y flejes.
- Equipos de protección personal:
 - Guantes anticorte
 - Casco de seguridad
 - Zapatos de seguridad
 - Protección auditiva (tapones auditivos u orejeras)
 - Lentes de seguridad (solo para el corte del zuncho).

4.0 Instrucciones:

Operador de montacargas y almacén:

- 4.1. Abastecer de fardos tow a cada línea de producción de acuerdo al listado de bultos entregado por PCP según el programa de producción. Cada fardo debe colocarse en una parihuela o coche porta fardo de tow amarillo.

Nota: Cuando el Jefe de turno observe que faltan abastecer y procesar fardos TOW en el sistema, le indicara al montacarguista los fardos TOW faltantes con número de componente, número de partida y número de bultos en el Registro de Control TOW en Planta TOPS (Ver Anexo 1)



Parihuela y coche porta bumps

Operario de Procesos de planta / Operario líder de Procesos de Planta (Seydel):

- 4.2. Verificar cada fardo abastecido de acuerdo al plan de abastecimiento que figura en el cartel o pizarra colocado en cada máquina en la zona de la fileta.



Verificación de etiqueta del tow


4.3. Acondicionar los fardos tow a procesar en el turno con la finalidad de eliminar la humedad residual que puedan tener de la siguiente manera:

4.3.1 Para fardos tow cerrados, con reposo:

- ✓ Cortar los flejes con una cuchilla tipo garfio teniendo cuidado con no traspasar la saca y cortar la fibra.
- ✓ Retirar todos los flejes del fardo.
- ✓ Cortar con una tijera las etiquetas de cada fardo.
- ✓ Colocar las etiquetas dentro del fardo para evitar su pérdida o confusión.
- ✓ Retirar la saca superior de cada fardo.
- ✓ Bajar la saca inferior hasta el piso para descubrir totalmente la fibra.
- ✓ Doblar y llevar las sacas y flejes a su zona de almacenaje respectivo.



Apertura de fardos Tow para acondicionamiento

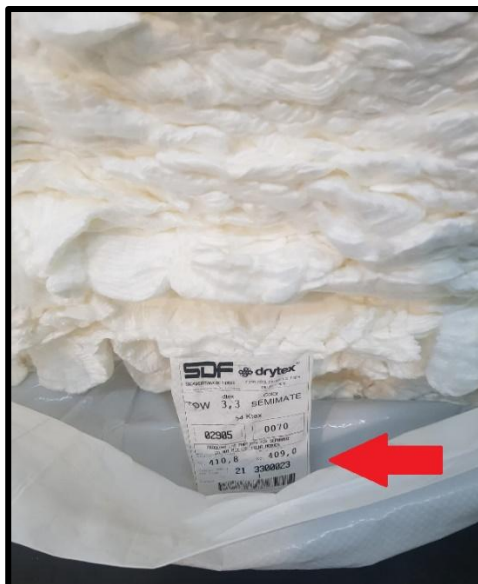


Guardado de etiqueta dentro de fardo

4.3.2 Para fardos tow abiertos, provenientes del reefer:

- ✓ Retirar saca superior de cada fardo.
- ✓ Bajar la saca inferior hasta el piso para descubrir totalmente la fibra.
- ✓ Doblar y llevar las sacas a su zona de almacenaje respectivo.

4.4. Antes de procesar cada fardo tow el operario debe verificar lo siguiente:

4.4.1 Revisar que ambas etiquetas rectangulares dentro del fardo coincidan con el título de la etiqueta impresa.

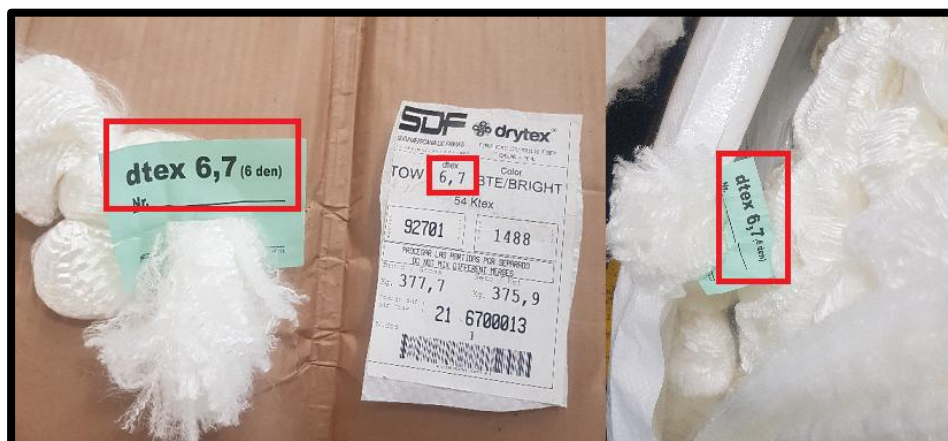

Verificación de tipo de producto

4.4.2 Estado del fardo, sin manchas por tierra o grasa, cortes o desprendimiento de fibra.



Manchas de grasa



Estado de fardo tow

4.4.3 Del fardo abastecido, se debe verificar el lote (partida y bulto), producto (tipo, dtex, color), peso del fardo los cuales deben figurar en el registro de bultos de Programa Asignado a Planta Tops. El operario que da inicio a la producción de cada tow en la máquina rompedora, debe anotar la fecha/turno/operario en la que inicia el proceso; e inmediatamente deberá registrar el consumo en el MIGO (SAP). No se deberá esperar al cierre de turno, para registrar los bultos en el registro físico y virtual.

Programa F 3300
y orden 40001027

Documento: 480992187

RESULTADO: 12
F.REF.

LINEA	PARTIDA TOPS	Producto Comp.	Partida Comp.	Cal.Prd.Term.	Motivo ACL	DETALLE	Suma de Peso(KG)	Cuenta de Bulto
L1	260702	21410001310	265701	APTO	(en blanco)	REPOSADO	55,319.3	126
Total general							55,319.3	126

LINEA	PARTIDA TOPS	Producto Comp.	Partida Comp.	Bulto	Lote	Peso(KG)	CARGA	Motivo ACL	Cal.Prd.Term	Fecha Prod	Estado	Atmación	DETALLE	FECHA	USUARIO	SERIAL	OBSERVACION	APT / TOPS
L1	260702	21410001310	265701	375	2657010375	446.600	5		APTO	13.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	376	2657010376	465.500	5		APTO	13.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	377	2657010377	448.400	5		APTO	13.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	378	2657010378	446.300	5		APTO	13.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	379	2657010379	462.000	5		APTO	13.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	380	2657010380	454.200	6		APTO	14.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	381	2657010381	438.500	6		APTO	14.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	382	2657010382	456.600	6		APTO	14.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	383	2657010383	458.100	6		APTO	14.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	384	2657010384	457.700	6		APTO	14.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	385	2657010385	442.000	6		APTO	14.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					
L1	260702	21410001310	265701	386	2657010386	452.600	6		APTO	14.01.2026	ASIGNADO	P004	REPOSADO					

Listado de fardos en el Programa de Bultos Asignados

e mercancías Orden 40001926 - RENZO LUCA

Orden: A07 Salida de merc... R08 Orden

General

Fecha documento: 20.03.2026
Fecha contab.: 20.03.2026
Vale material:
Txt.cab.doc:
☐ 1 Vale individual

Línea	Txt.breve mat.	G OK	Lote	Ctd.en UME	U...	D.	Almacén	Orden	Op...	So...	Segi
1	2da tpo 94 0.0 Dtex Indef BOLSA	☐	1	1.478	KG		Alm.Tops	40001926	0010	1000	
2	2da tpo 95 9.5 Dtex Indef Bolsa	☐		138.818	KG		Alm.Tops	40001926	0010	1000	
3	Tow 22 3.3 Dtex Bte Teñido L5	☐	2659010008	329.400	KG		Alm.Tops	40001926	0020	1000	
4	Tow 22 3.3 Dtex Bte Teñido L5	☐	2659010019	441.500	KG		Alm.Tops	40001926	0020	1000	
5	Tow 22 3.3 Dtex Bte Teñido L5	☐	2659010022	443.700	KG		Alm.Tops	40001926	0020	1000	
6	Tow 22 3.3 Dtex Bte Teñido L5	☐	2659010023	384.300	KG		Alm.Tops	40001926	0020	1000	
7	Tow 21 3.3 Dtex Bte expo L5	☐	2659010393	443.600	KG		Alm.Tops	40001926	0020	1000	
8	Tow 21 3.3 Dtex Bte expo L5	☐	2659010394	455.400	KG		Alm.Tops	40001926	0020	1000	

SAP – MIGO (Consumo de fardos)

- 4.4.4 **Se deberá verificar si hay existencia de diferencias de tonalidad por algún defecto en el proceso anterior y reportar al Jefe de Turno.**



Verificación de tonalidad de la fibra

- 4.4.5 **Se deberá verificar mediante el tacto la Humedad de la fibra, el operador de Proceso de Planta / Operador líder de Procesos de Planta (Seydel) debe revisar cada carga al tacto, e indicar a la Jefatura sospechas de alta humedad.**
- 4.5. Realizar el **empalme** con el fardo tow a terminar tomando en consideración los siguientes puntos:
- 4.5.1 **Se deberá usar el sistema Splicer para el empalme de punta y cola de cada fardo. Este sistema eyecta aire comprimido que empalma la fibra.**
- 4.5.2 **Se deberá tener cuidado en no exceder el uso del Splicer, evitando así a generación de fibra plastificada.**
- 4.5.3 **El empalme por Splicer será purgado antes de ingreso a los cabezales rompedores (Posterior al cabezal 3 en Seydel 680/681/683, posterior al cabezal 4 en Seydel 679/682)**



- 4.6. Procesar dicho fardo registrándolo previamente en el terminal.

5.0 Registros:

Reporte de Control de Tow en Plantas Tops - Se lleva en forma electrónica en el **SAP mediante la ruta: SAP / MIGO, seleccionar la línea y partida correspondiente.**

6.0 Modificaciones

Gráfica en 4.2, 4.4.3 se agrega registros de programación de bultos y registro SAP-MIGO, se actualiza sistema de empalme (Splicer), 4.5, ítem 4.4.4 al 4.5.3 y 5.0. Se retira anexo 1 de reporte de control de tow en planta tops.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

31 / 07 / 2026

