


TÍTULO: PASAR EMPALMES EN MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) - R4L10	Cód: I09.1.09 024 Página: 1 de 6	Rev. 3
1.0 <u>Objetivo:</u> ➤ Continuar la alimentación de material a la máquina Integrada Schlumberger, reponiendo una mecha interrumpida o una nueva mecha en la fileta de alimentación de R4L10. 2.0 <u>Responsable:</u> ➤ Operador de máquina Integrada Schlumberger. 3.0 <u>Seguridad:</u> ➤ Se debe tener cuidado al momento de colocar la mecha en las filetas, una incorrecta posición del brazo podría ocasionar laceraciones en los brazos por atrapamiento de las filetas. 4.0 <u>Instrucciones:</u> Se presentan dos formas de realizar el empalme debido al momento en que se realiza éste: ➤ Después de la parada automática de la máquina al detectar la falta de mecha. ➤ Antes de la parada automática de la máquina al detectar la falta de mecha. Es una buena practica que el operador supervise el consumo de material de sus tachos, de modo tal que el empalme sea antes de la parada automática. De esta forma la productividad aumentará en gran medida. A continuación se describe cada método: <i>(La descripción de la máquina: Figura 1)</i> 4.1. <u>Después de la parada automática de la máquina al detectar la falta de mecha:</u> ➤ Ante una parada de máquina ver indicador de luces ubicado en la máquina, cada luz indicadora lleva una etiqueta que indica el motivo: – Luz roja superior “H12” encendida: indica “FALTA DE MECHA EN ENTRADA DE FILETA IZQUIERDA”. – Luz verde superior “H13” encendida: indica “FALTA DE MECHA EN ENTRADA DE FILETA DERECHA”. Las otras luces indican otras fallas que serán presentadas en las instrucciones que correspondan. ➤ Ir hacia el lado de la fileta indicada. Ubicar tacho vacío y aro guía sin material que tenga rodillo sensor (FIGURA 2) correspondiente en posición de trabajo y haciendo contacto con barra de arrastre. ➤ Proveer un tacho para reposición de acuerdo a la instrucción I09.1.09 023. ➤ Retirar tacho vacío y ubicar en su lugar tacho de	Falta de mecha – Parada automática  LUCES H12 - H 16   H12 H13	


reposición.

- Tomar el extremo de mecha del tacho y pasarla sobre las barras de la fileta:
 - El material vaporizado “N”, la mecha se pasa sobre las tres barras de la fileta.
 - El material crudo “S” pasa únicamente sobre la primera barra de la fileta.
 - Los repaso, si es que fuera el caso, tienen la opción de pasarse de las 2 formas vistas anteriormente.
 - En otro caso el jefe de turno dará otras especificaciones para la alimentación de las mechas.
- Levantar el brazo de rodillo sensor, hasta apoyarlo en la parte posterior.
- Jalar aproximadamente 60 cm de mecha y pasarla por el aro guía, colocarla sobre la barra de arrastre y la mesa. Pasarla por el poste de cambio de dirección.
- Bajar rodillo sensor colocándolo en posición de trabajo presionando la mecha sobre la barra de arrastre.
- Presionar pulsador para continuar marcha de la máquina.
- El extremo de la mecha que comienza debe estar a la misma altura de la mecha que termina, nunca debe estar sobrepuesta o separada. Adicionalmente, la punta de la mecha que comienza debe ser acomodada entre las otras mechas que están siendo alimentadas, para evitar enredos en los rodillos.

TOP TIPO “N”

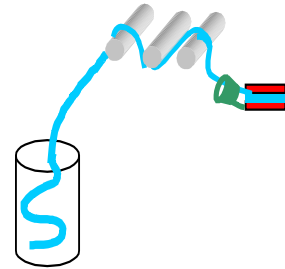

TOP TIPO “S”

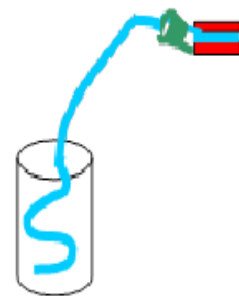

AROS GUÍA BANDA

RODILLO
SENSOR

PULSADORES



COLOCACIÓN DE MECHA

TÍTULO: PASAR EMPALMES EN MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) - R4L10		Cód: I09.1.09 024 Página: 3 de 6	Rev. 3
--	--	-------------------------------------	-----------

4.2. Antes de la parada automática de la máquina al detectar la falta de mecha:

Esta forma de realimentación es la que se presenta con menos frecuencia, pero se deberá de usar en lo posible para disminuir pérdidas de tiempo por paradas de máquina a causa de falta de mecha.

- Verificar periódicamente los tachos de alimentación para detectar tachos con mechas a punto de agotarse.
- Una vez detectada la mecha a punto de agotarse:
 - Pasar la mecha del tacho de reposición por el aro guía poco antes que la mecha anterior se agote totalmente.
 - Una vez que la mecha de reposición pase por el rodillo sensor, acomodar el empalme según paso anterior (Ver
 -
 - FIGURA 3)


4.3. Forma de pasar la mecha del tacho

FORMA DE PASAR LA MECHA DEL TACHO SOBRE LAS BARRAS DE LA FILETA

CORRECTO



INCORRECTO

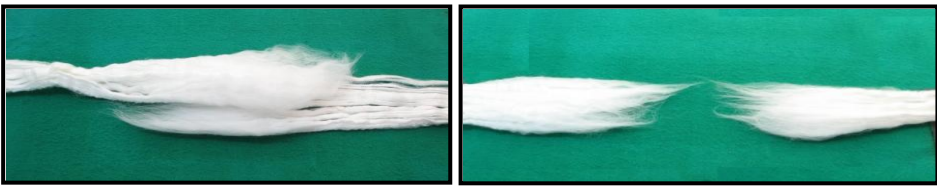

5.0 Definiciones:

5.1. Mecha:

Cinta de fibra formada por un conjunto de hilos de fibra que van sufriendo transformaciones a través del proceso hasta formar el bump.

5.2. Tacho de **Máquina Rompedora** (Seydel):

Contenedor de forma cilíndrica con agujeros de ventilación en toda su superficie. Es el receptor de la producción de la **Rompedora** Seydel. Sirve para el traslado entre la **Rompedora** (Seydel) y la **Integrada** (Schlumberger) y de contenedor de materia prima en las filetas de la R4L10.

6.0 Modificaciones:

Se modificaron los ítems 1.0, 2.0, 3.0, 4.1, 5.2, los títulos de las figuras el título de la instrucción y el campo de firmas. . Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:	Jefe de Planta Tops
2013/07/09	

S.A.C. COPIA AUTORIZADA

FIGURA 1: DESCRIPCIÓN DE LUCES Y BOTONERAS - MÁQUINA INTEGRADA SCHLUMBERGER

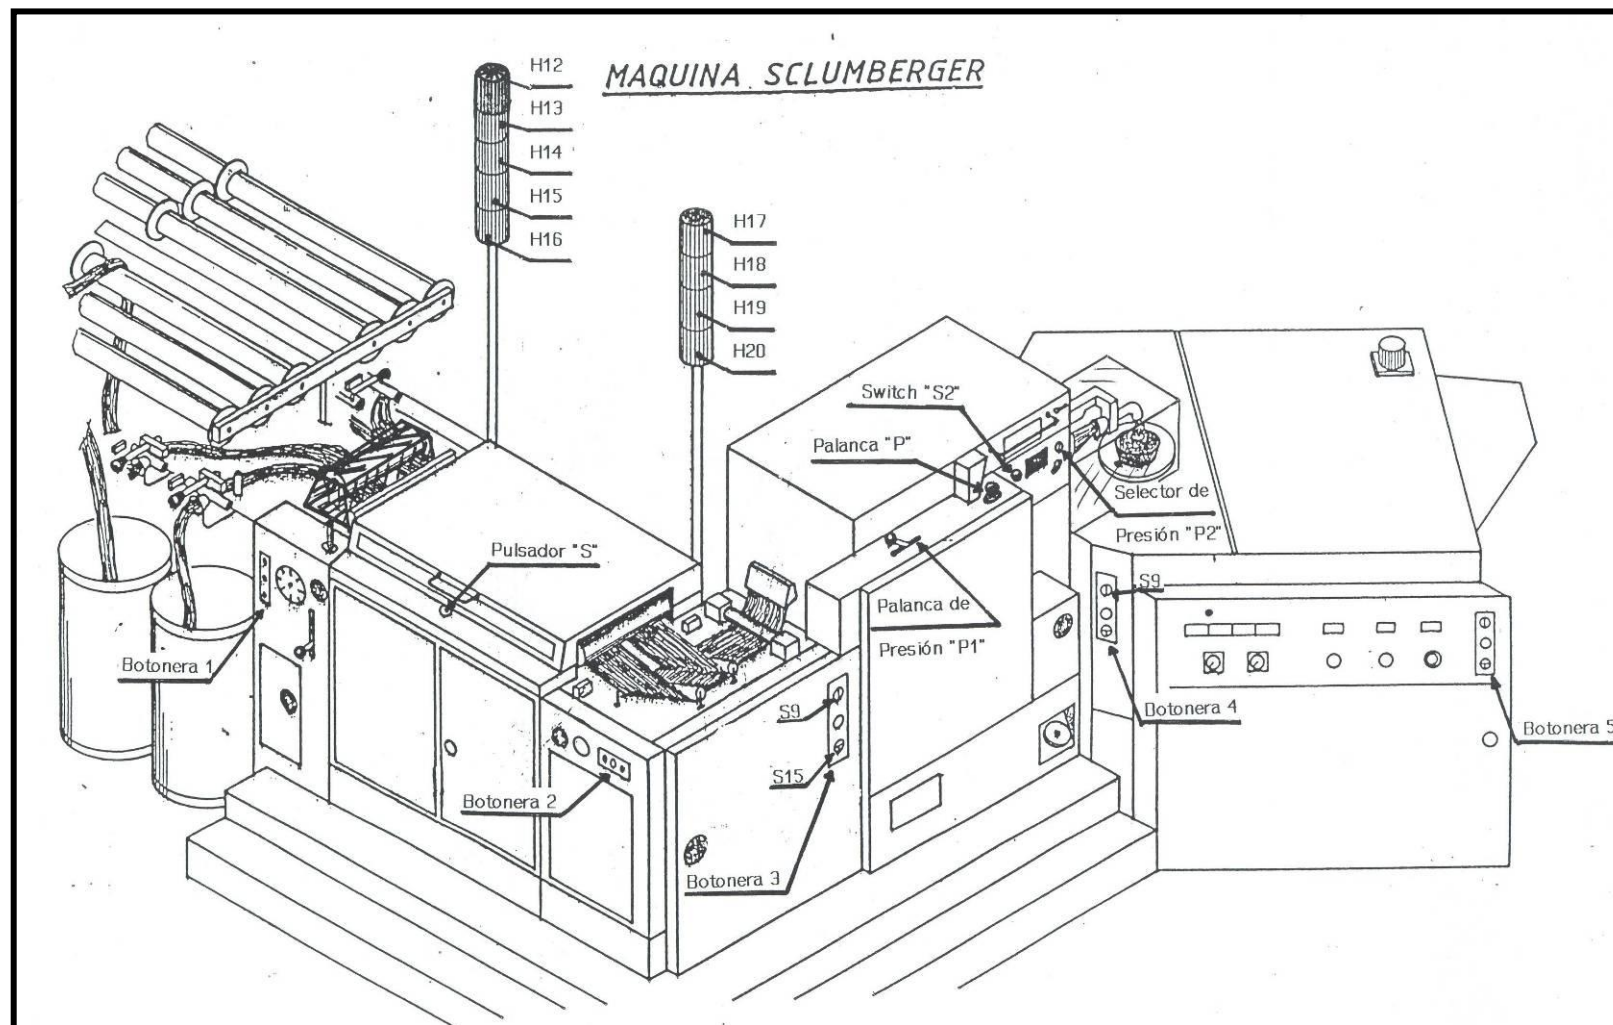


FIGURA 2: RODILLO SENSOR DE MECHA

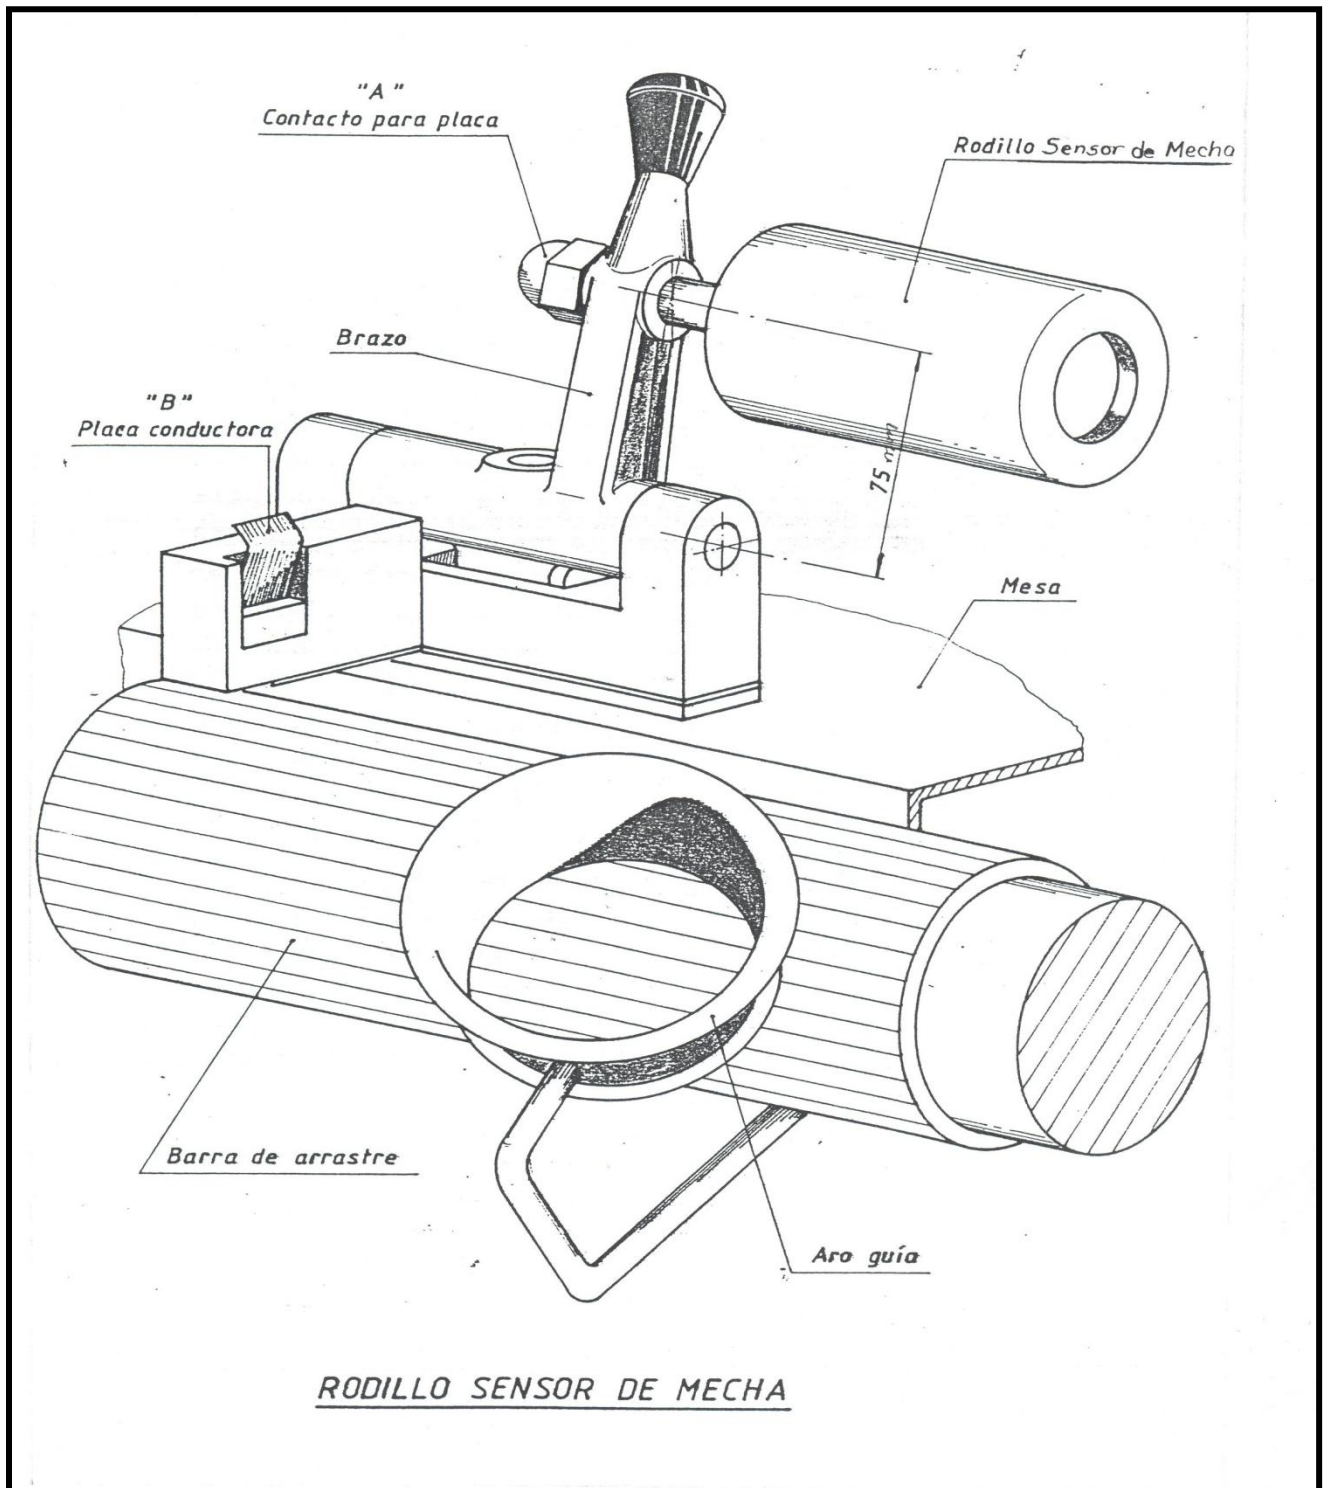


FIGURA 3: FORMA DE PASAR LA MECHA DEL TACHO

