

1.0 Objetivo:

- Retirar el enredo producido en la R4L10 y verificar luego la regularidad de la mecha.

2.0 Responsable:

- Operador de la máquina Integrada (Schulmberger R4L10 / GC12)

3.0 Medidas de Seguridad:De las máquinas

- 
- 3.1. Durante la operación, mantener la tapa protectora de los rodillos desfieltradores cerradas, en caso de necesitar intervención, esta debe hacerse previamente con máquina parada.
 - 3.2. Todos los ajustes en la R4L10 se deben de realizar con la maquina parada, tras quitar la presión.
 - 3.3. Se debe cerciorar que los rodillos desfieltradores estén bien asegurados al levantarlos y así evitar daños en los brazos. Del mismo modo el cabezal de peines debe estar asegurado para que no caiga sobre las manos al estar maniobrando dicha parte.
 - 3.4. Los dispositivos de protección en las máquinas deben mantenerse 100% operativos, está prohibido alterar o quitarlos bajo sanción disciplinaria. De ser el caso de montaje o desmontaje solo debe realizarse por personal de mantenimiento (Previo aviso al Jefe de Turno).
 - 3.5. Se debe tener cuidado al momento de colocar la mecha en las filetas, una incorrecta posición del brazo podría ocasionar laceraciones en los brazos por atrapamiento de las filetas.
 - 3.6. **En caso se identifique desgaste, bordes filosos o mal estado (embudos, desfieltradores, rodillos metálicos u otros), se reporte al jefe de turno/jefe de área para coordinar con el área de mantenimiento su corrección.**

Del Personal

- 
- 3.7. Antes de operar las máquinas, el personal previamente debe estar capacitado en operación y normas de seguridad.
 - 3.8. Antes de operar las máquinas, el trabajador debe conocer los riesgos existentes y como mitigarlos.
 - 3.9. En caso de retirar enredo en el rodillo desfieltrador, usar guante anticorte, sujetarlo de tal manera que no exista movimiento al momento de cortar y siempre apuntando en sentido contrario al cuerpo.

(Ver figuras 1 y 2 para seguir las instrucciones. Las denominaciones usadas corresponden al dibujo)

4.0 Instrucciones.


- 4.1. Ante parada de máquina verificar si la luz indicadora H14 está encendida la cual se activa cuando sucede enredos o atracones en R4L10.
- 4.2. De ser así ubicar el cabezal donde está el enredo, observando por la ventanilla de la tapa del desfieltrador (tapa “R”)
- 4.3. Levantar la tapa del desfieltrador (tapa “R”) de los cabezales R4L10. **Antes de operar las máquinas, el trabajador debe conocer los riesgos existentes y como mitigarlos.**



- 4.4. **En caso de retirar enredo en el rodillo desfieltrador, usar guante anticorte, sujetarlo de tal manera que no exista movimiento al momento de cortar y siempre apuntando en sentido contrario al cuerpo.**
- 4.5. Quitar la presión de los rodillos. (Según el instructivo I09.1.09.027)
- 4.6. Tomar la palanca dispuesta al lado del cabezal 1. Llevarla hacia el cabezal del enredo.
- 4.7. Levantar el rodillo de jebe con ayuda de la palanca (I09.1.09.027).
- 4.8. Quitar el enredo del rodillo desfieltrador si es posible con la mano sino usar cuchilla, asimismo para los rodillos metálicos inferiores siempre usar la cuchilla.
- 4.9. Verificar si el rodillo de jebe o el rodillo metálico de la zona inferior tienen alguna aspereza y de ser necesario lijarlos. Luego impregnar una mota de residuos de fibra con talco y pasarla sobre los rodillos. NO se debe realizar otras acciones tales como retirar el limpiador de madera agregarle talco y devolverla a su posición.
- 4.10. Luego de solucionado el enredo proceder a bajar el rodillo de jebe (Según la instrucción I09.1.09 027).
- 4.11. Dar presión al rodillo (Según la instrucción I09.1.09 027).
- 4.12. Con el pulsador “S” ubicado al borde de la tapa “R” hacer pasar la mecha.
- 4.13. Cerrar la tapa y arrancar la máquina.
- 4.14. Al llegar esta mecha al coiler verificar el buen estado de la fibra y extraer toda la cinta delgada que haya sido dañada a causa del enredo tanto antes como después de parada la máquina.
- 4.15. Colocar residuos de mecha en la caja de tipo 9585.
- 4.16. Reprocesar el bump que tiene el enredo ya que el cliente debe recibir Bumps sin cortes preferentemente - según instructivo I09.1.09.037 se acepta a lo más 1 corte por bump y 4 por fardo.

5.0 Modificaciones: Los cambios están con negrita

- Se modifica 3.6, 4.3 y 4.4, cambios remarcados en negrita.

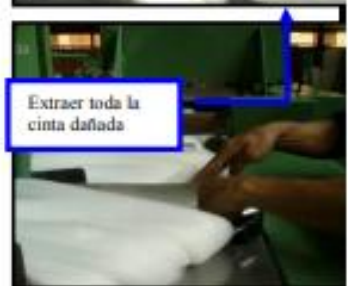

Fecha:	Jefe de Planta Tops
23/03/2026	

FIGURA 1: DESCRIPCIÓN DE LUCES Y CONTROLES - MÁQUINA SCHLUMBERGER

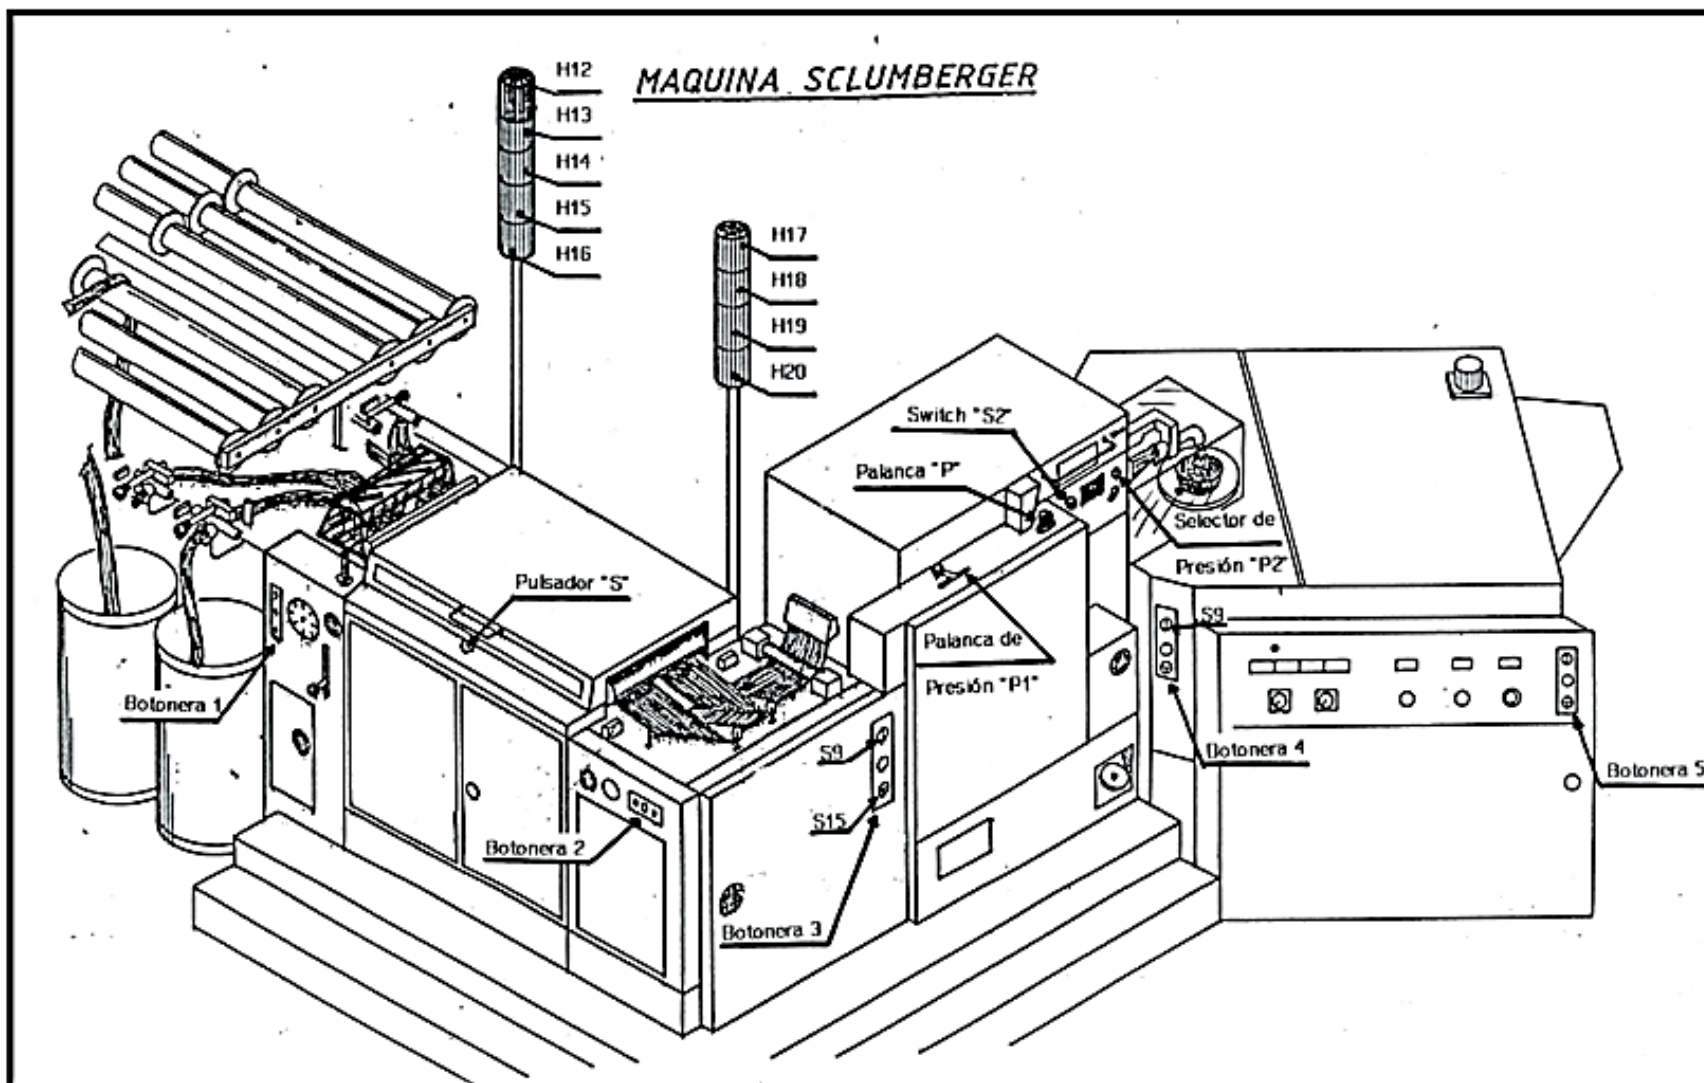


FIGURA 2: DESCRIPCION DE TAPAS Y PUERTAS - MAQUINA SCHLUMBERGER

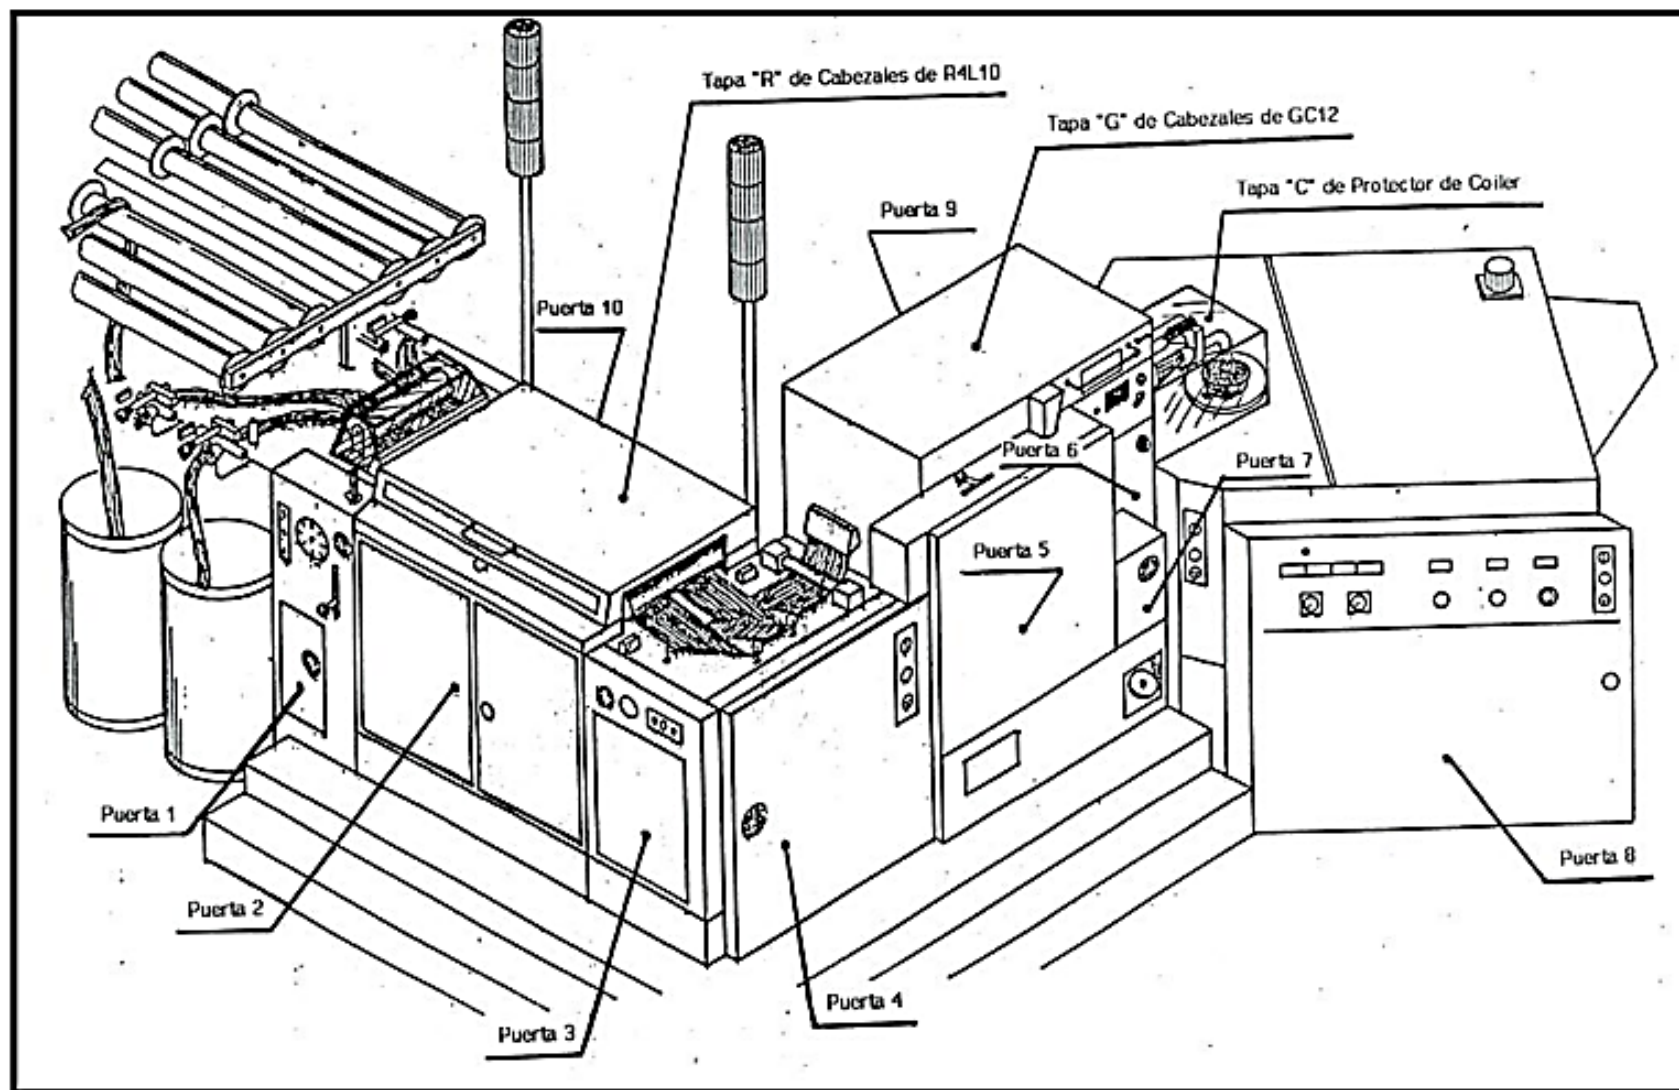


FIGURA 3:CONTROLES -MAQUINA SCHLUMBERGER

