

**TÍTULO: OPERACIONES BÁSICAS: MÁQUINA INTEGRADA
(SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) – CONTROLES**

Cód: I09.1.09 027

Rev.

Página: 1 de 5

3

1.0 Objetivo:

- Describir las operaciones a realizar por el operador de la máquina Schlumberger para mantener bajo control los parámetros que afectan la calidad de los Tops.

2.0 Responsable:

- Operador de la máquina **integrada** (Schlumberger **R4L10 / GC12**).

3.0 Controles:

- 3.1. Todos los parámetros de funcionamiento de la máquina Schlumberger se encuentran normalizados en la Hoja de Datos Técnicos de Máquina Schlumberger (**I09.1.09 020**). El Jefe de Turno observará que estos parámetros estén dentro de la norma.
- 3.2. Controlar que el abastecimiento a la máquina Schlumberger esté de acuerdo con el Plan de Abastecimiento definido por el Jefe de Turno. El Plan de Abastecimiento está colocado en un cartel ubicado en la parte posterior de la máquina.
- 3.3. Llevar la estadística de ocurrencias por partida anotándolas en la Hoja de Control de Operación de la Máquina Schlumberger (**R09.1.09 027**). Anotar también las fallas de la prensa ASE. Avisar al Jefe de Turno en caso de que alguna ocurrencia se repita continuamente durante el turno.
- 3.4. Observar el paso de la fibra entre R4L10 y GC12 (barras de cambio de dirección), para detectar alguna mecha irregular o con fibra sobrelarga. Si fuera el caso separar el tacho correspondiente y avisar al Jefe de Turno.
- 3.5. Verificar cada hora el comportamiento del cabezal de peines. Si se nota vibración en dicho cabezal avisar inmediatamente al Jefe de Turno, ya que puede ser síntoma de mechones.
- 3.6. En cada cambio de tacho se revisará aproximadamente 5 mt. del Top producido, en caso de encontrar mechones u otros defectos avisar al Jefe de Turno.
- 3.7. Controlar el trabajo de la máquina: sistema de presión hidráulica en rodillos R4L10, rodillos acanalados o con rodajes defectuosos, jebes desgastados y ruidos anormales. Cualquier desperfecto avisar al Jefe de Turno para la intervención de la máquina.
- 3.8. Mantener la máquina limpia y libre de pelusa para no contaminar el Top.

Nº	DESCRIPCIÓN	PRIMER TURNO				SEGUNDO TURNO				TERCER TURNO				TOTAL			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	PRUEBA DE TALLERES																
2	PRUEBA DE TALLERES																
3	PRUEBA DE TALLERES																
4	PRUEBA DE TALLERES																
5	PRUEBA DE TALLERES																
6	PRUEBA DE TALLERES																
7	PRUEBA DE TALLERES																
8	PRUEBA DE TALLERES																
9	PRUEBA DE TALLERES																
10	PRUEBA DE TALLERES																
11	PRUEBA DE TALLERES																
12	PRUEBA DE TALLERES																
13	PRUEBA DE TALLERES																
14	PRUEBA DE TALLERES																
15	PRUEBA DE TALLERES																
16	PRUEBA DE TALLERES																
17	PRUEBA DE TALLERES																
18	PRUEBA DE TALLERES																
19	PRUEBA DE TALLERES																
20	PRUEBA DE TALLERES																

R09.1.09 027



Observación



Verificar 5 mt.

**TÍTULO: OPERACIONES BÁSICAS: MÁQUINA INTEGRADA
(SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) – CONTROLES**

Cód: I09.1.09 027

Rev.

Página: 2 de 5

3

4.0 Operaciones Básicas:**4.1. Rodillo de Salida GC12**

- Para quitar presión: Girando el selector P2 de presión de O a I.
- Para dar presión: Girando el selector P2 de presión de I a O
- Tener cuidado de que los ganchos Presión simétrica y correcta
- Revisar el buen estado del rodillo. Es decir que no presente desgaste, cortes, u otro tipo de fallas que puedan afectar la calidad y procesabilidad de la fibra.



Selector P2



Palanca P1

4.2. Rodillo de alimentación GC12

- Para quitar presión: Llevar la palanca P1 de presión hacia adelante.
- Para dar presión: Llevar la palanca P1 de presión hacia atrás.
- Revisar el buen estado del rodillo. Es decir que no presente desgaste, cortes, u otro tipo de fallas que puedan afectar la calidad y procesabilidad de la fibra.

4.3. Rodillo de Arrastre

- No se debe tener excesiva oscilación radial (Vaivén) Esto indicaría fibra irregular.
- Revisar el buen estado del rodillo. Es decir que no presente desgaste, cortes, u otro tipo de fallas que puedan afectar la calidad y procesabilidad de la fibra.


4.4. Rodillo desfieltradores (R4L10).

- Para quitar presión: Girar manija "R" hacia la izquierda hasta que la aguja del manómetro "M" vaya a 0.
- Para levantar rodillo:
 - Enganchar extremo curvo (uña) de la palanca con el gancho del rodillo de jebe. Entonces jalar hacia arriba y hacia afuera de la máquina con la palanca hasta quitar el seguro del rodillo de jebe (sonido click al liberarse seguro).
 - Cambiar al extremo hueco de la palanca. Encajarlo a la saliente del rodillo. Levantar rodillo de jebe con la palanca aprox. 15cm hasta que se alcance el tope para que el rodillo de jebe quede suspendido.
 - Quitar la palanca dejándola fuera de la zona de trabajo.
- Bajar el rodillo de jebe:
 - Tomar nuevamente la palanca y encajar el extremo hueco de ésta con la saliente del rodillo, llevar el seguro de la palanca en dirección a la máquina para librarlo del tope que lo mantiene suspendido hasta escuchar un click.

Manija R



Rodillos R4L10

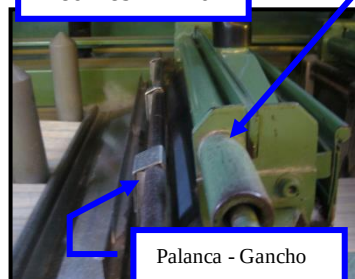


Palanca - Gancho



Levantar y bajar rodillo

TÍTULO: OPERACIONES BÁSICAS: MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) – CONTROLES	Cód: I09.1.09 027 Página: 3 de 5	Rev. 3
--	-------------------------------------	-----------

- Bajar el rodillo.
- Cambiar al otro extremo de la palanca y engancharlo con el gancho del rodillo. Empujar hacia dentro y hacia abajo para introducir el gancho de presión en la garganta del eje del rodillo, quedando el rodillo en su posición de trabajo.
- Dar presión al rodillo:
 - Ajustar la manija "R" girando hacia la derecha hasta que quede cerrada.
 - Bombear la palanca "L" hasta que la aguja del manómetro "M" se ubique en la zona verde permisible que equivale en promedio 50 bar de presión.
- Revisar el buen estado del rodillo. Es decir que no presente desgaste, cortes, u otro tipo de fallas que puedan afectar la calidad y procesabilidad de la fibra.

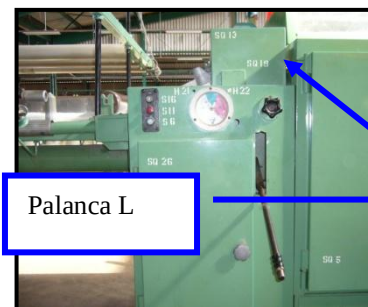

5.0 Medidas de Seguridad:

De las máquinas:




- 5.1. Las maquinas están diseñadas para proteger y dar seguridad al operador en todas sus zonas, como son las tapas protectoras, paradas de emergencia, etc. Siempre teniendo cuidado que estos controles pueden ser falibles.
- 5.2. Para evitar todos los riesgos en estas maquinas se han provisto cierres de protección que se bloquean con un sistema de parada cuando se abren dichas tapas.
- 5.3. Todos los rodillos desfibradores, de estirajes, cabezal de peines y cajas de engranajes se encuentran protegidos con tapas controladas con dicho mecanismo de parada.

Del personal:



- 5.4. Solo el personal adiestrado en operación, métodos de utilización y normas de seguridad operarán en dichas maquinas.
- 5.5. El personal especializado debe de considerar y respetar las zonas peligrosas aquellas en el interior y/ o proximidad a las maquinas que ponen en riesgo su integridad física.
- 5.6. El operador debe tener los conocimientos de los posibles riesgos y los consiguientes dispositivos de protección y seguridad colocados en dicha maquina.
- 5.7. Tanto el operador como el personal de mantenimiento deben realizar todos los ajustes e intervenciones mecánicas con maquina parada, tras quitar la tensión mediante el interruptor principal.
- 5.8. El operador debe controlar periódicamente las eficiencias de todos los dispositivos de protección. No debe de quitar los símbolos ni las instrucciones de seguridad colocadas en la maquina, si se encuentran en mal estado avisar al Jefe de Turno.
- 5.9. Los espacios y alrededores de las maquinas se deben de mantener limpios y libres para facilitar todas las operaciones, intervenciones de regulación y mantenimiento.
- 5.10. Un buen orden y limpieza en la zona de trabajo evitan accidentes de trabajo.
- 5.11. No se deben de alterar los sistemas de protección ni de seguridad, alguna anomalía avisar al Jefe de Turno.
- 5.12. Esta completamente prohibido alterar o quitar los dispositivos de seguridad.

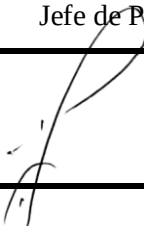

TÍTULO: OPERACIONES BÁSICAS: MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12) – CONTROLES		Cód: I09.1.09 027 Página: 4 de 5	Rev. 3
5.13. El personal encargado de dicha maquina debe vestir con prendas conformes a las normas de seguridad, evitando que se pongan prendas sueltas y voladoras puesto que son peligrosas, tampoco se usara relojes o algún pendiente que pueda engancharse en la fibra y provocar algún accidente. 6.0 <u>Referencia:</u> I09.1.09 020 Hoja de Datos Técnicos Planta Tops Máquina Integrada (Schlumberger R4L10 / GC12) 7.0 <u>Documentación:</u> R09.1.09 027 Control de Operación en Máquina Integrada (Schlumberger R4L10 / GC12) 8.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha realizado el cambio del títuloSe modificó los ítems 2.0, 3.1, 3.3, 6.0, 7.0 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan en negrita.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops		
2013/07/03			

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

TÍTULO: OPERACIONES BASICAS: MAQUINA SCHLUMBERGER – CONTROLES




Cód: I09.1.09 027

Rev.

Página: 5 de 5

3

FIGURA 1: CONTROL DE OPERACIÓN R09.1.09 027

CONTROL DE OPERACIÓN										
FECHA		PTDA	SHLUMBERGER			PRENSA ASE N°				
LUZ INDICADORA	MOTIVO DE LA PARADA	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	PRIMER TURNO	TOTAL	MOTIVO DE LA PARADA	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO	PRIMER TURNO	TOTAL
	ENREDO EN RODILLOS									
	CAIDA DE PRESION EN R4 L10					NUDOS SE DESATAN				
	ATRACON ENTRE R4 L10 Y GC12					PITAS CORTADAS				
	ENREDO EN RODILLO DE ESTIRAJE R4L10									
	ENREDO DE RODILLO DE ARRASTRE					GIRO DE PISTON SUPERIOR				
	ENREDO EN RODILLOS DE ALIMENTACION DE GC12									
	ENREDO EN PEINES					TENSION DE PITAS				
	ENREDO EN RODILLOS DE SALIDA DE GC12									
	ATRACON ENTRE RODILLOS DE SALIDA Y COILER					ANUDADOR FUERA DE PUNTO				
	ATRACON EN EMBUDO PURGADOR									
	MECHON DETECTADO EN TACHO (Separar)									
	HORA DE LIMPIEZA DE MAQUINA					OTROS				
	H. REVISION SENSOR					TOTALES				

OBSERVACIONES