

1.0 Objetivo:

- Establecer la manera correcta de regular los estirajes de la máquina **Integrada** (Schlumberger **R4L10** / **GC12**).

2.0 Responsable:

- Jefe de Turno de Tops

3.0 Instrucciones:

3.1. Los estirajes de la máquina **Integrada**Schlumberger son los siguientes:

ESTIRAJES	CABEZALES	UBICACIÓN	VALOR
D1	1 - 2	R4L10	Variable
D2	2 - 3	R4L10	Variable
D3	3 - 4	R4L10	Variable
D4	Peines - Rod Salida	GC12	Variable

Los valores para cada tipo de producción se encuentran en las Hojas de Datos Técnicos de Máquina **Integrada** (Schlumberger **R4L10**) (I09.1.09 020). El Jefe de Turno de la Planta Tops verificará que estos datos estén dentro de la norma.

3.2. El cálculo del estiramiento total se calcula de la siguiente forma:

$$DT = D1 \times D2 \times D3 \times D4$$

3.3. Los estirajes D1 al D3 pueden cambiarse colocando los engranajes de recambio correspondientes según la tabla 1. Estos engranajes están precedidos con la letra R y marcados con un aspa como se observa en la fig. 1.

Por ejemplo si se quieren obtener los siguientes estirajes:

$$D1 = 1.18$$

$$D2 = 1.56$$


$$D3 = 1.71$$

Se tendrán que poner los siguientes engranajes:

ESTIRAJES	VALOR	ENGRANAJE (Número de Dientes)
D1	1.18	R15 = 56 , R16 = 34, R17 = 66
D2	1.56	R18 = 60 , R19 = 30, R20 = 64
D3	1.71	R21 = 58 , R22 = 32, R23 = 68

3.4. El estiraje D4 es el principal y con él prácticamente se decide el peso de la mecha por la alta diferencia de velocidad entre el cabezal de peines y el rodillo de salida. El ajuste de estiraje se realiza variando la velocidad del rodillo de salida mediante la combinación de engranajes entre los árboles R2 y R3 (fig. 1), los cuales están dentro de una caja de estirajes.

Los estiramientos para las distintas posiciones de los engranajes se muestran en la tabla 2. El ajuste de estiraje es cambiado por el Jefe de Turno en cada inicio de partida, con el propósito de obtener un peso por metro de aproximadamente 25 g/m en el Top. Las regulaciones de estiraje se deberán realizar con la máquina parada. El estiraje establecido deberá ser anotado en la Hoja de Control de Partidas (R09.1.09 001).

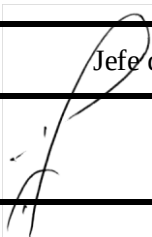TÍTULO: REGULACIÓN DE ESTIRAJES MÁQUINA INTEGRADA (SCHLUMBERGER R4L10 / GC12)		Cód: I09.1.09 028 Página 2 de 5	Rev. 2
4.0 <u>Referencias:</u> – I09.1.09 020 Datos Técnicos Planta Tops: Maquina Integrada (Schlumberger R4L10 / GC12) 5.0 <u>Documentación:</u> – R09.1.09 001 Hoja de Control de Partidas 6.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha actualizado el código de la instrucción. Se modificó el título y los ítems 1.0, 2.0, 3.1, 3.4, 4.0 y el campo de firmas. Los cambios se resaltan con negrita.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops		
2013 / 07 / 03			

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

TÍTULO: REGULACIÓN DE ESTIRAJES MÁQUINA SCHLUMBERGER


Cód: I09.1.09 028

Rev.

Página 3 de 5

2

TABLA 1: TABLA DE ESTIRAJES

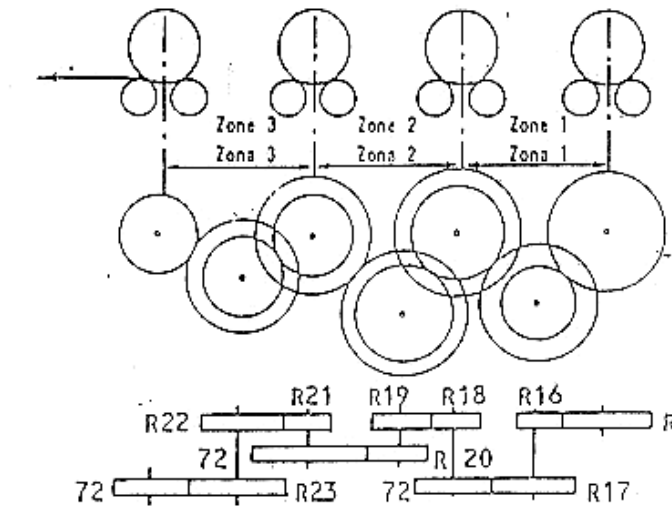

CUIDADO: Las ruedas pintadas en amarillo, deben utilizarse únicamente en los sitios R17, R20 y R23.

Zone 3 - Zona 3

R21 22 R23 22	56	58	60	62	64	66	68
56 34							
58 32							
60 30							
62 28							
64 26							
66 24							
68 22							
64 22	1.46	1.61	1.77	1.96	2.18	2.44	2.74
66 22	1.50	1.66	1.83	2.02	2.25	2.52	2.83
68 22	1.55	1.71	1.88	2.09	2.32	2.59	2.91
70 22	1.60	1.76	1.94	2.15	2.39	2.67	3.00

Zone 2 - Zona 2

R21 22 R23 22	56	58	60	62	64	66	68
56 34							
58 32							
60 30							
62 28							
64 26							
66 24							
68 22							
64 22	1.28	1.41	1.56	1.72	1.92	2.14	2.41
66 22	1.32	1.45	1.60	1.78	1.98	2.21	2.48
68 22	1.36	1.50	1.65	1.83	2.04	2.28	2.56
70 22	1.40	1.54	1.70	1.89	2.10	2.34	2.63

Zone 1 - Zona 1

R21 22 R23 22	56	58	60	62	64	66	68
56 34							
58 32							
60 30							
62 28							
64 26							
66 24							
68 22							
64 22	1.15	1.26	1.39	1.54	1.72	1.92	2.16
66 22	1.18	1.30	1.44	1.59	1.77	1.98	2.22
68 22	1.22	1.34	1.48	1.64	1.82	2.04	2.29
70 22	1.25	1.38	1.52	1.69	1.88	2.10	2.36

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

TÍTULO: REGULACIÓN DE ESTIRAJES MÁQUINA SCHLUMBERGER

Cód: I09.1.09 028

Rev.


Página 4 de 5

2

TABLA 2 : CUADRO DE ESTIRAJES MEDIANOS TEÓRICOS

1-8 A-H	1	2	3	4	5	6	7	8
A	13.90	12.10	10.50	9.10	8.00	7.10	6.10	5.50
B	13.60	11.80	10.30	8.90	7.80	6.90	6.00	5.40
C	13.30	11.60	10.10	8.70	7.60	6.80	5.90	5.30
D	13.10	11.40	9.90	8.60	7.50	6.70	5.80	5.20
E	12.80	11.20	9.70	8.40	7.40	6.50	5.70	5.10
F	12.50	11.00	9.50	8.30	7.20	6.40	5.60	5.00
G	12.40	10.80	9.30	8.10	7.10	6.30	5.50	4.90
H	12.20	10.60	9.20	8.00	7.00	6.20	5.40	4.80

OJO: Manejar únicamente la maquina estando parada.

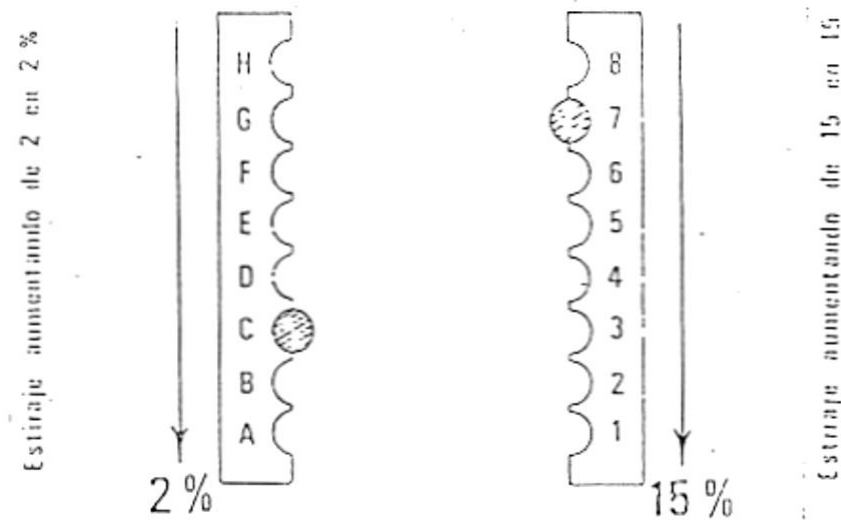

SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.

TÍTULO: REGULACIÓN DE ESTIRAJES MÁQUINA SCHLUMBERGER

Cód: I09.1.09 028

Rev.

Página 5 de 5

2

FIGURA 1:

