

1.0 Objetivo.

Identificar los Bumps desde su producción en las máquinas integradas hasta su traslado en los coches porta bumps.

2.0 Responsable.

Operador de las máquinas integradas.

3.0 Instrucciones.

3.1 En cada máquina **Integrada** (Sant' Andrea) se tiene una zona definida donde los coches porta bumps en forma automática toman una posición en la salida de la prensa de bumps. Para el caso de la máquina **Integrada** (Schlumberger), se debe proceder de la manera siguiente:

3.1.1 Coger una etiqueta de mecha, de **la partida** que corresponda, según indicación del Jefe de Turno o del operario del turno anterior; introducir el extremo de la mecha del bump por el orificio de la etiqueta, dejando pasar 25cm de mecha aproximadamente; y colocar dicho extremo de la mecha sobre el resto de la fibra, de tal manera que la etiqueta cuelgue en forma visible fuera del bump.

3.1.2 Transportar el tacho con el bump hacia la prensa de bumps.

3.1.3 Prensar bump (Ver: Prensado de Bumps I09.1.09 042)

3.1.4 Retirar bump de la prensa y colocar bump en el coche porta bump que corresponda.

3.1.5 Repetir pasos de 3.1.1 a 3.1.4, hasta completar dos coches porta bumps con 6 unidades cada uno.

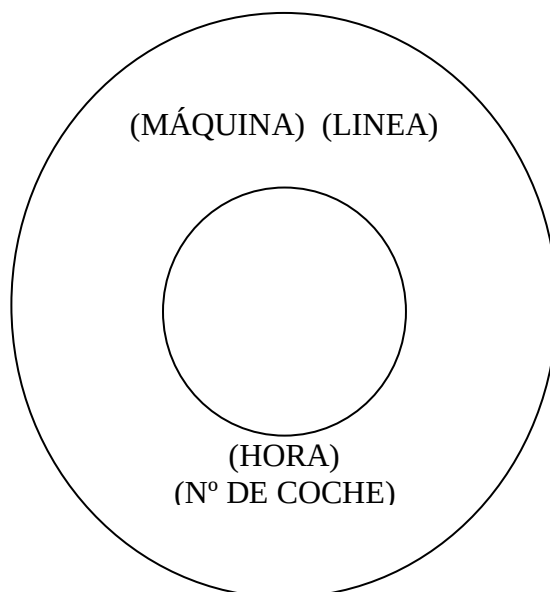
3.2 Anotar en el reverso de la etiqueta (Ver figura 1) el tipo y número de máquina, la hora de salida del último bump que conformará el fardo de 12 bumps, y el número de coche. El número de coche corresponde a una distribución de acuerdo a la tabla siguiente:

| MÁQUINA                            |         | NÚMERO DE COCHE       |
|------------------------------------|---------|-----------------------|
| <b>INTEGRADA</b><br>(SCHLUMBERGER) | 1A / 1B | <b>Del 101 al 150</b> |
|                                    | 2A / 2B | <b>Del 201 al 250</b> |
| <b>INTEGRADA</b><br>(SANT'ANDREA)  | 3A / 3B | <b>Del 301 al 320</b> |
|                                    | 4A / 4B | <b>Del 401 al 420</b> |
|                                    | 5A / 5B | <b>Del 501 al 520</b> |

3.3 Colocar la etiqueta en el bump de la segunda hilera de uno de los dos coches, sujetándola con la pita o zuncho que lo prensa.

3.4 Transportar los coches porta bumps hacia la zona posterior a las prensas de bumps, para posteriormente prensar los bumps en la prensa Gualchierani

Figura 1

4.0 Definiciones:

- 4.1 Mecha: Cinta de fibra formada por un conjunto de filamentos de determinada longitud dispuestos paralelamente y producidos en forma continua.
- 4.2 Tacho de **máquina Integrada** (Schlumberger): Contenedor de forma cilíndrica con falso fondo. Recibe el material producido en las máquinas **Integrada** (Schlumberger), y sirve para el transporte de dicho material hacia la prensa de bumps.
- 4.3 Coche porta bump: Carro con estructura de forma rectangular con capacidad de hasta 6 bumps. Recibe el material proveniente de la prensa de bumps y lo traslada hacia la prensa Gualchierani.

5.0 Referencias.

I09.1.09 042: Prensado de Bumps.

6.0 Modificaciones:

Se ha modificado el ítem 3.1, 3.1.1, 3.2 (tabla), 4.2 y el campo de firmas. Se ha eliminado el ítem 6.0. Los cambios están en negrita.

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| FECHA:         | Jefe de Planta Tops |
| 2013 / 07 / 09 |                     |