

1.0: Objetivo:

- Describir los procedimientos de control que se ejecutan en la Prensa Gualchierani FTC-200, en modo automático y manual.

2.0: Responsable:

- **Operador Lider de Procesos de Planta / Operador Junior de Procesos de Planta /Operador de Procesos de Planta.**
Ejecutar los procedimientos para operar la prensa Gualchierani FTC 200 en modo automático y manual según indica el instructivo. Utilizar correctamente sus EPPS, mantener el orden y limpieza y ante cualquier eventualidad avisar a su Jefe de turno.
- **Jefe de Turno TOPS:**
Supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el instructivo, asegurando el uso adecuado de EPPS, el estado operativo de la máquina, y la correcta ejecución de las actividades a realizar por el operador.
- **Jefe de Planta TOPS:**
Velar por el cumplimiento del instructivo, garantizando la disponibilidad de recursos y la atención inmediata ante desviaciones o situaciones de riesgo.

3.0: Instrucciones:

3.1. Tener en cuenta al inicio del turno los siguientes datos:

- 3.1.1 **Partidas en producción que se están procesando en cada una de las líneas coincidan con los datos de la pizarra. (Línea 1 y Línea 2)**
- 3.1.2 **Verificar las etiquetas circulares según el tipo de partida. (Tipo, finura y color)**
- 3.1.3 **Reporte de acumulados de las líneas 1 y 2 para continuar la correcta secuencia.**

3.2. Seleccionar dos coches porta bumps de la misma máquina del integrado (1A, 1B, 2A Y 2B) y verificar lo siguiente:

- 3.2.1 **El color del coche porta bumps pertenezca a la máquina del integrado correspondiente, teniendo en cuenta que los coches de color verde pertenecen a la LINEA 1 y los coches de color blanco perteneces a la LINEA 2.**
- 3.2.2 **Todos los bumps de cada coche deben tener la misma etiqueta circular, lo cual garantiza que pertenecen a la misma partida.**
- 3.2.3 **Verificar visualmente que el color de la fibra de todos los bumps sea similar. De esta manera evitamos mezclas de producto. De observar bumps manchados o con alguna anomalía avisar de inmediato al Jefe de turno.**
- 3.2.4 **Verificar con el tacto que la suavidad de todos los bumps es similar. Los títulos más gruesos generalmente son más ásperos que los títulos finos.**
- 3.2.5 **Es muy importante tener en cuenta los puntos anteriores, de esa manera se evitara enviar al cliente un fardo en malas condiciones.**

3.3. Transportar los coches porta bumps seleccionados desde las prensas ASE hasta la prensa Gualchierani FTC 200.

3.4. Anotar en el registro de control de producción de la prensa Gualchierani la siguiente información:

- 3.4.1 **En el encabezado colocar: Fecha, número de partida, código de producto, línea, producto y tara.**
- 3.4.2 **En la columna del turno que corresponda colocar: Nombre del operador, grupo al que pertenece, número de máquina, número de coches y hora de salida del fardo.**
- 3.4.3 **Con la etiqueta impresa se completan los siguientes datos: Número de fardo y peso neto.**

3.5. Prensado de fardos:

- 3.5.1 Colocar dos coches porta bumps de la misma máquina del integrado en la plataforma de la prensa Gualchierani guiándose por los canales.
- 3.5.2 Los sensores que se encuentran en la plataforma identificarán la línea de procedencia, en caso de un falso contacto con el sensor se activa la alarma de seguridad.
- 3.5.3 Presionar el botón "TRABADOR COCHE 1 Y 2" para iniciar el ciclo de prensado.



Figura 1

3.6. Colocación de sacas en la estampa superior e inferior de la prensa:

- 3.6.1 Verificar que las sacas se encuentren en óptimas condiciones.
- 3.6.2 Verificar que el logotipo de SDF tenga la misma orientación en ambas sacas.
- 3.6.3 Abrir y voltear la saca de tal forma que el logotipo quede contra la superficie de la estampa, y el lado sin impresión quede en contacto con el producto.
- 3.6.4 Para la estampa superior: Llevar hacia arriba los bordes de la saca y enroscarlos en la cuerda que se encuentra atada alrededor de la estampa. Ver figura 2.
- 3.6.5 Para la estampa inferior: Llevar hacia abajo los bordes y realizar un pequeño doblez para facilitar el trabajo. Ver figura 3.



Figura 2



Figura 3

4.0: Prensado automático:

- 4.1. En el tablero principal presionar el botón de "INICIO CICLO". Ver figura 4.
- 4.2. Esperar que la plataforma con los coches porta bumps sean llevados automáticamente hacia la zona del cargador, ubicado debajo de la estampa superior. Controlar que el ascenso de los bumps del primer y segundo coche sea el correcto.



Figura 4

4.3. En caso de atorarse la plancha (Figura 5) al momento de subir el cargador realizar lo siguiente:

- 4.3.1 Detener la prensa presionando el botón “PARO 50 HP”
- 4.3.2 El operario al momento de realizar el retiro de la plancha deberá usar siempre los guantes de cuero.
- 4.3.3 Utilizar la punta del GANCHO PARA PRENSA 200, para jalar la tapa y pueda caer. Retirar la plancha y colocarla en la posición correcta en el coche porta bumps. Ver figura 6 y 7,
- 4.3.4 Para retornar el ciclo presionar el botón “MARCHA PRENSA” y “MARCHA 50 HP”
- 4.3.5 Está terminantemente prohibido meter la mano para retirar la lata, en caso de no poder retirarla con el gancho avisar al Jefe de turno.

4.4. Observar y controlar el trabajo automático de la prensa, realizando las siguientes operaciones:

- 4.4.1 Se retira la plataforma a posición de inicio, con los coches vacíos.
- 4.4.2 El plano inferior se coloca en posición de trabajo.
- 4.4.3 La caja descende hasta posición 1.
- 4.4.4 Se abren las cuchillas y continúa el descenso total de la caja.
- 4.4.5 Inicia el proceso de prensado, la presión al llegar a un rango de 170-180 bar se desconecta automáticamente.

La caja sube hasta la posición indicada en el tablero principal.

- 4.5. Volver a verificar que los bumps no estén manchados o con algún defecto.
- 4.6. El operario bajará la saca superior y luego subirá la saca inferior para cubrir el top prensado.



Figura 5



Figura 6



Figura 7

4.7. El operario al realizar el enzunchado deberá usar sus guantes de cuero y proceder de la siguiente manera:

- 4.7.1 Colocar los zunchos metálicos por las ranuras de la prensa.
- 4.7.2 Para la parte lateral del fardo: Colocar 02 zunchos metálicos de $\varnothing$ 2.6 x 4150mm.
- 4.7.3 Para la parte frontal del fardo: Colocar 04 zunchos metálicos de $\varnothing$ 2.6 x 2950mm. Ver figura 7.
- 4.7.4 Abrochar correctamente los extremos de los zunchos metálicos (orejas) para evitar roturas de las sacas al momento del prensado. Ver figura 8.

4.8. Colocar la PRE-ETIQUETA en el fardo para poder identificar la línea a la que pertenece.

4.9. Presionar el botón “DEPRESION” para levantar la estampa superior.

4.10. Presionar botón “SALIDA DE PLANO CONTRASTE” para que el fardo llegue a la estación de volteo y pueda ser pesado en la balanza.

4.11. Siempre observar el paso del fardo verificando su correcto embalado.

5.0: Impresión de la etiqueta:

- 5.1. Escanear 02 veces con la pistola el código de barras que se encuentra en la PRE-ETIQUETA (ver figura 9) para colocar el número de máquina del integrado al que pertenece, también se visualiza la línea de procedencia en la pantalla LED.
- 5.2. Verificar que la impresión de la ETIQUETA sea la correcta para poder anotar en el registro: número de bulto y peso neto.
- 5.3. Desglosar las etiquetas y pegarlas una a cada lado de fardo en los lugares establecidos.
- 5.4. Escribir con plumón el número de fardo para que se pueda identificar más rápido de manera visible. Ver figura 9.
- 5.5. Presionar el botón de color VERDE, para llevar el fardo hacia la pista de polines. Ver figura 10.



Figura 7



Figura 8

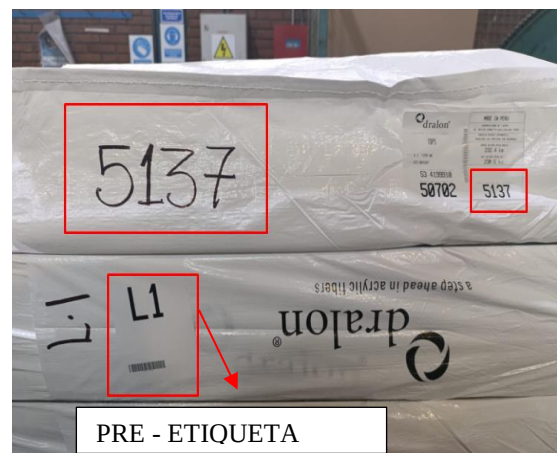


Figura 9



Figura 10

6.0: Prensado en modo manual:

- 6.1. Esta forma de trabajo se da en muy pocas ocasiones por ejemplo: Interrupción del ciclo automático, o alguna parada de emergencia.
- 6.2. La operación manual de la prensa puede ser total o parcial durante el prensado de un fardo. Sabiendo el accionamiento total de modo manual será fácil continuar el accionamiento parcial en cualquier momento en que deba parar la prensa.
- 6.3. Parar la prensa para cambiar a manual, pulsando el botón "GENERAL".
 - 6.3.1 Girar llave de "AUT-MANUAL", 90° en sentido horario.
 - 6.3.2 Para subir el pistón principal, mantener presionado el botón "SUBIDA PLANO" hasta que la luz roja en el panel indique "ARRIBA" en "Plano de prensado".
 - 6.3.3 Ingresar primer carro sobre pistón cargador, presionando "PRIMERA ENTRADA PLATAFORMA".
 - 6.3.4 Subir pistón cargador almacenando los 6 primeros bumps en la caja, presionando "SUBIDA CARGADOR" hasta que la luz roja en el panel indique "ARRIBA" en "Cargador".
 - 6.3.5 Para cerrar cuchillas (uñas) para retener los bumps en caja, presionar "CIERRE CUCHILLA".
 - 6.3.6 Descender el pistón cargador, presionando "DESCENSO CARGADOR".
 - 6.3.7 Ingresar segundo carro sobre pistón cargador, presionando "SEGUNDA ENTRADA PLATAFORMA".
 - 6.3.8 Abrir cuchillas (uñas) para ingresar bumps, presionar "ABERTURA CUCHILLAS".
 - 6.3.9 Repetir pasos 6.3.4, 6.3.5 y 6.3.6.
 - 6.3.10 Sacar la plataforma de coches porta bumps hacia su posición inicial, presionando "SALIDA PLATAFORMA".
 - 6.3.11 Llevar el plano inferior (estampa inferior) debajo del plano prensante (estampa superior) y caja, presionando "PLANO INFERIOR BAJO".
 - 6.3.12 Para bajar caja a posición de trabajo presionar "DESCENSO CAJA".
 - 6.3.13 Observar descenso de caja hasta que la luz roja en panel indique "PRIMERA PARADA" en "Caja".
 - 6.3.14 Para abrir las cuchillas para permitir bajar totalmente la caja, presionar "ABERTURA DE CUCHILLAS".
 - 6.3.15 Para el descenso de la caja presionar "DESCENSO CAJA".
 - 6.3.16 Descender el pistón principal totalmente para prensar el fardo, presionar "DESCENSO PLANO".
 - 6.3.17 Subir la caja dejando los bumps prensados presionando "SUBIDA CAJA" hasta la luz roja indique en el panel del tablero
 - 6.3.18 Bajar saca superior y subir saca inferior para cubrir tops prensados.
 - 6.3.19 Realizar enzunchado de fardos. Según los pasos: 4.7.1, 4.7.2, 4.7.3 y 4.7.4.
 - 6.3.20 Terminado el enzunchado, subir plano superior hasta primera parada presionando "SUBIDA PLANO", verificar la indicación en el panel cuando la luz roja de "PRIMERA PARADA" se ilumine. De no cumplirse esta especificación el plano inferior no saldrá de la zona de prensado. Si el plano subió más del límite presionar "DESCENSO PLANO" hasta llegar a "PRIMERA PARADA".

6.3.21 Sacar plano inferior de la posición de trabajo, presionando "PLANO INFERIOR FUERA" hasta que la luz verde de "EXPULSION DE FARDO" se ilumine.

6.3.22 Para descender plano superior, mantener presionado el botón "DESCENSO" hasta que en el panel indique posición "BAJO".

6.4. Llevar los carros porta bumps vacíos al área señalada con una franja amarilla sobre el suelo, en la parte posterior a la prensa ASE que le corresponda.

6.5. Operación en modo manual de la prensa en forma parcial:

Las operaciones de la prensa en forma parcial, dependerán en que parte del ciclo empezará la operación manual.

Si es que ha habido una falla, en alguna aparte del ciclo, se tendrá que acabar la operación interrumpida para proseguir con el resto de operaciones, tal como se describe en el punto anterior.

7.0: Definiciones:

Saca: Bolsa laminada de polipropileno de color blanco y forma rectangular que se utiliza en pares para el enfardelado de los fardos de Tops. Lleva el logotipo de Sudamericana de Fibras por lo que su correcta colocación en el proceso es de suma importancia así como la indicación de "Almacenar bajo Techo".

8.0: Modificaciones:

Revisión general del documento, se actualiza responsables y se actualizan instrucciones. Cambios remarcados en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta Tops

28/08/2025

