

1.0: Objetivo:

- Definir las acciones a tomar cuando en los Tops se detectan valores de Uster fuera de los límites de conformidad.


2.0: Responsable:

- Jefe de Turno.

3.0: Instrucciones:

- 3.1. Inspeccionar visualmente el Top producido, si el defecto es evidente, pese a no poder cuantificar el grado del defecto, proceder con verificar lo que se describe en los párrafos siguientes. Si el material aparentemente no tiene defectos por inspección visual, enviar una muestra al laboratorio para un análisis de la variable.
- 3.2. Inspeccionar el Top producido en forma visual, si el defecto es evidente, pese a no poder cuantificar el grado del defecto, proceder con verificar lo que se describe en los párrafos siguientes. Cuando el material aparenta no tener defectos en la inspección visual, enviar una muestra al laboratorio para un análisis de la variable.
- 3.3. Si el valor Uster es mayor que **4.5%** (Ver: Especificaciones de Calidad de los Tops I10.4.09010), verificar en el integrado lo siguiente:

- 3.3.1 Que los **Guía-mechas y embudos** estén correctamente alineados, es decir, con la separación establecida y alineados con respecto a la fibra

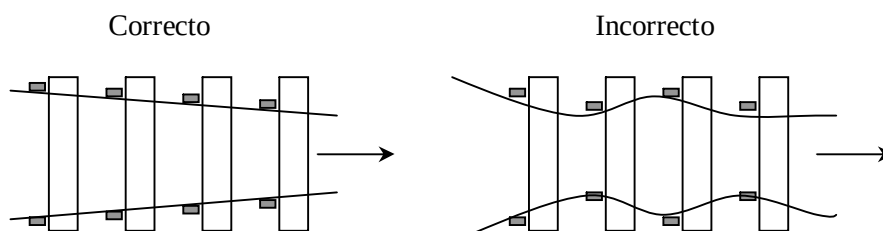

- 3.3.2 Los rodillos de presión (desfieltrador y cabezal de peines) deben estar en buen estado (manguito, rodamientos, eje) y con los diámetros establecidos para cada máquina.

MAQUINA	Ø MÍNIMO	UBICACIÓN
SANT'ANDREA	≥ 149 mm	Cab. 1
	≥ 151 mm	Cab 2 - 3
	> 153 mm	Cab. 4
SCHLUMBERGER	≥ 124 mm	Cab. 1
	≥ 126 mm	Cab 2 - 3
	> 128 mm	Cab. 4

- 3.3.3 Revisar que los sistemas de presión en los diferentes rodillos estén en buen estado, es decir, presión constante y dentro de los parámetros de cada máquina.

Máquina	Presión (Bar)	Variación (Bar)
Schlumberger	45 - 55 (hidráulica)	2.0
Sant'Andrea	6 - 10 (neumática)	0.5

Verificar que rodillos de alimentación y salida de cabezal de peines estén posicionados correctamente y con presión uniforme. (ver ganchos de presión)

- 3.3.4 En general verificar el correcto funcionamiento de las máquinas, tener atención con ruidos extraños, calentamientos excesivos, juegos excesivos, etc. Un defecto mecánico puede manifestarse con irregularidades en el Top
- 3.3.5 Revisar que el material que se está alimentando a las máquinas (Schlumberger o Sant'Andrea), no presente irregularidades u otro tipo de defectos, si es así separar el material defectuoso.
- 3.3.6 Verificar que los diferentes ajustes en las máquinas estén de acuerdo a las especificaciones del proceso (Ver: Datos Técnicos Planta Tops I09.1.09 003 para Seydel 682, I09.1.09 020

para Schlumberger, I09.1.09 060 Seydel 870, **I09.1.09 190 para Seydel 679, I09.1.09 090 para Seydel 873** y I09.1.09 070 para Sant'Andrea).

- 3.4. Si después de hacer las verificaciones y ajustes correspondientes, continúa saliendo valores altos de Uster en las recalificaciones, realizar un análisis del espectrograma Uster (Ver Análisis de Espectrograma: I09.1.09032). Este análisis nos puede ayudar a identificar los posibles defectos mecánicos que puedan estar ocasionando la irregularidad de la fibra. En planta se cuenta con un Software (Cadena Cinemática) que facilita identificar una posible falla en la máquina.
- 3.5. Si el defecto persiste coordinar con el área de mantenimiento para revisar detalladamente el estado de la máquina.
- 3.6. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar a reproceso hasta el 7% de dicho material defectuoso.
- 3.7. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones I09.1.09 060 para Seydel 870, I09.1.09 003 para Seydel 682, **I09.1.09 190 para Seydel 679, I09.1.09 090 para Seydel 873**, según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar con el Jefe de Planta y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad dichas modificaciones.

4.0: Referencias:

I09.1.09032:	Análisis de Espectrograma.
I10.4.09010:	Especificaciones de calidad de los Tops.
I09.1.09060:	Datos Técnicos para Seydel 870.
I09.1.09090:	Datos Técnicos para Seydel 873.
I09.1.09003:	Datos Técnicos para Seydel 682.
I09.1.09190:	Datos Técnicos para Seydel 679.
I09.1.09020:	Datos Técnicos para Schlumberger.
I09.1.09070:	Datos Técnicos para Sant'Andrea.

5.0: Modificaciones:

- Se ha eliminado el ítem 4.0. Se han modificado los ítems 3.3, 3.3.1, 3.3.6, 3.7, 4.0. Los cambios se resaltan en negrita.

Fecha:

Jefe de Planta de Tops

2010 / 09 / 29

