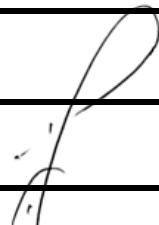


TÍTULO: ACCIONES CORRECTIVAS: FIBRA CORTA		Cód.: I14.1.09 009 Página 1 de 1	Rev. 2
1.0 <u>Objetivo:</u> Definir las acciones a tomar cuando se detecta valores de fibra corta de los Tops, fuera de los límites de conformidad. 2.0 <u>Responsable:</u> 2.1. Jefe de Turno de Tops. 3.0 <u>Instrucciones:</u> 3.1. Si se tiene valores de porcentaje de Fibra Corta por encima del límite de control establecido. (Ver: Especificaciones de Calidad de los Tops I10.4.09 010): 3.1.1 Revisar dispositivos de limpieza de todas las máquinas. reparar si es necesario. 3.1.2 Revisar que las zonas por donde pasa la fibra no presenten asperezas. 3.2. El problema de los valores altos de porcentaje de fibra corta, se puede solucionar con la regulación del ecartamiento entre los cabezales de rotura principal. Un aumento en la longitud de cada ecartamiento nos debe dar como resultado una disminución en el porcentaje de fibras cortas 3.3. Se debe tener en cuenta que una disminución en los ecartamientos, también ocasiona un aumento en el valor promedio de la longitud de fibra, por lo que puede ser necesario una variación en el estiraje entre los cabezales 7 y 6 en la máquina Rompedora (Seydel 682) o 5 y 6 para el caso de la máquina Rompedora (Seydel 870/873). 3.4. Enviar muestra al laboratorio textil, para una recalificación. 3.5. El material producido durante la falla se somete a recalificación para determinar con exactitud la cantidad de material defectuoso, pasar a reproceso hasta el 7% de dicho material defectuoso. 3.6. Si para aplicar las acciones correctivas descritas en la presente instrucción se tiene que modificar especificaciones establecidas en los Datos Técnicos descritos en las instrucciones I09.1.09 060 para Máquina Rompedora (Seydel 870/873) e I09.1.09 003 para Máquina Rompedora (Seydel 682), según corresponda, o en cualquier otra instrucción; coordinar con el Jefe de Planta Tops y con el Jefe del Área de Aseguramiento de la Calidad dichas modificaciones. 4.0 <u>Definiciones:</u> La distancia entre los puntos de tangencia del rodillo de jebe y cerámico y de un cabezal a otro se llama ecartamiento, y este es graduable entre los cabezales 5 - 6 y 6 - 7; los cabezales 6 y 7 son movibles, esto para el caso de la Rompedora (Seydel 682). Para el caso de la Rompedora (Seydel 870/873) el ecartamiento graduable es entre los cabezales 4 - 5 y 5 - 6; los cabezales movibles son el 5 y 6. 5.0 <u>Referencias:</u> I10.4.09 010: Especificaciones de calidad de los Tops 6.0 <u>Modificaciones:</u> Se han modificado los ítems 2.1, 3.3, 3.6, 4.0 y el campo de firmas. Los cambios están en negrita.			
Fecha:	 Jefe de Planta Tops		
2013 / 07 / 23			