

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870 / 873)	Cód.: I14.1.09 052 Página 1 de 5	Rev. 1
1.0 <u>Objetivo:</u> Prevención de accidentes o incidentes. Definir las normas de seguridad a seguir y respetar en máquinas rompedoras SEYDEL 870 / 873 en la Planta Tops. 2.0 <u>Responsable :</u> 2.1. Jefe de Turno de Tops. 2.2. Operadores de Rompedoras SEYDEL 870/873. 3.0 <u>Consideraciones Importantes:</u> 3.1. Equipos de Protección Personal básicos para la Operación de la rompedora Seydel 870/873. 3.1.1 Tapones Auditivos. 3.1.2 Lentes de Seguridad. 3.1.3 Guantes de Hilo Kevlar. 3.1.4 Guantes de Cuero. 3.1.5 Manga Kevlar. 3.1.6 Zapatos Industriales. 3.1.7 Uniforme de Operador. 3.1.8 Filtro Respirador. 3.2. Sistemas de prevención en la rompedora Seydel 870/873. 3.2.1 Guarda de Protección de Cabezales Rompedores 4, 5 y 6. 3.2.2 Puerta de Seguridad de Cabezales 1 y 3. 3.2.3 Puerta de Seguridad de Cabezal 2. 3.2.4 Guarda en Faja Transportadora de Enfriamiento . 3.2.5 Aislante de Cámara de Vaporizado. 3.2.6 Guarda Inferior para Rodillos Metálicos de Cabezales Rompedores. 3.2.7 Botones de Parada de Emergencia (2) en Tableros de Control. 3.3. Zonas consideradas de alta peligrosidad cuando la máquina está operando. 3.3.1 Rodillos de Ingreso a Cámara de Crimpado. <i>Riesgo: Atrapamiento y Quemaduras de 2do Grado.</i> 3.3.2 Planchas. <i>Riesgo: Quemaduras de 2do y 3er Grado.</i> 3.3.3 Faja Transportadora de Enfriamiento. <i>Riesgo: Atrapamiento.</i> 3.3.4 Tuberías de Alimentación de Vapor. <i>Riesgo: Quemaduras de 2do y 3er Grado.</i> 3.3.5 Tapas en Canal de Drenaje. <i>Riesgo: Contusiones Múltiples por Caída.</i> 3.3.6 Tableros de Control y Red Eléctrica en Maquina. <i>Riesgo: Descarga Eléctrica, Quemaduras de 2do y 3er Grado zapato.</i> 3.3.7 Alimentación de Mecha de Tow. <i>Riesgo: Atrapamiento.</i> 4.0 <u>Normas para Prevención de Accidentes:</u> 4.1. La Máquina solamente podrá ser operada o manipulada por el personal autorizado y capacitado.		

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870 / 873)	Cód.: I14.1.09 052 Página 2 de 5	Rev. 1
4.2. No se debe de alterar los sistemas de protección y seguridad. 4.3. Al inicio de turno el operador designado deberá cerciorarse que la maquinaria se encuentre en perfectas condiciones de trabajo, el área de trabajo debe presentar las condiciones óptimas para la operación (Orden y Limpieza). 4.4. Deberá verificar que todos los sistemas de seguridad estén activos, caso contrario informara al jefe en turno del desperfecto (ver diagrama de dispositivos figuras 2 y 3). Estos Incluyen: – Botones de Parada de Emergencia. – Las puertas de seguridad, al ser abiertas la máquina se detiene. – Las guardas de los cabezales rompedores tanto de rodillos rompedores de jebe y metálicos, al ser abiertas la maquina se detiene. – El sistema neumático para ejercer presión en los rodillos no se activa si es que las guardas de seguridad están cerradas. 4.5. La operación de la máquina se realizará con camisa o polo manga corta y ceñida al cuerpo para evitar riesgos por atrapamiento, está terminantemente prohibido el uso de reloj, anillos o collares que penden del cuerpo. 4.6. El operador deberá de actuar de modo responsable y con todas las medidas de prevención necesarias durante la operación. 4.7. Está terminantemente prohibido manipular la máquina en las zonas consideradas de alto riesgo cuando esta se encuentre en operación: Rodillos de jebe, Planchas, Guías, Rodillos Metálicos, Tapas de cabezal levantadas, etc. 4.8. El pulido de las Planchas se realizara utilizando necesariamente los guantes de protección Kevlar. 4.9. El operador por ningún motivo deberá ingresar las manos a los tableros electrónicos ya que podría ocasionarle choques eléctricos. 5.0 <u>Limpieza</u> 5.1. El personal deberá de utilizar los accesorios personales de protección antes de realizar cualquier operación. En el caso de limpieza de Borra, en primer lugar el operador parara totalmente la maquina accionando los botones de emergencia, utilizará mascarilla y lentes de. En caso llegara a tener contacto con residuo en los ojos deberá de enjuagarse de manera inmediata sin tocarse los ojos, utilizará el instrumento para limpieza de ojos ubicado en la jefatura de planta Tops (ver figura 1), si el malestar perdura se deberá informar de manera inmediata al servicio de Tópico.	 Figura 1	5.2. Limpieza de máquina, el operario utilizará mascarilla y lentes de seguridad, con la ayuda de

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA ROMPEDORA (SEYDEL 870 / 873)		Cód.: I14.1.09 052 Página 3 de 5	Rev. 1
un aspiradora procederá a la limpieza general de la máquina retirando toda la pelusa acumulada durante el turno tanto en los rodillos de jebe, metálicos, superficie de máquina, planchas, etc. si llegase a tener contacto con sólidos residuales deberá proceder de manera similar al paso 5.1. 5.3. La limpieza de la zona trabajo deberá realizarse de manera permanente para mantener un ambiente agradable con orden y limpieza así como también para prevenir accidentes. 6.0 <u>Recomendaciones:</u> 6.1. Controlar periódicamente que las instrucciones de seguridad sean observadas tanto por el personal de servicio como por el de mantenimiento. 6.2. Controlar periódicamente la eficiencia de los dispositivos de seguridad. 6.3. No quitar los símbolos o instrucciones de seguridad colocados en la máquina. 6.4. El mantenimiento y limpieza de la máquina se hará con la máquina parada. 7.0 <u>Modificaciones:</u> ➤ Se ha agregado el ítem 2.1. Se ha modificado el título y los ítems 1.0, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 y 5.2. Los cambios están en negrita.			
Fecha:	Jefe de Planta Tops		
2013 / 07 / 23			

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA **ROMPEDORA** (SEYDEL 870 / 873)

Cód.: I14.1.09 052

Página 4 de 5

Rev.

1

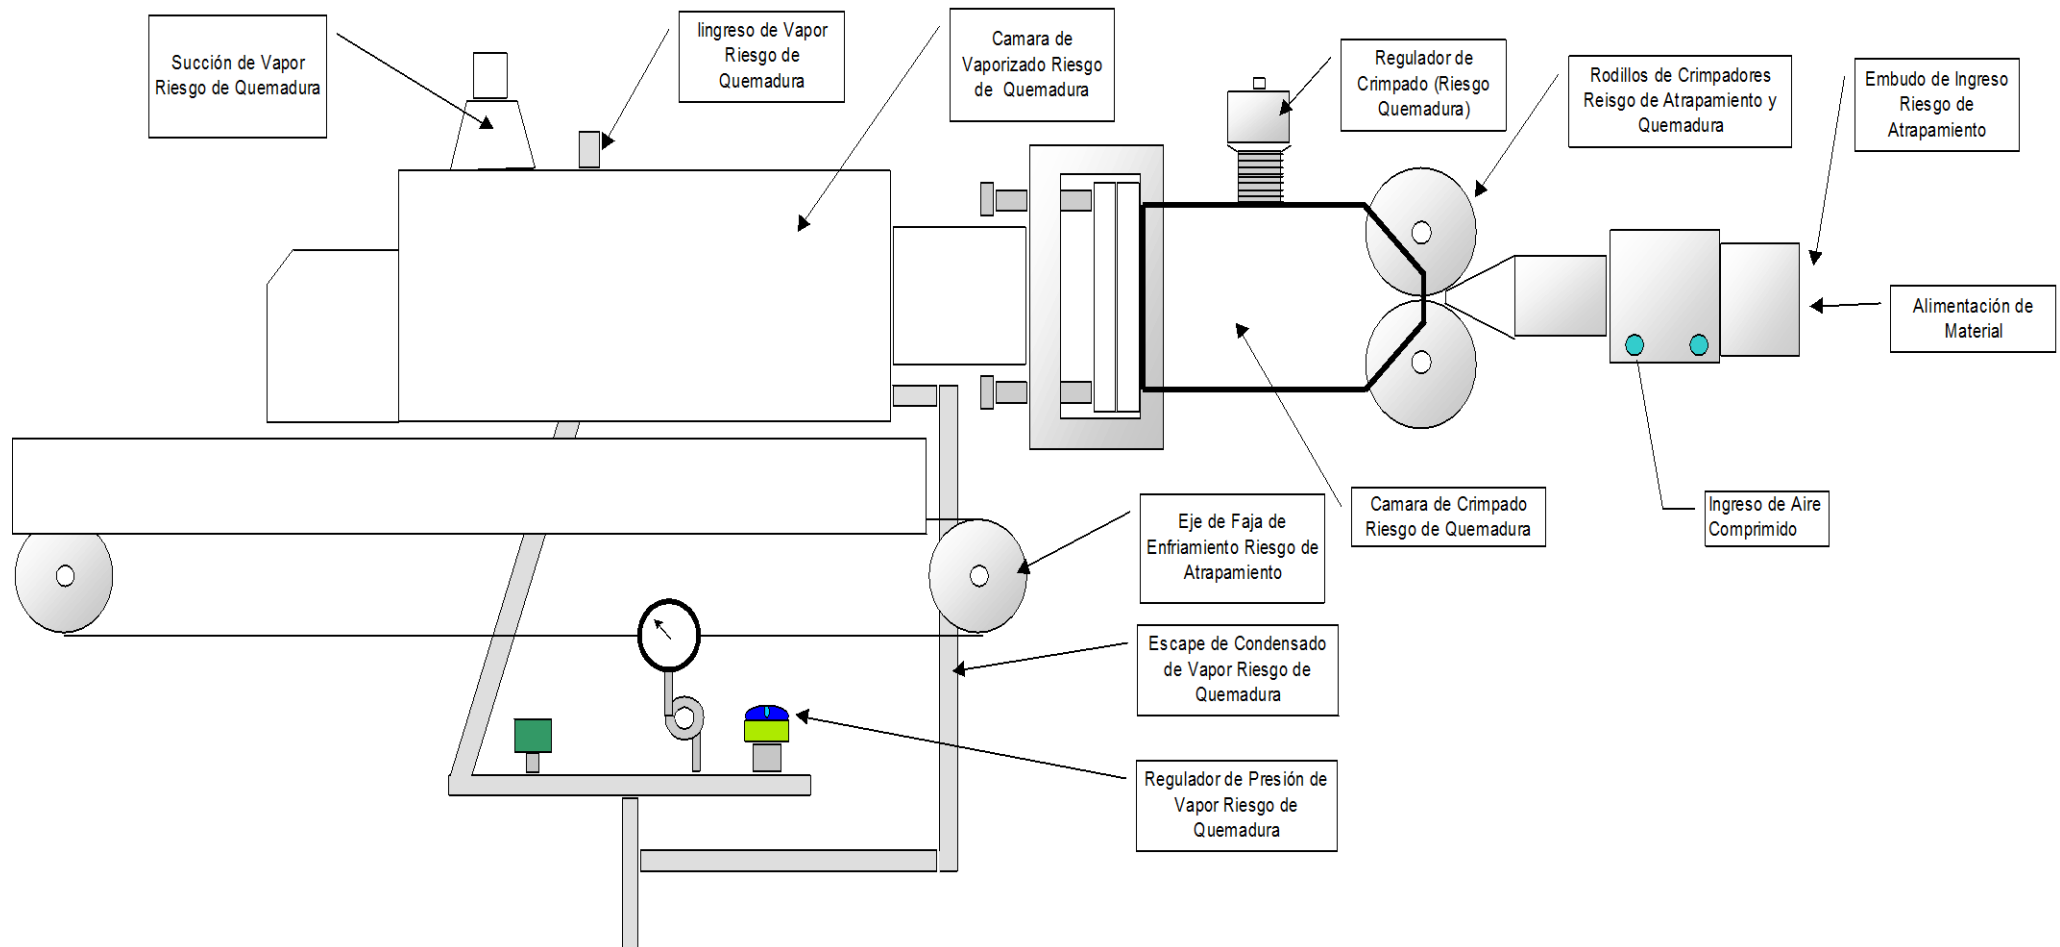


Figura 2

TÍTULO: ACCIONES PREVENTIVAS PARA EVITAR ACCIDENTES EN LA MAQUINA **ROMPEDORA** (SEYDEL 870 / 873)

Cód.: I14.1.09 052

Página 5 de 5

Rev.

1

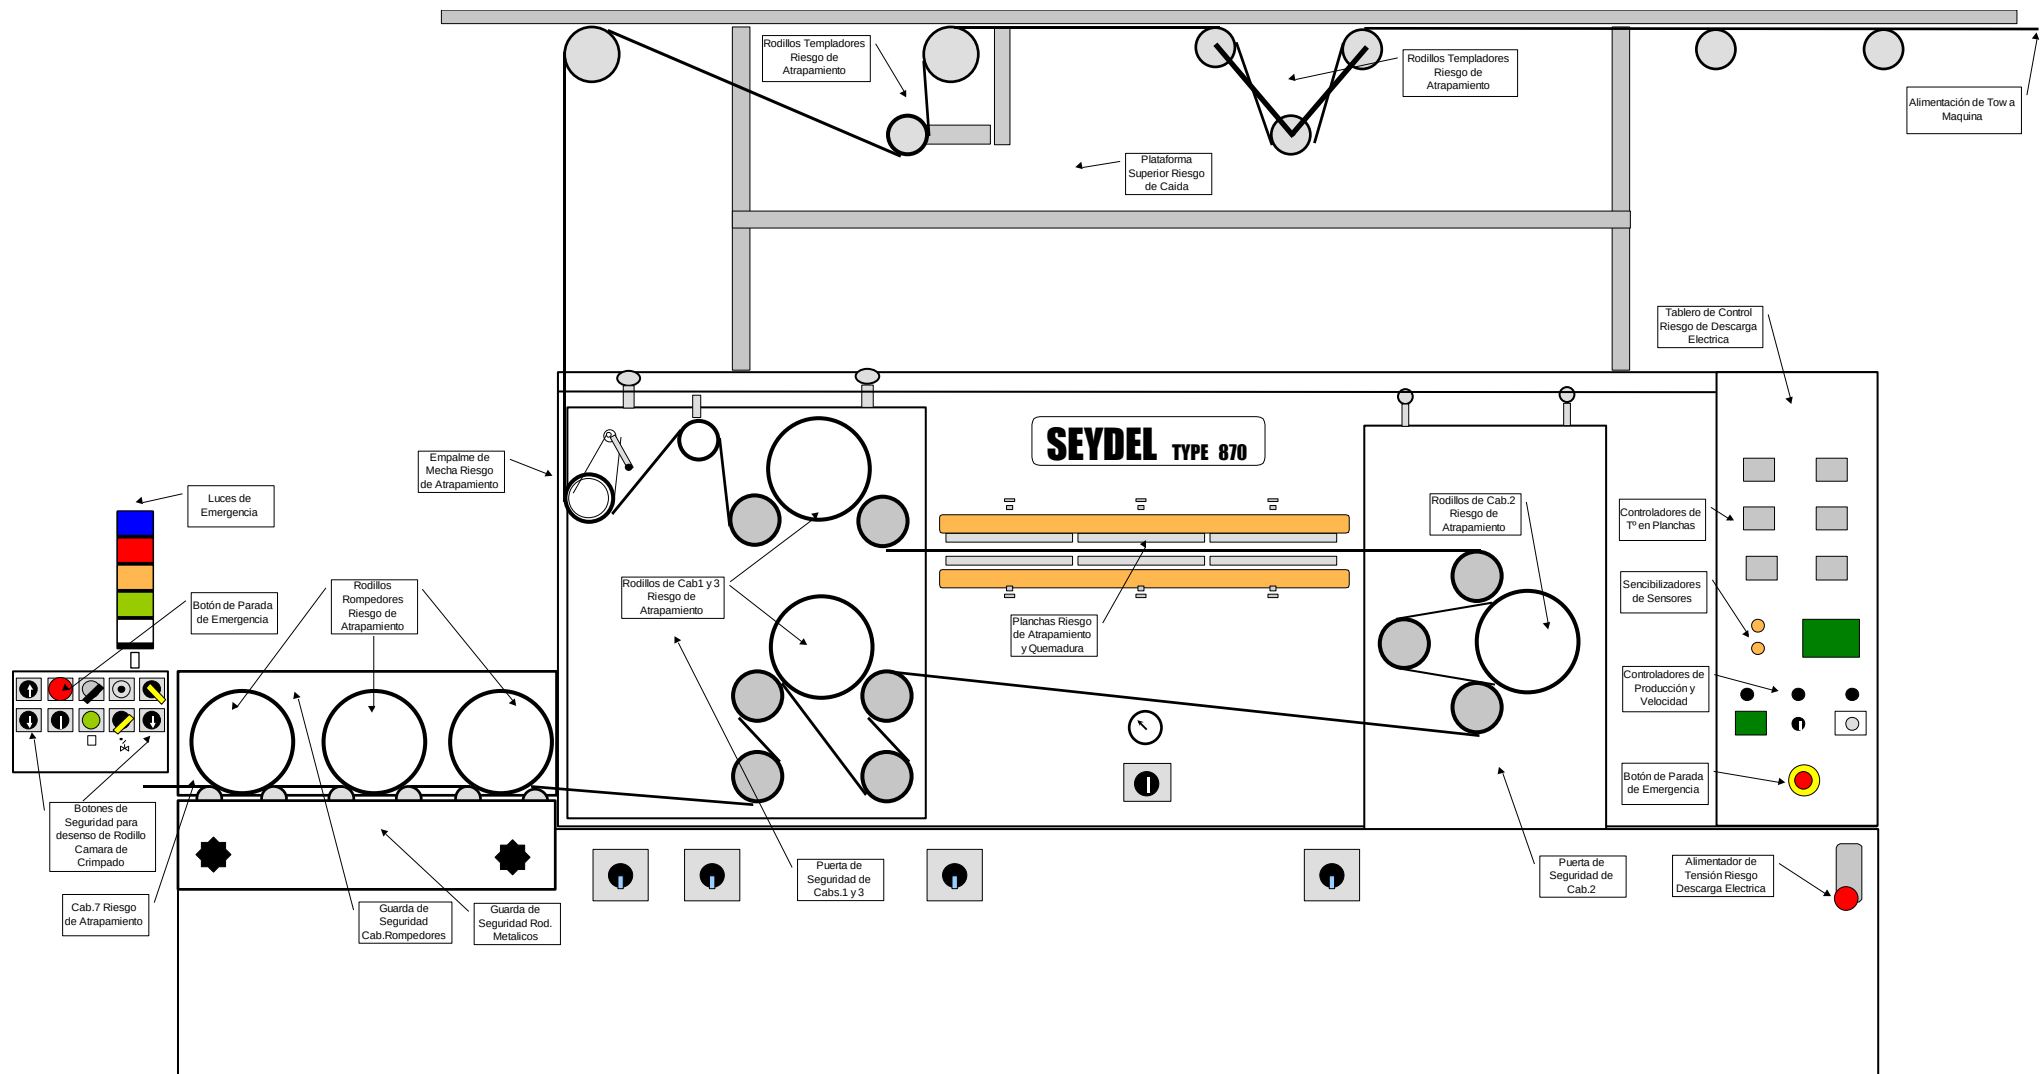


Figura 3