피지컬AI 실증 메타팩토리

맥 앱 · 윈도우 앱 · 브라우저(npm start) · 웹 버전 · 공유 아티팩트

사용자 가이드

설치 · 화면 구성 · 운영 시나리오 · 기능별 사용법 · 데이터 내보내기 · 문제 해결

구분	내용
대상 프로그램	피지컬AI 실증 메타팩토리 시뮬레이터 1.0.27 (Meta-Factory.app · Meta-Factory.exe · npm start · GitHub Pages 웹 버전 · claude.ai 공유 아티팩트)
대상 독자	실증·운영 담당자, 발주처 열람자, 데이터·AI 엔지니어
작성일	2026-10-23
작성	Jin Park

캠틱종합기술원

목 차

0. 요약

1. 시작하기

2. 화면 구성

3. 기본 조작

4. 운영 시나리오 실습

5. 기능별 사용법

6. 파일 저장·내보내기 요약

7. 서버·데이터 관리

8. 문제 해결

[부록 A] 첫 30분 실습 순서

[부록 B] 용어

이 문서는 메타팩토리 시뮬레이터를 처음 쓰는 사람이 설치부터 화면 조작, 운영 시나리오 실습, 데이터 내려받기까지 혼자 따라 할 수 있도록 정리한 사용 설명서임. 화면 문구는 프로그램에 표시되는 그대로 「」로 표기함. 그림은 1920×1080 창에서 공장 시간 약 15분을 진행한 뒤 캡처한 화면임.

0. 요약

- **무엇을 하는 프로그램인가**: 4개 Zone(정밀조립·유연생산·적응가공·정밀검사)과 공용 물류를 가진 가상 공장을 3D 디지털트윈으로 보여 주고, 같은 공장을 레거시·자동화·피지컬AI 3단계로 운영해 생산량(UPH)·설비종합효율(OEE)·재공(WIP)·전력·불량을 비교하는 시뮬레이터임.
- **실행 방법 4가지**: 맥 앱(전체 기능) · 윈도우 앱(전체 기능) · npm start 후 브라우저(전체 기능, 개발자용) · 웹 버전(설치 없이 화면 기능 + 대화 기반 Agent — GitHub Pages 또는 claude.ai 공유 아티팩트, 1.6절).
- **가장 먼저 해 볼 것**: ① 상단 「레거시 › 자동화 › 피지컬AI」로 단계 전환 → ② 하단 「⚡ 설비 고장 주입」으로 고장을 넣고 「🛰️ 오케스트레이터」에서 처리 흐름 확인 → ③ 「📊 3단계 8시간 비교」로 단계별 성과 확인.
- **저장되는 데이터**: AAS(AASX·JSON·XML·RDF)·CSV·AutomationML·pcap·CCTV/로봇 카메라 영상(MP4·WebM)·RCA 데이터셋·VLA 에피소드·AIOS 운영 데이터셋·KPI 리포트(.md) (6장).

1. 시작하기

1.1 실행 형태 비교

구분	맥 앱 (Meta-Factory.app)	윈도우 앱 (Meta-Factory.exe)	브라우저 + 로컬 서버 (npm start)	웹 버전 (GitHub Pages · 공유 아티팩트)
대상	실증·운영 담당	실증·운영 담당	개발자	외부 설명·데모
설치	앱 파일만 복사	폴더 압축 풀기	Node.js + 저장소	없음 (주소만 열기)
지원 환경	Apple Silicon Mac	64비트(x64) 윈도우 10·11	Node.js 24 이상	최신 Chrome·Edge·Safari
주소	앱 창 (내장 서버 127.0.0.1:47625)	앱 창 (내장 서버 127.0.0.1:47625)	http://localhost:8780	https://theuniversepark.github.io/meta-factory/ · 공유받은 claude.ai 링크
Claude Agent — 대화 지시 해석	○ (⚙ 또는 ⌘,에서 API 키 입력)	○ (⚙ 또는 Ctrl+,에서 API 키 입력)	○ (.env에 API 키)	○ (⚙에서 API 키 입력 · 공유 아티팩트는 키 없이 Claude 계정, 1.6절)
Claude Agent — 공정 설계 자연어·파일 분석	○	○	○	× (직접 편집만)
MQTT 발행·FAC API·센서 DB·RCA 서버	○	○	○	× (화면 안에서 시뮬레이션으로 대체)
영상 MP4 저장	○ (ffmpeg 설치 시)	○ (ffmpeg 설치 시)	○ (ffmpeg 설치 시)	WebM만
파일 내려받기	○	○	○	○ (공유 아티팩트는 ×)

※ ○ 사용 가능 / × 사용 불가. 웹 버전은 서버 기능이 필요한 곳에 「시뮬레이션」 또는 「웹 버전에서는 사용할 수 없음」으로 표시됨. 웹 버전 사용법은 1.6절.

1.2 맥 앱 설치·첫 실행

- **(설치)** Meta-Factory.app 을 응용 프로그램 폴더로 옮김. 앱 안에 서버·3D 엔진이 모두 들어 있어 따로 설치할 것이 없음.
- **(첫 실행)** 개발자 서명이 없는 앱(ad-hoc 서명)이라, 이 Mac에서 빌드하지 않은 앱은 처음 한 번 **Finder에서 우클릭 → 열기** 로 실행함. 이후에는 더블클릭으로 열림.
- **(자동 구동)** 앱을 켜면 내장 앱 서버·MQTT 브로커·센서 서버가 함께 뜸. 포트가 이미 쓰이고 있으면 빈 포트로 대체함.
- **(Apple Silicon 전용)** 맥 배포본은 Apple Silicon(M 시리즈) Mac 전용임. 윈도우는 1.3절의 윈도우 앱을 씀.

- **(실패 시)** 「내장 서버를 시작하지 못했습니다.」 오류창이 뜨면 앱을 종료하고 다시 실행함. 계속되면 8장 참조.

1.3 윈도우 앱 설치·첫 실행

※ 윈도우 버전은 맥에서 빌드해 앱 내용(asar)이 맥 앱과 같음을 확인한 상태이며, 실제 윈도우 PC 실행 확인은 진행 중임(2026-10-19 기준). 이상이 있으면 8장 증상과 함께 알려 주기 바람.

(1) 준비물

항목	내용
배포 파일	Meta-Factory-win32-x64 폴더 (또는 그 폴더를 압축한 zip) — 약 470MB
운영체제	64비트(x64) 윈도우 10·11
그래픽	WebGL2를 지원하는 그래픽 드라이버 (최신 드라이버 권장)
선택	ffmpeg (영상 MP4 저장용, 7.3절), Anthropic API 키 (대화 기반 Agent용, 1.5절)

(2) 설치

1. zip으로 받았으면 우클릭 → 「모두 압축 풀기」로 압축을 풂.

2. Meta-Factory-win32-x64 폴더를 **통째로** 원하는 위치에 둠 (예: C:\Meta-Factory). 폴더 안의 Meta-Factory.exe 하나만 따로 복사하면 실행되지 않음 — 같은 폴더의 resources·DLL 파일이 함께 있어야 함.

3. (선택) Meta-Factory.exe 우클릭 → 「작업 표시줄에 고정」 또는 「바로 가기 만들기」로 바탕 화면에 바로 가기를 둠.

- 설치 프로그램(인스톨러)이 아니므로 관리자 권한이나 레지스트리 등록이 필요 없음.
- 앱 안에 서버·3D 엔진이 모두 들어 있어 Node.js 등 다른 프로그램을 설치할 필요가 없음.

(3) 첫 실행 — 「Windows의 PC 보호」 경고

코드 서명 인증서가 없는 앱이라 처음 실행할 때 파란색 「Windows의 PC 보호」 창이 뜸.

1. 창의 「추가 정보」를 누름.

2. 나타나는 「실행」 버튼을 누름.

3. 이후에는 경고 없이 바로 실행됨 (같은 위치의 같은 파일 기준).

※ 회사 보안 정책으로 「실행」 버튼이 보이지 않으면 IT 담당자에게 해당 폴더의 실행 허용을 요청함.

(4) 실행 후 확인

- 앱을 켜면 내장 앱 서버·MQTT 브로커·센서 서버가 함께 뜨고 3D 공장이 나타남. 포트가 이미 쓰이고 있으면 빈 포트로 대체함 (맥 앱과 같음).
- 내장 서버는 이 PC 안(127.0.0.1)에서만 열리므로 보통 방화벽 허용 창이 뜨지 않음. 외부 PC에 MQTT를 공개하도록 설정(7.1절 MQTT_HOST=0.0.0.0)한 경우에만 「Windows 보안 경고」가 뜨며, 사내망만 허용하려면 「개인 네트워크」만 체크하고 「액세스 허용」을 누름.

(5) 맥 앱과 다른 점

항목	맥 앱	윈도우 앱
창 모양	상단 바 안에 신호등 버튼	윈도우 기본 창틀 (제목줄·최소화·최대화·닫기)
메뉴	화면 맨 위 메뉴 막대 (Meta-Factory·편집·보기·윈도우)	창 안 메뉴 막대 — 「파일(F)」 「편집(E)」 「보기(V)」 「도움말(H)」
API 키 설정 열기	⌘, 또는 Meta-Factory › 「Agent API 키 설정…」	Ctrl+, 또는 파일 › 「Agent API 키 설정…」
프로그램 정보	Meta-Factory › 「Meta-Factory 정보」	도움말 › 「Meta-Factory 정보」

항목	맥 앱	윈도우 앱
종료	⌘Q 또는 Meta-Factory › 종료	창 닫기(✕) 또는 파일 › 「종료」
API 키 보관	macOS 키체인으로 암호화	윈도우 데이터 보호(DPAPI)로 암호화 — 이 PC·이 사용자 계정에서만 풀림
데이터 폴더	~/Library/Application Support/Meta-Factory/data/	%APPDATA%\Meta-Factory\data\

※ 화면 기능·조작(2~6장)은 맥 앱과 같음. 이 문서의 ⌘, 는 윈도우에서 Ctrl+, 로 읽음.

(6) 업데이트·제거

- **업데이트**: 앱을 종료한 뒤 기존 Meta-Factory-win32-x64 폴더를 새 폴더로 통째로 바꿈. 데이터(%APPDATA%\Meta-Factory)와 저장한 API 키는 그대로 남음. 폴더 위치가 바뀌면 첫 실행 경고가 다시 뜰 수 있음.
- **제거**: 앱 폴더를 지움. 녹화·에피소드·센서 DB·API 키까지 지우려면 탐색기 주소창에 %APPDATA%\Meta-Factory 를 입력해 그 폴더도 지움.

(7) 직접 빌드하기 (개발자)

```
npm install
npm run package:win    # → dist/Meta-Factory-win32-x64/Meta-Factory.exe  (맥에서도 빌드 가능)
```

1.4 브라우저 실행 (`npm start`)

```
npm install
npm start          # → http://localhost:8780  (포트 변경: PORT=9000 npm start)
```

- index.html 파일을 직접 열면 동작하지 않음(ES 모듈). 반드시 서버 주소로 접속함.
- Claude Agent를 쓰려면 .env.example 을 .env 로 복사하고 ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-... 를 넣음. 키가 없으면 「ANTHROPIC_API_KEY 없음 — 정책 기반 에이전트만 사용 가능」이 콘솔에 표시되고 나머지 기능은 그대로 동작함.

1.5 Agent API 키 설정 (맥·윈도우 앱)



[그림 1] Agent API 키 설정 창

1. 상단 오른쪽 「⚙」 버튼을 누르거나 ⌘,(맥) / **Ctrl+,**(윈도우)를 누름 (메뉴 Meta-Factory › 또는 파일 › 「Agent API 키 설정…」도 같음).

2. 「sk-ant-...」 칸에 Anthropic Console에서 발급한 키를 붙여 넣고 「저장」을 누름.

3. 「키 설정됨 — 대화 기반 Agent를 쓸 수 있습니다」가 표시되면 완료임.

- **(보관)** 키는 맥에서는 macOS 키체인, 윈도우에서는 윈도우 데이터 보호(DPAPI)로 암호화되어 이 컴퓨터에만 저장되고, 화면(렌더러)으로는 전달되지 않음. 지우려면 「저장된 키 삭제」를 누름. 저장 상태는 맥 「키 설정됨 (키체인에 저장)」, 윈도우 「키 설정됨 (PC에 암호화 저장)」으로 표시됨.
- **(키가 없을 때)** 「키가 없습니다 — 정책 기반 에이전트만 사용 가능」으로 표시됨. 시뮬레이션·운영 에이전트·내장 해석기는 모두 동작하고, 해석하지 못한 자연어 지시와 공정 설계의 자연어 요청·파일 분석만 쓸 수 없음.
- **(비용)** Agent 호출 비용은 오른쪽 패널 Agent 상태 줄(「Agent 해석 n회 · 약 $x.xxx」)과 공정 설계 도크(「설계 호출 비용 약 $x.xxx」)에 누적 표시됨.

1.6 웹 버전 · 공유 아티팩트 사용

설치 없이 브라우저로 여는 웹 버전은 두 가지가 있음. 화면·시뮬레이션·운영 시나리오(2~5장)는 앱과 같고, 서버가 필요한 기능만 화면 안에서 시뮬레이션으로 대신하거나 쓸 수 없음.

구분	GitHub Pages 웹 버전	claude.ai 공유 아티팩트
여는 곳	https://theuniversepark.github.io/meta-factory/	소유자가 공유한 https://claude.ai/artifact/… 링크
로그인	필요 없음	claude.ai 로그인 (공유 범위에 따라)
대화 기반 Agent	⚙에서 API 키 입력 시	**키 없이 Claude 계정** 또는 ⚙에서 API 키
파일 내려받기(AAS·CSV·pcap·zip·영상)	○	× (브라우저 보안 정책으로 막힘)
3D 모델	glTF(.glb)	JSON glTF(.gltf.json) — 처음 불러올 때 조금 더 걸림
MQTT·FAC API·센서 DB·RCA 서버	시뮬레이션으로 대체	시뮬레이션으로 대체
공정 설계 자연어 요청·파일 분석	× (직접 편집)	× (직접 편집)

(1) 공유 아티팩트 열기

1. 소유자에게 받은 claude.ai 링크를 엶. 링크가 「비공개」면 소유자가 페이지의 공유(Share) 메뉴에서 상대를 초대하거나 링크 공개를 켜야 열림.

2. 처음 열 때 3D 모델을 내려받는 동안 잠시 빈 공장이 보이다가 설비·로봇이 채워짐. 상단 부제에 「공유용 웹 보기 (전체 기능)」이 표시되며, 「전체 기능」을 누르면 GitHub 저장소로 이동함.

3. 이후 조작은 2~5장과 같음.

(2) 대화 기반 Agent — Claude 계정으로 (공유 아티팩트, 키 없이)



[그림 2] 공유 아티팩트 — 대화 기반 · Agent 연결됨 (Claude 계정)

1. 오른쪽 패널의 「정밀조립Zone 존 에이전트 설정·현재 판단 ▾」을 펼쳐 엔진을 「대화 기반」으로 바꿈. 상태 줄에 「Agent 연결됨 (Claude 계정)」이 보이면 준비된 것임.

2. 입력창에 지시를 보냄. 내장 해석기가 아는 지시(5.3절 표)는 바로 처리되고, 모르는 문장(예: 「도어트림 품질 개선 아이디어를 제안해줘」)만 Claude에 보냄.

3. **처음 한 번** claude.ai가 이 페이지의 Claude 사용을 허용할지 묻는 창을 띄움 → 「허용」. 이후에는 묻지 않음.

4. Claude가 고른 조치는 지시 게이트(해석 → 대상 → 안전 → 실행 가능성 → 영향)를 거쳐 수행되거나 거절되며, 로그에 「Agent 판단」으로 남음.

- 사용량은 **보는 사람의 Claude 계정**에서 차감되며, 상태 줄 비용 칸에 「Claude 계정 사용량」으로 표시됨 (달러 금액 없음).
- 거절한 경우·조직 정책으로 막힌 경우에는 「이 페이지에 Claude 사용이 허용되지 않았습니다」가 뜨고 그 화면에서는 Claude 계정 방식이 꺼짐 → 페이지의 권한(Permissions) 메뉴에서 다시 허용하거나 아래 API 키 방식을 씀.
- Claude 계정이 없는 사람(로그인하지 않은 공개 링크 방문자 등)에게는 이 방식이 나타나지 않고 내장 해석기만 동작함.

(3) 대화 기반 Agent — API 키로 (GitHub Pages · 공유 아티팩트)



[그림 3] 웹 버전 Agent API 키 설정 창

1. 상단 오른쪽 「⚙」(또는 ⌘, / Ctrl+,)를 누름.

2. 「sk-ant-...」 칸에 Anthropic API 키를 넣음 (sk-ant- 로 시작하지 않으면 거부됨).

3. 「이 브라우저에 기억」 — 켜면 브라우저를 닫아도 남고(localStorage), 끄면 **이 탭을 닫을 때 지워짐**(sessionStorage, 기본값). 공용 PC에서는 끈 채로 씀.

4. 「저장」 → 「키 설정됨 (이 브라우저) — 대화 기반 Agent가 Claude API를 직접 부릅니다」. 상태 줄에 「Agent 연결됨 (API 키 · 브라우저 직접 호출)」.

- 키는 이 브라우저 저장소에만 두고 **api.anthropic.com으로만 직접** 보냄 — 웹 페이지 서버나 공유 페이지 소유자에게는 전달되지 않음. 지우려면 「저장된 키 삭제」.
- 호출 비용은 키 소유자의 Anthropic 계정에 청구되며, 상태 줄에 「약 $x.xxx」로 누적 표시됨.
- 공유 아티팩트에서는 페이지의 네트워크 정책 때문에 직접 호출이 막힐 수 있음 → 「Claude API에 연결하지 못했습니다」가 뜨면 키를 삭제하고 (2) Claude 계정 방식을 씀.
- 키를 넣으면 공유 아티팩트에서도 Claude 계정보다 API 키 방식이 먼저 쓰임.

(4) 웹 버전에서 쓸 수 없는 것

- 공정 설계 도크의 자연어 요청·파일 첨부 분석 — 「웹 버전에서는 공정 설계 자연어 요청과 파일 분석을 지원하지 않습니다」 안내 후 직접 편집만 가능 (맥·윈도우 앱 또는 npm start에서 사용).
- MQTT 발행, FAC API, 별도 센서 서버·DB, RCA 서버 — 화면 안 시뮬레이션으로 대체되어 「시뮬레이션」으로 표시됨.
- 영상은 WebM으로만 저장되고, 공유 아티팩트에서는 모든 파일 내려받기가 막혀 있음.

2. 화면 구성



[그림 4] 메인 화면 (자동화 단계)

화면 전체에 3D 공장이 깔리고, 그 위에 상단 바·왼쪽 패널·오른쪽 패널·하단 바·공정 설계 도크가 겹쳐 있음.

2.1 상단 바

위치	요소	기능
왼쪽	제목 「피지컬AI 실증 메타팩토리」	—
가운데	「🧠 VLA 학습」 「🏭 AIOS 학습」	로봇 학습·공장 운영 AI 파이프라인 창 (피지컬AI 단계에서만 보임, 5.13)
가운데	「📊 KPI 영향·개선」 (숫자 배지)	이벤트가 KPI에 준 영향과 개선 제안 (5.4)
가운데	「🔎 품질 추적」 (숫자 배지)	제품 계보·불량 원인 분석·8D (5.5)
가운데	「레거시 › 자동화 › 피지컬AI」	운영 단계 전환 (3.3)
가운데	「🛑 비상정지」	정밀조립Zone 전체 비상정지 / 발령 중에는 「🔄 비상정지 리셋」 (4.4)
오른쪽	「▮▮」 / 「▶」	일시정지 / 재생
오른쪽	「1× 3× 10× 30×」	배속 (기본 3×)
오른쪽	시계 (시작 08:00:00)	공장 기준 시각. 날이 넘어가면 「D+n」이 붙음
오른쪽	「📘」	이 사용자 가이드를 PDF(메타팩토리_사용자가이드.pdf)로 내려받음 — 앱·브라우저·웹 버전은 바로 저장, 공유 아티팩트는 저장 확인 창이 뜸
오른쪽	「⬇」	맥 앱·윈도우 앱 내려받기 (GitHub 최신 릴리스 zip) — **웹 버전(GitHub Pages · 공유 아티팩트)에서만 보임**, 앱·npm start에는 없음
오른쪽	「⚙」	Agent API 키 설정 (맥·윈도우 앱에서만 보임)

2.2 왼쪽 패널 — Zone 카드·KPI

요소	내용
Zone 선택 드롭다운	「정밀조립Zone」 「유연생산Zone」 「적응가공Zone」 「정밀검사Zone」. 고르면 카메라가 그 Zone으로 이동하고, 하단 주입 버튼·공정 설계·로그 필터의 대상도 함께 바뀜

요소	내용
라인 선택 (정밀조립)	「정밀조립Zone (혼류)」 / 「사용자 라인」. 바꾸면 시뮬레이션이 다시 시작됨
혼류 비율	정밀조립 「1 : 1」 「2 : 1」 「1 : 2」 「도어트림만」 「e-axle만」(다시 시작됨) · 유연생산·적응가공은 다음 투입부터 적용
셀 목록	셀별 상태 칩. 누르면 설비 상세 창(정밀조립) 또는 카메라 이동(다른 Zone)
「메타팩토리 4 Zone」 카드	Zone별 UPH·가동 셀·NG 요약, 「보기 ▸」로 카메라 이동
단계 설명	「1단계 · 레거시 공장」 등 현재 단계 설명
KPI 타일	「양품 생산」 「시간당 생산」 「설비종합효율 OEE」 「불량 유출」 「재공 WIP」 「전력」 「현장 인원」 「고장」 「자재 / 완제품」
개선 제안 줄	「💡 개선 제안 n건 — … · 적용하시겠습니까?」 → 누르면 KPI 영향 창
추이 차트	「시간당 생산량 (UPH, 최근 10분)」 「OEE (누적, %)」. 마우스를 올리면 시각·값 표시

2.3 오른쪽 패널 — FACOS 공장 운영

요소	내용
「FACOS · 공장 운영」 머리말	진행 중 오더 수, 결정 대기 수. **누르면 존 요약 칩·존 에이전트 설정을 접고 펼침** (▾/▸) — 접으면 로그가 넓어지고, 상태는 다음 실행에도 유지
존 요약 칩	정밀조립·유연생산·적응가공·정밀검사·공장 공용의 UPH·가동 현황. 누르면 로그가 그 존만 보이게 걸러짐
「정밀조립Zone 존 에이전트 설정·현재 판단 ▾」	펼치면 엔진(「정책 기반」 — 명시적 운영 정책(조건·기준값)으로 판단, 학습 모델·LLM이 아님 / 「대화 기반」), 「응답 대기 시 일시정지」, 구조(「단일 에이전트」 / 「혼합형 다중」), 「🔬 트윈 비교」, 현재 판단
「공장 운영 로그」	「관찰 → 판단 → 실행」 형식의 에이전트 기록 (최근 80건). 필터 「전체·정밀조립·유연생산·적응가공·정밀검사·공장 공용」, 「왼쪽 Zone 연동」 체크 시 왼쪽에서 고른 Zone만 표시. **왼쪽에서 Zone을 고르거나(드롭다운·「보기 ▸」) 하면 로그도 그 존으로 바뀜** — 로그 탭을 손으로 눌러 연동이 꺼졌어도 다시 켜짐
지시 입력창	대화 기반일 때만 입력 가능 (5.3)

2.4 하단 바

버튼	기능
「⚡ 설비 고장 주입」	선택 Zone의 임의 설비에 돌발 고장 (4.1)
「⛔ 자재 공급 차질」	자재 창고 출고를 10분간 중단 (4.2)
「⚠️ 현장 이벤트」	누유·이물질·무단 진입·연기 의심 중 하나 발생 (피지컬AI 전용, 4.3)
「🏷️ 라벨」	3D 설비·로봇 라벨 켜기/끄기
「🛰️ 오케스트레이터」	인시던트 처리 흐름·제어 흐름·명령 콘솔 (4.5)
「📶 5G」 「📹 CCTV」	무선 커버리지·CCTV 사각지대 지도 (5.9·5.10)
「📡 센서」 「📡 데이터 연동」	센서망·표준 데이터 연동 (5.7·5.8)
「🏭 FAC」 「🚚 AMR·AGV」	업무 기록·이동 로봇 관제 (5.11·5.12)
「🧭 진화 컨셉」 「📊 3단계 8시간 비교」	단계별 비교 (5.6)
「↺ 리셋」	현재 단계를 처음부터 다시 시작

※ 주입 버튼에는 대상 Zone 이름이 작게 붙고, 진행 중인 건이 있으면 버튼이 깜빡이며 「n건」 「n분」 「복구 중」이 표시됨.

2.5 공정 설계 도크

오른쪽 아래 「🏭 공정 설계」 제목줄을 누르면 펼쳐짐 (5.2).

3. 기본 조작

3.1 3D 화면 조작

동작	결과
마우스 왼쪽 드래그	시점 회전
휠	확대·축소
오른쪽 드래그	시점 이동
설비·셀 클릭	설비 상세 창 (5.1)
로봇·AMR 클릭	로봇 정보 창 + 바닥에 선택 링 (5.1)
CCTV 카메라·전광판 클릭	CCTV 영상 창 (5.9)
5G 기지국 클릭	기지국 정보 창 (5.10)
빈 곳 클릭	열린 정보 창이 닫히고, 누른 위치의 Zone으로 왼쪽 드롭다운이 바뀜

※ 드래그(5px 이상 움직임)는 클릭으로 인식하지 않음. 우클릭 메뉴는 없음.

3.2 키보드 단축키

키	기능
[/]	왼쪽 / 오른쪽 패널 숨기기·보이기 (화면 가장자리 「◀」 「▶」 탭도 같음)
방향키	화면 기준으로 시점 이동 (Shift와 함께 누르면 2.5배 빠름)
⌘, (맥) · Ctrl+, (윈도우)	Agent API 키 설정 (맥·윈도우 앱)

※ 입력창에 글을 쓰는 중이거나 ⌘·Ctrl·Alt를 누른 상태에서는 방향키·[ ]가 동작하지 않음.

3.3 운영 단계 전환



[그림 5] 레거시 단계 화면

단계	의미	특징
레거시	작업자 중심·사후 보전	센서·데이터 수집이 없음 → FAC·5G·대화 기반 Agent 사용 불가, 건강도·RUL은 시뮬레이션 내부값으로만 표시
자동화 (기본)	로봇·MES 기반	명령 전달 MES → PLC 약 0.6초
피지컬AI	휴머노이드·AMMR·VLA·자율 에이전트	「⚠️ 현장 이벤트」 「🧠 VLA 학습」 「🏭 AIOS 학습」, FACOS 계층 띠, CCTV AI 분석이 추가로 동작

- 단계를 바꾸면 그 단계로 시뮬레이션이 새로 시작됨.
- 같은 단계를 처음부터 다시 보려면 「↺ 리셋」을 누름.



[그림 6] 피지컬AI 단계 화면 — 상단에 FACOS 계층 띠가 나타남

3.4 재생·배속·Zone 이동

- **(배속)** 「1×」「3×」「10×」「30×」 중 선택. 긴 시간 흐름을 볼 때는 10× 이상을 씀.
- **(일시정지)** 「▮▮」를 누르면 멈추고 「▶」로 재개함. 일시정지 중에도 창 열기·내려받기는 가능함.
- **(Zone 이동)** 왼쪽 드롭다운에서 Zone을 고르거나 「메타팩토리 4 Zone」 카드의 「보기 ▸」를 누르면 카메라가 이동함.

4. 운영 시나리오 실습

하단 주입 버튼은 **왼쪽 Zone 카드에서 고른 Zone** 을 대상으로 함. 먼저 대상 Zone을 고른 뒤 실행함.

4.1 설비 고장 주입



[그림 7] 설비 고장 주입 후 오케스트레이터 인시던트 흐름

1. 「⚡ 설비 고장 주입」을 누름 → 선택 Zone의 셀 하나에 무작위 고장이 발생하고 오케스트레이터 창이 열림.

2. 「인시던트 흐름」 탭에서 감지 → 셀 자체 조치 → 상위 보고 → 판단 → 명령 → 조치 → 완료 확인 순서를 스윔레인(현장 감지·셀 컨트롤러·공장 오케스트레이터·실행 자원)으로 확인함.

3. 특정 설비를 고장 내려면 그 설비를 클릭해 설비 상세 창의 「⚡ 고장 주입」을 누름.

4.2 자재 공급 차질

- 「⛔ 자재 공급 차질」을 누르면 자재 창고 출고가 10분간 멈춤. 버튼에 남은 시간이 표시되고, 에이전트의 긴급 조달·투입 조정 판단이 로그에 남음.

4.3 현장 이벤트 (피지컬AI 단계)

- 「⚠️ 현장 이벤트」를 누르면 바닥 누유·바닥 이물질·안전구역 무단 진입·연기 의심 중 하나가 로봇 카메라 앞에 발생함.
- 로봇 영상 AI가 감지하고 자율 대응(우회·대기·정비 출동)하는 과정은 오케스트레이터와 CCTV 이벤트 이력에서 확인함.

4.4 비상정지·리셋



[그림 8] 비상정지 발령 화면

1. 상단 「🔴 비상정지」를 누름 → 정밀조립Zone 전체 로봇·AMR·이동로봇이 정지하고 배너 「🔴 비상정지 발령 — …」이 표시되며 명령 콘솔이 열림.

2. 재가동하려면 같은 버튼(「🔄 비상정지 리셋」)을 누름 → 「🔄 비상정지 해제 — 셀 자가진단 중」 후 운전이 재개됨.

4.5 오케스트레이터 창

「🛰️ 오케스트레이터」로 열며, 탭 5개로 구성됨.

탭	내용·조작
「인시던트 흐름」	인시던트 목록(P1~P5 우선순위), 처리 스윔레인, 「셀 자체 해결 포함」 체크
「제어 흐름」	「공정별 제어 흐름도」/「흐름 분석」 보기, STEP 바로가기, 「전체·제어·이벤트」 필터, 단계 지연 표
「명령 콘솔」	대상(「정밀조립Zone 전체」 또는 셀) 선택 후 명령 전송, 「셀 명령 상태」·「명령 이력」
「Factory OS 계층」	공장 → 존 → 존 에이전트 → 셀 OCS 트리, 오더·공장 결정 표, 「고정 운영 규칙 6종」
「존 간 메시지」	A2A 메시지 목록, 「🔌 상위망 단절 시험」, 「🛡️ 가드레일 시험」, 「⬇️ 메시지 기록 (.jsonl)」

명령 콘솔에서 보낼 수 있는 명령:

구분	명령
긴급 명령	🔴비상정지 · ✋보호정지 · 🦕안전 감속 25% · 🏃이동로봇 대피(전체만) · 🔄비상정지 해제·리셋
제어 명령	⏸️사이클 정지 · ▶️운전 재개 · ⏩속도 오버라이드 50/75/100/110% · ⛔투입 정지 · 📩투입 재개(전체만) · 🎯자율 재보정 · 🔧 예방정비 지시(셀만)

※ 명령 전달 경로·지연은 단계마다 다름 — 레거시 「무전·구두 지시 → 작업자 조작」 약 8초, 자동화 MES → PLC 약 0.6초, 피지컬AI OPC UA PubSub/TSN 약 0.2초.

5. 기능별 사용법

5.1 설비 상세 창 · 로봇 정보 창



[그림 9] 설비 상세 창

- **(여는 법)** 3D에서 설비를 클릭하거나 왼쪽 셀 목록을 누름.
- **(설비 상세)** 상태·건강도·잔여수명 RUL·10분 고장확률·공정능력 Cpk·가동률·사이클·처리/불량·고장 횟수·부품 재고·최근 순찰 점검 표시. 「⚡ 고장 주입」 「🔧 정비 지시」 버튼.
- **(개별 패킷 캡처)** 「🔘 캡처 시작」 → 「🔲 캡처 중지」 → 「💾 pcap 저장」. 「카메라 영상 포함」을 체크하면 영상 메시지도 담김.



[그림 10] 로봇 정보 창 (AMR)

- **(로봇 정보)** 상태 표, 관절 표(위치·속도·토크·온도), 「관절 위치 추이」 차트, 센서 값. 피지컬AI 단계에서는 로봇 카메라 실시간 영상(휴머노이드·AMMR은 머리·왼손·오른손·등 탭)이 나옴.
- **(누적 데이터 저장)** 「💾 누적 데이터 저장 (AAS)」에서 형식(「AASX 패키지 (AAS Part 5, 권장)」·「AAS JSON」·「AAS XML」·「AAS RDF (Turtle)」)과 버전(v3.1/v3.0)을 고르고 「저장」.
- 로봇이 창에 가려지면 창이 반대쪽으로 자동 이동함. 창 바깥을 누르면 닫힘.

5.2 공정 설계



[그림 11] 공정 설계 도크 (펼친 상태)

1. 오른쪽 아래 「🏭 공정 설계」를 눌러 펼침. 대상은 왼쪽에서 고른 Zone임.

2. 공정(셀) 카드에서 공정명·공정 유형·로봇 종류·대수·기준 사이클(초)·하는 일을 고침. 사용자 라인은 「↑」「↓」「✕」로 순서 변경·삭제, 「＋ 공정 추가」(최대 8공정)를 쓸 수 있음.

3. 아래 지표 비교(공정 수·로봇·병목·이론 UPH 변경 전 → 후)를 확인함.

4. 「적용 (n건)」을 누르면 3D 공장과 시뮬레이션이 새 라인으로 다시 시작됨. 「되돌리기」는 편집 취소, 「기본 라인」/「기본 레시피」는 초기값 복원.

- **(Agent로 설계)** 하단 입력줄에 요청을 쓰고 「보내기」. 「📎」 또는 끌어다 놓기로 공정도·레이아웃 파일(PDF·이미지·엑셀·워드·텍스트, 한 번에 10개, PDF 25MB 이하)을 첨부하면 「📄 파일에서 읽은 내용」을 반영한 초안이 나옴. 초안은 사람이 「적용」을 눌러야 반영됨.
- **(HWP)** 「한글(HWP) 파일은 직접 읽을 수 없습니다」가 뜨면 한글에서 PDF로 저장해 첨부함.
- **(Agent 미연결)** 직접 편집만 가능함. 맥·윈도우 앱에서는 「⚙ Agent API 키 설정 열기 (⌘,)」(윈도우는 Ctrl+,) 버튼이 함께 나옴.
- **(Zone 레시피)** 유연생산·적응가공·정밀검사 Zone은 셀 위치가 고정이라 셀 레시피(이름·하는 일·사이클·로봇)만 고침.
- 적용한 라인은 다음 실행에도 남음.

5.3 운영 에이전트와 대화 지시

- **(준비)** 오른쪽 패널의 「정밀조립Zone 존 에이전트 설정·현재 판단 ▾」을 펼쳐 엔진을 「대화 기반」으로 바꿈 → 아래 입력창이 열림 (레거시 단계는 사용 불가).

- **(Agent 연결)** 맥·윈도우 앱·npm start는 1.5절의 API 키, 웹 버전은 1.6절(API 키 또는 공유 아티팩트의 Claude 계정)로 연결함. 연결하지 않아도 내장 해석기는 동작함.
- **(입력)** 「정밀조립Zone 공정 지시 (예: 포장셀 속도 75%, 도어트림 2:1, e-axle 조립셀 예방정비)」 칸에 지시를 쓰고 「전송」. 쉼표·마침표·「그리고」로 여러 지시를 한 번에 줄 수 있음.
- **(판정)** 지시마다 해석 → 대상 확인 → 안전 규칙 → 실행 가능성 → 영향 평가 게이트를 거쳐 「✓ 반영」 또는 「✗ 미반영 · 원인 · 대안」으로 로그에 남음. 로그의 지시 게이트 항목을 누르면 판정 도식 창이 열림.
- **(응답 대기)** 「응답 대기 시 일시정지」가 켜져 있으면 Agent 응답을 기다리는 동안 시뮬레이션이 멈춤.
- **(구조 비교)** 「단일 에이전트」/「혼합형 다중」을 운전 중에 바꿀 수 있고, 「🔬 트윈 비교」에서 「▶️ 1시간 × 3 비교」로 두 구조의 성과를 비교함.

내장 해석기가 알아듣는 지시 (API 키 없이 동작):

의도	예문
속도 조정	「포장셀 속도 75%」, 「e-axle 체결셀 빠르게」 (30~120%)
혼류 비율	「도어트림 2:1로 생산」, 「e-axle만」, 「반반」
정비·보정	「e-axle 조립셀 예방정비」, 「도어트림 체결셀 재보정」
투입	「투입 정지」, 「투입 재개」, 「투입 간격 10초」 (5~20초)
안전	「전체 보호정지」, 「보호정지 해제」, 「안전 감속」, 「감속 해제」, 「대피」, 「비상정지」, 「비상정지 리셋」
사이클	「포장셀 사이클 정지」, 「재개」
상태 질의	「부품분류셀 상태 어때?」, 「현황 알려줘」

※ 셀 별칭 — 부품분류(분류셀·소팅), 도어트림 조립, 도어트림 체결(스크류·나사), e-axle(이액슬) 조립, e-axle 체결, 포장. 대상이 필요한 지시에 셀이 없으면 「대상 셀을 지정하세요」로 안내함. 해석하지 못한 문장은 Claude가 연결되어 있을 때만 Agent가 해석함.


유연생산 · 적응가공 · 정밀검사 Zone 지시

- **(대상 Zone)** 문장에 Zone·제품 이름(유연생산·후드·도어 / 적응가공·유압블록·리어커버 / 정밀검사·ATOS·시료)이 있으면 그 Zone, 없으면 **왼쪽 패널에서 고른 Zone**에 적용함. 입력창 안내 문구도 고른 Zone에 맞게 바뀜.
- **(판정·보고)** 정밀조립Zone과 같은 게이트(해석 → 대상 확인 → 안전 규칙 → 실행 가능성 → 영향 평가)를 거쳐 「✓ 반영」 또는 「✗ 미반영 · 원인 · 대안」으로 그 Zone 로그에 남음 (「왼쪽 Zone 연동」으로 걸러 봐도 보임).
- **(AI 해석)** 내장 해석기로 알 수 없는 문장은 Agent(Claude)가 그 Zone의 셀·상태·제어 상태를 보고 해석해 같은 게이트로 반영함. 반영할 수 없으면 Agent가 판단한 원인을 「미반영」으로 보고함. Agent가 연결되어 있지 않으면 「AI(Agent) 미연결이라 해석 보조 불가」로 보고함.

의도	예문	비고
상태 질의	「유연생산 상태 어때?」, 「헤밍셀 상태」	UPH · 양품 · 가동 셀 · 고장 · 혼류 · 제어 상태
정지·재개	「용접셀 정지」, 「용접셀 재개」, 「유연생산 정지」, 「유연생산 재개」	셀 하나 또는 Zone 전체 (공장 비상·보호정지 중에는 재개 불가)
속도	「유연생산 속도 80%」, 「적응가공 빠르게」	Zone 전체만 (30~120%, 셀 작업·AMR 이동) — 셀 하나의 속도는 미반영
투입	「유연생산 투입 정지」, 「투입 재개」	정밀검사Zone은 투입 단계가 없어 미반영
예방정비	「헤밍셀 예방정비」, 「유압블록 5축 가공셀 예방정비」	고장·정비 중이거나 이미 요청된 셀은 미반영
혼류 비율	「후드 2:1로 생산」, 「도어만」, 「유압블록만 생산」	유연생산 · 적응가공 (다음 투입부터)

※ 셀은 셀 코드(C03 · HB_MILL · ATOS), 번호(「3번 셀」), 이름(「가접·본용접」), 하는 일 낱말(용접 · 실링 · 헤밍 · 장착 · 디버링 · 선삭 …)로 찾음. 운영자 정지·속도·투입 정지는 운영 단계를 바꾸면 처음으로 돌아감.

5.4 KPI 영향·개선

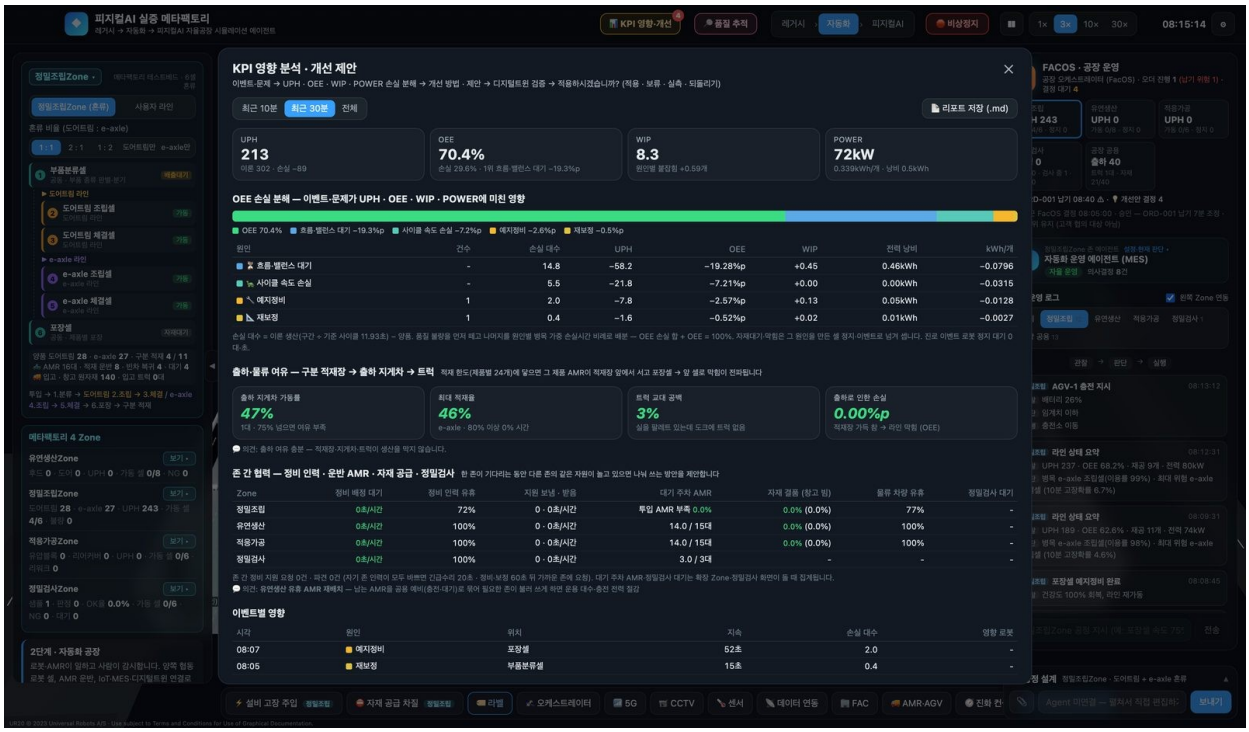

[그림 12] KPI 영향 분석 · 개선 제안 창

1. 상단 「📊 KPI 영향·개선」 또는 왼쪽 「💡 개선 제안」 줄을 누름.


2. 기간(「최근 10분」 「최근 30분」 「전체」)을 고르고 UPH·OEE·WIP·POWER 타일과 「OEE 손실 분해」를 확인함.

3. 「개선 방법 · 제안」 카드에서 근거·기대 효과·부작용을 읽고 「🧪 트윈 검증」을 누름 → 같은 조건 디지털트윈 결과가 「적용 권장」/「효과 미미」/「보류 권장」으로 나옴.

4. 「✅ 적용」 또는 「⏸️ 보류」를 고름. 적용 후 실측 효과가 표시되고, 필요하면 「↩️ 되돌리기」.

5. 「📄 리포트 저장 (.md)」으로 분석 리포트를 내려받음.

5.5 품질 추적·불량 원인 분석·8D

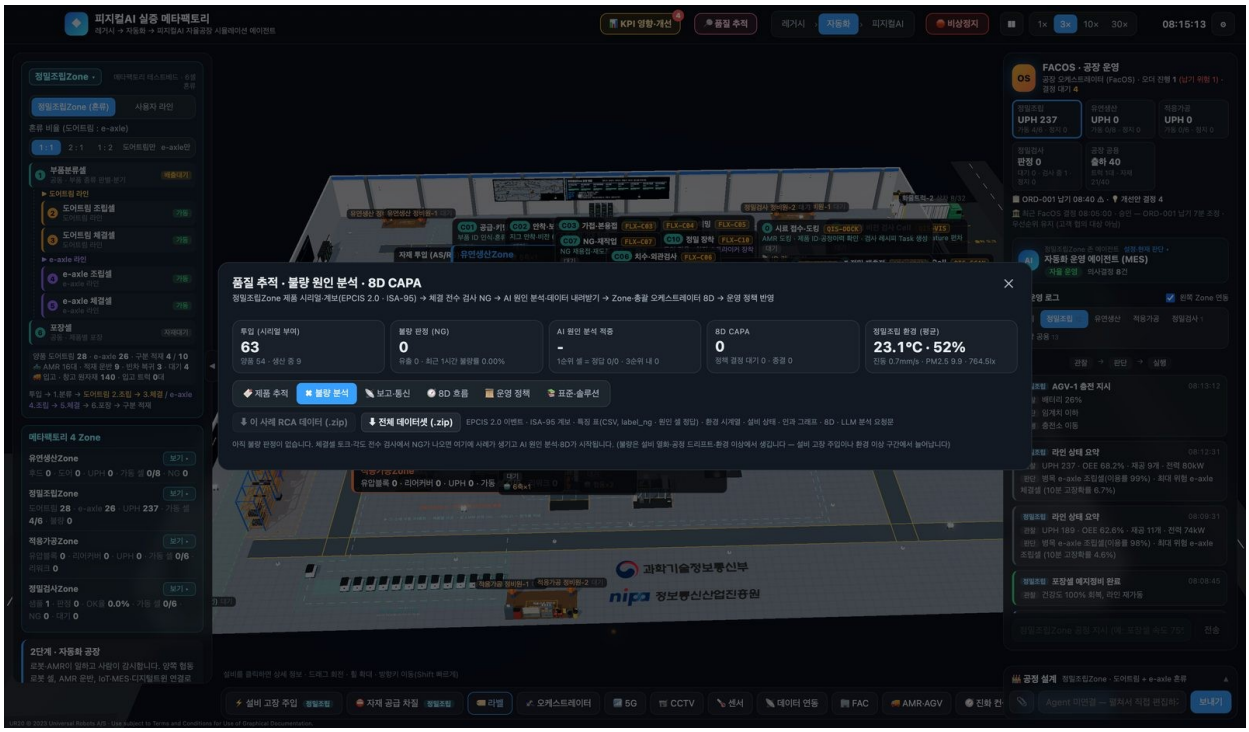

[그림 13] 품질 추적 창

탭	사용법
「🔍 제품 추적」	「시리얼 · WIP ID · EPC · AMR · 로트 검색 (예: DT-, WIP-EA, AM-03)」으로 정밀조립 제품을 찾아 공정 단계·파라미터·환경 계보 확인
「🏷️ 시리얼·출하」	「전체·정밀조립·유연생산·적응가공」으로 Zone을 고르고 「시리얼 · WIP ID · SSCC · 트럭 검색」으로 제품을 찾음. 행을 누르면 실제로 읽히는 QR·DataMatrix 코드, GS1 AI 내용, 판독 등급, 공정 이력, 출하 팔레트(SSCC)·트럭 확인
「🧯 봉쇄·처분」	정밀검사 샘플 로트(판정 대기 → OK 해제 / NG 봉쇄 → 선별검사), 확장 Zone 간이 8D(D0~D8), 처분 기록(재작업·폐기), 유출 의심(회수 대상)·샘플링 강화 상태 확인
「✖ 불량 분석」 (기본)	사례별 AI 원인 순위·5 Why·봉쇄 범위. 「⬇️ 이 사례 RCA 데이터 (.zip)」 「⬇️ 전체 데이터셋 (.zip)」
「📡 보고·통신」	검사셀 → 메인 서버 → RCA 서버 메시지 흐름. 「⬇️ 이 사례 통신 (.pcap)」 「⬇️ 전체 품질 통신 (.pcap)」 「⬇️ 이 사례 리포트·RCA 결과 (.json)」, 연결 상태 「실서버 연결」 / 「시뮬레이션」
「🧭 8D 흐름」	D0~D8 진행. 「자동 반영」 체크 시 대책 자동 승인, 아니면 「✔ 정책 반영」 / 「보류」 직접 선택
「🟫 운영 정책」	현재 정책·이력, 행마다 「되돌리기」
「📚 표준·솔루션」	적용 표준·외부 솔루션 안내

시리얼·마킹 (2단 ID)

- **ID 두 단계**: 투입할 때 WIP ID(예: WIP-HD-261022-000012)로 공정 이력을 쌓고, 최종 검사에 합격하는 순간 중앙 발행기가 제품 시리얼(예: HD-261022-000010)을 GTIN별 순번으로 발행함. 불합격품에는 시리얼을 주지 않고, 폐기한 시리얼은 다시 쓰지 않음.
- **발행 셀과 마킹 방식**

Zone	발행 셀	마킹	표준
정밀조립	6.검사·포장셀 (예전 포장셀) — 최종 외관·라벨 검사	QR 라벨 (GS1 Digital Link)	ISO/IEC 18004 · 인쇄 품질 ISO/IEC 15415
유연생산	C06 치수·외관검사 (C06 NG품은 C07 재작업·재검 합격 때)	QR 라벨 (GS1 Digital Link)	같음

Zone	발행 셀	마킹	표준
적응가공	초정밀 측정·리워크셀 (CMM)	GS1 DataMatrix 레이저 직접 각인	ISO/IEC 16022 · 각인 판독 ISO/IEC TR 29158 · AIAG B-17

- **코드 내용**: (01) GTIN · (11) 생산일 · (21) 시리얼 · (10) 로트. QR은 휴대폰으로 읽으면 https://id.meta-factory.example/01/…/10/…/21/…?11=… 주소(가상 도메인)가 나옴.
- **판독 검증**: 마킹 직후 모두 읽어 등급을 매김 (A~F, C 이상 합격). 실패하면 한 번 다시 마킹하고(그 시간만 사이클에 더해짐), 다시 실패하면 라벨은 수작업 재부착, 금속 각인은 폐기함. 셀 정보 창 「🏷️ 시리얼 발행·마킹」에 발행 수·등급 분포·재마킹 수가 나옴.
- **출하**: 출하 지게차가 팔레트를 실을 때 팔레트마다 SSCC(AI 00)를 붙이고 어떤 시리얼이 어느 트럭에 실렸는지 기록함. 트럭이 한 번 출발할 때마다 출하 ID(SHP-날짜-번호)를 붙임 — 트럭 이름(화물트럭-N)은 단계 전환·리셋 때 다시 1부터 시작하지만 SSCC와 출하 ID는 앱을 다시 켜도 이어져 재사용되지 않음. 출하 보류 중인 제품은 싣지 않음.
- 3D 화면: 유연생산 C06·C07 문형에 라벨 프린터·부착기와 판독기, 적응가공 CMM 브리지에 레이저 각인 헤드, 정밀조립 검사·포장셀 라벨러 아래 판독 카메라가 있으며 마킹하는 순간 표시등이 밝아짐.

정밀검사 샘플 NG 봉쇄·처분

1. 정밀검사Zone이 샘플을 요청하는 순간 그 로트(직전 샘플 이후 같은 제품)를 출하 보류함 — 판정 전에는 출하하지 않음.

2. 판정 OK면 보류를 풂. NG면 같은 시간대 ±10분 제품까지 봉쇄하고, 이미 출하된 것은 「유출 의심(회수 대상)」으로 표시함.

3. 처분 판정(MRB): 레거시 30분(품질 회의) · 자동화 5분(MES 규칙) · 피지컬AI 1분(Quality & Recovery Agent). NG 샘플은 재작업(재검 합격 시 시리얼 유지) 또는 폐기(시리얼 폐기 기록), 봉쇄 로트는 선별검사(전수) 뒤 양품만 해제함.


4. 공정 보정: 유연생산은 C06 검사 기준 강화, 적응가공은 원인 후보 셀 절삭 조건 보정 — 1시간 동안 적용. 건강도가 낮은 셀은 예지정비를 요청함.

5. 샘플링 강화: NG 뒤 다음 샘플 3회는 N/2개마다 1개(예: 유연생산 10 → 5), 3회 연속 OK면 원래 주기로 돌아가고 확장 Zone 간이 8D가 종결됨. 정밀조립 샘플 NG는 기존 「🧭 8D 흐름」으로 처리함.

6. Zone 카드·Zone 표시판에 「보류」「폐기」 수가 나오고, 공장 오케스트레이터 메시지 로그에 「출하 보류·봉쇄」「처분 결과」가 남음.

※ 재작업 가능 비율(정밀조립 70% · 유연생산 60% · 적응가공 50%)과 확장 Zone 선별검사 불량 확률(15%)은 설계 가정값임. 「⬇️ 전체 데이터셋 (.zip)」에 serial_events.jsonld(EPCIS 2.0 — 발행·포장 묶음·출하·보류·재작업·폐기)와 serials.csv가 들어 있음.

5.6 3단계 8시간 비교 · 진화 컨셉

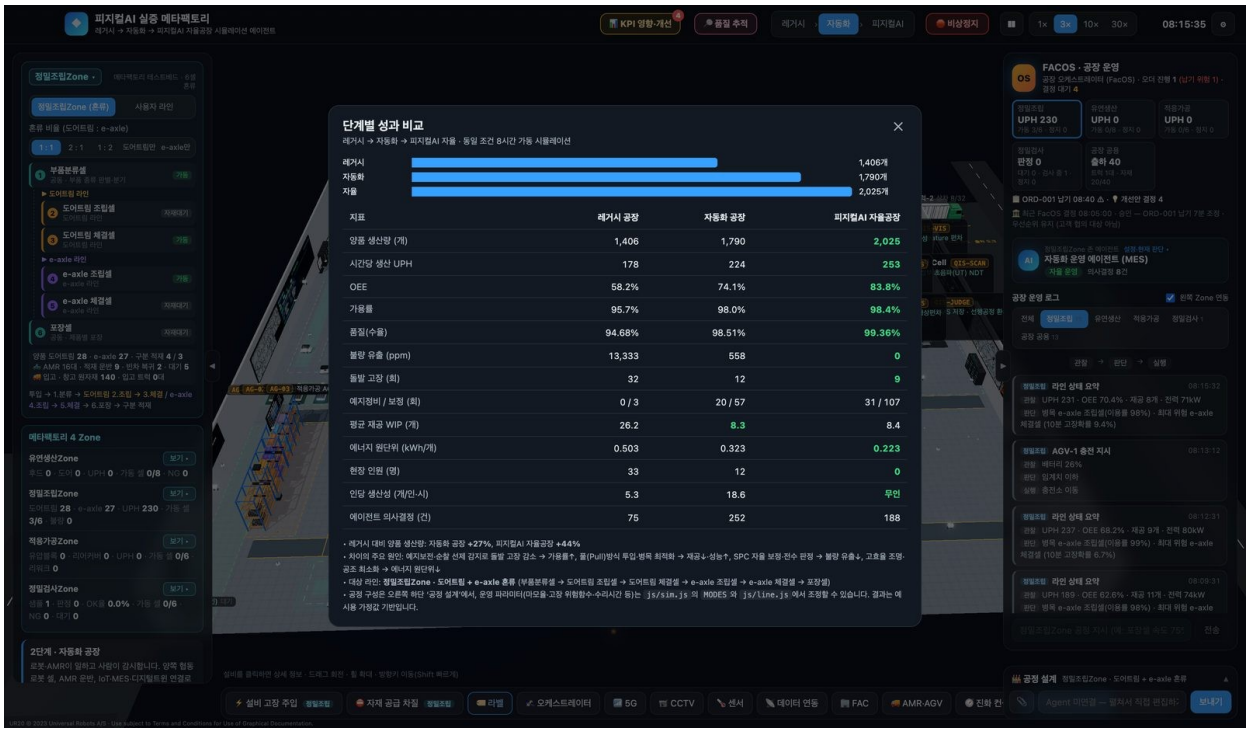

[그림 14] 단계별 성과 비교 창

- 「📊 3단계 8시간 비교」를 누르면 같은 라인·같은 조건으로 레거시·자동화·피지컬AI를 8시간씩 계산해 막대그래프와 지표 13종 표(최적값 강조, 레거시 대비 증가율)를 보여 줌. 처음에는 「계산 중…」이 표시되며 수십 초가 걸림.



[그림 15] 공장 진화 컨셉 창

- 「🧭 진화 컨셉」은 세 단계 공장의 차이를 15개 항목으로 비교함. 열마다 「3D로 보기」를 누르면 그 단계로 전환됨.

5.7 데이터 연동



[그림 16] 데이터 연동 창

영역	사용법
「🕒 기준 시계 (동기화)」	모든 데이터·메시지가 쓰는 기준 시각(UTC)·실행 ID 확인
「📩 수집」	「수집 주기」 1/5/10/30초 선택, 자산·이벤트 수 확인
「📡 OPC UA PubSub … over MQTT」	내장 브로커 상태, 「수집할 때마다 발행」 체크, 토픽 목록. 외부 PC에서 MQTT Explorer로 opcua/json/# 구독 가능
「📦 패킷 덤프 (pcap · Wireshark)」	「⏺ 캡처 시작」→「⏹ 캡처 중지」→「💾 .pcap 저장」 (200MB에서 자동 중지), 「영상 포함」 체크
「💾 저장」	AAS 메타모델 버전(v3.1 기본/v3.0) 선택 후 「JSON」 「XML」 「RDF」 「CSV」 「AutomationML(.aml)」
「🗂 EPCIS 저장소」	시리얼 발행·적재·팔레트 묶음·출하·보류·처분 이벤트(GS1 EPCIS 2.0)를 모아 둠. 아래 「EPCIS 저장소」 참조
「📈 설비 대시보드」	설비 건강도·RUL · 가공기 상태 감시 · 센서 · 운영 이벤트를 시계열로 쌓아 Grafana로 봄 (앱 전용). 아래 「설비 대시보드」 참조

EPCIS 저장소 (GS1 EPCIS 2.0)

- **설치할 것 없음**: 맥 앱·윈도우 앱·npm start는 앱 안 저장소에 자동으로 쌓임 (데이터 폴더 epcis/events.jsonl, 앱을 다시 켜도 보관). GitHub Pages·공유 아티팩트는 브라우저 메모리에 쌓임 (새로고침하면 비워짐).
- **보내는 것**: 시리얼 발행 이후 이벤트만 — 발행 → 적재 → 팔레트 묶음(SSCC) → 출하(트럭) · 출하 보류·해제 · 재작업 · 폐기. 공정 중(WIP) 계보는 「🏷 제품 추적」에 남고, 발행 이벤트에 WIP ID가 함께 기록됨.
- **조회**: 「🔎 품질 추적」 → 「🗂 시리얼·출하」에서 제품을 고르고 「🔎 EPCIS 저장소에서 조회」 → 그 시리얼의 추적 사슬. 출하된 제품은 「🚚 이 출하 리콜 범위」 → 그 출하(출하 ID)에 실린 팔레트 SSCC와 시리얼 목록.
- **시리얼 번호**: 단계를 바꾸거나 앱을 다시 켜도 저장소에 남은 오늘 마지막 번호 다음부터 발행함 (같은 시리얼을 다시 쓰지 않음).


- **외부 저장소로 보내기 (선택, 앱 전용)**: OpenEPCIS · 사내 · 고객사 EPCIS 2.0 저장소 주소를 「외부 저장소 주소」에 넣고 「연결 시험」 → 「켜기」 체크 → 「저장」. 인증이 필요한 저장소는 「인증 토큰」(Bearer)을 넣음.
  - 확장 필드(mf:) 스키마를 처음 연결할 때 자동 등록하고, 100건씩 보냄 (저장소가 크기 제한을 알리면 줄여서 보냄).
  - 저장소가 꺼져 있거나 연결이 끊기면 대기 건수가 늘고, 다시 연결되면 밀린 것부터 보냄. 이미 보낸 이벤트는 저장소가 중복으로 걸러 냄.
  - 「처음부터 다시 보내기」: 새 저장소로 옮길 때 사용.
  - 인증 토큰은 이 PC의 데이터 폴더(epcis/forward.json)에 보관되고 화면·API 응답에는 나오지 않음. 맥·윈도우 앱은 운영체제 보안 저장소로 암호화해 둠. 주소를 바꾸면 저장한 토큰은 지워지고, 「연결 시험」은 저장한 주소에만 토큰을 붙임 — 다른 주소를 시험하려면 토큰 칸에 그 주소의 토큰을 넣음.
- **OpenEPCIS(오픈소스 EPCIS 저장소)를 직접 운영하려면**: Docker가 설치된 PC에서 OpenEPCIS Community Edition(Apache-2.0)을 실행한 뒤 주소 http://<PC 주소>:8080을 넣음 (설치 방법은 github.com/openepcis/epcis-repository-ce). 메모리 4~8GB가 필요함.

설비 대시보드 (Telegraf → InfluxDB → Grafana · 선택 · 앱 전용)

- **준비**: Docker Desktop(맥·윈도우) 또는 Colima(맥)를 설치함. Docker Desktop은 먼저 실행해 둠. Colima는 꺼져 있으면 「대시보드 켜기」가 자동으로 켬(colima start · 1분 안팎). 그 밖에 설치할 것은 없음 (앱이 구성 파일을 데이터 폴더 monitoring/에 복사해 컨테이너 3개를 띄움).
- **켜기**: 「📡 데이터 연동」 → 「📈 설비 대시보드」 → 「대시보드 켜기」. 처음에는 이미지 내려받기로 몇 분 걸림 (메모리 약 1GB). 「완료」가 뜨면 「대시보드 열기」 → 브라우저에서 http://127.0.0.1:3300/ (이 PC 안에서만 열림, 로그인 없이 보기 전용).
- **대시보드 5종**: Zone 운영 분석(OEE · 손실/NG 파레토 · 관리도 · 산점도 — 「5.19 Zone 대시보드」 참조) · 공장 개요(가동 중·고장·정비 중 셀 수, Zone별 평균·최저 건강도, 설비 현재 상태) · 설비 건강도·RUL(설비별 건강도·잔여 수명·10분 고장확률·Cpk, 90일 장기 추세) · 적응가공 가공기 상태 감시(이상 점수 · 공구·주축 RUL · 주축 부하 · 진동 RMS·첨도 · AE · 베어링 온도 · 공구 마모 VB · 엣지 AI 판단) · 환경·설비 센서. 상단 「Zone」「설비」「가공기」「지표」로 거르고, 고장·정비·품질 NG 같은 운영 이벤트(경보·주의·조치)가 그래프 위에 세로선으로 겹쳐 보임.
- **보내는 데이터**: 앱이 2초마다 설비 요약(metafactory/telemetry/v1/{존}/{설비}) · 운영 이벤트(metafactory/events/v1/{수준}) · Zone OEE(metafactory/oee/v1/{존}) · 제품별 품질 표본(metafactory/quality/v1/{존})을 앱 MQTT 브로커로 발행함. 센서 묶음·가공기 감시는 기존 토픽을 그대로 수집함. 「최근 1분 수신」에서 측정 종류별 건수를 확인함.
- **보관**: 원시값 7일 · 1분 평균 90일 (그 뒤 자동 삭제). 대시보드 시각은 수신 시각(실제 시각) 기준임.
- **끄기**: 「끄기」는 컨테이너만 멈추고 쌓인 데이터는 남김. 「다시 켜기 (구성 갱신)」는 앱을 업데이트한 뒤 새 대시보드·수집 규칙을 반영할 때 누름.
- **데이터 초기화**: 「데이터 초기화…」 → 경고 확인 → 「지우고 다시 켜기」를 누를 때만 쌓인 시계열과 Grafana 저장 설정을 지움. 데이터 폴더의 monitoring/.env가 없어져 저장소 토큰이 맞지 않으면 앱은 데이터를 지우지 않고 「실패 — 저장 공간 토큰이 맞지 않습니다」로 멈춤 → 이전 .env를 되돌리거나, 데이터를 버려도 되면 「데이터 초기화」.
- **보안**: 접속 포트(Grafana 3300 · InfluxDB 8186)는 이 PC(127.0.0.1)에만 열림. 저장소 토큰·관리자 비밀번호는 처음 켤 때 무작위로 만들어 데이터 폴더 monitoring/.env에만 보관하고 화면에는 나오지 않음.
- **웹 버전·공유 아티팩트**: MQTT 브로커·서버가 없어 쓸 수 없음 (안내 문구만 표시).

※ 「아직 수집된 데이터가 없습니다」가 뜨면 시뮬레이션을 잠시 돌린 뒤 저장함. 웹 버전은 MQTT 발행만 안 되고 수집·저장은 됨.

5.8 센서망

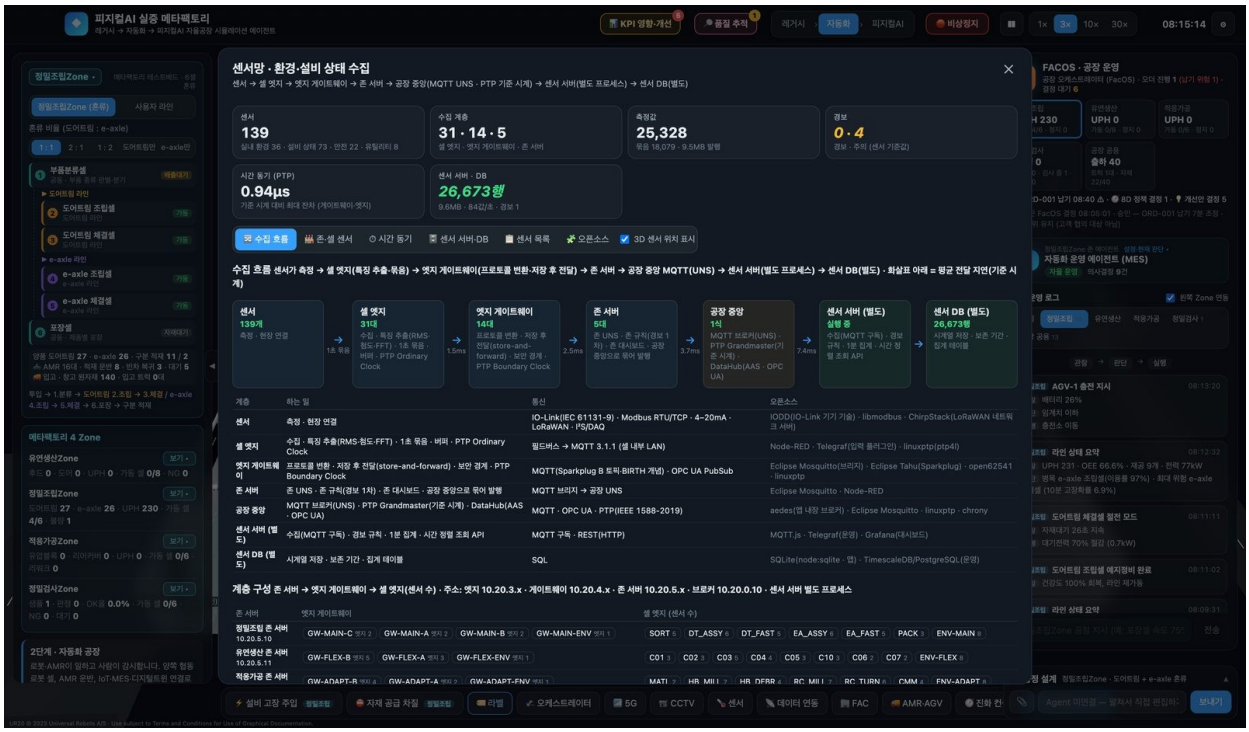

[그림 17] 센서망 창


- 「센서」로 열며 탭 「수집 흐름」 「존·셀 센서」 「시간 동기」 「센서 서버·DB」 「센서 목록」 「오픈소스」로 구성됨.
- 「3D 센서 위치 표시」를 켜면 셀 위에 센서 표지가 생기고 정상 초록·주의 노랑·경보 빨강으로 칠해짐.
- 「센서 서버·DB」 탭의 「CSV 내보내기」로 센서 DB 값을 내려받음. 서버가 없는 환경에서는 「시뮬레이션」으로 표시됨.

5.9 CCTV



[그림 18] CCTV 커버리지 지도

- 「📷 CCTV」를 누르면 바닥에 커버리지 지도(빨강 사각지대 · 연두 1대 · 초록 2대 이상)와 「📷 CCTV n대 · 사각지대 n곳」 카드가 나옴. 5G 지도와 동시에 켜지지 않음.

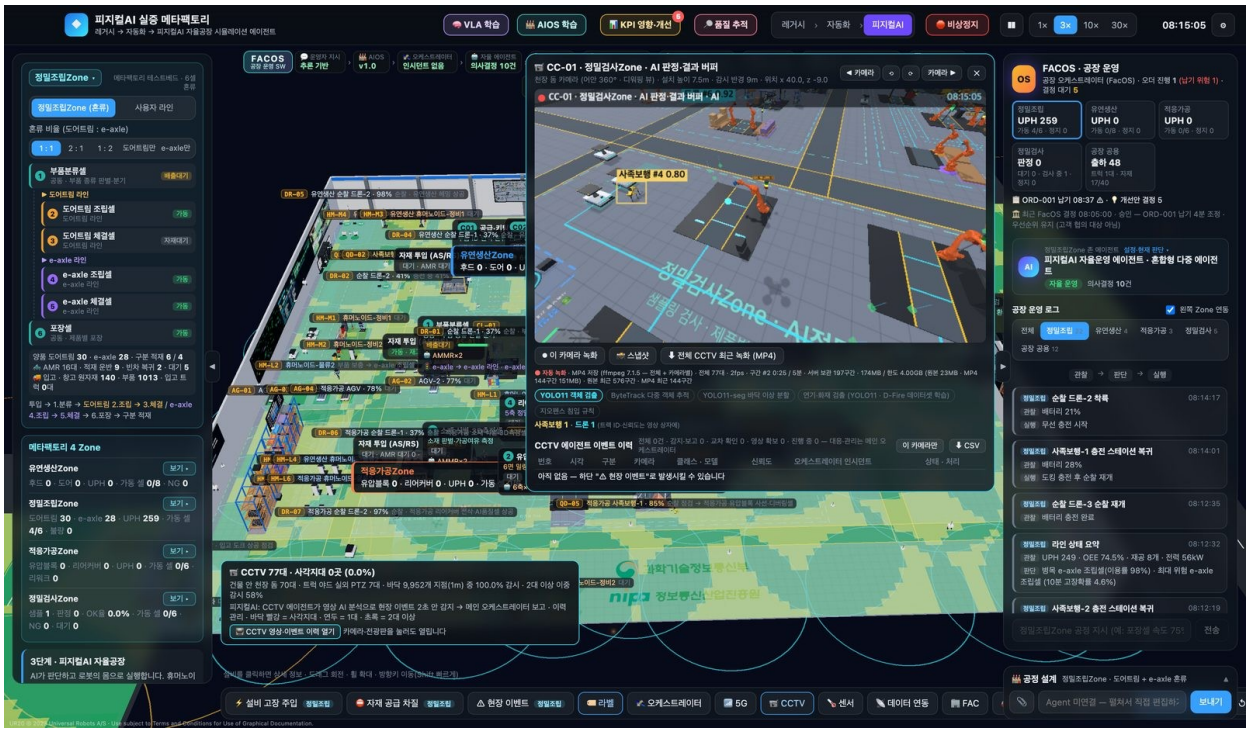

[그림 19] CCTV 영상 창

- 「📹 CCTV 영상·이벤트 이력 열기」 또는 3D의 카메라·전광판을 누르면 영상 창이 열림.
- 「◀️ 카메라」 「카메라 ▶️」로 전환, 「↻」 「↺」로 PTZ 회전.
- 「⏺ 이 카메라 녹화」 → 「⏹ 녹화 정지·저장」 (ffmpeg가 있으면 MP4, 없으면 WebM), 「📸 스냅샷」(JPEG), 「⬇️ 전체 CCTV 최근 녹화 (MP4)」.
- 「CCTV 에이전트 이벤트 이력」 표는 「이 카메라만」으로 거르고 「⬇️ CSV」로 내려받음. 피지컬AI 단계에서는 AI 모델 검출 결과가 영상 위에 표시됨.


5.10 Private 5G



[그림 20] 5G 커버리지 지도

- 「📶 5G」를 누르면 RSRP 커버리지 지도와 기지국·PCI·핸드오버·지연(p99 ≤ 10ms)·최근 핸드오버 로그 카드가 나옴.
- 3D에서 기지국을 누르면 「식별 · 무선 사양」「서비스 영역」「이웃 셀」「지연 · 용량」「접속 단말」「업링크 · 핸드오버」 정보 창이 열림 (1초마다 갱신).
- 레거시 단계에는 5G 특화망이 없음.


5.11 AMR·AGV 관제

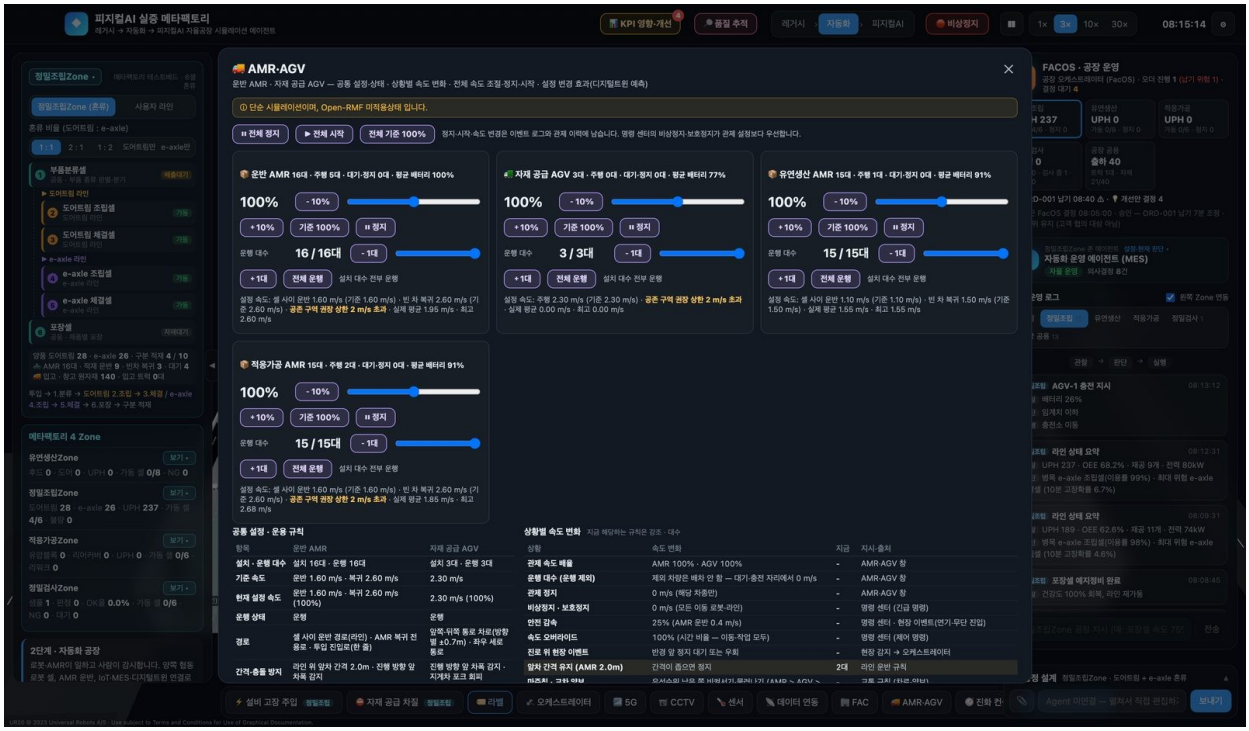

[그림 21] AMR·AGV 창

- 「⏸ 전체 정지」「▶ 전체 시작」「전체 기준 100%」로 모든 차량을 한 번에 조작함.
- 차량군(운반 AMR · 자재 공급 AGV · 유연생산 AMR · 적응가공 AMR)별로 속도(「−10%」·슬라이더 50~150%·「+10%」)와 운행 대수(「−1대」·슬라이더·「+1대」)를 바꿈.
- 「🔬 디지털트윈 예측」은 현재 설정과 기준 100% 운행을 15분 비교하고, 「📊 운행 대수별 비교」는 적정 대수를 표시함.
- ※ 단순 시뮬레이션이며 Open-RMF는 적용되어 있지 않음.

5.12 FAC 업무 기록

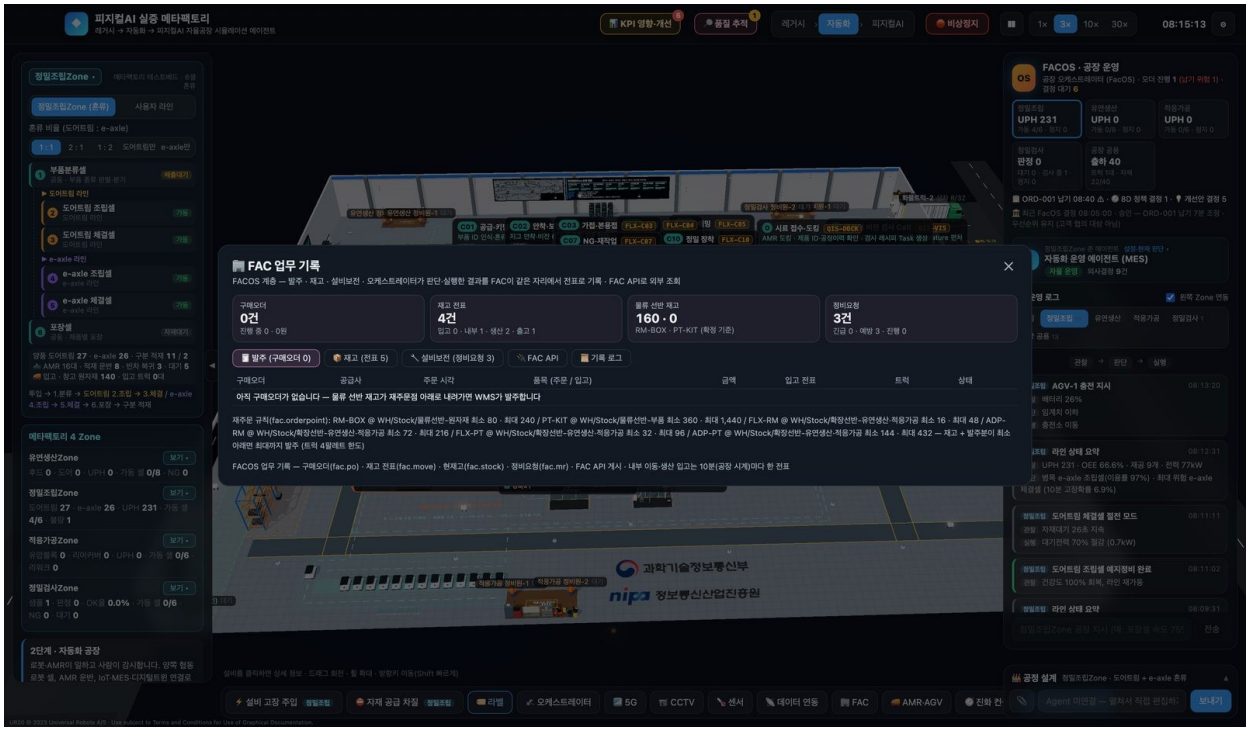

[그림 22] FAC 업무 기록 창

- 탭 「📄 발주」「📦 재고」「🔧 설비보전」「🔌 FAC API」「🏭 ERPNext 연동」「📜 기록 로그」로 구매오더·재고 전표·정비요청을 확인함.
- 「🔌 FAC API」 탭에 조회 API 목록과 curl 예시가 있음 (웹 버전에서는 서버가 없어 사용 불가). 레거시 단계에는 FAC 기록이 없음. 앱 내장 서버는 앱 화면과 curl·MES 같은 프로그램의 요청만 받고, 다른 웹 페이지(브라우저)가 보낸 요청은 거부함(403) — 사내 웹 대시보드에서 읽으려면 그 서버가 대신 호출해야 함.

ERPNext 연동 (선택 · 맥 앱·윈도우 앱·npm start)

FAC 기록 · 공장 오더 · 품질 기록(정밀검사 판정 · 부적합 · 처분 · 8D)을 오픈소스 ERP인 ERPNext(v16, GPL-3.0 — 앱은 REST로 호출만 함)에 실제 전표로 남김. 웹 버전·공유 아티팩트에서는 안내만 표시됨.

FACOS 기록	ERPNext 문서
구매오더 · 입고	Purchase Order · Purchase Receipt (구매오더 연결)
내부 이동 · 생산 입고	Stock Entry (Material Transfer · Manufacture — BOM 소비 + 완제품 입고)
출고	Delivery Note (선택: 트럭 · 출하 ID · 팔레트 SSCC · 시리얼 목록 — FAC 출고 확정에 함께 실려 와 EPCIS 업로드 순서와 무관)
공장 오더 (정밀조립 혼류 양품 100)	Work Order — 도어트림·e-axle 제품별, 생산 입고를 열린 작업지시에 배분, 오더 종료 때 덜 만든 작업지시는 중지
정비요청	설비를 Asset으로 등록(처음 한 번) → 긴급 = Asset Repair · 예방 = Asset Maintenance Log, 완료 단계 반영

FACOS 기록	ERPNext 문서
정밀검사 샘플 꺼냄 · 판정	구분 적재장 → 「정밀검사-샘플」 창고 이동(Stock Entry) + Quality Inspection(OK = Accepted · NG = Rejected, 그 이동 전표에 연결) · OK면 적재장으로 되돌림
샘플 NG · 처분	Non Conformance(정밀검사 샘플링 절차, 로트 선별검사 끝나면 Resolved) + 처분 판정(MRB) Quality Action — 재작업·폐기 항목, 폐기는 재고 출고(Material Issue)
체결 전수 검사 NG · 8D	Non Conformance(8D 절차) + Quality Action(D0~D8 단계, 8D 종결 때 Completed · 그 사례 부적합 Resolved) — 정밀조립 8D와 확장 Zone 간이 8D 모두

1. **ERPNext 준비 (한 번)**: 사내·클라우드 ERPNext 주소를 쓰거나, 시연용으로 Docker가 있는 PC에서 공식 체험 구성(github.com/frappe/frappe_docker의 pwd.yml, 메모리 약 2~4GB)을 실행함.


2. **API 키 발급 (한 번)**: ERPNext 사용자 설정 → API Access → Generate Keys (비밀 키는 발급할 때 한 번만 보임).

3. **「🔌 ERPNext 연동」 탭**: 주소 · API 키 · 비밀 키(회사는 선택) → 「연결 시험」 → 「ERPNext 준비」(초기 설정 · 품목 · 창고 · 거래처 · BOM · 작업장 · 설비 자산 분류 · 정비팀 · 품질 절차 3종(샘플링·봉쇄 · 부적합품 처리 MRB · 8D) · 검사 항목 · mf_ref 필드를 자동으로 만들고, 이미 있으면 건너뜀) → 「연동 켜기」 체크 → 「저장」.

4. 이후 전표가 자동으로 쌓이며, 탭의 문서 번호를 누르면 ERPNext 화면이 열림. 작업지시 표에서 오더별 계획·생산 수량을 확인함.


- **중복 없음**: 문서마다 mf_ref(운전 ID:FAC 번호)를 남겨 다시 보내도 한 번만 만들어짐.
- **끊겨도 계속**: ERPNext가 꺼져 있으면 대기 건수가 늘고, 다시 켜지면 밀린 것부터 보냄. 검증 오류로 받지 못한 전표는 건너뛰고 「건너뛴 전표」에 사유를 남김.
- **시연용 설정**: 「ERPNext 준비」가 음수 재고 허용 · 작업지시 초과 생산 100%를 켬. 시뮬레이션의 전표 단위(10분 묶음)와 BOM(원자재 1 + 부품 키트 1, 설계 가정) 차이로 일부 창고 수량이 음수로 보일 수 있음. 실제 운영 ERP에는 이 설정을 검토한 뒤 연결해야 함.
- 연동을 켠 뒤의 전표부터 보냄. API 키·비밀 키는 이 PC 데이터 폴더(erpnext/config.json)에만 보관되고 화면·응답에는 나오지 않음. 맥·윈도우 앱은 키를 운영체제 보안 저장소(맥 키체인 · 윈도우 DPAPI)로 암호화해 둠. ERPNext 주소를 바꾸면 저장한 키는 지워지므로 새 주소의 키를 다시 넣어야 함.

5.13 VLA 학습 · AIOS 학습 (피지컬AI 단계)

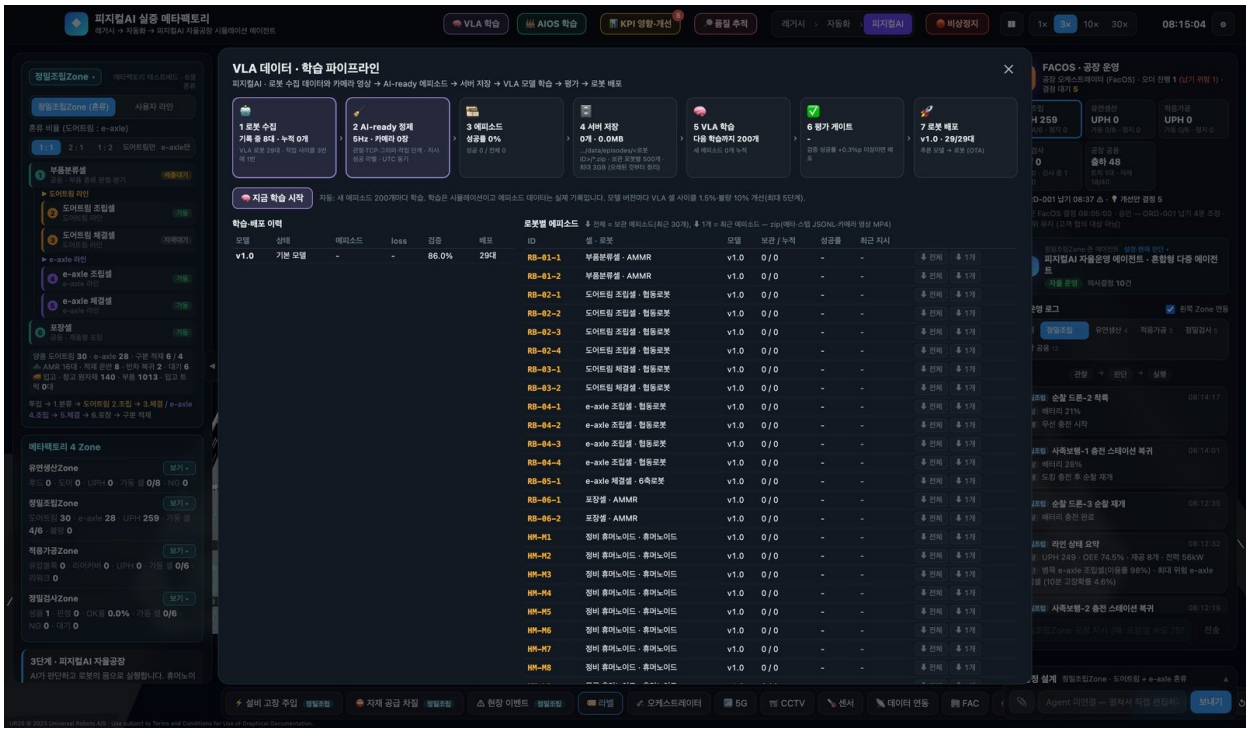

[그림 23] VLA 데이터 · 학습 파이프라인 창

- **(VLA)** 로봇 수집 → AI-ready 정제 → 에피소드 → 서버 저장 → VLA 학습 → 평가 게이트 → 로봇 배포 7단계를 보여 줌. 새 에피소드가 5개 이상이면 「🧠 지금 학습 시작」을 쓸 수 있음. 「로봇별 에피소드」 표에서 「⬇️ 전체」 「⬇️ 1개」로 zip을 내려받음.

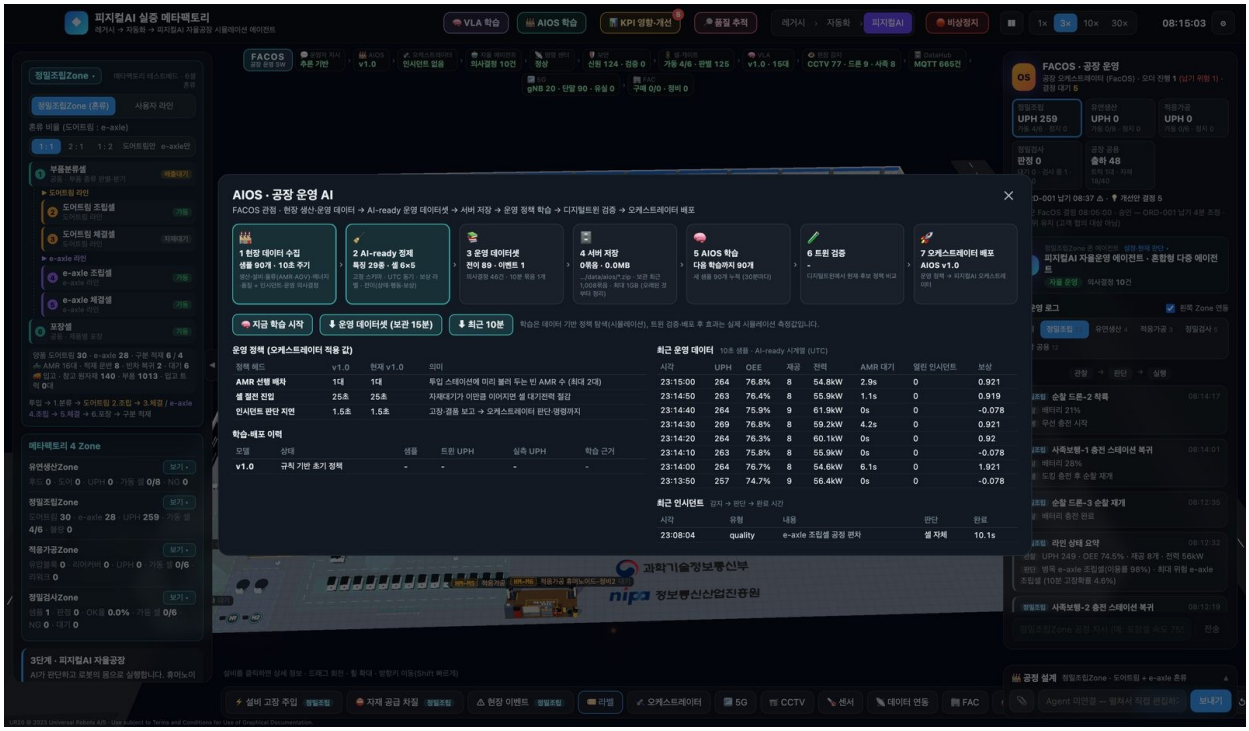

[그림 24] AIOS 공장 운영 AI 창

- **(AIOS)** 운영 데이터 수집 → 데이터셋 → 정책 학습 → 디지털트윈 검증 → 오케스트레이터 배포 흐름. 「🧠 지금 학습 시작」, 「⬇️ 운영 데이터셋」 「⬇️ 최근 10분」.

5.14 FACOS 계층 띠·보안 (피지컬AI 단계)

- 피지컬AI 단계에서 상단에 나타나는 띠는 「운영자 지시 › AIOS › 오케스트레이터 › 자율 에이전트 › 명령 센터 › 보안 › 셀·게이트 › VLA › 현장 감지 › DataHub › 5G › FAC」 순서의 상태 칸임. 칸을 누르면 해당 창이 열리고, 맨 앞 「FACOS 공장 운영 SW」 칸은 띠를 접고 폄.
- 보안 칸의 「🚦 피지컬AI 다중 계층 보안」에서 위협(「위조 제어 명령」 「권한 밖 명령」 「학습 데이터 위변조」 「노하우 무단 반출」)을 주입하고 처리 흐름을 확인함.

5.15 물류존 미니로드 AS/RS



[그림 25] 물류존 미니로드 ①·② 전경

- 물류존 선반은 **미니로드 AS/RS**(SSI Miniload형 자동창고)임. 두 줄 선반(서쪽 A열 · 동쪽 B열) 사이 통로를 **스태커 크레인**이 오가며 토트를 옮기고, 저장은 **4단**임.
- 구간은 2개이고 크레인이 1대씩 맡음.


구간	보관 품목	칸 수	출고 자리 (동쪽 면)
미니로드 ① (남쪽, 길이 10.2m)	정밀조립 원자재(도어트림 · e-axle) · 부품(도어트림 · e-axle)	12베이 × 2줄 × 4단 = 96칸	원자재 AGV 1자리 · 부품 피킹 3자리
미니로드 ② (북쪽, 길이 7.2m)	유연생산 · 적응가공 원재료 · 부품	8베이 × 2줄 × 4단 = 64칸	원재료 AGV 2자리 · 부품 키트 피킹 1자리

- **입고**: 입고 지게차가 서쪽 면 바닥의 **입고 팔레트 받침**에 팔레트를 내려놓으면, 크레인이 토트 4개를 하나씩 빈 칸에 넣음.
- **출고 · AGV 자동 적재**: 크레인이 칸에서 토트를 꺼내 동쪽 면 바닥의 **출고 이재 컨베이어** 끝(초록 스토퍼)에 미리 대 둠. AGV가 상차 자리에 서면 **신축 롤러**가 선반 면 밖으로 뻗고 토트가 롤러를 타고 AGV 위로 넘어감 — **AGV 상차 2초**(유인 지게차·휴머노이드 피킹은 4초). AGV가 떠나면 롤러는 선반 안으로 접힘.
- **휴머노이드 피킹**: 부품·키트 피킹 자리의 컨베이어는 선반 면에서 끝남. 휴머노이드는 선반을 보고 서서 손을 뻗어 토트를 몸 앞까지 들어 올림.



[그림 26] 출고 이재 컨베이어 — 크레인이 미리 대 둔 토트

- **재고 표시**: 칸의 토트는 재고만큼 아래 단부터 참. 색으로 품목을 구분함 — 회색 도어트림 원자재 · 연보라 e-axle 원자재 · 주황 도어트림 부품 · 보라 e-axle 부품, 확장 Zone은 은색 유연생산 원재료 · 연보라 적응가공 원재료 · 파랑/주황 Zone 부품.
- **현황판**: 물류 선반 재고 현황판과 확장 선반 재고 현황판은 선반 뒤 왼쪽 벽에 나란히 걸려 있음. 열 표지·「원자재/부품」 표지는 선반 위 동쪽 면에 고정되어 화면을 돌려도 선반과 같이 돎.
- **자세히 보기**: 마우스로 화면을 물류존(왼쪽 확장동) 동쪽 면 앞으로 옮겨 컨베이어·크레인을 확대함. 크레인 통로는 북쪽 또는 남쪽 끝 위에서 내려다보면 잘 보임. 일시정지하면 크레인도 멈추고, 빠른 배속에서는 8배까지 따라감.

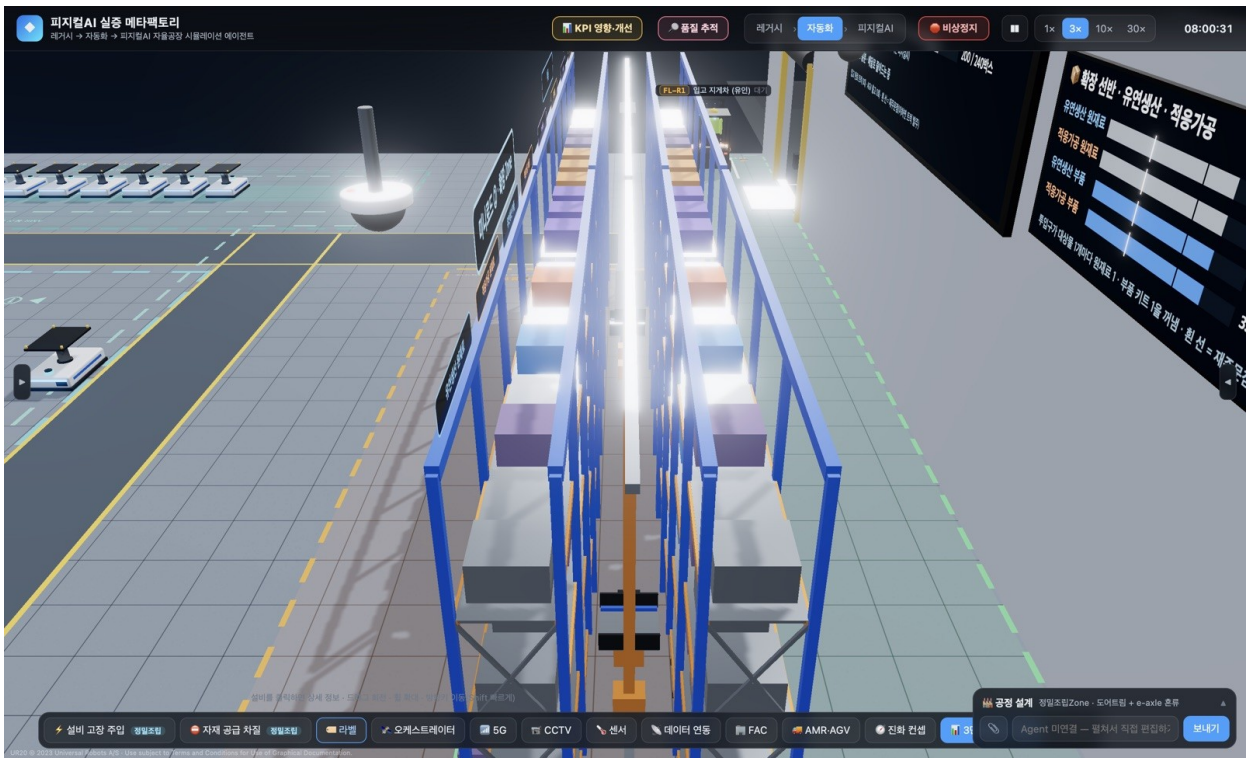


[그림 27] 크레인 통로 — 두 줄 선반 사이를 오가는 스태커 크레인

- ※ 「⛔ 자재 공급 차질」 중에는 선반 위에 「출고 중단」 표지가 깜빡이고, AGV는 출고 자리에서 출고 재개를 기다림 (4.2).


5.16 유연생산Zone 셀 작업

- 유연생산Zone(후드 · 도어 혼류)의 셀 로봇은 공정마다 전용 엔드이펙터를 달고, AMR 위 패널에 실제로 닿아 작업함. 자동화 · 피지컬AI 단계 모두 같음 (레거시는 작업자 수작업).
- 셀 순서: C01 키팅 → C02 안착·보정 → C03 용접 → C04 실링 → C05 헤밍 → (도어만) C10 정밀 장착 → C06 검사 → (NG) C07 재작업.

셀	엔드이펙터	하는 일
C01 공급·키팅	그리퍼	점마다 옆 키트 빈에서 브래킷을 **1개씩** 집어 패널에 내려놓음
C02 안착·보정	그리퍼	비뚤게 들어온 패널(1~2cm · 1° 남짓)을 비전 포털이 훑어 편차를 잰 뒤, 로봇이 가장자리를 잡고 1.5cm 들어 기준 자리로 옮겨 내려놓음
C03 가접·본용접	서보 C형 스폿용접 건	판 밑이 비어 있는 가장자리(후드는 로봇 쪽 짧은 끝, 도어는 긴 가장자리 — 그 밖은 지그가 받침)에 점을 둠. 건을 세워 가장자리 바깥에서 판 높이로 벌린 채 밀어 넣고, 아래 전극이 판 아랫면에 닿게 닫아 위·아래 전극으로 판을 누름. **누르는 동안만 전극 접점에서 불꽃·섬광**이 나고, 점마다 용접 자국이 남음. 두 로봇이 후드의 같은 끝을 용접할 때는 앞·뒤 절반씩 차례로
C04 실링	실러 디스펜싱 건 + 호스	로봇 뒤 디스펜서(드럼 펌프 · 계량 유닛)에서 팔을 따라 호스가 건까지 이어짐. 노즐이 판에 붙어 지나간 자리에 **실러 비드**가 그어짐 (불꽃 없음)
C05 헤밍	진공 그리퍼 (흡착컵 4개)	AMR 위 패널을 흡착해 들어 반 바퀴 돌려 **헤밍 프레스에 넣고**, 로봇이 물러난 뒤 램이 내려와 헤밍 → 다시 꺼내 **AMR에 원래 방향대로** 올림
C10 정밀 장착 (도어)	그리퍼 + 너트러너	점마다 뒤쪽 트레이에서 힌지를 1개씩 집어 도어에 놓고 그 자리에서 볼트를 조임

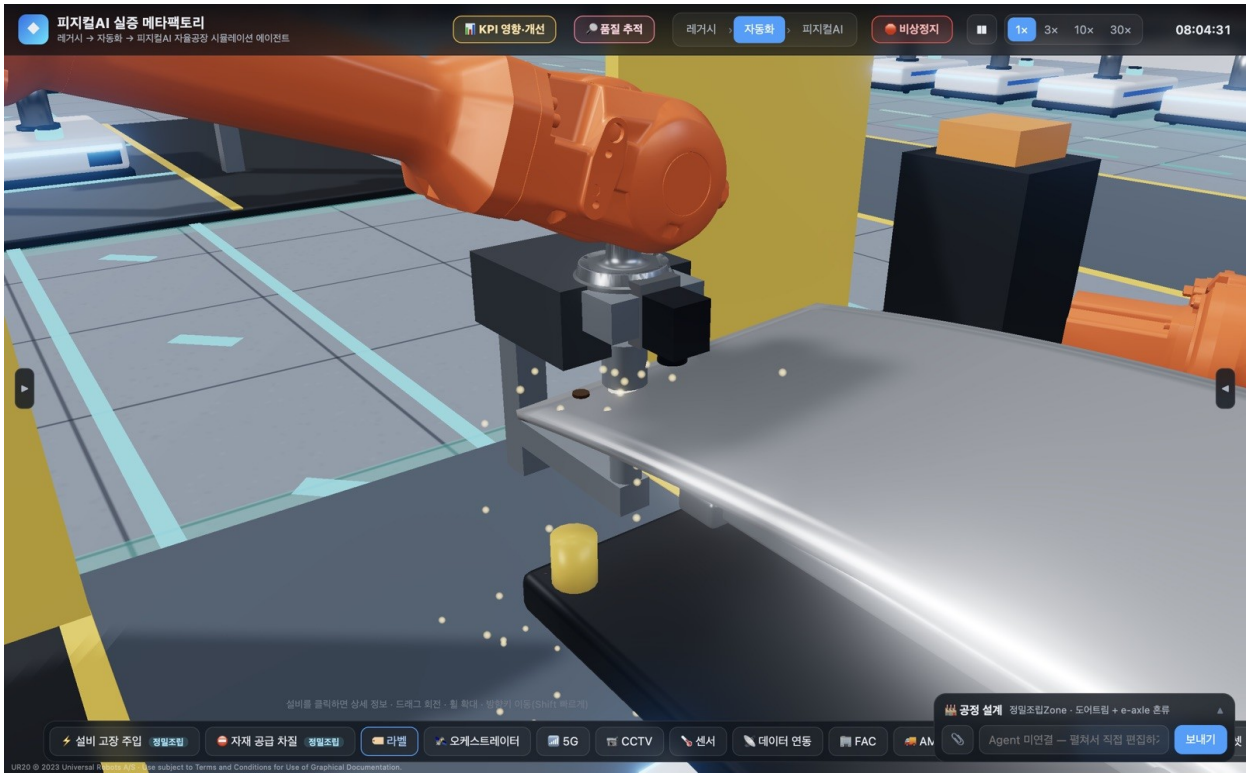

[그림 28] C03 용접 — 건을 세워 후드 끝 바깥에서 밀어 넣고, 전극이 판을 누르는 동안 접점에서 불꽃

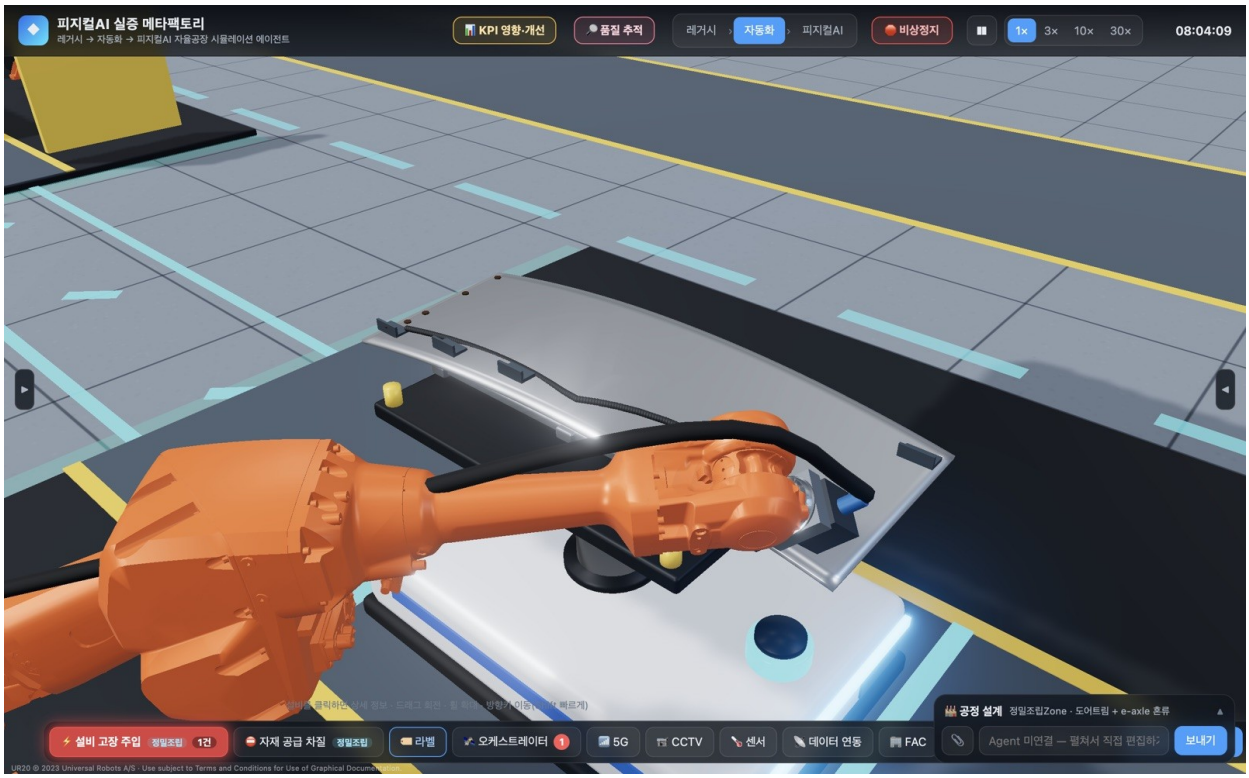

[그림 29] C04 실링 — 디스펜서 호스가 팔을 따라 건까지, 노즐이 지난 자리에 실러 비드



[그림 30] C05 헤밍 — 패널을 흡착해 열린 프레스 안으로



[그림 31] C05 헤밍 — 패널을 베드에 내려놓음



[그림 32] C01 키팅 — 키트 빈에서 브래킷을 하나씩 집어 패널에



[그림 33] C10 정밀 장착 — 트레이에서 집은 힌지를 도어 가장자리에 놓고 그 자리에서 체결 (옆은 먼저 놓은 힌지)

- **헤밍 셀 배치**: 로봇은 AMR 정차 자리와 프레스 사이 통로 쪽 **받침대(0.45m) 위**, 패널 끝 바깥에 섬. 패널을 넣고 뺄 때 램이 0.5m 더 열림.
- **사이클**: 셀 사이클은 **로봇 1대 기준 레시피**이고, 실제 사이클은 「레시피 × 로봇 종류 배율 ÷ (1 + 0.7 × (대수 − 1))」로 줄어듦 (예: C03 용접 109초 · 로봇 2대 → 64.1초). 공정 설계 도크(2.5 · 5.2)의 예상 UPH도 같은 식으로 계산함.
- **자세히 보기**: 마우스로 화면을 유연생산Zone 셀 앞으로 옮겨 로봇 손끝을 확대함. 1× 배속에서 용접 불꽃 · 실러 비드 · 헤밍 넣고 빼기가 잘 보임.
- ※ 작은 부품(브래킷 · 힌지)은 멀리서는 잘 보이지 않음 — 셀 가까이 확대해서 봄.

5.17 적응가공Zone 셀 작업

셀	엔드이펙터	하는 일
소재 식별·3D측정	3D 스캐너 (스테레오 카메라 + 청색 패턴 프로젝터)	소재 윗면 16cm 위를 지나며 청색 스캔 빛으로 형상을 잼 (닿지 않음)
유압블록 5축 가공 · 리어커버 정밀절삭 · 리어커버 선삭	그리퍼 (머신텐딩)	문이 열리면 AMR 지그에서 **소재만** 집어 기계 테이블·척에 넣음 → 문 닫고 가공 (지그 판·클램프는 AMR에 남음) → 문 열리면 꺼내 지그에 다시 올림
유압블록 사선·디버링	고속 스핀들 + 버	툴을 세워 소재 가장자리를 따라가며 버가 돌고 칩이 튐
초정밀 측정·리워크	에어 블로 노즐	측정 전 소재 윗면을 따라 에어를 불어 이물을 날림 (흰 물안개) → CMM 탐침 측정

5.18 적응가공 가공기 상태 감시 · 예지보전

- 적응가공Zone 가공기 4대(유압블록 5축 가공 · 리어커버 정밀절삭 · 리어커버 선삭 · 유압블록 사선·디버링)에 **상태 감시 장비**가 붙어 있음 — 공구 검사 카메라(링 조명) · 주축 머리의 3축 가속도계·AE 센서·베어링 온도 센서(금색) · 절삭유 유량계 · 레이저 공구 측정기 · 엣지 AI 박스(옆면, 청록 LED).


- **가공기를 누르면** 정보 창이 로봇 창처럼 넓게 열려 왼쪽에 셀 정보, 오른쪽에 「📡 가공기 상태 감시」가 나란히 나옴 (레거시 단계는 센서 없음). 저장 버튼까지 한 화면에 보이며, 높이가 낮은 화면(900px 이하)에서는 「💾 누적 데이터 저장」이 공구 상태 바로 아래로 올라옴.

항목	내용
센서 13종	주축 부하·전류·가공 전력·회전수 · 주축 진동 RMS·첨도 · 음향방출(AE) · 베어링 온도 · 절삭유 온도·유량 · 공구 플랭크 마모 VB · 공구 치핑 점수 · 공구 길이 편차. 경고는 노랑, 경보는 빨강 (진동 ISO 10816 · 공구 수명 VB 300µm ISO 3685 기준)
공구 상태	공구 ID · 마모율 · 가공 개수/수명 · VB · 치핑 · 길이 편차
🧠 엣지 AI 판단	정상 · 감시 · 공구 교체 권고 · 즉시 공구 교체 · 공구 교환 중 · 주축 점검·정비 권고 · 설비 정비 중. 이상 점수와 공구 잔여 수명(개·분)·주축 잔여 수명(분)을 함께 보임
예지보전 판단 기록	판단이 바뀔 때마다 근거 센서값과 함께 남는 정비·교체 데이터 (공구 ID · VB · 잔여 수명 · 작업 유형)

- **존 자체 예지보전**: 엣지 AI가 공구 마모 추세로 잔여 수명을 계산해 **파손 전에 공구 교환**을 실행함(모바일 매니퓰레이터). 주축 베어링 온도·진동 이상이면 **주축 예지정비**를 요청함.
- **상위 보고**: 판단은 적응가공 오케스트레이터 → 공장 오케스트레이터(FacOS)로 A2A 「상태 보고」로 올라가고, 주축 정비는 「결정 요청」 → FacOS 승인으로 처리됨. 공장 운영 로그 「적응가공」 탭에서 확인함.
- 📤 **서버로 전송**: 측정값(5초 묶음)과 판단 기록은 앱 서버로 자동 전송되어 data/machmon/<실행 ID>.jsonl에 저장되고 내장 MQTT(metafactory/machmon/v1/adapt/<셀>)로도 발행됨. 버튼을 누르면 그 순간의 스냅샷·최근 이력을 바로 보냄. **패킷 캡처**가 켜져 있으면 같은 MQTT 메시지가 pcap에도 기록됨 — 가공기 정보 창 아래 「📦 패킷 캡처 (이 자산만)」(클라이언트 ADP_<셀>, 「가공기 감시 N건」 표시)과 📡 데이터 연동 → 패킷 덤프 전체 캡처(「가공기 감시」 행). Wireshark에서 mqtt.topic contains "machmon"으로 거르면 측정(…/adapt/<셀>)·판단 기록(…/event)만 보임.
- 💾 **누적 데이터 저장 (AAS)**: 로봇 정보 창과 같은 꼴 — 「패키지 종류(AASX · AAS JSON · AAS XML · AAS RDF) → AAS 버전(v3.1 · v3.0) → 저장」. 셀 1개 · 서브모델 6개(명판 · 기술 데이터 · 운영 데이터 · 공구 상태 · 예지보전 · 시계열, AASX에는 시계열 CSV 포함).
- **AASX 서버 전송**: 가공기·로봇 정보 창에서 **AASX 패키지**를 저장하면 내려받기와 동시에 앱 서버로도 전송되고, 저장 결과 아래에 **전송 위치**(서버 주소 → 저장 경로)가 표시됨 — 맥 앱은 ~/Library/Application Support/Meta-Factory/data/aasx/machine/(가공기) · …/aasx/robot/(로봇), npm start는 프로젝트 data/aasx/. 웹·공유 페이지는 서버가 없어 전송하지 않음.
- ※ 웹 버전·공유 아티팩트에서는 서버가 없어 서버 전송·서버 저장을 할 수 없음 (공유 페이지는 파일 내려받기도 막힘).


5.19 Zone 대시보드 (실시간 모니터링 · OEE · 파레토 · 관리도 · 산점도)

상단 「📈 Zone 대시보드」를 누르거나, 3D 화면에서 Zone 전광판(유연생산·적응가공 전광판, 정밀검사 전광판, 정밀조립 중앙 관제 화면)을 누르면 열림. 위쪽에서 Zone(정밀조립 · 유연생산 · 적응가공 · 정밀검사)을 고르고, 탭 3개로 봄. 모든 버전(맥 앱 · 윈도우 앱 · npm start · 웹 버전 · 공유 아티팩트)에서 동작함.

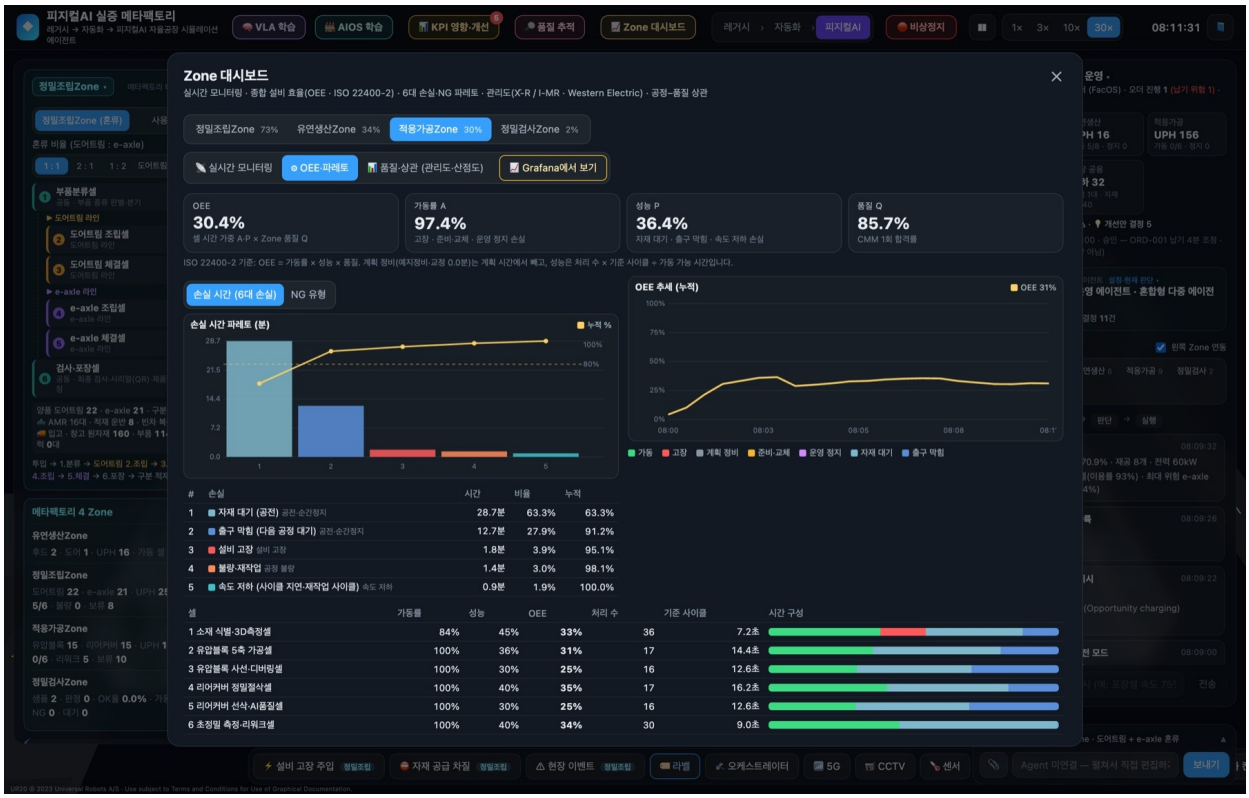

[그림 34] Zone 대시보드 — OEE·파레토

탭	보는 것
「📡 실시간 모니터링」	OEE(지금까지) · 가동 셀 수 · 1회 합격률 · 생산 진행률(교대 8시간 계획 대비, 노란 눈금 = 경과 시간 기준 기대치 · 정밀조립은 현재 오더 진행도 표시) · OEE·가동률·성능·품질 추세 · 셀 건강도 추세 · 셀별 상태·사이클 진행률·건강도·작업 중 제품·처리 수
「⚙️ OEE·파레토」	가동률 A · 성능 P · 품질 Q · OEE, 손실 파레토(6대 손실 — 설비 고장 · 준비·교체 · 운영 정지 · 자재 대기 · 출구 막힘 · 속도 저하 · 불량·재작업, 누적 % 선 · 80% 기준선), 「NG 유형」 파레토, 셀별 OEE와 시간 구성 막대
「📊 품질·상관」	품질 특성을 고르면 관리도(표본 40개 이상 X-R 부분군 5 · 그보다 적으면 I-MR) · UCL/CL/LCL · 규격선 · Western Electric 규칙 1~4 위반점(빨간 점과 목록) · 공정능력 Cp·Cpk, 공정 변수 × 품질 특성 상관계수 표(상관 강도 큰 순) · 산점도(양품 파랑 · NG 빨강 · 회귀선 · r · R^2) — 표의 행을 누르면 산점도가 바뀜

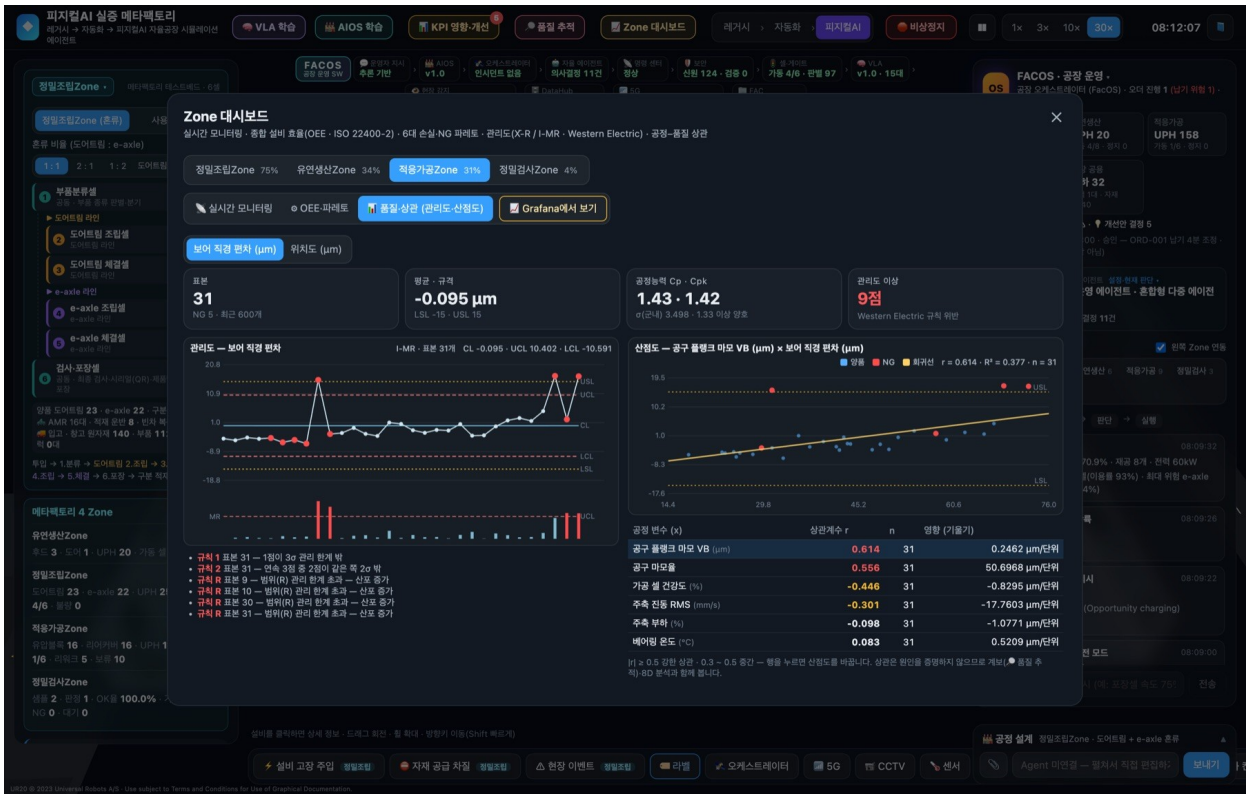

[그림 35] Zone 대시보드 — 관리도·산점도

- **OEE 계산 (ISO 22400-2)**: OEE = 가동률 × 성능 × 품질. 계획 정비(예지정비·교정)는 계획 시간에서 뺌. 가동률 손실 = 고장 · 준비·교체(품목 전환·공구 교환) · 운영 정지, 성능 손실 = 자재 대기 · 출구 막힘 · 속도 저하, 품질 = 1회 합격률. 정밀조립은 상단 KPI의 라인 OEE와 같은 값이고, 확장 Zone은 셀 시간 가중 평균임. 유연생산 C07 NG 재작업 셀은 대기가 정상이므로 Zone 합계에서 뺌.
- **품질 특성**: 정밀조립 = 체결 전수 검사 토크·각도(도어트림 나사 · e-axle 볼트 규격을 따로), 유연생산 = C06 치수·외관검사 갭·단차, 적응가공 = CMM 보어 직경 편차·위치도, 정밀검사 = 샘플 측정 편차(공차 대비 %)·측정 불확도.
- **공정 변수**: 정밀조립 = 셀별 공정 측정값(압입 하중·안착 깊이·인식 점수 등)·건강도·드리프트·환경, 유연생산 = 보정·용접·헤밍 셀 건강도·환경 온도, 적응가공 = 공구 마모율·플랭크 마모 VB·주축 진동·부하·베어링 온도·가공 셀 건강도, 정밀검사 = 검사 셀 건강도·온도·재측정 여부.
- **관리도·산점도 자동 해석**: 그래프 아래 「🧭 해석」 상자가 지금 데이터로 판정·근거·권장 조치를 문장으로 보여 줌 (왼쪽 테두리 색 초록 = 양호 · 노랑 = 주의 · 빨강 = 조치 필요). 관리도 = 안정성(규칙 위반 종류·개수, 최근 5개 안 신호인지) · 평균 이동·추세(최근 평균의 σ 차이, 구간 기울기) · 산포(R/MR) · 공정능력(Cpk·Cp 등급, 예상 규격 밖 ppm과 실제 개수, 전체 산포 기준 Ppk, 중심 치우침이면 보정량). 산점도 = 상관 강도·방향과 R^2(설명 비율) · 통계적 유의성(t) · 영향 크기(x 1단위당 y 변화, 관측 범위에서의 변화가 공차의 몇 %) · 회귀선이 USL/LSL에 닿는 x 값과 최근 표본까지 남은 양(관리 기준 후보) · 양품과 NG의 x 차이 · 회귀선에서 크게 벗어난 점.
- **해석 주의**: 상관은 원인을 증명하지 않음. 상관이 큰 변수는 「🔎 품질 추적」 계보·8D 분석과 함께 확인함. 정밀검사Zone은 샘플 요청이 있을 때만 일하므로 대기 시간이 「자재 대기(공전)」로 보임.
- **3D 전광판**: 유연생산·적응가공 전광판 제목 줄 오른쪽에 OEE(가동·성능·품질)와 교대 진행률이 함께 표시됨.
- **Grafana에서 보기 (앱 전용)**: 설비 대시보드가 켜져 있으면 「📈 Grafana에서 보기」 → 「Zone 운영 분석」 대시보드(OEE·A·P·Q · 교대 진행률 · 추세 · 손실/NG 파레토 · I-MR 관리도 · 산점도, 90일 보관). 상단 「Zone」 「품질 특성 (y)」 「공정 변수 (x)」로 고름.

6. 파일 저장·내보내기 요약

데이터	저장하는 곳	형식·파일명
자산 데이터 (AAS)	데이터 연동 「💾 저장」	JSON·XML·RDF (v3.1/v3.0)

데이터	저장하는 곳	형식·파일명
표 데이터	데이터 연동 「CSV」	CSV
공장 구성	데이터 연동 「AutomationML(.aml)」	.aml
로봇별 누적 데이터	로봇 정보 창 「💾 누적 데이터 저장 (AAS)」	AASX · JSON · XML · RDF
통신 패킷	데이터 연동·설비 상세 「💾 .pcap 저장」	<base>_mqtt.pcap
품질 통신·리포트	품질 추적 「📡 보고·통신」	QualityComm_<id>.pcap, QualityReport_<id>.json
불량 원인 분석 데이터	품질 추적 「✖ 불량 분석」	RCA_<case>_<serial>.zip, 전체 데이터셋 .zip
KPI 리포트	KPI 영향·개선 「📄 리포트 저장」	KPI_impact_<mode>_<s>s.md
CCTV 영상·이력	CCTV 영상 창	MP4(또는 WebM) · JPEG, CCTV_이벤트이력_<runId>.csv
존 간 메시지	오케스트레이터 「존 간 메시지」	A2A_messages_<seq>.jsonl
VLA 에피소드	VLA 학습 「로봇별 에피소드」	로봇별 .zip (영상 MP4 또는 JPEG)
AIOS 운영 데이터셋	AIOS 학습	AIOS_ops_….zip
센서 값	센서 「CSV 내보내기」	CSV

※ 공유 페이지에서는 브라우저 보안 정책으로 내려받기가 막혀 있음 — 맥·윈도우 앱이나 npm start 화면에서 저장함.

7. 서버·데이터 관리

7.1 서버와 포트

서버	기본 포트	비고
앱 서버 (맥·윈도우 앱)	127.0.0.1:47625	쓰이고 있으면 빈 포트. 고정 포트여야 AAS 안의 영상 링크가 재실행 후에도 열림
앱 서버 (npm start)	8780	PORT 로 변경
내장 MQTT 브로커	127.0.0.1:1885	MQTT_HOST · MQTT_PORT 로 변경, 외부 PC 공개는 MQTT_HOST=0.0.0.0, 외부 브로커 연동은 MQTT_BRIDGE_URL
센서 서버	자동 (단독 실행 8791)	npm run sensor-server
RCA 서버 (더미)	앱 서버 내장 (단독 실행 8790)	npm run rca-server

7.2 데이터 폴더

실행 형태	위치
맥 앱	~/Library/Application Support/Meta-Factory/data/
윈도우 앱	%APPDATA%\Meta-Factory\data\ (보통 C:\Users\<사용자>\AppData\Roaming\Meta-Factory\data\)
npm start	프로젝트의 data/

- 하위 폴더 — episodes/(VLA 에피소드), aios/, cctv/, robotcam/, sensors/sensors.db(센서 DB).
- 보관 한도는 환경변수로 바꿈 — METAFACTORY_EPISODE_KEEP(기본 500), METAFACTORY_AIOS_KEEP(기본 1008), METAFACTORY_CCTV_KEEP, METAFACTORY_ROBOTCAM_KEEP, METAFACTORY_MP4_KEEP 등.
- 메모리에만 있는 데이터(RCA 티켓·FAC 기록)는 앱을 다시 켜면 사라짐. 필요한 것은 종료 전에 내려받음.

7.3 영상 변환 (ffmpeg)

- ffmpeg가 설치되어 있으면 녹화 영상을 MP4(H.264)로 변환함. 없으면 WebM으로만 저장함.

- **(맥)** brew install ffmpeg. 찾는 순서는 FFMPEG_PATH → Homebrew → ~/.local/bin → PATH.
- **(윈도우)** 명령 프롬프트에서 winget install Gyan.FFmpeg 로 설치하거나, 받은 ffmpeg를 C:\ffmpeg\bin\ffmpeg.exe 에 둠. 찾는 순서는 FFMPEG_PATH → winget 설치 위치 → C:\ffmpeg\bin → Program Files\ffmpeg\bin → PATH. 설치 후 앱을 다시 켜야 반영됨.

8. 문제 해결

증상	원인	조치
다른 Mac에서 앱이 열리지 않음	ad-hoc 서명	Finder에서 우클릭 → 열기 (처음 한 번)
「내장 서버를 시작하지 못했습니다.」	서버 시작 실패	앱 종료 후 재실행, 이전 앱 프로세스가 남아 있으면 종료
데이터 연동의 브로커가 1885가 아닌 포트	1885를 다른 프로그램이 사용 중	그대로 써도 됨. 오래된 프로세스가 잡고 있으면 정리 후 재실행
3D 화면이 하얗거나 「3D 화면 복구 중…」	그래픽 컨텍스트 끊김	자동 복구를 기다림. 안 되면 메뉴 보기 › 「시뮬레이션 다시 불러오기」
대화 입력창이 비활성	엔진이 정책 기반이거나 레거시 단계	존 에이전트 설정에서 「대화 기반」 선택, 자동화·피지컬AI 단계 사용
「내장 해석기 (Agent 미연결)」	API 키 없음	1.5 절차로 키 설정 (npm start 는 .env)
공정 설계에서 자연어 요청이 안 됨	Agent 미연결	직접 편집하거나 API 키 설정
VLA·AIOS·현장 이벤트 버튼이 안 보임	피지컬AI 전용 기능	상단에서 「피지컬AI」 선택
「아직 수집된 데이터가 없습니다」	시뮬레이션 진행 전	재생해 잠시 돌린 뒤 저장
영상이 WebM으로만 저장됨	ffmpeg 미설치 또는 웹 버전	ffmpeg 설치(7.3절) 후 앱 재실행
공유 페이지에서 내려받기 불가	브라우저 보안 정책	맥·윈도우 앱 또는 npm start 화면에서 저장
(웹) 「API 키가 올바르지 않습니다」	키 오타·폐기된 키	⚙에서 키를 다시 입력 (Anthropic Console에서 확인)
(공유 아티팩트) 「Claude API에 연결하지 못했습니다」	페이지 네트워크 정책이 직접 호출을 막음	⚙에서 「저장된 키 삭제」 후 Claude 계정 방식 사용 (1.6절)
(공유 아티팩트) 「이 페이지에 Claude 사용이 허용되지 않았습니다」	허용 창에서 거절 또는 조직 정책	페이지 권한(Permissions) 메뉴에서 허용, 또는 API 키 사용
(공유 아티팩트) 「Claude 사용 한도에 걸렸습니다」	보는 사람의 Claude 사용 한도	잠시 뒤 다시 시도 — 같은 지시를 반복해서 보내지 않음
(웹) 공정 설계 자연어 요청이 안 됨	웹 버전은 서버가 없음	직접 편집하거나 맥·윈도우 앱·npm start 사용
(공유 아티팩트) 링크가 열리지 않음	비공개 아티팩트	소유자에게 공유(초대·링크 공개) 요청
(윈도우) 「Windows의 PC 보호」 창이 뜸	코드 서명 인증서 없음	「추가 정보」 → 「실행」 (처음 한 번, 1.3절)
(윈도우) exe를 실행하면 바로 꺼지거나 DLL 오류	Meta-Factory.exe 만 따로 복사함	Meta-Factory-win32-x64 폴더를 통째로 둠
(윈도우) 3D 화면이 검거나 매우 느림	그래픽 드라이버가 오래됨 또는 원격 데스크톱	그래픽 드라이버 업데이트, 원격 접속이 아닌 PC에서 직접 실행
(윈도우) 「Windows 보안 경고」(방화벽)	MQTT를 외부 PC에 공개하도록 설정	사내망만이면 「개인 네트워크」만 허용, 외부 공개가 필요 없으면 「취소」
(윈도우) API 키를 다시 입력하라고 함	다른 사용자 계정·다른 PC로 옮김 (DPAPI는 계정별)	그 계정에서 1.5 절차로 다시 저장
index.html 을 열었더니 빈 화면	ES 모듈은 파일로 직접 실행 불가	npm start 후 http://localhost:8780 접속

[부록 A] 첫 30분 실습 순서

1. 자동화 단계에서 3×로 5분 재생 — 왼쪽 KPI와 오른쪽 운영 로그 확인.

2. 「⚡ 설비 고장 주입」 → 오케스트레이터 「인시던트 흐름」에서 처리 과정 확인.

3. 「⛔ 자재 공급 차질」 → 운영 로그에서 에이전트 대응 확인.

4. 「📊 KPI 영향·개선」 → 개선 제안 「🧪 트윈 검증」 → 「✅ 적용」.

5. 「피지컬AI」로 전환 → 「⚠️ 현장 이벤트」 → CCTV 영상 창에서 AI 검출 확인.

6. 「🔎 품질 추적」 → 불량 사례의 AI 원인 순위·8D 흐름 확인 → 「⬇️ 이 사례 RCA 데이터 (.zip)」.

7. 「📡 데이터 연동」 → 「💾 저장」에서 AAS JSON 저장.

8. 「📊 3단계 8시간 비교」로 단계별 성과 확인.

[부록 B] 용어

용어	뜻
UPH	시간당 생산량 (Units Per Hour)
OEE	설비종합효율 = 가용률 × 성능률 × 품질률
WIP	재공 — 공정 안에 머무는 미완성 제품 수
RUL	잔여수명 (Remaining Useful Life)
AMR · AGV · AMMR	자율이동로봇 · 무인운반차 · 팔 달린 자율이동로봇
VLA	시각·언어·동작 통합 로봇 AI 모델 (Vision-Language-Action)
AIOS	공장 운영 정책을 학습하는 운영 AI
FACOS	공장 → 존 → 셀 → 엣지 계층의 공장 운영 소프트웨어
AAS · AASX	자산관리셸(Asset Administration Shell) · 그 패키지 파일
OPC UA PubSub · MQTT	산업용 데이터 발행 규격 · 경량 메시지 전송 프로토콜
pcap	통신 패킷 기록 파일 (Wireshark로 열람)
RCA · 8D	불량 근본 원인 분석 · 8단계 품질 문제 해결 절차
미니로드 AS/RS · 스태커 크레인	두 줄 선반 사이 통로를 크레인이 오가며 토트(소형 상자)를 넣고 꺼내는 자동창고 · 그 크레인
디지털트윈 검증	개선안을 같은 조건의 가상 공장에서 먼저 돌려 효과를 확인하는 것