LAPORAN: Laporan Perbaikan Kendaraan Dinas Toyota Hilux

Nomor Dokumen	KND-2026-019
Tanggal/Waktu	9 September 2026, 13:00 WIB
Jenis Dokumen	Laporan Perbaikan
Status	Selesai
Petugas	Fajar Nugroho
Lokasi	Bengkel Kendaraan Dinas

Uraian

Kendaraan dinas Toyota Hilux double cabin dengan nomor polisi D 1234 XX mengalami masalah pada sistem pengereman. Pedal rem terasa empuk dan jarak pengereman memanjang secara signifikan. Kondisi ini sangat berbahaya untuk keselamatan pengemudi di jalan.

Pemeriksaan

Pemeriksaan minyak rem menunjukkan level berada di bawah garis minimum pada reservoir. Pengecekan kaliper rem depan menunjukkan piston mengalami kebocoran seal dan cairan rem merembes pada bagian dalam kaliper. Kanvas rem belakang sudah tipis dan perlu diganti.

Tindakan

Penggantian seal kit kaliper rem depan dan pengisian ulang minyak rem DOT 4 sesuai spesifikasi Toyota. Penggantian kanvas rem belakang dengan komponen original Toyota. Bleeding sistem rem untuk mengeluarkan udara yang terjebak di dalam jalur pipa rem.

Hasil

Sistem pengereman Toyota Hilux berfungsi normal kembali dengan pedal rem terasa padat dan responsif. Jarak pengereman kembali sesuai standar spesifikasi pabrikan. Tes jalan sejauh 10 kilometer menunjukkan performa pengereman stabil di berbagai kondisi jalan.

Rekomendasi

Periksa level minyak rem setiap dua minggu dan lakukan penggantian minyak rem setiap 40.000 kilometer. Inspeksi kanvas rem dan kaliper setiap 20.000 kilometer serta pastikan selalu menggunakan komponen original Toyota untuk menjaga kualitas dan keselamatan berkendara.

Catatan

Kendaraan dinas sudah diserahterimakan kembali kepada pemegang unit dalam kondisi prima. Biaya perbaikan ditanggung dari anggaran pemeliharaan kendaraan dinas. Arsip riwayat perawatan kendaraan sudah diperbarui di sistem inventaris aset perusahaan.

Lampiran Foto

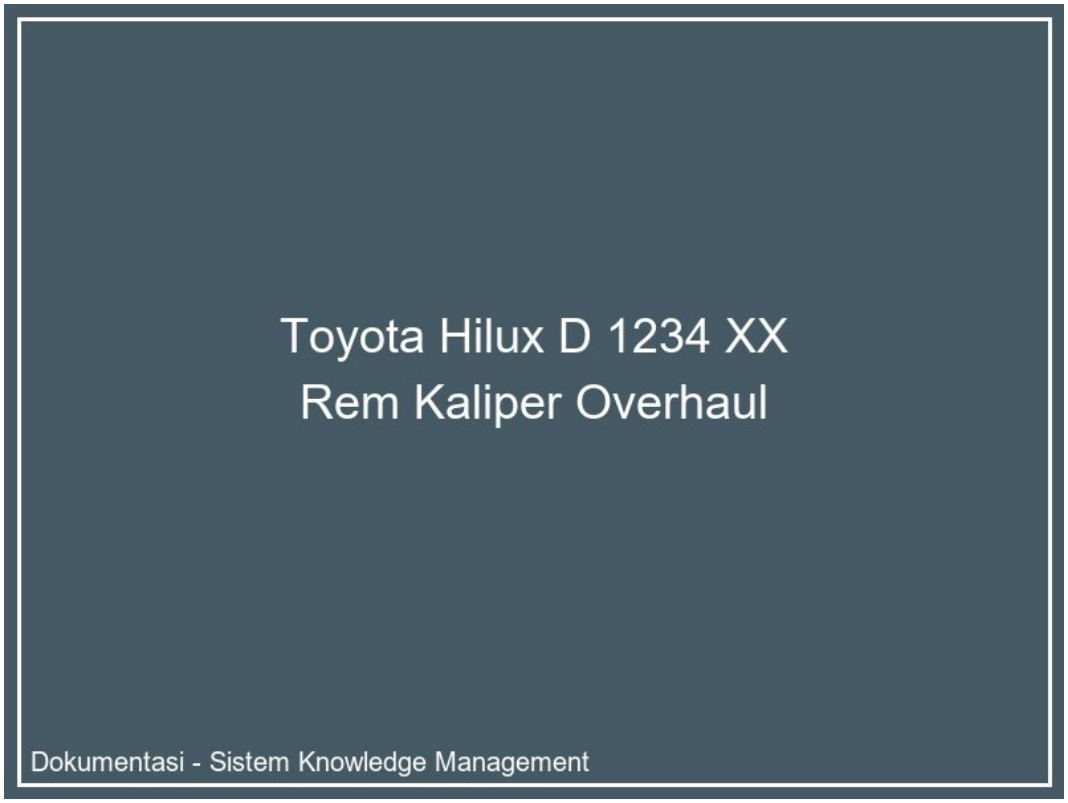

Foto 1: foto_knd-2026-019.jpg