

Tarkastaja	Vesa Rouhiainen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat		Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE KY Kylmälaitehuolto	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Vedenjäähdytyskone 402VJK01			
Laitepaikkatunnus		403VJK01	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Kahviparvi tila tehtaan sisällä. Vaikutus: Jäähdytysvesiverkosto, iv- koneet ja konvektorit. f-osa.	
Malli ja vuosimalli		EKP-cool KVA-4E3-2P-2-3 VM:2010	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 17779603452682 86630573584732 4914.jpg
Kylmäainemäärä (kg)		3kg/3kg	
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		6,2t	
Käyntitunnit/käynnityskerrat		C1: 1096h, 645 käynkerta. c2:10456h, 622 käynkerta.	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine (BAR)	8,7 c1	c2:8,2bar	
Korkeapaine (BAR)	20,7 c1	c2:24bar	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	2bar	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	38bar	
Nestelasi	Suoritettu		
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu	c1:32,3□/32□ c2:29,7□/29,4□	
Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		

Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Huomautettavaa	<i>Tulistukset c1 7,9k ja c2 7,2k. EVD moduli tummunut ja akku rikki.</i>	1 kpl 20260505_093557.jpg
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	<i>jäättäri 5□. ja virtausvahti ok.</i>	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>hälytykset vakkiin ja käyntilupa vakilta. käy lupa kun ulkoklämpötila +14□</i>	
Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset		<i>2kpl puh yhteisvirrat. L1:1,7A L2: 1,8A L3:1,75A</i>	
Vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreiden tarkistus.	Suoritettu	<i>tarkastettu moottorisuojat, kontaktorit ja johodnsuojat. F2.1 Moottorisuoja ei virity kunnolla testin jälkeen.</i>	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>toimii.</i>	
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Suoritettu		
Putkieristeiden tarkastus	Kunnossa		
Putkistovarusteiden vuototarkastus	Suoritettu	<i>Paisunta-astian esipaine 1,35bar. Pitäisi olla 2bar. Täyttö käsipumppu jumittaa. (kumitiivisteet kuivahtaneet.)</i>	
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa	<i>Kylmä piirin varoventtiilit vuodelta 2009. olisi hyvä vaihtaa.</i>	2 kpl 20260504_143625.jpg, 20260504_143606.jpg
Pumppujen toiminnan tarkastus	Kunnossa	<i>pumput ok. Liuos -ja höyrystimen lataus pumppu.</i>	

Virtojen mittaus

*jäähdytysvesipumppu:**L1:0,68A**L2:0,7A**L3:0,75A**Liuospumppu:**L1:1,32A**L2:1,5A**L3:1,42A**C1:**L1:4A**L2:4,2A**L3:3,9A**C2:**L1:4,14A**L2:4A**L3: 4,15A*

Laitteen kuntoluokka

3. Laite vanha mutta toimii ok.

Huomiot

*EEv akku rikki ja evd battery module tummunut.**Paisunta-astian esipaine 1,35bar Pitäis olla 2bar.***Vedenjäähdytyskone Aermec**

Laitepaikkatunnus

Ei ole

Sijainti ja vaikutusalue

*Sijainti: Ulkoyksikkö sisäänajoportilta talon sivuseinällä.
Vaikutusalue: työkaluvarasto, kalibrointitila ja mittahuone konvektori ja 2 kpl vik. Täyttöasema taukotilassa.*

Malli ja vuosimalli

Aermec ANL070.A

Kuva tyyppikilvestä

Liitteenä

*1 kpl
20260505_
123134.jpg*

Kylmäainemäärä (kg)

3,74

Kylmäainetyyppi

*R-410A*tCO₂e*7,8t*

Käyntitunnit/käynnityskerrat		<i>kompuran käyntitunnit 32000h</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine (BAR)	6,8		
Korkeapaine (BAR)	24		
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	<i>4bar ennakointi, 2bar häly</i>	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	<i>38bar ennakointi, häly 40bar</i>	
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu	<i>Kuivain ahtaassa tilassa laitteessa, ei mahdu mittamaan.</i>	
Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	<i>12k, Laite käy lyhyttä pätkää viileällä kelillä.</i>	
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	<i>Jäätäri -10□</i>	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>Hälyt ei mene eteenpäin. ei kytketty vakkiin.</i>	
Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset		<i>puhaltimien virta 0,3A 2kpl lauh puhaltimia.</i>	
Vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	<i>tarkastettu kontaktori ja moottorisuoja.</i>	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>lämpeää</i>	
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Suoritettu	<i>puhdas</i>	
Putkieristeiden tarkastus	Kunnossa	<i>sisältä eristykset ok.</i>	
Putkistovarusteiden vuototarkastus	Suoritettu		
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa		
Pumppujen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Virtojen mittaus		<i>kompuran virrat L1:8,2A L2:8,35A L3:8,8A</i>	
Laitteen kuntoluokka		3	
Huomiot			

Vedenjäähdytyskone 403VJK01

Laitepaikkatunnus		403VJK01	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Vesikatolla IV-konehuone 3. ja liuos jäähdytin ivkh katolla. Vaikutus: Jäähdytysvesi piiri. konvektorit ja iv-kone.</i>	
Malli ja vuosimalli		<i>EKP-cool KVA-12-E3-2P-2-3 VM:2010</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20260512_125649.jpg
Kylmäainemäärä (kg)		5Kg/5kg	
Kylmäainetyyppi		R-410A	
tCO2e		10,44t	
Käyntitunnit/käynnityskerrat		<i>comp 1: 5700h comp 2: 5700h</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine (BAR)	8,3	<i>1-piiri:8,3bar 2-piiri:8bar</i>	
Korkeapaine (BAR)	21,5	<i>1-piiri:21,5bar 2-piiri:22,1bar</i>	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	4 bar	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	31bar	
Nestelasi	Suoritettu	<i>1-piiri kuohuu laitteen täydelläkuormalla, EEV 80% auki.</i>	
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu	<i>1-piiri: 35□/35□ 2-piiri:32□/30□</i>	
Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	<i>1-piiri:7,3k 2-piiri:6k</i>	
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	<i>Jäätäri 5□</i>	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>hälytykset vakkiin</i>	

Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset		Mitattu virrat 6kpl liuospuhaltimista. joka vaihde ja puhallin 0,75-0,78A. Lämpösuojat 1A	
Vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	Tarkastettu kontaktorit ja moottorisuojat sekä sulakkeet. kiritty liitokset.	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	lämpeää	
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Huomautettavaa	Lauhdutin likainen.	
Putkieristeiden tarkastus	Kunnossa		
Putkistovarusteiden vuototarkastus	Suoritettu	Liuospiirin ja jäähdytysverkon paisuntaastian paineet typetetty 0bar->1bar.	
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Huomautettavaa	Varoventtiilit olisi hyvä vaihtaa.	2 kpl 20260512_131541.jpg, 20260512_131555.jpg
Pumppujen toiminnan tarkastus	Huomautettavaa	451P01 pumppu ei pyöri vakista automaattiohjauksella. Laitettu käsi ohjauksella päälle.	
Virtojen mittaus		comp1: L1:12,8A L2:12,9A L3:12,5A Comp 2: L1:12,7A L2:12,9A L3:13,1A	
Laitteen kuntoluokka		3	
Huomiot		Varoventtiilit vanhat. Vaihdeettava	
Vedenjäähdytyskone 401VJK01			
Laitepaikkatunnus		401VJK01	

Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: vesikatolla IVkonehuone 4, ja liuos jäähdytin iv-konehuoneen katolla. Vaikutus: jäähdytysvesiverkosto, konvektorit, palkit ja iv- koneet.</i>	
Malli ja vuosimalli		<i>EKP-cool KVA-35-E5-2P-2- 3-vj VM:2011</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		
Kylmäainemäärä (kg)		<i>10kg/10kg</i>	
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
tCO2e		<i>20,88t</i>	
Käyntitunnit/käynnityskerrat		<i>Comp1: 2321h comp2:2374h comp3:2394h comp4:2133h</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine (BAR)	8,4	<i>piiri-1:8,4bar piiri-2:7,2bar</i>	
Korkeapaine (BAR)	25,3	<i>piiri-1:25,3bar piiri-2:24bar</i>	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	<i>2bar</i>	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	<i>30bar</i>	
Nestelasi	Suoritettu		
Kylmäainekuivaimien ja öljysuodattimien kunnon tarkistus ja tarvittaessa vaihto	Suoritettu	<i>piiri-1: 32,4□/31□ piiri-2: 31,5□/30□</i>	
Öljymäärän tarkastus, tarvittaessa öljynvaihto	Suoritettu		
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	<i>piiri-1: 6,2k piiri-2:8k</i>	
Jäätymissuojan ja virtausvahdin tarkistus	Suoritettu	<i>Jäätäri 5□</i>	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	<i>hälytykset vakkiin.</i>	
Lauhduttimien puhaltimien vaihevirtojen mittaukset		<i>5kpl puhaltimia virrat noin 1,8A joka vaiheelta puhaltimilta. Lämpösuoja 3A.</i>	

Vaihevirtojen mittaukset ja sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	<i>Kiristellyt liitokset, tarkastettu moottorisuojien ja kontaktoreiden toiminta.</i>	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Suoritettu	<i>Liuosjäähdytin puhdas.</i>	
Putkieristeiden tarkastus	Kunnossa		
Putkistovarusteiden vuototarkastus	Suoritettu		
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa		
Pumppujen toiminnan tarkastus	Kunnossa	<i>P31 L1:2,6A L2:2,58A L3:2,64A P33:L1:5,25A L2:5,4A L3:5,5A</i>	
Virtojen mittaus		<i>comp1: L1:17A L2:16,9A L3:17A Comp2:L1:17,5 L2:17,7A L3:17,6A comp3:L1:18,8A L2:18,9A L3:19A comp4:L1:22,8A L2:23,1A L3:23,8A</i>	
Laitteen kuntoluokka		3	
Huomiot			
Vakioilmastointikone chiller pumppu/kompressorihuone.			
Laitepaikkatunnus		<i>RTK MO4.1 O3A</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Kompressoripumppu huone ja lauhdutin ulkoseinusta sisäänkäynnin vasemmalla puolella.</i>	
Malli ja vuosimalli		<i>Chiller AUC 110-2-A-KP-ML-NS-X-STD</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		
Kylmäainemäärä (kg)		<i>15/15kg</i>	
Kylmäainetyyppi		<i>R-407C</i>	
tCO2e		<i>27,5t</i>	

Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Matalapaine(BAR)	5,35	A-piiri:5,35bar B-piiri:4,3bar	
Korkeapaine (BAR)	Suoritettu	A-piiri:17,15bar B-piiri:17bar	
Matalapaine katkaisu	Kunnossa	2bar	
Korkeapaine katkaisu	Kunnossa	24bar	
Nestelasi	Suoritettu	kirkas	
Kylmäainekuivaimet	Tarkastettu	A-piiri: 36□/35□ B-piiri:28□/27,5□	
Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö	Suoritettu	A-piiri: 5k B-piiri:7,5K	
Hälytysten ja jatkohälytyksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	Laitteen hälytyksiä ei kytketty eteenpäin.	
sulakkeiden, kontaktorien ja lämpöreleiden tarkistus.	Suoritettu	kiristeltty liitokset, tarkastettu toiminta.	
Kompressorien kampikammion lämmitysvastuksen toiminnan tarkistus	Suoritettu	lämpeää	
Suodattimen vaihto. Tarvittaessa puhdistus	Suoritettu	Suodattimet vaihdettu 1/2026. Tilattu uudet.	
Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti	Kunnossa	kondenssipumppu ok.	
Virtojen mittaus		A-piiri: kompressori L1:11,4A L2:11,05A L3:11,25A. B-piiri: kompressori:L1:10,9A L2:10,7A L3:11,1A	
Laitteen kuntoluokka		3	
Huomiot		A-piirin lauhdutin ja lauhdutinpuhaltimien säätö vaihdett, uusittu täytös.	
SPLIT mitsubishi ILP1 H.120 (NE/NP03 tuotanto tila)			
Laitepaikkatunnus		ILP1 H.120	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Lähettämö ulkoyksikkö. Vaikutus: NE/NP03 tuotanto tila.	

Malli ja vuosimalli		Mitsubishi SRC35ZS-WA2 VM2022.	
Kylmäainetyyppi		R-32	
Kylmäainemäärä(kg)		0,78kg	
tCO2e		0,527t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa	imuroitu, oli pölyinen.	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	38		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	imuroitu	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	21		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		4	
Huomiot			
VRF slim Alpicair Jk1 (tuotantotila ND kokoonpano)			
Laitepaikkatunnus		JK1	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Lähettämön lastauslaiturin vieressä seinällä. Vaikutus: Tuotantotila ND 2kpl sisäyksiköitä.	
Malli ja vuosimalli		Alpicair AOU-226VRDC3B VM 2024	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20260508_101445.jpg
Kylmäainetyyppi		R-410A	
Kylmäainemäärä(kg)		7,5kg	
tCO2e		15,6t	
Laitteen kuntoluokka		4 Laite uusi.	

Huomiot		<i>Laitetta ei huollettu, takuun alainen?</i>	
SPLIT Mitsubishi (NDT koppi)			
Laitepaikkatunnus		<i>Ei ole</i>	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Ndt kopin katolla, mikä sijaintsee c-osan vieressä. Kulku ulkoyksikölle lastaamon päästä kierreportaista 2 krs sisäkatolle. Vaikutus: NDT koppi.</i>	
Malli ja vuosimalli		<i>Mitsubishi MUZ-SF25VEH VM:2012</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
Kylmäainemäärä(kg)		<i>0,7kg</i>	
tCO2e		<i>1,46t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa		
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	28		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>tarkastettu puhtaast</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	10		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	22		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		<i>3</i>	
Huomiot		<i>Nosturi lukittava ettei jää ulkoyksiköllä sen väliin.</i>	
MULTI Split Daikin puhdastilat.			
Laitepaikkatunnus		<i>puhdastila</i>	

Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Nosto-oven M13 seinusta oikean puoleinen seinä. Vaikutus: Puhdastila 2kpl sisä yksiköitä. Puhdastila vaatii erillis koulutuksen.</i>	
Malli ja vuosimalli		Daikin 5MKS90E2V3B	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20260508_ 103016.jpg
Kylmäainetyyppi		R-410A	
Kylmäainemäärä(kg)		2,95kg	
tCO2e		6,16t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa		
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	30		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>Imuroitu 2kpl.</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	10		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	21		
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 2	Suoritettu	<i>12°C. Puhallus heikko. Ei jaksa kesällä jäähdyttää tilaa.</i>	
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 2	Suoritettu	20	
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		<i>2 sisäyksikköpuhallus heikko.</i>	
Huomiot		<i>Tila vaatii puhdastila koulutuksen ja sisäyksiköille pääsy vaatii nostimen.</i>	
MULTI Split Daikin JK3			
Laitepaikkatunnus		JK3	

Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Lähettämö lastauslaiturin viereinen seinusta. Vaikutus: Materiaali testi -ja kehitys laboratorio huoneet.</i>	
Malli ja vuosimalli		<i>Daikin Tyyppi kilpitarra irronnut</i>	
Kuva tyyppikilvestä	Ei liitteenä	<i>Ei tyyppi kilpi tarraa, irronnut.</i>	
Kylmäainetyyppi		<i>R-410A</i>	
Kylmäainemäärä(kg)		<i>ei tarraa noin 4kg</i>	
tCO2e		<i>8,3t</i>	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa		
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	30		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	<i>imuroitu 2kpl</i>	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	11	<i>jk3.1</i>	1 kpl 20260512_ 090523.jpg
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	22		
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 2	Suoritettu	<i>jk3.2 12□</i>	
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 2	Suoritettu	<i>22□</i>	
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		3.	
Huomiot		<i>Sisäyksikön puhallinmoottori ääntää jk3.1</i>	
SPLIT samsung (110 tuotantotila environment testing)			
Laitepaikkatunnus		<i>Tuotanto tila 110.</i>	

Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Ulkoyksikkö tehtaan parkkipaikka pyöröportin sisän meno aukon oikealla puolella. Vaikutus: labra 110 environment testing.</i>	
Malli ja vuosimalli		Samsung AJ068MCJ3EH	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20260507_ 100042.jpg
Kylmäainetyyppi		R-410A	
Kylmäainemäärä(kg)		2,2	
tCO2e		4,6t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa		
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	29		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu		
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	15		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	22	<i>Laite varakoneena tilaan</i>	
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		3.	
Huomiot		<i>Sisäyksikön puhallinmoottori ääntää.</i>	
SPLIT PT sanyo (Avaamo hitsaamo)			
Laitepaikkatunnus		ei ole	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: ulkoyksikkö avaamon katolla. Kulku ulkoyksikölle lastauslaitureiden vieressä kierreportaat 2.krs pääsee c konttoreiden sisäkatolle. Vaikutus: avaamo hitsaamo.</i>	
Malli ja vuosimalli		PT sanyo CSD-12X Vanha	

Kylmäainetyyppi		R-410A	
Kylmäainemäärä(kg)		0,97kg	
tCO2e		2t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa		
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	26		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu		
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	12		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	21		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		2. laite vanha.	
Huomiot		Jos tarve jäähdytykselle suositus uusia.	

SPLIT mitsubishi ILP2 H.120 (qwartz tuotanto tila)

Laitepaikkatunnus		ILP2 H.120	
Sijainti ja vaikutusalue		Sijainti: Ulkoyksikkö lähettämö. Vaikutus: sisäyksikkö Tuotantotila Quartz.	
Malli ja vuosimalli		Mitsubishi SRC-35ZS-WA2 VM.2023	
Kylmäainetyyppi		R-32	
Kylmäainemäärä(kg)		0,78kg	
tCO2e		0,527t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa	Imuroitu	
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	30		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	imuroitu	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	11		

Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	21		
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		4	
Huomiot			
VRF slim Alpicair Jk2 (tuotantotila ND kokoonpano)			
Laitepaikkatunnus		JK2	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Lähettämön lastauslaiturin vieressä seinällä. Vaikutus: Tuotantotila ND 2kpl sisäyksiköitä.</i>	
Malli ja vuosimalli		Alpicair AOU-226VRDC3B vm: 2025	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20260508_ 101440.jpg
Kylmäainetyyppi		R-410A	
Kylmäainemäärä(kg)		5,5	
tCO2e		11,48t	
Laitteen kuntoluokka		4. Laite uusi	
Huomiot		<i>Laite takuun alainen? ei huollettu.</i>	
SPLIT mitsubishi (111 tuotantotila control testing)			
Laitepaikkatunnus		Labra 111	
Sijainti ja vaikutusalue		<i>Sijainti: Kaasuvaraston vieressä ulkseinällä. Vaikutus: tuotantotila 111 control testing labra</i>	
Malli ja vuosimalli		Mitsubishi SRC40ZSX-S VM:2019	
Kuva tyyppikilvestä	Liitteenä		1 kpl 20260507_ 094211.jpg

Kylmäainetyyppi		R-410A	
Kylmäainemäärä(kg)		1,5kg	
tCO2e		3,1t	
Vuodontarkastus elektronisella vuodonetsintälaitteella	Suoritettu		
Lauhdutinkennon lamelliosan puhtauden tarkastus	Kunnossa		
Ulkoyksikön puhalluslämpötila (C)	33		
Sisäyksikön suodattimien puhdistus	Suoritettu	Imuroitu	
Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1	14		
Sisäyksikön asetuslämpötila (C) Piiri 1	22	Automaatilla.	
Silmämääräinen toiminnan tarkastus	Kunnossa		
Kondenssiputken toiminnan tarkastus	OK		
Laitteen kuntoluokka		4.	
Huomiot			

Yhteenveto

Huollon yhteydessä suoritettut korjaavat toimenpiteet

402VJK02.
EEv akku rikki ja evd battery module tummunut.
Paisunta-astian esipaine 1,35bar Pitäis olla 2bar.

SPLIT samsung (110 tuotantotila environment testing) suodatin ei imuroitu.
Sisäyksikön puhallinmoottori ääntää.

SPLIT PT sanyo (Avaamo hitsaamo).
Laite vanha, jos tarve jäähdytykselle suositeltavaa uusia laite.

JK3 multi split daikin.
sisäyksikön puhallinmoottori ääntää (JK3.1)

Huollon jälkeen suoritettavaksi esitetyt korjaukset

Muut Havainnot

Liitteet (14 kpl)

Kohta	Kuva tyypikilvestä
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	


Kuvaus




20260507_094211.jpg

Kohta Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti

Kuvaus Kylmä piirin varoventtiilit vuodelta 2009. olisi hyvä vaihtaa.

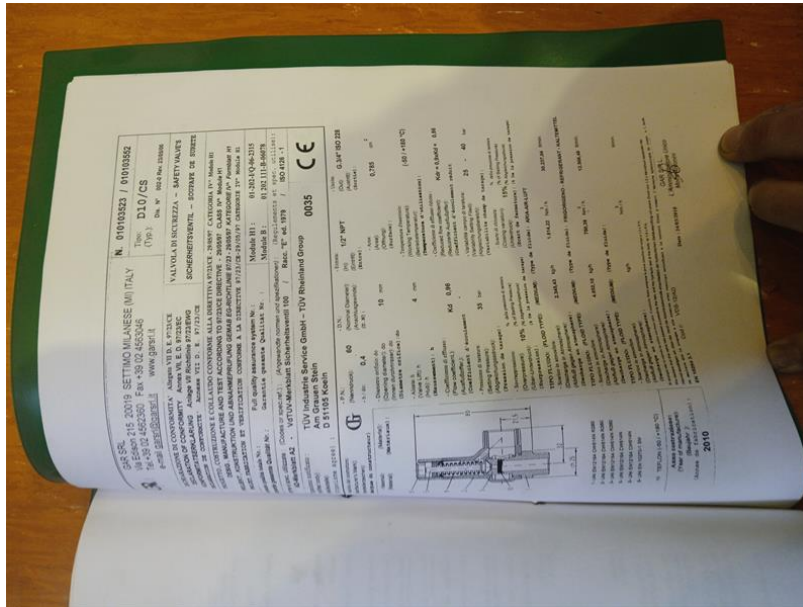

20260504_143606.jpg

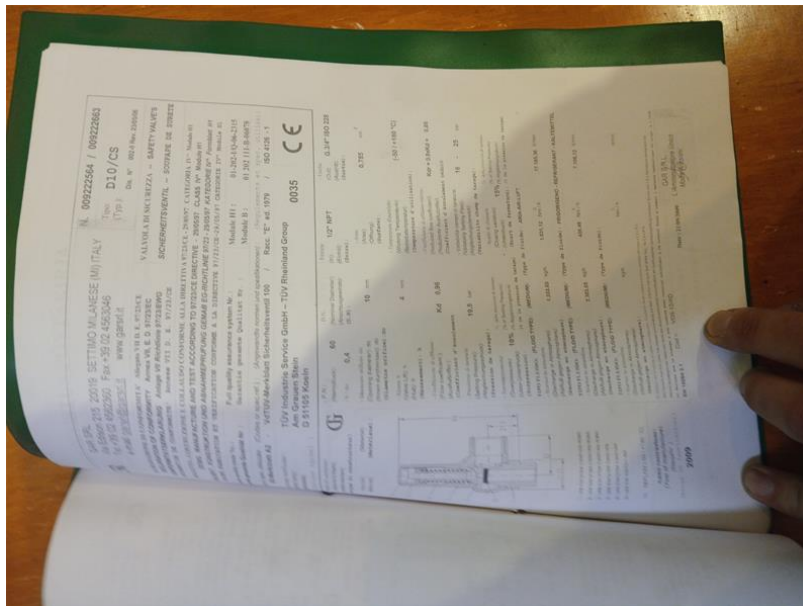

20260504_143625.jpg

Kohta Paisuntaventtiilin toiminnan tarkistus ja tarvittaessa säätö

Kuvaus Tulistukset c1 7,9k ja c2 7,2k. EVD moduli tummunut ja akku rikki.



20260505_093557.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä


Kuvaus




17779603452682866305735847324914.jpg

Kohta Yleinen toiminnan tarkistus silmämääräisesti

Kuvaus Varoventtiili oli hyvä vaihtaa.

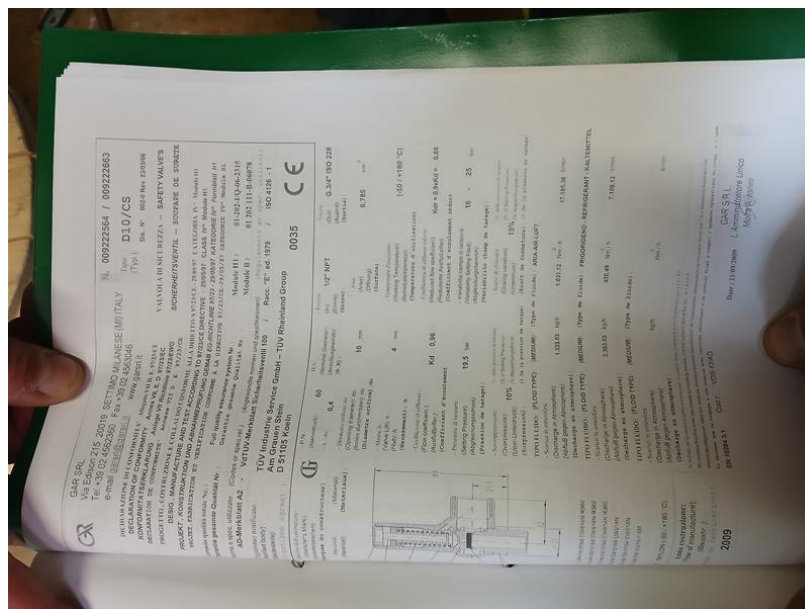

20260512_131555.jpg

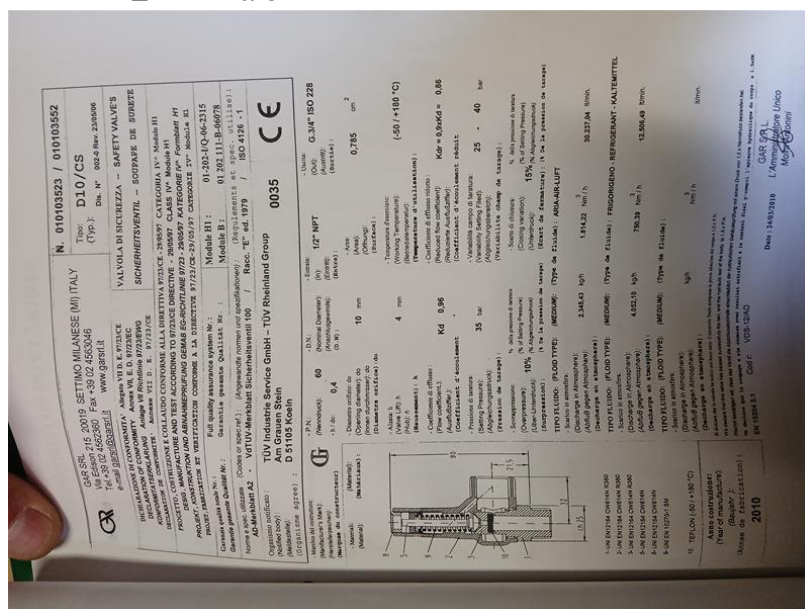

20260512_131541.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä


Kuvaus



20260512_125649.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä


Kuvaus

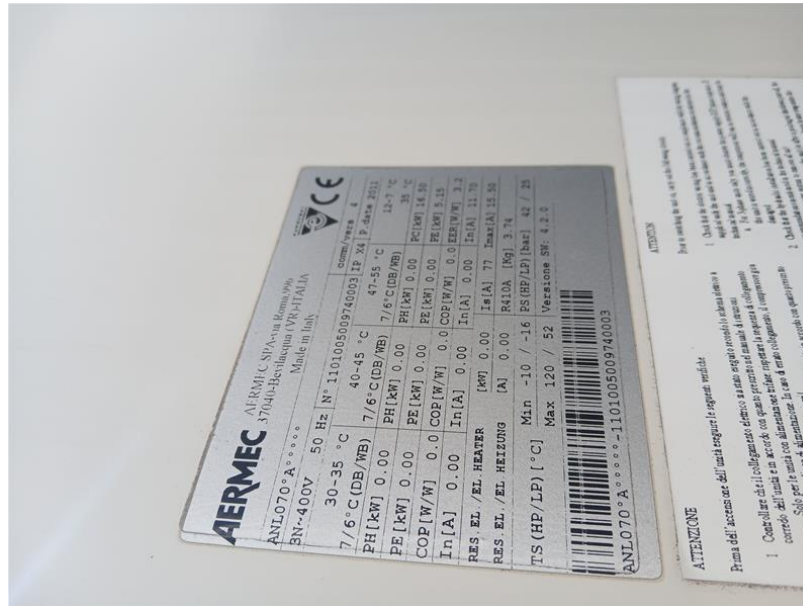

20260505_123134.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus

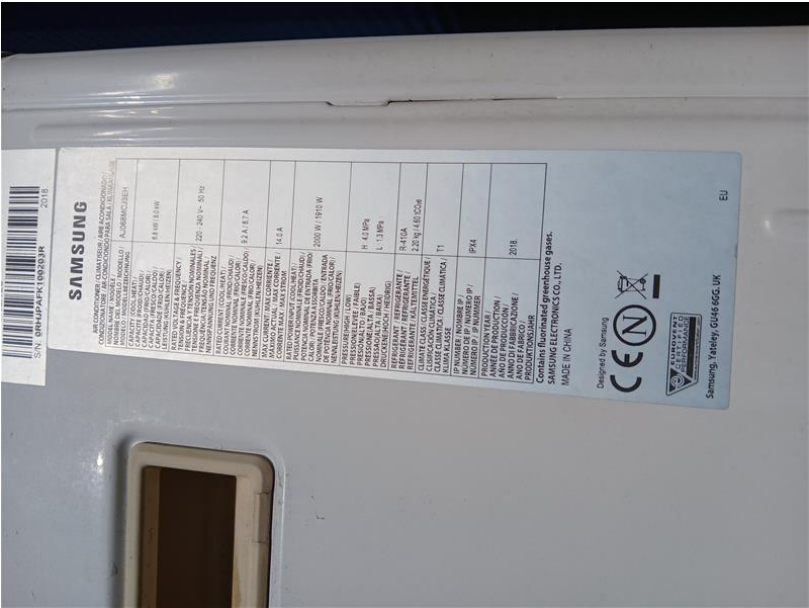

20260507_100042.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä


Kuvaus



20260508_101445.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä


Kuvaus

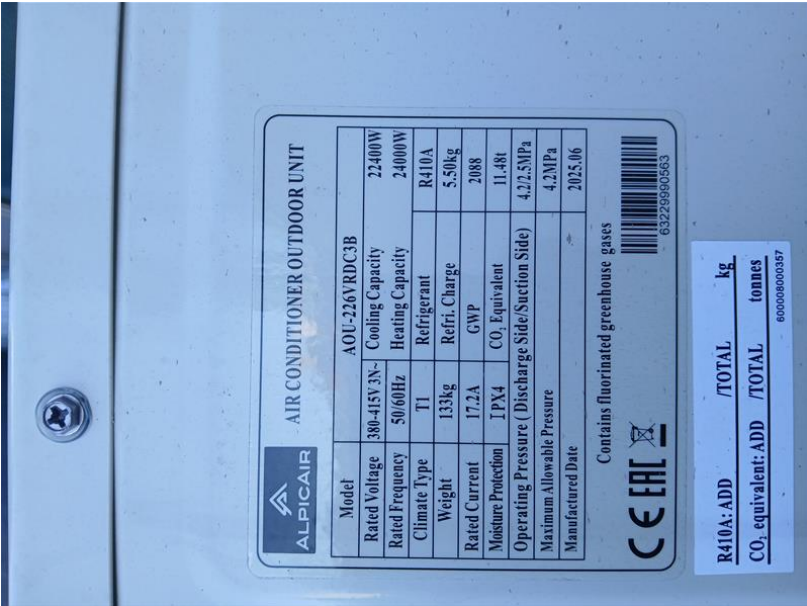

20260508_101440.jpg

Kohta Sisäyksikön puhalluslämpötila (C) Piiri 1

Kuvaus jk3.1

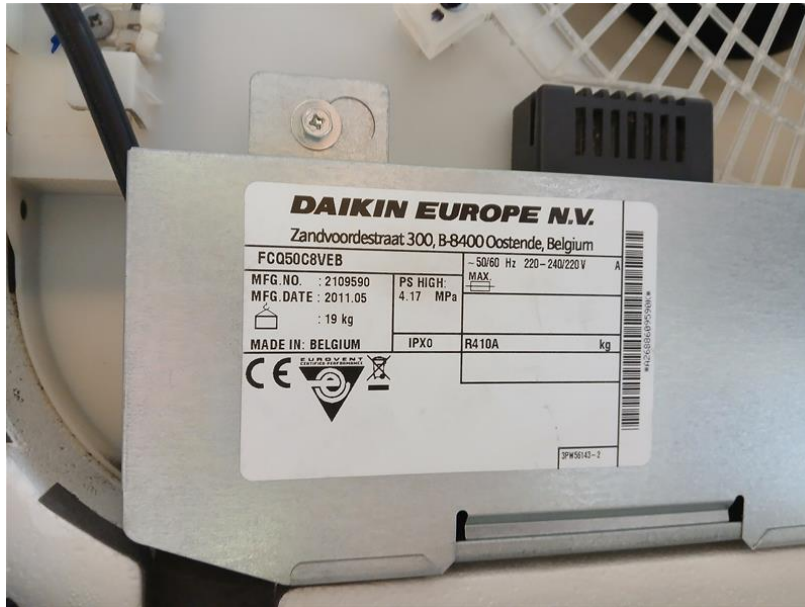

20260512_090523.jpg

Kohta Kuva tyyppikilvestä

Kuvaus



20260508_103016.jpg