



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Tarkastaja	Joni Piironen	Kiinteistö	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Osallistujat	Joni Piironen	Rakennus	Valmet Flow Control Oy Venttiilitehdas
Lomakepohja	KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)	Osoite	Vanha Porvoontie 229

Kohta	Tulos	Lisätieto	Liitteet
Lämmönjakokeskus (Kirjaa tunnus tähän)			
Keskuksen käyttöönottovuosi		26.11.2021 ja 21.4.2006	
Tila siisti ja järjestyksessä	Huomautettavaa	<i>Paljon ylimääräistä tavaraa jokapuolella</i>	
Tila turvallinen työskennellä	Huomautettavaa	<i>Puuttuu kaiteet rappusissa. Ylimääräistä tavaraa pyörimässä nurkissa. Valaisimet roikkuvat miten sattuu.</i>	1 kpl 16986675319488 63305922962562 1437.jpg
Tilassa eristeissä asbestia	Kunnossa		
Putkistot ja laitteet puhdistettu ulkopuolelta	Kunnossa		
Laitteita käytetään tarkoituksenmukaisesti	Kunnossa		
Käyttöä opastettu	Kunnossa		
Putkisto ehjä	Huomautettavaa	<i>Patteriverkosto pieni vuoto sivuvirtausputkessa</i>	1 kpl 16986675738295 45786921771202 8637.jpg
Putkiston eristeet ehjät	Kunnossa		
Putkiston kannakointi ehjä ja tukeva	Kunnossa		
Virtausnuolet merkattu putkistoihin	Kunnossa		
Lämmönsiirtimien tiiviys tarkastettu	Kunnossa		
Ilmanpoistimien kunto tarkastettu	Kunnossa		
Pumppujen käyttöönottovuodet		2006 ja 2021	



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Pumppujen merkki ja malli

		<i>Iv-verkosto MAGNA3 65-150F Käyttövesi Kolmeks AP-33/4/0,2 Lämmitys/Ilmanvaihto Kolmeks Oy AL-1129/4/FCC-4,4/Akn-127 Ilmanvaihto Kolmeks Oy AL-1102/4FCC-3,7/AKN-100/4</i>	
Pumppujen toiminta normaali	Kunnossa		
Pumppujen käyntiääni normaali	Kunnossa		
Paisunta-astiat ulkoisesti kunnossa	Kunnossa		
Paisunta-astioiden toiminta normaali	Huomautettavaa	<i>IV:n paisuntasäiliö rikki, esipaineet 0 bar</i>	
Paisunta-astioissa on huoltosulku	Kunnossa		
Paisunta-astian 1 esipaine	0 0.0	<i>Rikki</i>	
Paisunta-astian 2 esipaine	1,5 1.5	<i>Patteriverkosto</i>	
<i>Paisunta-astian 3 esipaine</i>	Ei arvioida		
<i>Paisunta-astian 4 esipaine</i>	Ei arvioida		
Lianerottimet ehjät	Kunnossa		
Lianerottimet puhdistettu	Kunnossa		
Varoventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Sulkuventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Säätöventtiilit tiiviit ja toimivat	Kunnossa		
Kesäsulkujen toiminta kunnossa	Huomautettavaa	<i>Vuotavat käännettäessä</i>	1 kpl 16986678693007 55458917200414 0515.jpg
Mittaristo puhdistettu	Kunnossa		
Mittaristo toimii oikein	Huomautettavaa	<i>IV:n V102 mittari näyttää +97</i>	1 kpl 16986679059814 67410156249791 4542.jpg
Säätö- ja toimilaitteet toimivat oikein	Kunnossa		



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Säätö- ja toimilaitteet säädetty asianmukaisesti	Kunnossa		
Verkostojen paineet tarkastettu	Kunnossa		
Lämmitysverkoston glykolipitoisuus	Ei arvioida		
Glykolia lisätty järjestelmään	Ei arvioida		
Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen	Huomautettavaa	Niin paljon ylimääräistä tavaraa että ei mahdu mukaan	1 kpl 16986679508532 66295604574559 830.jpg
Verkoston 1 meno- ja paluuv veden lämpötila (°C)		Käyttöveden lämpötila+50	
Verkoston 2 meno- ja paluuv veden lämpötila (°C)		IV:n lämpötila +97!!!	
Verkoston 3 meno- ja paluuv veden lämpötila		Patteriverkoston lämpötila +36	
Verkoston 4 meno- ja paluuv veden lämpötila			
Keskuksen vesipisteen viemärointi auki	Kunnossa		
Keskuksen lattiakaivo	Kunnossa		

Yhteenveto

Huomiot

Ljh ison pihan reunalla. Ovi jossa lukee Lämmönjakuhuone

Huollon aikana suoritettavat välittömät korjaustoimenpiteet



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Korjausesitykset

- Patteriverkoston sivuvirtausputkessa vuoto, ei paha dn 20
- Kesäsulut vuotaa käytettäessä lv-lämmityksessä
- lv:n iso 1000 litran paisuntasäiliö rikki, esipaine 0.0 bar
- Altaan sekoittajasta ei tule vettä ja kun sulut avaa hana vuotaa
- lv:n V102 Ls01 lämpötilamittari näyttää +97
- Käyttöveden lämpötilamittari näyttää +50
- Uuden IV:n siirtimen luota ei saa sammutettua pumppua, ei ole kytkintä
- Uuden IV:n siirtimen luona ei ole rakennettu tyhjennystä paisuntasäiliöille.

Parannusesitykset

Yllä olevat

KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)


Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Liitteet (5 kpl)

Kohta Kesäsulkujen toiminta kunnossa

Kuvaus Vuotavat käännettäessä

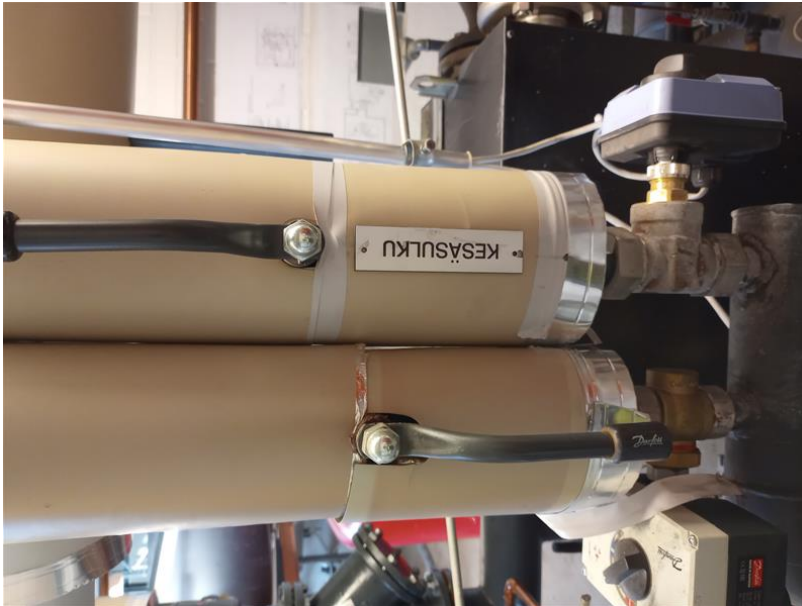

16986678693007554589172004140515.jpg



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Kohta Keskus siivottu ja puhdistettu huollon jälkeen

Kuvaus *Niin paljon ylimääräistä tavaraa että ei mahdu mukaan*



1698667950853266295604574559830.jpg

KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Kohta Mittaristo toimii oikein

Kuvaus IV:n V102 mittari näyttää +97



16986679059814674101562497914542.jpg


KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Kohta Putkisto ehjä

Kuvaus Patteriverkosto pieni vuoto sivuvirtausputkessa

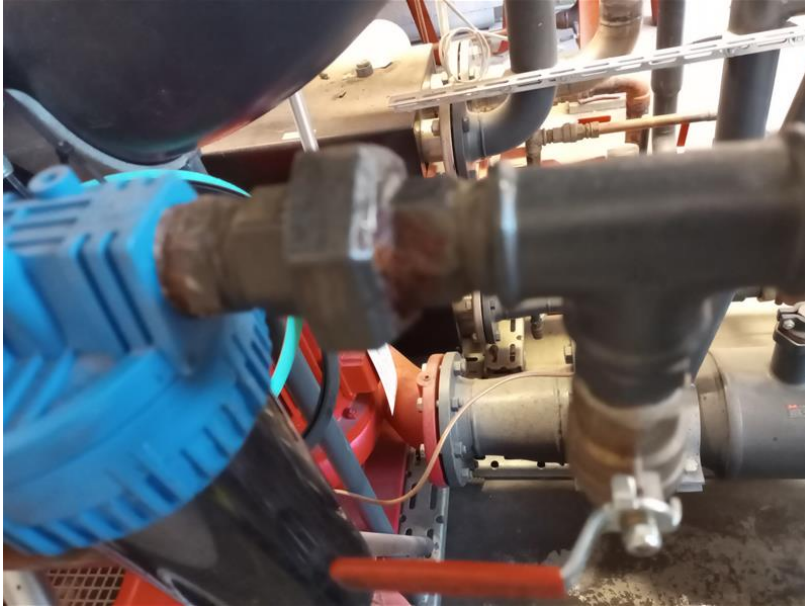

16986675738295457869217712028637.jpg



KTE LV Lämmönjakokeskuksen huolto (ei öljylämmitys)

Tarkastuspäivä: 30.10.2023

30.10.2023 14:15

Kohta Tila turvallinen työskennellä

Kuvaus *Puuttuu kaiteet rappusissa. Ylimääräistä tavaraa pyörimässä nurkissa. Valaisimet roikkuvat miten sattuu.*



16986675319488633059229625621437.jpg